



## پودمان ۳

### رنگ کاری مبلمان چوبی



## آیاتا به حال پی برده‌اید

- برای رنگ کاری نهایی هر پروژه چوبی چه مراحلی باید طی شود؟
- ترکیب رنگ‌ها قبل از پاشیدن رنگ چگونه انجام می‌شود؟
- نقش رنگ کاری نهایی در سازه‌های چوبی چیست؟
- برای رنگ کاری سازه‌های چوبی از چه نوع رنگ‌هایی می‌توان استفاده کرد؟
- بهترین پوشش برای محصولات چوبی دارای چه ویژگی‌هایی باید باشد؟
- برای رنگ کاری پروژه‌های چوبی از چه ابزارهایی می‌توان استفاده کرد؟

## استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری، هنرجویان قادر خواهند بود که پس از زیرسازی مناسب رنگ کاری مبلمان را به صورت دستی و ماشینی مانند پیستوله انجام دهد.

## هدف توانمندسازی (مهارت‌های یادگیری)

هدف اصلی این پودمان، کسب مهارت شایستگی رنگ کاری برای سازه‌ها و مصنوعات چوبی است. اهداف فرعی این پودمان، کارکردن با ابزارهای دستی و ابزارهای دستی برقی مناسب و موردنیاز برای رنگ کاری، از جمله دستگاه پیستوله و کمپرسور باد می‌باشد.

## مسائل مربوط به ایمنی و توجهات زیست محیطی و نگرشی

نگرش

■ دقت و سرعت در کیفیت زیرسازی مناسب برای رنگ کاری پروژه در هنگام کارکردن و در پایان کار.



## شاخصهای غیرفنی

شاخصهای غیرفنی	
در انجام کارگوهی مسئولیت‌پذیر باشید.	اخلاق حرفه‌ای
همیشه در حال یادگرفتن باشید.	یادگیری مدام‌العمر
در انجام فعالیت کارگاهی خلاق و کارآفرین باشید.	نوآوری و کارآفرینی
از مواد اولیه استفاده بهینه نموده و صرفه‌جویی کنید.	مدیریت منابع
می‌توان به کار گروهی، آموزش دیگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفکر سیستمی و تفکر خلاق اشاره نمود.	سایر شایستگی‌های غیر فنی

## شایستگی آستری کاری و پوشش دهی با پوشش های رنگی

### ۱- اندود کردن سطح کار

به منظور حفاظت چوب در برابر رطوبت، اشباع چوب، بهتر چسبیدن بتونه به سطح کار و کم مصرف شدن رنگ نهایی سطح کار را روغن اندود می کنند.

اندود کردن سطح کار با روغن بزرک:

مقداری روغن بزرک داخل یک قوطی بریزید؛ برای رقیق کردن آن می توانید مقداری تینر روغنی یا روغن خشک کننده اسکاتیف اضافه نمایید، سپس به وسیله یک قلم مو تمام سطح چوب را آغشته کنید تا سطح کار کاملاً اشباع شود. بهتر است این کار روی میز کارگاه انجام شود؛ که برای این کار باید ابتدا تمام سطح صفحه میز کار را تمیز کنید، به طوری که عاری از هرنوع میخ، پیچ و گرد و غبار باشد. در صورت وجود رنگ یا چسب روی میز کار، می توانید آن را با رنده و لیسه پرداخت بطریف نمایید (شکل ۱). دقت شود که پس از پایان بتونه کاری: به کمک قلم مو یا کهنه رنگ کاری، سطح میز را روغن کاری کنید (شکل ۲).



شکل ۲- استفاده از کهنه رنگ کاری برای نفوذ بهتر روغن بزرک



شکل ۱- استفاده از لیسه برای برداشتن مواد اضافی



شکل ۳- شستن قلم مو با حلال به روش صحیح

از دستکش و ماسک تنفسی استفاده کنید.

پس از خشک شدن می توانید این عمل را دوباره انجام دهید.

در پایان، قلم موها را با حلال های به کار رفته تمیز، و خشک کنید، سپس همه مواد ابزار و وسایل را جمع، و محیط کارگاه را نظافت نمایید.

قلم مورا درون ظرفی که محتوی حلال مناسب است شست و شو دهید، و از ریختن حلال روی قلم مو به منظور شست و شوی آن خودداری کنید؛ زیرا در این صورت علاوه بر خوب تمیز نشدن قلم مو، حلال بیشتری مصرف خواهد شد (شکل ۳).



شکل ۴- رقیق کردن روغن الیف با تینر روغنی

مقداری از روغن الیف را داخل یک قوطی ریخته سپس روی آن کمی تینر روغنی بریزید و با همزن چوبی، به خوبی آن را به هم بزنید (شکل ۴).



شکل ۶- روغن اندود کردن با روغن الیف و قلم موی پهن



شکل ۵- استفاده از دستکش لاستیکی

■ قبل از روغن کاری، سطح کار را از گرد و غبار پاک کرده و بعد از روغن کاری نیز قطعه کار را در جایی بدون گرد و غبار قرار دهید.

توجه



## ۲- آستری کاری

آستری کاری به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که هدف آن تغییر رنگ زمینه چوب به رنگ دلخواه است و در مواردی موجب کاهش نفوذ پذیری سطح برای رنگ رویه با پوشش نهایی می‌گردد. آستری‌ها در سه شکل وجود دارند که همه آنها در رنگ‌های مختلف در بازار یافت می‌شوند.

- ۱ آستری فوری، که حلال آن تینر فوری است.
- ۲ آستری روغنی که حلال آن تینر روغنی است.
- ۳ آستری آبی که حلال آن آب می‌باشد.

پس از سنباده کاری، گرد و غبار بتنه را به کمک هوای فشرده از سطح کار دور کنید.

**دستورالعمل کارگاهی آستری کاری:** قبل از شروع کار مواد و وسایل زیر را آماده کنید.

جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

ردیف	مواد مصرفی	ابزارهای دستی	ابزار دستی - برقی
۱	کهنه رنگ کاری	لیسه صاف	
۲	روغن بزرک	قطعه کار	
۳	ماسک مناسب	دستکش	
۴	روغن الیف اسکاتیف	میزکار	
۵	تینر روغنی	صافی	
۶		لباس کار	
۷		قلم موی پهن و باریک	

## آستری قیری یا شاپان

فعالیت  
کارگاهی



مقداری شاپان در یک ظرف ریخته و آن را با بنزین رقیق می کنند. چون بنزین فرار است، به مقدار  $\frac{1}{3}$  بنزین، بنابراین در بنزین مقداری نفت بریزید تا آستری سریع خشک نشود (شکل ۷).

مقدار شاپان به مقدار آستری که می خواهید درست کنید دارد بنابراین برای کمزنگ کردن آستری مقدار بنزین و نفت را بیشتر کنید (شکل ۸).



شکل ۸- اضافه کردن نفت به آستری قیری



شکل ۷- رقیق کردن آستری قیری با بنزین

این آستری را با کهنه بدون پرز روی سطح کار کشیده، سپس با پارچه خشک دیگر روی آن بکشید تا خشک شود (شکل ۹).

توجه



▪ نفوذ آستری در چوب زیاد است بنابراین باید قبل از آستری سر چوبها و گرهها را آب بزنید، این عمل باعث می شود آستری کمتر نفوذ کرده و سطح کار تیره نشود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- آستری شاپان روی صندلی



شکل ۹- زدن آب روی کار قبل از آستری زدن

## شایستگی پوشش دهی پوشش های غیر شفاف (رنگ کاری پوششی)

رنگ پوششی به معنای پوشش سطح چوب است، به طوری که الیاف و نقوش چوب دیده نشود. این نوع رنگ (پوششی) بیشتر برای صفحات فشرده چوبی کاربرد دارد.

### ۱- رنگ های فوری

رنگ های فوری، رنگ هایی هستند که حلال آنها تیز فوری ۱۰۰۰۰ و در صورت آمیخته شدن با بنزین یا نفت که حلال رنگ های روغنی هستند، دچار دلمه شدن یا بریدگی رنگ می گردند.



رنگ های فوری، سریع تر خشک می شوند و امروز کاملاً جای رنگ های روغنی را گرفته اند و در بازار به نام رنگ فوری اتومبیل یا رنگ فوری چوب عرضه می شوند. از مهم ترین رنگ های فوری که در رنگ کاری چوب مورد استفاده قرار می گیرند رنگ اخربی (قرمز)، گل ماشی (زرد) و مشکی است که تقریباً پایه رنگ چوب را می سازند و از آنها اغلب در ساخت همنگی استفاده می شود (شکل ۱۱).

شکل ۱۱- چند نمونه رنگ فوری



### الف) جدول فهرست مواد و ابزارهای لازم

ردیف	مواد مصرفی	ابزارهای دستی	ابزار دستی - برقی
۱	کنه رنگ کاری	لباس کار	پیستوله
۲	روغن بزرک	ماسک تنفسی	
۳	ماسک مناسب	عینک ایمنی	
۴	دستکش	دستکش	
۵	تیرن فوری	میز کار	
۶	بتوونه فوری	لباس کار	
۷	سنباذه	قلم موی پهن و باریک	
۸	رنگ فوری		
۹	کیلر		

با توجه به اینکه قبل و بعد از آستری کاری لازم است سطح کار بتوونه کاری شود. ساخت بتوونه نیز در پودمان ۲ قبلاً گفته شده لذا ادامه کار دستورالعمل کارگاهی رنگ به ترتیب زیر می باشد.

#### ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی:

- ۱ بتوونه آبی موردنیاز را با ترکیب مل، سریش و آب شکل ۱۲ بسازید.
- ۲ صفحه فشرده چوبی را ماستیک کاری کنید (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- ماستیک زدن



شکل ۱۲- بتوونه آبی

پودمان ۳: رنگ کاری مبلمان چوبی

- ۳ پس از خشک شدن بتونه، با استفاده از تخته پوست یا سنباده نرم ۲۲۰، سطح را سنباده بزنید (شکل ۱۴).
- ۴ با پیستوله یک دست بتونه فوری روی سطح کار بپاشید. یادآوری: بتونه فوری با تینر فوری ۱۰۰۰۰ رقیق می‌شود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵-رقیق کردن بتونه



شکل ۱۴-سنbadه نرم

- ۵ پس از خشک شدن سطح کار، آن را سنباده نرم بزنید.
- ۶ در صورت نیاز، با لیسه بتونه فوری را روی سطوح مورد نظر کشیده و لکه‌گیری کنید (شکل ۱۶).
- ۷ به رنگ نوک مدادی نیاز است؛ بنابراین با افزودن مقداری پودر نقره‌ای یا اکلیل نقره‌ای به رنگ مشکی، رنگ نوک مدادی درست کنید (شکل ۱۷).



شکل ۱۷-تینر رنگ نوک مدادی



شکل ۱۶-لکه‌گیری با بتونه

- ۸ رنگ را از صافی عبور دهید. برای این کار بهتر است تنظیف را روی مخزن پیستوله قرار داده و رنگ را از تنظیف عبور دهید (شکل ۱۸).
- ۹ رنگ نوک مدادی را با پیستوله روی کار بپاشید، در صورت نیاز به تیره‌تر شدن رنگ، مشکی را زیادتر کنید

و در صورت روشن تر شدن، اکلیل نقره را (شکل ۱۹).



شکل ۱۹- پاشیدن رنگ با پیستوله



شکل ۱۸- استفاده از تنظیف برای صافی

۱۰ پس از خشک شدن یک دست کیلر روی کار بپاشید تا استحکام رنگ بیشتر شده و اکلیل نقره‌ای، با تماس دست از سطح کار جدا نشود (شکل ۲۰).



شکل ۲۰- کیلر پاشی

ج) نکات اجرای فعالیت کارگاهی  
بانتوجه به دمای محیط پس از حدود ۲۰ دقیقه، سطح کار خشک می‌شود.

## ۲- رنگ‌های روغنی

رنگ‌های روغنی، هوا خشک بوده و نسبت به رنگ‌های فوری به مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا خشک شوند؛ به همین دلیل رنگ‌های فوری جایگزین رنگ‌های روغنی در چوب شده‌اند. البته در مواردی که مسئله رطوبت حائز اهمیت باشد، رنگ‌های روغنی ارجحیت دارند.

رنگ روغنی ترکیبی از رنگدانه‌ها، حلال، روغن اسکاتیف و روغن بزرک است، که با تینیر روغنی، بنزین یا نفت رقیق می‌شود. این رنگ‌ها در دو نوع مات و براق به بازار عرضه می‌شوند. برای تهیه رنگ روغنی مات، کافی است مقداری مل الکشده را به رنگ روغنی براق اضافه کنید و کاملاً هم بزنید.  
رنگ روغنی براق از استحکام بیشتری برخوردار است.

### الف) دستورالعمل کارگاهی رنگ روغنی جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

ردیف	عنوان	مقدار واحد	مواد مصرفی	ابزارهای دستی	ابزار دستی - برقی	ماشین آلات
۱	قطعه کار			لباس کار	پیستوله رنگ یا قلم مو	
۲	بتونه فوری			ماسک مناسب		
۳	سباباده			دستکش		
۴	رنگ روغنی			میز کار		
۵	تیتر روغنی			گیره دستی		
۶				صفی		
۷				قلم موی پهن و باریک با پیستوله		



شکل ۲۱- زدن آستری یا قلم مو

ب) مراحل کار:

۱ قطعه کاری را انتخاب کنید.

۲ زیرسازی کار را انجام دهید (یک دست بتونه روغنی ماستیک)

۳ آستری را می توانید با قلم مو بزنید. دقیق کنید که غلظت رنگ به حدی باشد که شرہ نکند و از طرفی اثر خطوط قلم مو روی کار باقی نماند. توجه: شکل ۲۱ حرکت رفت و برگشت قلم مو با فشاری یکنواخت انجام گیرد. با پیستوله نیز می توانید عملیات رنگ کاری را انجام دهید. در این دستورالعمل یک کابینت در نظر گرفته شده است.

۴ زیر کار را آماده کنید و یک دست رنگ آستری را با پیستوله بپاشید.

۵ در صورت نیاز به لکه گیری، بتونه کاری کنید.

۶ دیواره کابینت را به کمک پیستوله از بالا به پایین رنگ بزنید (شکل ۲۲).

۷ قسمت های داخلی کابینت را با تغییر موقعیت پیستوله رنگ آمیزی کنید (شکل ۲۳).



شکل ۲۳- رنگ کاری قسمت های داخلی



شکل ۲۲- رنگ پاشی از بالا به پایین

- ۸ پس از پایان رنگ کاری و خشک شدن سطح کار، پرداخت با پوست آب را انجام دهید.
- ۹ در رنگ کاری روغنی حتماً از پرداخت پوست آب استفاده کنید. پوست آب همواره خیس بوده و باید همراه با آب به سطح کار کشیده شود تا پرداخت بهتری داشته باشد.
- ۱۰ پس از پرداخت نهایی، رنگ پایانی را به ترتیب مراحل فوق انجام دهید.

### ۳- پوشش دهی با اکلیل ها

اکلیل، پودر فلزی است که از فلزاتی مانند آلومینیوم (اکلیل نقره)، برنز (اکلیل طلایی)، مس (اکلیل مسی) و سایر فلزات به دست می آید.

برای ساخت رنگ های متالیک از اکلیل استفاده می شود.

همان طور که در دستورالعمل رنگ فوری بیان شد، با افزودن اکلیل نقره به رنگ مشکی فوری می توان رنگ نوک مدادی متالیک درست کرد.

با افزودن اکلیل نقره به رنگ مشکی فوری توانستید رنگ نوک مدادی متالیک درست کنید.  
در شکل ۲۴ اکلیل طلایی و در شکل ۲۵ اکلیل نقره ای نشان داده شده است.



شکل ۲۵- اکلیل نقره ای




شکل ۲۴- اکلیل طلایی

اکلیل در بنزین حل می شود و در ساخت انواع رنگ های الوان شامل رنگ مرمری، چرمینه کاری، ابروباد، پوست ماری و ... کاربرد دارد.

**الف) دستورالعمل کارگاهی رنگ کاری با اکلیل**  
**جدول لیست مواد و ابزارهای لازم**

ردیف	عنوان	مواد مصرفی			ابزارهای دستی	ابزار دستی - ماشین آلات
		مقدار واحد	مقدار واحد	عنوان		
۱	قطعه کار			لباس کار		
۲	بتنونه			ماسک مناسب		
۳	سنبداده			دستکش		
۴	اکلیل مسی، طلازی یا ...			میز کار		
۵	بنزین			گیره دستی		
۶				صفافی		
۷				قلم موی پهن و باریک یا پیستوله		

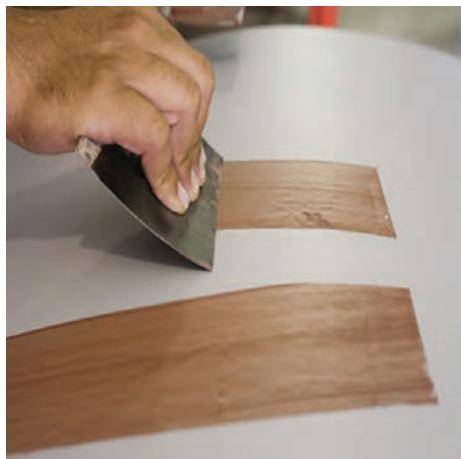

شکل ۲۶- ماستیک کاری

- ۱ قطعه کار مورد نظر را آماده کنید.  
 ۲ بتنونه کاری ماستیک را مطابق شکل ۲۶ انجام دهید.

- ۳ پس از بتنونه کاری، سطح را پرداخت کنید.  
 ۴ پودر اکلیل مسی را در ظرفی ریخته و با بنزین حل کنید. حدود ۲ قاشق غذاخوری اکلیل در ۰/۵ لیتر بنزین مناسب است. هرچه مقدار اکلیل بیشتر باشد ضخامت لایه اکلیل پس از خشک شدن بیشتر می‌شود.  
 ۵ پس از حل شدن اکلیل در بنزین، آن را با پیستوله روی کار بپاشید.  
**ب) نکات اجرایی فعالیت کارگاهی**  
 ۶ برای تثبیت بهتر اکلیل، یک دست کیلر روی سطح کار بپاشید. از آنجایی که حلال کیلر، تینر فوری ۰۰۰۰۱ است و در بنزین اصطلاحاً دلمه می‌شود، باید پس از خشک شدن کامل لایه اکلیل، پوشش کیلر را به صورت لایه نازک بپاشید و پس از ژله‌ای شدن، دست دوم را پرتر بپاشید تا سطح را کاملاً پوشش دهد.

## شاپرکی پوشش دهی با پوشش های شفاف

### ۱- رنگ های فوری (نیترو سلولزی)

ماده اصلی این رنگ سلولز می باشد که با اسید نیتریک به صورت نیترو سلولز در می آید (شکل ۲۷). این رنگ، روشن و شفاف بوده و در مقابل حرارت، خراشیدگی، عوامل بیولوژیکی و رطوبت مقاوم است.



شکل ۲۷- اثر بتونه روی صفحه چهارپایه کاملاً نمایان است.

رنگ های نیترو سلولزی با تینر و سلولزی با تینر فوری رقیق شده و با قلم مو، پیستوله و به روش غوطه وری بر سطح کار زده می شود (شکل ۲۸).



شکل ۲۸- چهارپایه رنگ شده با رنگ نیترو سلولزی

■ رنگ های نیترو سلولزی قابل اشتعال اند این نوع رنگ قابلیت ارجاعی خوبی داشته و در اثر هم کشیدگی و واکشیدگی چوب، ترک برنمی دارد.

توجه



رنگ های نیتروسلولزی نفوذ خوبی ندارند و فقط به صورت یک ورقه محکم روی سطح چوب را می پوشانند؛ بنابراین بهتر است به کمک پیستوله ۲ تا ۳ بار بر سطح کار پاشیده شوند. این رنگ ها که بعد از ۴ تا ۶ ساعت کاملاً خشک می شوند، در رنگ آمیزی درها، قفسه ها، دیواره های چوبی، دکوراسیون چوبی، قسمت های داخلی وسایل نقلیه و... به کار می روند (شکل ۲۹).

(الف) سیلر: این رنگ پوششی قبل از پوشش رنگ نهایی استفاده می شود. سیلر قبل از رنگ نهایی استفاده می شود، و علت استفاده از آن این است که قابلیت جذب آب رنگ نهایی را کم کرده و استحکام آن را بیشتر می کند (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- استفاده از تینر فوری برای رقیق کردن سیلر



شکل ۲۹- پاشیدن رنگ نیترو سلولزی با پیستوله



شکل ۳۱- زدن سیلر با قلم مو روی سطح آستر خورده

سیلر را پس از رقیق شدن با تینر فوری، می توان با کهنه رنگ کاری بدون پرز، لیسه و کاردک، قلم مو و پیستوله روی سطح کار زد. در بعضی کارگاه ها از روش غوطه وری نیز برای زدن سیلر استفاده می شود (شکل ۳۱).

توجه

■ کار سیلر خورده را هرگز نباید در کنار حرارت مستقیم یا زیر نور خورشید قرار داد، زیرا سطح کار متورم می شود.



مدت زمان خشک شدن این رنگ ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است، و رنگ کاری مجدد روی سطح سیلر خورده، باید بعد از ۱ تا ۲ ساعت انجام گیرد. این زمان به شرایط جوی و رطوبت محیط بستگی دارد. از سیلر برای رنگ کاری کلیه سطوح چوبی، انواع درها، تخته خرد چوب سه لایی، فیبر و صفحات روکش شده می‌توان استفاده نمود (شکل ۳۲).

نکته

■ سیلر پس از خشک شدن مات می‌شود.



سنباوه کاری سطح سیلر خورده با سنباوه معمولی چوب انجام می‌گیرد. شماره سنباوه‌ای که برای این سطوح سیلر خورده به کار می‌رود متفاوت است. اصولاً رنگ کاران، سنباوه‌هایی با شماره‌های ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۴۰ را پیشنهاد می‌کنند (شکل ۳۳).



شکل ۳۳- نمونه‌ای از سنباوه نرم



شکل ۳۲- یک درب سیلر خورده

ب) کیلر: رنگی است شفاف که به عنوان رنگ نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حلال آن، تینر فوری بوده و مانند سیلر در قوطی‌های ۱، ۴ و ۲۰ کیلویی به فروش می‌رسد (شکل ۳۴). این پوشش که همیشه بعد از سیلر استفاده می‌شود، برخلاف سیلر، پس از خشک شدن براق می‌ماند. زمان خشک شدن سطح آن ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است، و خشک شدن نهایی و کامل آن ۱ تا ۲ ساعت طول می‌کشد. این رنگ با کهنه رنگ کاری، قلم مو، پیستوله و همچنین به روش غوطه وری روی کار زده می‌شود.

توجه

■ لیسه و کاردک برای کیلر زدن مناسب نیستند.



کیلر بعد از مدتی برآقیت خود را از دست داده و به رنگ قهوه‌ای شفاف تمایل پیدا می‌کند. مورد استفاده کیلر در رنگ کاری مانند رنگ سیلر است.

ج) پوشش دهی به وسیله قلم مو: اگر پوشش دهی به وسیله قلم مو انجام گیرد، خطر احتراق آن بسیار کم است؛ و البته مقدار مصرف پوشش نیز بسیار کمتر از مقدار مصرف به روش پیستوله است. فقط برای آماده کردن سطح رنگ وقت زیادی صرف می‌گردد. پوشش به وسیله یک قلم موی پهن به طور افقی، پهلوی یکدیگر و به یک اندازه مالیده می‌شود. عمل پوشش دهی نیز باید سریع انجام گیرد. هر قلم مو از ابتدا تا انتهای و یک دفعه روی سطح مالیده می‌شود تا در اثر چند بار مالیدن قلم مو روی پوشش پره نشود. پوشش باید خوب پهن شود تا بعدها وقت زیادی برای سنباده زدن و صاف کردن آن تلف نگردد. بعد از حداقل یک ربع ساعت می‌توان دست دوم و همچنین دست سوم پوشش روی کار اعمال شود. لازم به ذکر است جهت خشک شدن بهتر لایه نازک رنگی پس از یک روز می‌توان به رنگ کاری ادامه داد. باید رنگ خوب خشک شود و سپس مراحل بعدی کار را از قبیل سنباده زدن و پرداخت کردن انجام داد. بعد از پایان کار، باید قلم مو را با ماده رقیق کننده همان پوشش مانند تینر یا بنزین به خوبی شست و تمیز کرد (شکل ۳۵).



شکل ۳۵- شست و شوی قلم‌ها



شکل ۳۴- کیلر فوری

- رعایت نکات ایمنی لازم در اتاق رنگ کاری
  - به دلیل قابلیت احتراق زیاد ماده رقیق کننده و همچنین خطر آتش سوزی گرد رنگی که در اثر پاشیدن رنگ ایجاد می‌گردد باید در اتاق رنگ کاری احتیاط‌های لازم را به کار بست.
  - ۱** در اتاق‌های پوشش دهی، نباید آتش و همچنین نور بی حفاظ وجود داشته باشد.
  - ۲** به علائم هشدار دهنده اتاق رنگ کاری از جمله سیگار کشیدن ممنوع است توجه کنید (شکل ۳۶).



شکل ۳۶- علائم هشدار اتاق رنگ کاری

- ۳ باید از هرچیزی که امکان جرقه زدن دارد جلوگیری کرد و در محل علائم هشدار نصب نمود.
- ۴ از کار با ابزارهایی که به وسیله برق کار می‌کنند باید خودداری شود.
- ۵ کلید برق خارج از اتاق تحت پوشش دهی قار گیرد و برای تعویض لامپ‌ها، ابتدا باید برق را قطع کرد.
- ۶ از کفش‌هایی که میخ به آنها زده شده، نباید استفاده کرد کفش‌های اینمنی مخصوص، بهترین گزینه هستند.
- ۷ برای پاک کردن محل کار و تراشیدن رنگ از روی میز کار، نباید از ابزارهای فلزی استفاده کرد.
- ۸ بقایای رنگ را نباید در آتش سوزاند، بلکه در صورت عدم استفاده، باید آنها را در محل مناسب شست و به فاضلاب ریخت تا خطر آتش سوزی نداشته باشد (شکل ۳۷).
- ۹ بشکه‌های تیغه را نباید نزدیک بخاری یا دستگاه حرارت مرکزی قرار داد.
- ۱۰ باقی‌مانده رنگ فقط در ظروف فلزی نگاه داشته شود.
- ۱۱ پارچه‌های مورد مصرف برای تمیز کردن رنگ و... را باید در ظروف نسوز دردار ریخته و از آنها محافظت کرد.
- ۱۲ روی ظروف و بشکه‌های رنگ، جمله «خطر آتش سوزی» نوشته شود.
- ۱۳ فقط رنگ مورد مصرف یک روزه در اتاق رنگ نگه داری شود.
- ۱۴ هنگام کار، در کارگاه قفل نشود، تا اگر اتفاق ناگواری رخ داد به آسانی بتوان از اتاق خارج شد.
- ۱۵ جلوی پنجره‌ها و مقابله در خروجی، آزاد باشد تا بتوان در موقع لزوم، فوراً از آنجا استفاده کرد.
- ۱۶ وسایل خاموش کردن آتش، همیشه در دسترس و آماده باشد (شکل ۳۸).
- ۱۷ هنگام کار، باید لباس مناسب پوشید تا از خطر آتش سوزی محفوظ ماند.
- ۱۸ از ماسک تنفسی مناسب استفاده شود.



شکل ۳۸- وسایل خاموش کننده‌ها



شکل ۳۷- ریختن بقایای رنگ در فاضلاب

د) نیم پلی استر: مقدار خشک کن در هر ۴ لیتر، یک شیشه (مشابه شیشه شربت دارویی) است؛ که مصرف بیشتر آن باعث می‌شود زمان خشک شدن رنگ کوتاه ولی برآقیت آن کمتر شود مقدار آن در یک مخزن پیستوله با توجه به دمای محیط در تابستان به اندازه یک در بطری شیشه، و در زمستان به اندازه دو در بطری شیشه می‌باشد (شکل ۴۰).



شکل ۴۰- زدن کیلر به کار با پیستوله



شکل ۳۹- زدن کیلر به صندلی با قلم مو

به یاد داشته باشید که خشک کن را همیشه به داخل پیستوله برویزید و به اندازه مصرف نیم پلی استر مخلوط کنید چون در صورت عدم استفاده، پلی استر باقی‌مانده قابل استفاده نخواهد بود (شکل ۴۱). نیم پلی استر رقیق شده را به کمک پیستوله روی سطح کار می‌پاشند. مدت زمان خشک شدن آن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه (باتوجه به دمای محیط) و زمان خشک شدن کامل آن ۶ تا ۸ ساعت است. نیم پلی استر را نمی‌توان با قلم مو به سطح کار زد زیرا اثر خط‌های قلم مو روی کار باقی می‌ماند. از نیم پلی استر فقط برای رویه کار و رنگ نهایی استفاده می‌شود. این رنگ پس از مصرف به پولیش نیاز ندارد (شکل ۴۲).



شکل ۴۲- نمونه‌ای از یک میز نیم پلی استر خورده



شکل ۴۱- اضافه کردن خشک کننده به نیم پلی استر رقیق شده

ح) پلی استر: سطحی کاری که رنگ پلی استر زده می شود فاقد مواد استخراجی و صمغی باشد زیرا نمی توان رنگ را به درستی روی سطح کار زد، زیرا رنگ در چوب های صمع دار به سادگی خشک نشده و رنگ را به خوبی جذب نمی کند. رنگ های پلی استر دو جزئی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

- ۱ پلی استرهایی که پس از خشک شدن، سطوح برآقی را به وجود می آورند که در بازار به نام پلی استر ایستاده معروف هستند و به وسیله پیستوله بر سطح کار پاشیده می شود (شکل ۴۳).
- در پاشیدن پلی استر باید توجه داشته باشید، حتماً از ماسک ایمنی فیلتردار و عینک محافظتی استفاده کنید (شکل ۴۴).



شکل ۴۴- ماسک تنفسی فیلتردار با عینک محافظتی مخصوص




شکل ۴۳- زدن پلی استر با پیستوله

- پلی استر را به وسیله پیستوله از فاصله ای مناسب بر سطح کار بپاشید (شکل ۴۵).



شکل ۴۵- ب) پاشیدن پلی استر ایستاده به سطح کار

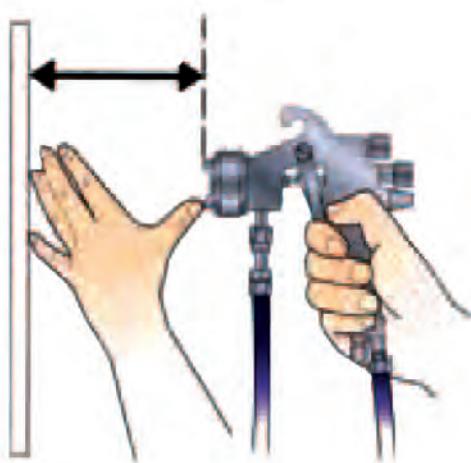

شکل ۴۵- الف) رعایت فاصله پیستوله با سطح کار

۲ پلی استر هایی که مخصوص سطوح صاف و اغلب قاب ها و تابلوهای معرق هستند پس از خشک شدن باید سنباده و پولیش شوند (شکل های ۴۶ و ۴۷).



شکل ۴۷- پولیش کاری سطح پلی استر خورده



شکل ۴۶- سنباده کاری سطح پلی استر خورده

- روی تمامی سطوح چوبی، صفحات روکش شده، چندلایی و کلیه مصنوعات چوبی می توان رنگ پلی استر زد (شکل ۴۸).



شکل ۴۸- دو عدد میز روکش کاری رنگ شده با پلی استر



پرداخت و رنگ کاری یک محصول کامل صندلی چوبی یا پروژه های دیگر ساخته شده در کارگاه خود را مطابق مراحل زیر رنگ کاری نمایید.

### الف) جدول لیست مواد و ابزارهای لازم

ردیف	عنوان	مواد مصرفی			ابزارهای دستی	ماشین آلات	ابزار دستی - برقی
		واحد	مقدار	واحد			
۱	قطعه کار				لباس کار	سنباذه گرد	
۲	بتنونه				ماسک مناسب	سنباذه لرزان	
۳	سنباذه				دستکش	سنباذه نواری	
۴	آستری				میزکار		
۵	رنگ نهایی (کیلر یا پلی استر)				صفی		
۶	تینر				لیسه		
۷	بنزین				قلم موی پهن و باریک یا پیستوله		

### ب) مراحل اجرای فعالیت کارگاهی

۱- پرداخت اولیه (سنباذه کاری): پس از انجام مراحل مونتاژ و سرهمندی مبلمان در مرحله اول فرایند رنگ کاری بايستی تمامی معایب مراحل قبل نظیر داغ و اثر اره کاری، رنده کاری روی چوب و همچنین اضافات چسب کاری مرحله مونتاژ با استفاده از انواع سنباذه ها پرداخت شده و بايستی از سنباذه های با شماره های ۱۲۰ آغاز و تا سنباذه ۲۸۰ ادامه یابد تا سطح کار صاف و یک دست گردد (شکل های ۴۹ تا ۵۱).



شکل ۴۹



شکل ۵۱



شکل ۵۰

**۲- بتونه کاری:** پس از انجام مرحله پرداخت اولیه، با استفاده از پودر مل، سریش، انواع پودرهای رنگی و مقداری آب، بتونه سریشی همرنگی را بر اساس رنگ زمینه چوب که از چه گونه‌ای ساخته شده باشد تهیه کرده و با استفاده از لیسه و کاردک رنگ کاری بر روی تمام معایب ظاهری مبلمان چوبی را بتونه کنید. به طور کلی بتونه‌ها دو عمل اصلی را انجام می‌دهند، که شامل: پرکردن خلل و فرج سطح چوب که باعث کاهش نفوذ پوشش به داخل بافت چوب می‌شود. برطرف کردن معایب سطحی چوب نظیر انواع ترک‌ها و محل خروج گره‌های زنده و مرده و همچنین پرکردن معایبی که در اثر مونتاژ نامناسب در گوشه‌های کار ایجاد شده است تا نمای نهایی را اصلاح نماید. (لازم به ذکر است بایستی مونتاژ و اتصالات به صورتی انجام شود که رنگ کار مجبور نباشد معایب مراحل قبل را برطرف نماید (شکل‌های ۵۲ و ۵۳).



شکل ۵۳



شکل ۵۲

**۳- سنباده کاری دستی و ماشینی:** پس از بتونه کاری و گذشت ۲۴ ساعت از زمان خشک شدن بتونه می‌توان آنها را با استفاده از سنباده از ۱۸۰ الی ۲۸۰ پرداخت نموده و سطوح را یک‌دست نمایید. شکل‌های ۵۴ تا ۶۱ مراحل پرداخت و سنباده کاری دستی را نشان می‌دهد.



شکل ۵۵



شکل ۵۴



شكل ٥٧



شكل ٥٦



شكل ٥٩



شكل ٥٨



شكل ٦١



شكل ٦٠

۴- لیسه کاری: لیسه کاری یکی از مراحل مهم و ظریف پرداخت کاری بوده و هدف از آن ایجاد سطوح صاف و صیقلی در بافت چوب است تا اثر سنباده کاری بر روی آن قابل رؤیت نباشد. از دیگر اهداف لیسه کاری پر زگیری سطوح چوب است که این عمل را نمی‌توان با سنباده کاری برطرف نمود (شکل های ۶۲ تا ۶۷).



شکل ۶۳



شکل ۶۲



شکل ۶۵



شکل ۶۴



شکل ۶۷



شکل ۶۶

۵- آستری (زیر کار): پس از اتمام مراحل زیرسازی بایستی مبلمان یا محصول چوبی ساخته شده بر اساس رنگ نهایی آستری یا همرنگی گردد. برای تغییر رنگ (همرنگی) و یکسان نمودن رنگ زیر کار می‌توان از انواع آسترهای رنگی استفاده نمود. انواع جوهرهای رنگی و پودرهای رنگی را می‌توان در حلالهای مناسب به ترتیب در تینر فوری و آب حل نموده و سطح چوب را پوشش دهی کرد (شکل‌های ۶۸ تا ۷۱).



شکل ۶۹



شکل ۶۸



شکل ۷۱



شکل ۷۰

۶- پوشش نهایی: بر اساس رنگ نهایی موردنظر می‌توان از پوشش‌های شفاف نظیر سیلر، کیلر، نیم‌پلی استر، پلی‌استر و... و یا پوشش‌های غیر شفاف نظیر رنگ‌های روغن و رنگ‌های فوری با تنوع رنگی متفاوت نظیر قرمز، آبی، زرد و... استفاده نمود. لازم به ذکر است برای پوشش‌های فوری از تینر فوری و برای پوشش‌های روغنی از تینر روغنی برای رقیق‌سازی و اعمال پوشش بر روی سطوح چوب استفاده می‌شود. مراحل پوشش دهی نهایی صندلی را بادقت به وسیله پیستوله انجام داده و در شکل‌های ۷۲ تا ۷۵ مشاهده کنید.



شکل ۷۳



شکل ۷۲



شکل ۷۵



شکل ۷۴

## ارزشیابی شایستگی رنگ کاری مبلمان چوبی

**شرح کار:**

- آستری کاری
- رنگ کاری پوششی فوری
- رنگ کاری پوششی روغنی
- رنگ کاری شفاف با قلم مو
- رنگ کاری شفاف با پیستوله

**استاندارد عملکرد:**

با استفاده از مواد و سایر ابزار و تجهیزات رنگ کاری مطابق با استاندارد ملی رنگ های برشی فوری و روغنی رنگ های برآق را با قلم مو و پیستوله به کار برد و صندلی چوبی را رنگ کند.

**شاخص ها:**

- آستری کاری چوب
- رنگ کاری با رنگ روغنی و فوری
- رنگ کاری تمیز با قلم مو
- رنگ کاری شفاف و پوششی با پیستوله
- رنگ کاری کامل صندلی

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

**شرط:**

۱- کارگاه رنگ کاری استاندارد به ابعاد  $12 \times 8$  متر مربع دارای تهویه کافی و فونداسیون مناسب برای نصب دستگاه و سیستم مکنده و نور کافی به انضمام لوازم ایمنی و نور کافی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

۲- اسناد: آلبوم انواع رنگ

۳- ابزار و تجهیزات: ماشین سنباده غلتکی - ماشین سنباده لرزان - ماشین سنباده بشقابی - کاردک - لیسه - میز کار - پیستوله - کمپرسور هوا

۴- مواد: آستری - رنگ پوششی روغنی و فوری - ورق سنباده - سیلر و کیلر - نیم پلی استر

۵- زمان: ۵ ساعت

**ابزار و تجهیزات:**

ماشین سنباده غلتکی - ماشین سنباده لرزان - ماشین سنباده بشقابی - کاردک - لیسه - میز کار - پیستوله - کمپرسور هوا

**معیار شایستگی**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آستری کاری	۲	
۲	رنگ کاری پوششی فوری	۲	
۳	رنگ کاری پوششی روغنی	۱	
۴	رنگ کاری شفاف با قلم مو	۱	
۵	رنگ کاری شفاف با پیستوله	۲	

**شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:**

۱- مدیریت مواد و تجهیزات

۲- استفاده از لباس کار، کلاه، ماسک، عینک، گوشی و کفش ایمنی

۳- خروج ضایعات مواد اولیه از محیط کار با مکنده ها

۴- صرفه جویی و مطابقت با نقشه

**میانگین نمرات**

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.