

۴-۳-۵-۵- ابزار و تجهیزات نصب کابل:

- جک بالابر و دستگاه کلاف بازکنی: جهت بالا بردن قرقره‌ی کابل از جک بالابر استفاده می‌شود. شکل ۵-۵-الف قرقره‌ی کابل را که بر روی جک پیچی قرار گرفته است نشان می‌دهد. در این شکل اجزای تشکیل‌دهنده عبارت‌اند از :

۱- تکیه‌گاه گردان


۲- چرخ دندن

۳- پیچ بالابر


۴- اهرم فرمان جفجغه

شکل ۵-۵- ب نیز یک کلاف بازکن دستی را نشان

می‌دهد.

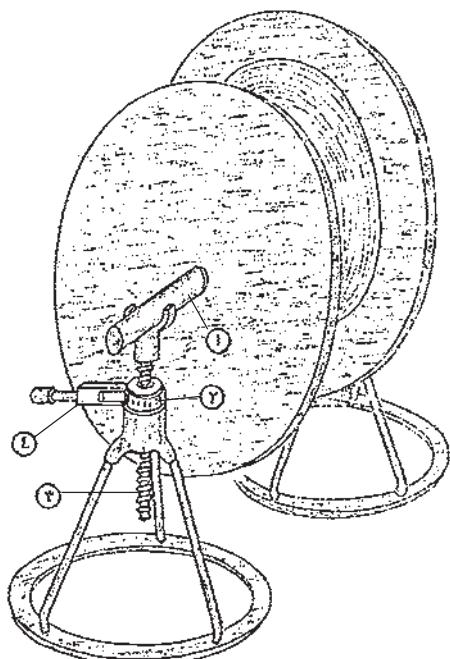

الف - قرقره‌ی کابل بر روی جک بالابر

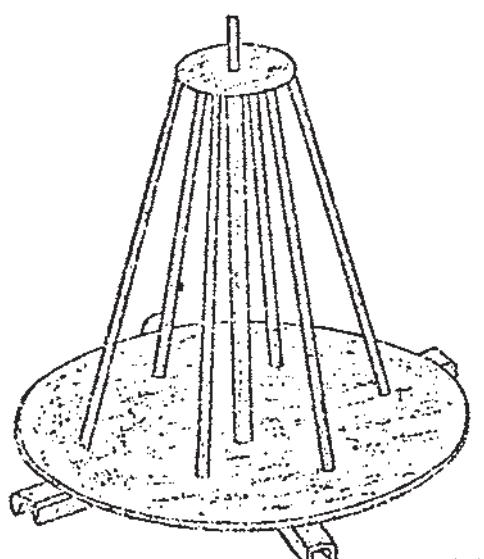

(ب) ۵-۵



شکل ۵-۵-۵-۱ - دستگاه کشش کابل

- دستگاه کشش کابل: این دستگاه دارای دو غلتک عمودی و یک غلتک افقی است. یک موتور الکتریکی غلتک پیش برنده را می‌چرخاند. با قرار دادن کابل بین دو غلتک و اتصال الکتروموتور به برق کابل روی غلتک‌ها متغیر می‌باشد. در رانده خواهد شد. فاصله‌ی بین غلتک‌ها متغیر می‌باشد. در کanal‌هایی که دارای پیچ و خم زیاد باشد در طول مسیر از این دستگاه در فواصل معین و در ابتدا و انتهای قوس‌ها استفاده می‌شود.

نکته‌ی مهم در استفاده از این وسیله آن است که با استی در تمام طول مسیر، کشش‌ها یکسان باشد. مزیت این روش این است که نیروی کشش کابل در تمام طول آن تقسیم می‌شود (شکل ۵-۵۱).




الف - قرقره‌ی کابل‌کشی
برای مسیرهای منحنی

ب - قرقره‌ی کابل‌کشی برای
مسیرهای منحنی

شکل ۵-۵۲ - قرقره‌های کابل‌کشی

- قرقره‌ها و غلتک‌های کابل‌کشی: قرقره‌ها و غلتک‌ها از تماس کابل با زمین و صدمات ناشی از آن جلوگیری می‌کند. این تجهیزات در فواصل معینی از یکدیگر در کanal قرار می‌گیرند. برای مسیرهای منحنی باید از غلتک شکل ۵-۵۲ ب استفاده کرد.

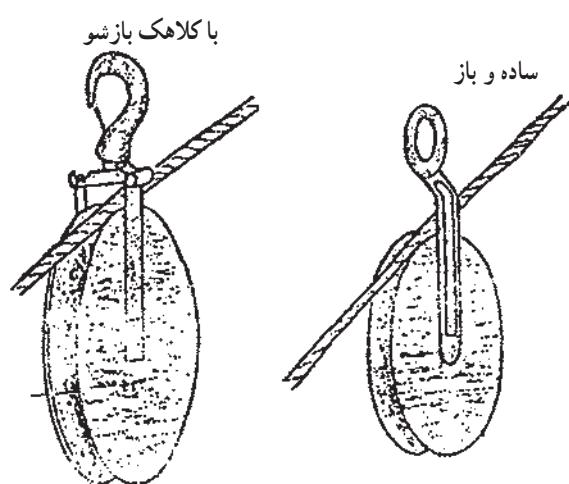


شکل ۵-۵۳ - قرقره‌های نگهدارنده کابل



شکل ۵-۵۴ - گیره‌ی کابل



شکل ۵-۵۵ - گیره‌ی کشش چشمی کابل

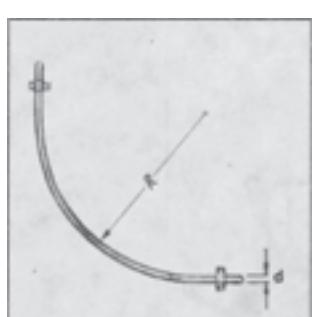

شکل ۵-۵۶ - زاویه‌ی خمش کابل

شکل ۵-۵۳ - دو نمونه قرقره نگهدارنده کابل از نوع آویزان را نشان می‌دهد.

- گیره‌های کابل: شکل ۵-۵۴ - گیره‌ی کابل (جوراب کابل) را نشان می‌دهد. کابلی که باید در مسیر کanal کشیده شود در درون این وسیله قرار می‌گیرد. با کشیده شدن انتهای جوراب قطر داخلی آن کم می‌شود و کابل را محکم دربر می‌گیرد.

شکل ۵-۵۵ - گیره کشش چشمی کابل را نشان می‌دهد. این گیره به حلقه انتهای جوراب کابل متصل شده و نیروی کشش را به کابل اعمال می‌کند.

- زوایای خمش کابل: در موقع کشیدن کابل در داخل کanal باید دقت شود که کابل پیچانده نشود، تا نخورد و جمع نشود، در ضمن خیلی تحت فشار کششی قرار نگیرد. اگر بخواهیم کابل در مقابل خم شدن و فشار محافظت شود، باید شعاع خمش کابل‌های مختلف حداقل مطابق جدول ۶-۶ باشد.


شکل ۵-۵۶ - زاویه‌ی خمش کابل را نشان می‌دهد.

جدول ۶-۵- حداقل شعاع خمش کابل‌ها

کابل‌های عایق پلاستیک	کابل‌های عایق کاغذی با غلاف آلومینیومی صاف	کابل‌های عایق کاغذی با غلاف سربی یا غلاف آلومینیومی موّاج	کابل‌ها
$R = 12 \times d$	$R = 25 \times d$	$R = 15 \times d$	کابل‌های چند سیمه
$R = 15 \times d$	$R = 25 \times d$	$R = 15 \times d$	$U_0 / U \leq 0,6 / 1kV$ $U_0 / U > 0,6 / 1kV$
$R = 15 \times d$	$R = 30 \times d$	$R = 25 \times d$	همه‌ی کابل‌های یک سیمه



شکل ۵-۵۷- کابل‌کشی روی دیوار

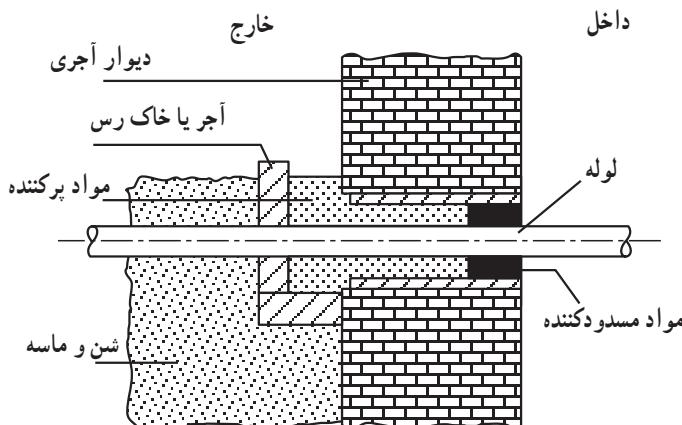

شکل ۵-۵۸- عبور کابل از میان دیوار از داخل لوله


در این جدول R شعاع خمش، d قطر خارجی کابل U_0 ولتاژ فازی و U ولتاژ خط می‌باشد. شعاع خمش با توجه به تعداد رشته‌های کابل و نوع غلاف و عایق، تعیین می‌شود.

۶-۳-۵- نصب کابل روی دیوار: در کارخانجات صنعتی ممکن است کابل‌ها بر روی دیوار نصب شوند. در این صورت بایستی عمل نصب با اینمی و زیبایی تمام انجام گرفته و کابل‌ها با بست به دیوار محکم شوند. ضمن این‌که کلیه‌ی اصول در مورد زوایای خمش رعایت شود و فاصله‌ی بست‌ها طوری باشد که کابل کاملاً صاف بوده و شکم ندهد (شکل ۵-۵۷). فاصله‌ی کابل‌های نصب شده روی دیوار از یکدیگر حداقل بایستی به اندازه‌ی قطر کابل باشد.


هنگام عبور کابل از دیوار باید کابل از داخل لوله‌ای که قطر داخلی آن حداقل $1/5$ برابر قطر خارجی کابل باشد عبور داده شود و بعد از عبور کابل بایستی فاصله‌ی بین کابل و لوله کاملاً مسدود گردد. برای این کار می‌توان از پارچه‌ی کنفی که فشرده و با صمغ اپوکسی آغشته شده است (یا مواد مشابه دیگر) استفاده نمود. سپس با صمغ مخصوص اطراف لوله را کاملاً مسدود نمود. در این حالت بایستی دقت کرد تا دمای صمغ از 100° درجه‌ی سانتی‌گراد بیشتر نشود. کابل‌های با غلاف PVC بایستی بالایه‌ای از نوار پلی‌اتیلن پوشیده شود (شکل ۵-۵۸).

جدول ۷-۵-۱- حداقل درجه حرارت کابل کشی بدون گرم کردن کابل

نوع کابل	درجه سانتی گراد (°C)
کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با کاغذ آغشته معمولی یا بدون پوشش حفاظتی	+5
با پوشش پلاستیکی با غلاف PVC از یک کیلوولت تا ۳۵kV با پوشش حفاظتی	۰
با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی تا ۵۰۰ ولت الف - با پوشش حفاظتی و بدون پوشش ب - با عایق پلاستیکی - غلاف سربی یا PVC با پوشش حفاظتی	-10 -7
با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا PVC بدون غلاف حفاظتی	-15
با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا PVC با غلاف فلزی حفاظتی	-20

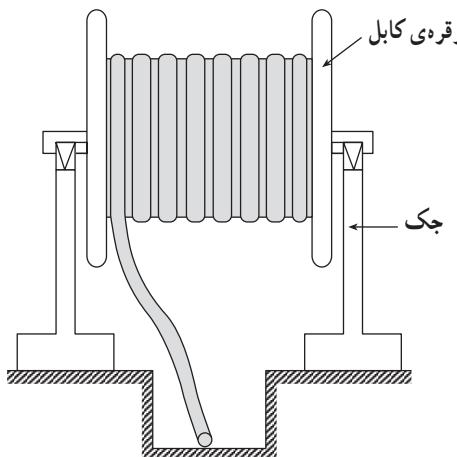

شکل ۵-۵-۱- نحوه قرار گرفتن قرقه‌ی کابل روی جک مخصوص

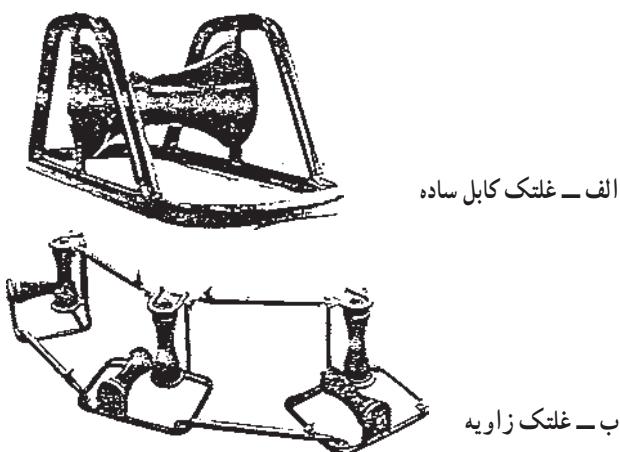

شکل ۵-۶-۱- غلتک‌های کابل کشی

۳-۵-۲- نصب کابل در کanal خاکی: برای نصب


کابل‌ها در داخل کanal خاکی ابتدا باید کanal موردنظر را با ابعاد مشخص شده در نقشه‌ی مربوط حفر و کف آن را به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر ماسه‌ریزی نمود، سپس کابل‌ها را مطابق شرایط گفته شده در کanal خواباند.

برای خواباندن کابل‌ها باید از میزان درجه حرارتی که کابل می‌باشد تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل نمود. میزان حداقل درجه حرارت باستی بر حسب جدول ۷-۵-۱ باشد. در صورتی که درجه حرارت کمتر از میزان داده باشد باستی قبل از کابل کشی، کابل را در اتاق‌های مخصوص به اندازه‌ی لازم گرم کرد. در زمین‌های شوره‌زار و مکان‌هایی که حیوانات موذی وجود دارند استفاده از کابل‌های YYY مجاز نبوده و باستی از کابل‌های زرهدار استفاده کرد.

برای خواباندن کابل در کanal خاکی، قرقه‌ی کابل را با احتیاط و بهوسیله‌ی جرثقیل به آرامی از روی تریلر پایین آورده و روی جک مخصوص قرار می‌دهند (شکل ۵-۵-۱). جهت باز کردن کابل از روی قرقه‌ی کابل باید به جهت فلش که روی قرقه‌ی کابل نشان داده شده توجه شود و کابل در جهت فلش کشیده شود.


در موقع کابل کشی باستی به هر نحو ممکن از تماس کابل با زمین جلوگیری کرد. برای این منظور از قرقه‌های مخصوص کابل کشی استفاده می‌شود.

برای کابل کشی سریع و آسان، کابل را باید از روی غلتک کابل عبور داد. غلتک کابل دو نوع است؛ ساده و زاویه. غلتک کابل ساده معمولاً در مسیرهای مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و غلتک زاویه جهت عبور کابل در مسیر قوس‌ها، زوايا و پیچ‌ها کاربرد دارد. شکل ۵-۶-۱ دو نوع غلتک کابل کشی را نشان می‌دهد.

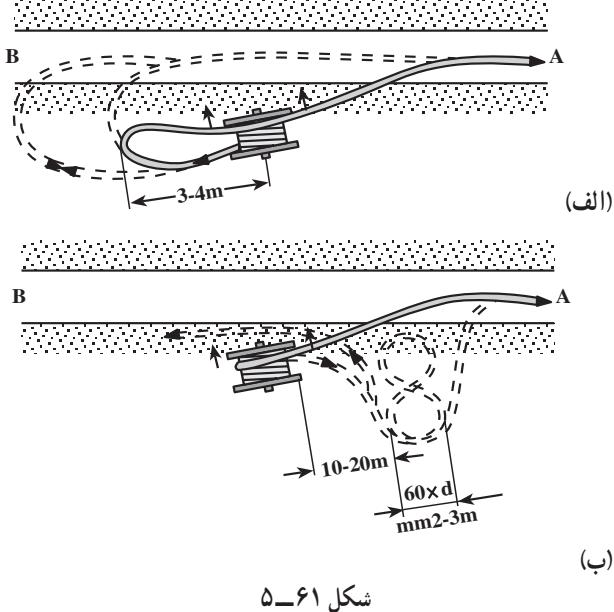


شکل ۵-۶۱

در صورتی که کارگر کافی برای کشیدن کابل در یک مرحله وجود نداشته باشد می‌توان قرقه‌ی کابل را در وسط مسیر کابل قرار داد و طول موردنیاز را از بالای قرقه در جهت (A) باز کرد (شکل ۵-۶۱-الف)، سپس قرقه را بیشتر چرخانده و یک حلقه به طول ۳ تا ۴ متر در جهت (B) به وجود آورد و بعد کابل را از روی قرقه و از پهلو بلند کرد به طوری که کابل از زیر قرقه کشیده شود. بعد خم کابل را در طول ۴ تا ۶ متر پهن کرد و آن را مستقیماً در کanal خوابانید. در صورتی که به علت وجود مانع از خواباندن قسمت دوم کابل از بالا جلوگیری شود، کابل بایستی مانند شکل «۸» در سمت جلوی قرقه قرار گرفته و سپس کابل کشی صورت گیرد (شکل ۵-۶۱-ب).

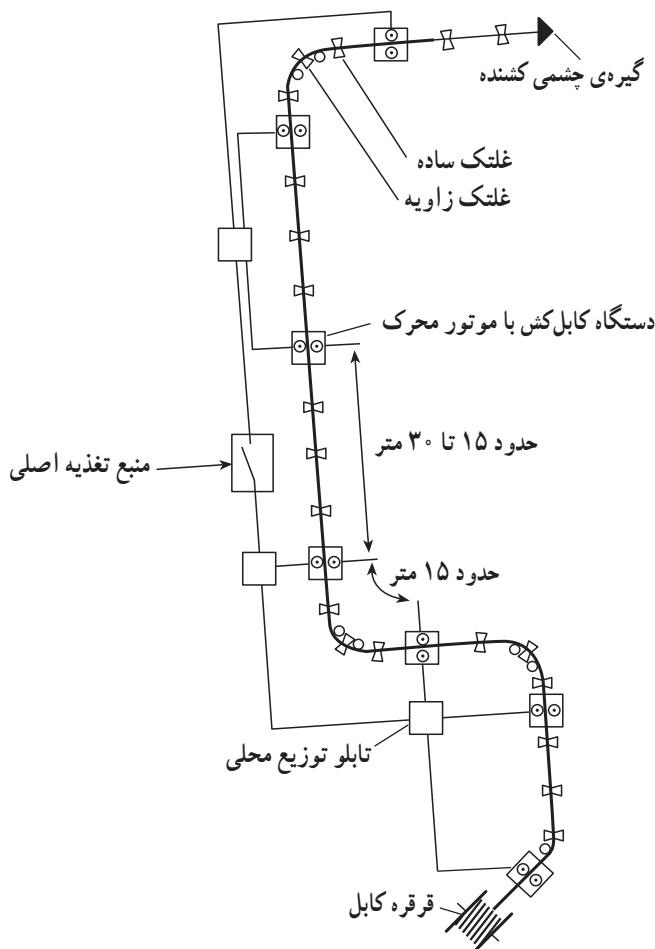


شکل ۵-۶۲

در صورتی که تعداد خم‌های مسیر کم باشد و نیز موانع زیادی در مسیر وجود نداشته باشد از دستگاه کابل کش (وینچ) استفاده می‌شود. در این حالت، قرقه‌ی کابل را در ابتدای کanal و وینچ را در فواصل مناسب و انتهای کanal قرار می‌دهند و کابل را با سرعتی قابل قبول و آرام می‌کشنند. قبل از کابل کشی با وینچ لازم است مسیر کابل کشی بازرسی شده و اطمینان لازم جهت مناسب بودن مسیر از هر لحظه به دست آید. شکل ۵-۶۲ به صورت دیاگرام خطی روش کابل کشی با وینچ را نشان می‌دهد.

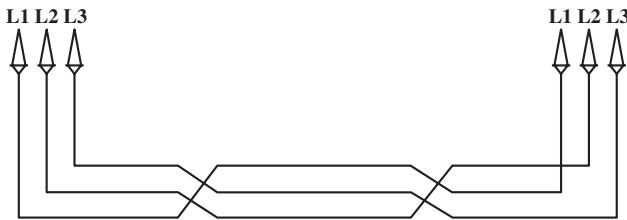

در صورتی که قرار است سه کابل در یک مسیر طولانی به طول چندین کیلومتر کشیده شود ضرورت دارد کابل‌ها را در طول مسیر مطابق شکل ۶۳-۵ جابه‌جا کرد.

شکل ۶۳-۵— جابه‌جایی کابل‌ها در طول مسیر طولانی

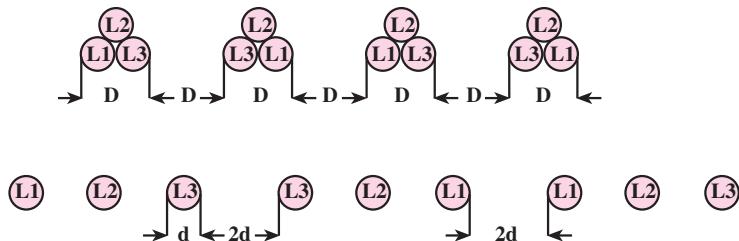


اگر چندین کابل تک رشته در کanal مشترکی کشیده می‌شوند، لازم است مطابق شکل ۶۴-۵ فاصله‌ی آن‌ها نسبت به هم تنظیم شود.


شکل ۶۴-۵— فاصله‌ی کابل‌ها نسبت به هم در داخل کanal خاکی

شکل ۶۵-۵ مسیر کابل‌کشی را در کanal خاکی در داخل یک شهرک مسکونی نشان می‌دهد.

در این نقشه P_1 و P_2 پست‌های ترانسفورماتور می‌باشند و علامت تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی را نشان می‌دهند. خطوط ارتباطی بین تابلوها و پست‌ها نشان‌دهنده‌ی کابل‌های ارتباطی هستند.

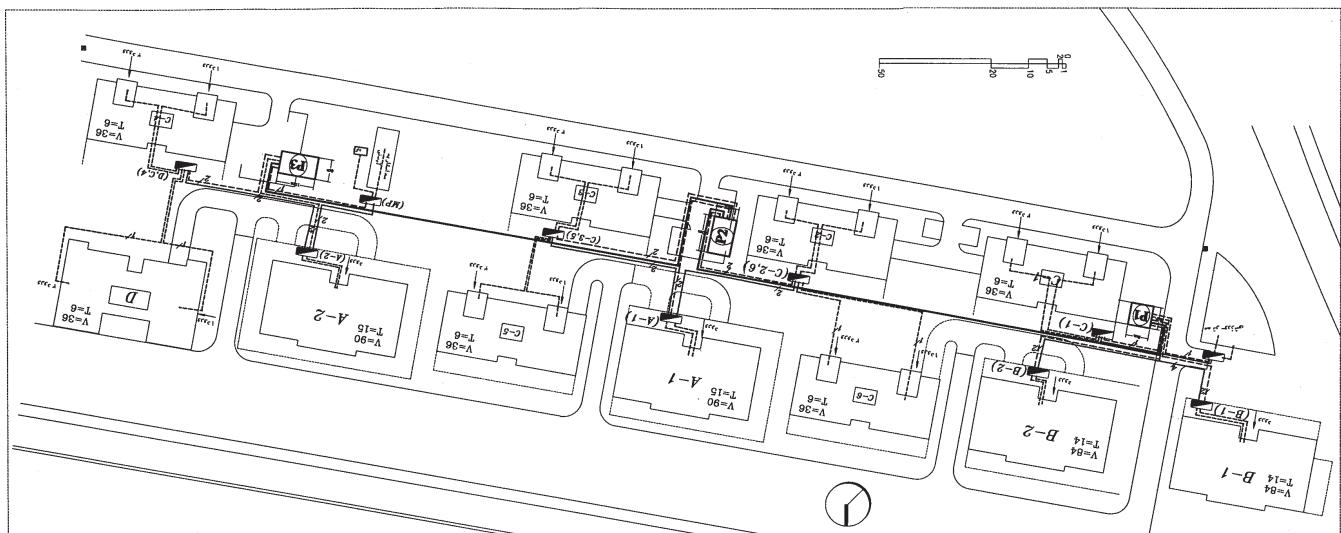

شکل ۶۵-۵— مسیر کابل‌کشی در داخل یک شهرک مسکونی

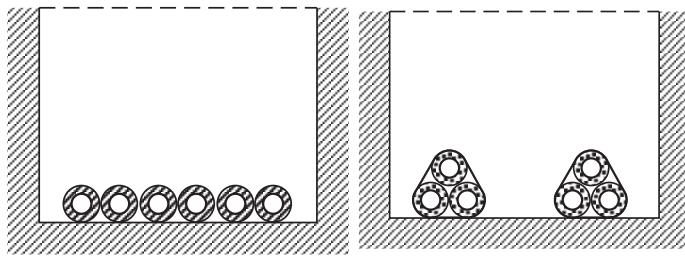


الف - آرایش مثالی کابلها در کanal
ب - آرایش مثالی کابلها در کanal

پیش ساخته


پیش ساخته

شکل ۵-۶۶

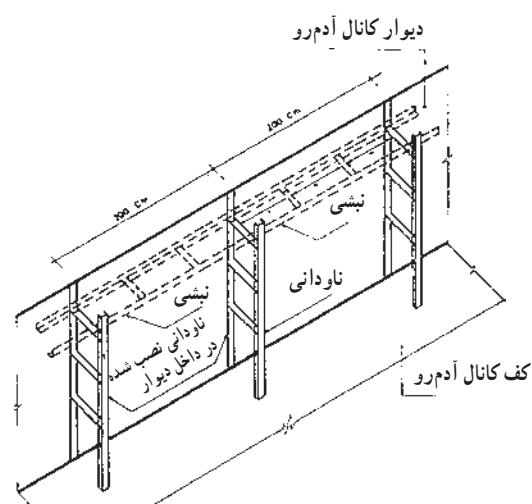

الف - جزیات تیپ اسکله بندی نصب کابل در داخل کanal های آدم رو

دیوار کanal آدم رو

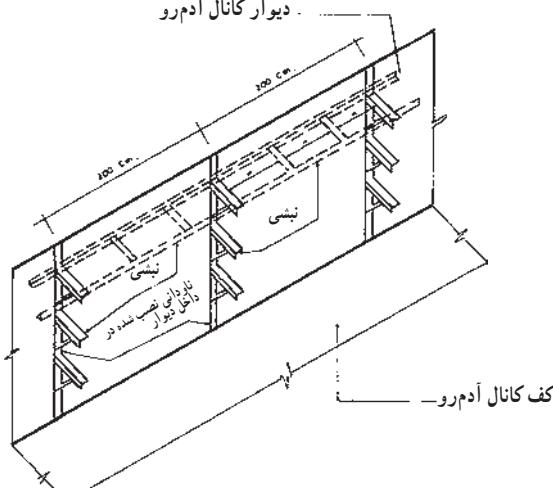

ب - جزیات تیپ بازو بندی نصب کابل در داخل کanal های آدم رو

شکل ۵-۶۷

۳-۵-۸ نصب کابل در داخل کanal : کanal های


کابل کشی معمولاً به دو صورت کanal های کوچک^۱ و کanal های آدم رو ساخته می شود. کanal های کابل کوچک معمولاً در موتورخانه ها، پست های برق، اتاق و یا سالن های مولڈ برق کاربرد دارد و باید دارای دربوش های قابل برداشت از آهن آجدار و با دستگیرهای مناسب در تمام طول کanal باشد. شکل ۵-۶۶ آرایش ریفی و آرایش مثالی کابل ها در کanal را نشان می دهد.

کanal های آدم رو از بتن پیش ساخته یا بتون درجا و با استحکام مناسب ساخته می شود و معمولاً برای هدایت آب احتمالی کف آن دارای شبیبی برابر نیم الی یک درصد بوده و برای آن ها کف شورهایی نیز در نظر گرفته می شود.

برای نصب کابل در کanal های فوق معمولاً از پایه های پیش ساخته گالوانیزه که در روی دیوارهای کanal و در تمام طول آن نصب می شود، استفاده می گردد که روی آن ها سینی کابل نصب می شود. کابل ها با فواصل معین و ترتیب خاصی روی سینی ها چیده می شوند. فاصله های دو سینی موازی باهم باید طوری باشد که بتوان به راحتی در موقع لزوم بین آن ها کار انجام داد. این نوع کanal ها در تیپ های مختلف ساخته می شود که در شکل ۵-۶۶ دو تیپ اسکله بندی و بازو بندی نشان داده شده است.

کابل هایی که در هر کanal نصب می شوند باید به تعدادی باشند که نصب آن ها به آسانی میسر بوده و تعمیر و تعویض آن ها نیز به سهولت انجام گیرد در مواردی که مجاری کابل در انتهای خود در معرض تغییر زیاد درجه حرارت قرار می گیرند (مانند سردخانه ها یا منابع حرارتی) باید قسمت مناسبی از مجاری به نقطه تبدیل اختصاص داده شده و از گردش هوا بین قسمت های سرد و گرم جلوگیری شود.


۱- به کanal های کوچک اصطلاحاً گربه رو گفته می شود.

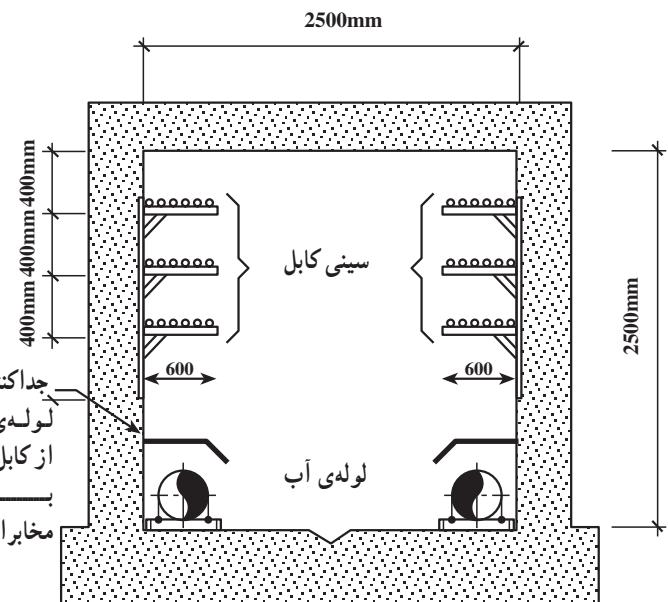

شکل ۵-۶۸



شکل ۵-۶۹

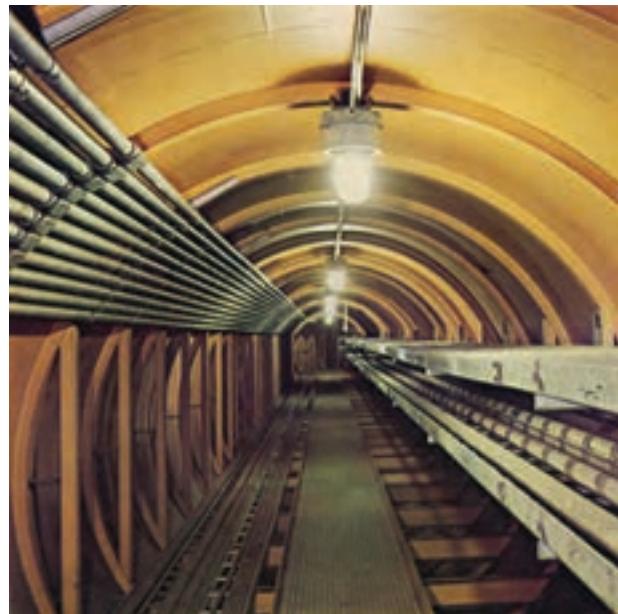

شکل ۵-۷۰

۳-۵-۵ نصب کابل روی سینی کابل: ابعاد


سینی های کابل باید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابل ها و همچنین در صورت لزوم با درنظر گرفتن شرایط نصب، تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود. ولی به طور کلی باید سینی های کابل از ورق گالوانیزه متشکب به ضخامت حداقل $1/5$ میلی متر ساخته شود.

- سینی های کابل چند طبقه، باید با توجه به عرض آن به نحوی انتخاب شود که دسترسی به کابل ها حداقل از یک طرف امکان پذیر باشد و فاصله های موازی آنها مطابق شکل ۵-۶۸ تا ۴۰ سانتی متر باشد. کابل ها بر روی سینی کابل باید در تزدیکی هر محل تغییر جهت، سه راه یا چهار راه یا انتهای هر مسیر افقی یا قائم و همچنین به فاصله های ۱ متر در مسیرهای افقی و $1/5$ متر در مسیرهای قائم به سینی ها محکم شوند. شکل ۵-۶۹ یک نوع کanal اجرا شده برای تأسیسات برق را نشان می دهد.

کلیه کanal های آدم رو باید دارای سیستم روشنایی مناسب و پریزهای برق در فواصل حداقل 6 متر بوده و همچنین در صورت امکان برای تماس با خارج از کanal، در صورت لزوم پریزهای تلفن در فواصل معینی (از ۲۰ تا ۵۰ متر) نصب شود. شکل ۵-۷ در کanal های آدم رو در صورتی که علاوه بر تأسیسات برقی از تأسیسات مکانیکی نیز استفاده می شود باید حتی الامکان تأسیسات مکانیکی در پایین ترین سطح با جدا کننده از کابل های برق قرار گیرند، یا در یک دیواره تأسیسات برقی و در دیواره ای مقابل تأسیسات مکانیکی نصب گردد (شکل ۵-۷).

۴-۵- کار عملی (۱۱)

زمان: ۶ ساعت

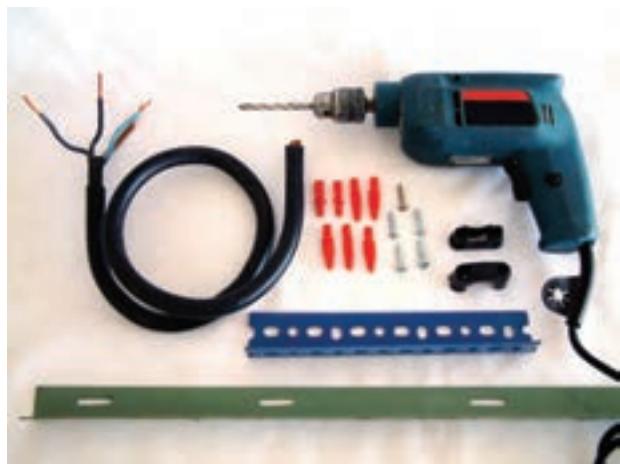

شکل ۷۱-۵- چند نمونه ابزار کار

۴-۵-۱- هدف: کابل کشی روی دیوار و سقف

۴-۵-۲- وسایل و مواد مورد نیاز:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ۱- کابل $4 \times 4 \text{ mm}^2$ | به مقدار لازم |
| ۲- نبشی | به مقدار لازم |
| ۳- بست آویز | به مقدار لازم |
| ۴- رول پلاک | به مقدار لازم |
| ۵- دریل دستی | ۱ دستگاه |
| ۶- پیچ چوب | به مقدار لازم |
| ۷- خط کش | ۱ عدد |
| ۸- کولیس | ۱ عدد |
| ۹- مداد | ۱ عدد |
| ۱۰- قیچی کابل بر | ۱ دستگاه |
| ۱۱- چکش فلزی | ۱ عدد |
| ۱۲- پیچ گوشتی | ۱ عدد |
| ۱۳- کاغذ | |
| ۱۴- نردهان دو طرفه | |

چند نمونه ابزار کار در شکل ۷۱-۵ نشان داده شده است.

۴-۵-۳- نکات ایمنی:

- هرگز به جای نردهان دو طرفه از وسایل غیرمجاز استفاده

نکنید.


- برای سوراخ کاری روی دیوار، مته الماسه‌ی مناسب انتخاب کنید و با استفاده از آچار سه نظام کاملاً مته را روی دریل سفت کنید.

- موقع روشن کردن و کار با دریل، کاملاً عمود بر سطح قرار گیرد و فشار مناسب به آن وارد کنید.

۴-۵-۴- مرحله کار:

۱- کابل $4 \times 4 \text{ mm}^2$ انتخاب کنید و با در نظر گرفتن فاصله‌ی بسته‌های آویز از هم دیگر به اندازه‌ی 300 mm و محاسبه‌ی شعاع‌های انحنای کابل‌ها مقدار طول کابل‌ها را محاسبه کنید.

۲- مطابق شکل ۷۲-۵ کابل‌ها را به دیوار و سقف نصب کنید.

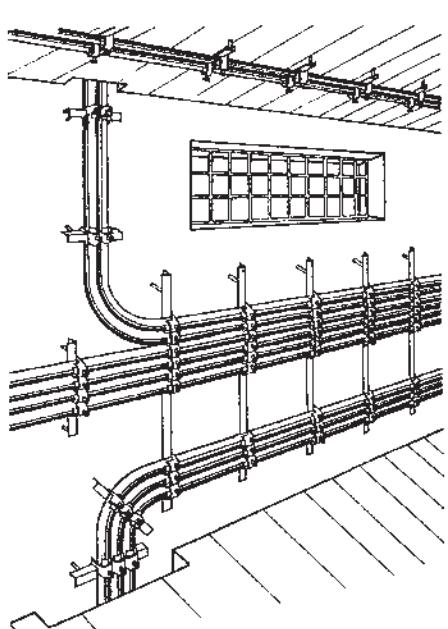

شکل ۷۲-۵- کابل کشی روی دیوار و سقف

۵-۵-۵ کار عملی (۱۲)

زمان: ۶ ساعت

۱-۵-۵ هدف: کابل کشی در کanal خاکی

۲-۵-۵ وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- کanal خاکی به طول تقریبی ۱۰ متر

۲- کابل پروتودور NYY^۳ mm^۵ × ۱۶ به طول تقریبی

۳- ۲۵ متر (برای دو مدار مجزا)

۴- ۳ قیچی کابل بر

۵- ۴ وسایل کار بنایی

۶- ۵ آجر یا بلوك سیمانی به تعداد مورد نیاز

۷- ۶ نوار حفاظتی (نوار هشدار دهنده) به طول تقریبی کanal

خاک

۸- ۷ ماسه‌ی نرم به مقدار مورد نیاز

در شکل ۷۳-۵ قیچی کابل بری نشان داده شده است.

۹- ۳ نکات ایمنی:

قبل از شروع به کار از سالم بودن وسایل کار مطمئن

شوید.



شکل ۷۳-۵-۵- قیچی کابل بری



دستکش چرمی


دستکش لاستیکی

شکل ۷۴-۵- دستکش‌های حفاظتی


از دست کش چرمی جهت حفاظت دست‌های خود استفاده نمایید.

۴-۵-۵-۵ مراحل کار:


- یک کanal خاکی به عمق 70 cm سانتی متر و به عرض 50 cm سانتی متر مطابق شکل ۷۵-۵-۵ آماده کنید، به طوری که خاک خارج شده از کanal با فاصله‌ی حدود 30 cm از کanal ریخته شود.

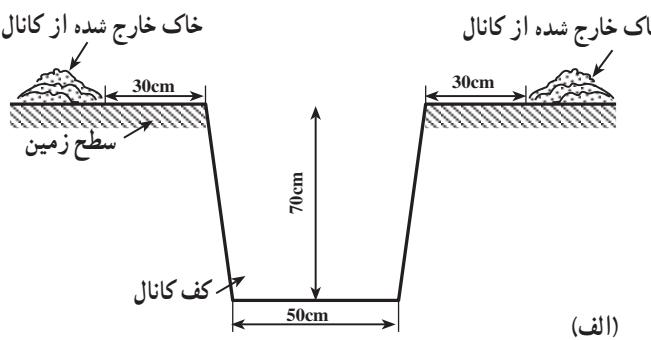


(الف)

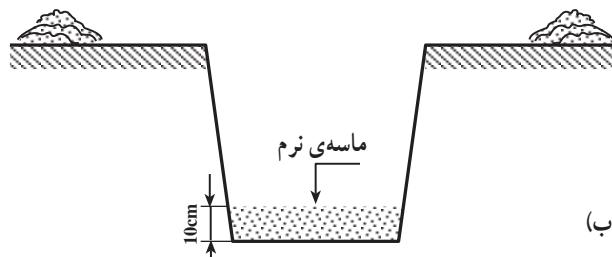


(ب)

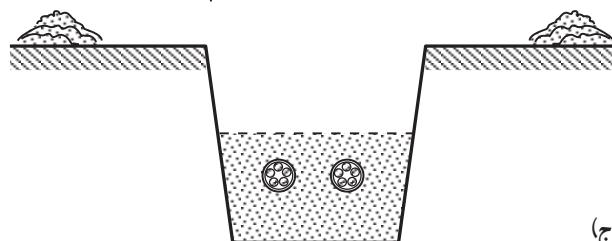

(ج)

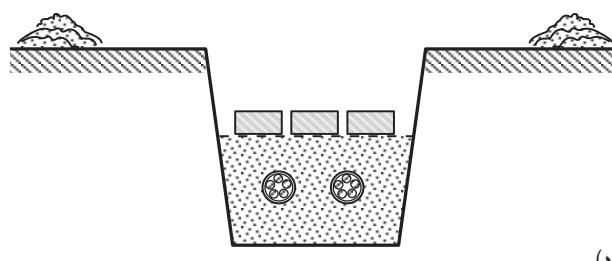

(د)

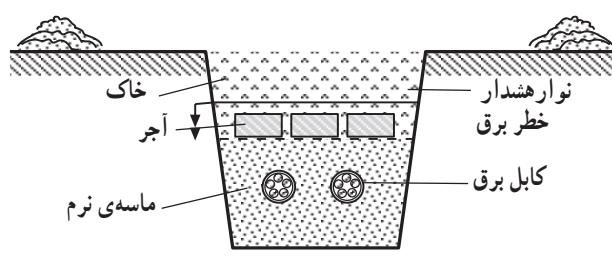

(ه)

- کف کanal را به ارتفاع 10 cm با ماسه‌ی نرم بپوشانید (شکل ۷۵-۵-۶-ب).

- دو رشته کابل $5 \times 16\text{ mm}^2$ را روی بستر آماده شده قرار دهید و سپس روی آن را به ارتفاع 10 cm ماسه‌ی نرم بریزید (شکل ۷۵-۵-۶-ج).

- سپس روی ماسه را آجرچینی کنید (شکل ۷۵-۵-۶-د).

- پس از آجرچینی نوار هشداردهنده‌ی خطر برق را روی آجرها بکشید و سپس کanal را با خاک پر کنید (شکل ۷۵-۵-۶-ه).

شکل ۷۵-۵-۶- مراحل نصب کابل در کanal خاکی

آزمون پایانی (۵)

- ۱- کابل را تعریف کنید.
- ۲- کابل‌ها براساس نوع و موارد مصرف به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۳- قسمت‌های اساسی کابل عبارت‌اند از و و
- ۴- با افزایش فشار الکتریکی ضخامت کدامیک از اجزای کابل تغییر می‌کند؟
- الف - عایق ب - هادی ج - غلاف د - حفاظ فولادی
- ۵- در شناسایی رشته‌های مختلف کابل‌ها هر گاه کابل سه رشته باشد کدام گزینه در مورد رنگ سیم‌های آن صحیح است.
- الف - مشکی، آبی، قهوه‌ای
ب - مشکی، آبی و مشکی
ج - مشکی، مشکی، مشکی
د - مشکی، آبی، سبز
- ۶- هدف از کاربرد غلاف در کابل‌ها چیست و معمولاً از چه نوع موادی به عنوان غلاف استفاده می‌شود؟
- ۷- بر حسب استاندارد کابل مسلح با نوار فلزی (زره فولادی) را با چه حرفی نشان می‌دهند؟
- الف - B ب - Y ج - Z د - H
- ۸- روی کابلی حروف NYCY نوشته شده است. مفهوم آن چیست؟
- الف - کابل با هادی مسی، عایق و غلاف PVC با زرهی مسی است.
ب - کابل با هادی آلومینیومی و زرهی فولادی
ج - کابل با هادی مسی و غلاف و عایق PVC و زرهی فولادی
د - کابل روغنی
- ۹- کدامیک از حروف و علائم زیر مربوط به کابل مسی نرم شده VDE آلمان با غلاف سری عایق ترمoplast و بانداز زرهی با تسمه‌ی فولادی است؟
- الف - NKBA ب - NKFA ج - NKRGb د - NEKEBA
- ۱۰- برای روشنایی خیابان‌ها از کابل‌های و و برای کارخانجات شیمیایی از کابل‌های و استفاده می‌شود.
- ۱۱- اصول و مراحل اتصال کابل‌شو به‌وسیله‌ی لحیم‌کاری را شرح دهید.
- ۱۲- طریقه‌ی اتصال کابل‌شوی پیچی به کابل را توضیح دهید.
- ۱۳- عوامل مؤثر در انتخاب بست برای نصب کابل در روی دیوار را بیان کنید.
- ۱۴- در کابل‌کشی روی دیوار فاصله‌ی کابل‌ها بایستی حداقل به اندازه‌ی باشد.
- ۱۵- عمق کanal خاکی برای ولتاژ تا ۲۰ کیلوولت چند سانتی‌متر است؟
- الف - ۱۰۰ ب - ۱۲۰ ج - ۱۴۰ د - هیچ‌کدام

- ۱۶- عمق کanal (کابل‌های فشار ضعیف) از سطح زمین به تعداد کابل‌هایی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند بستگی دارد. کابل فوقانی باید حداقل زیر خاک پیاده رو و زیر سطح خیابان باشد.
- ۱۷- تجهیزات کابل‌کشی زیر چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟ شرح دهید.
- الف - دستگاه کششی کابل ب - جک بالابر ج - غلتک کابل
- ۱۸- حداقل شعاع خمس برای کابل‌های چند سیمه چند برابر قطر کابل است؟
- الف - ۱۵° ب - ۲۵° ج - ۳۰° د - ۱۲°
- ۱۹- کدام کابل‌ها را می‌توان در دمای حدود 20°C نصب کرد؟
- الف - با عایق لاستیکی و غلاف سربی ب - با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی
ج - با عایق پلاستیکی و غلاف سربی د - با عایق کاغذی و غلاف فلزی
- ۲۰- در صورتی که محل خواباندن کابل زمینی شوره‌زار بوده و یا امکان وجود حیوانات موذی باشد از چه نوع کابل‌هایی باید استفاده کرد.
- ۲۱- به هنگام کابل‌کشی چرا کابل را در داخل کanal (یا کنار کanal) به شکل 8 درمی آورند.
- ۲۲- در انتخاب سینی برای نصب کابل چه اصولی باید رعایت گردد؟

واحد کار ششم

اتصال سر کابل و مفصل

هدف کلی:

آشنایی با سر کابل، مفصل و اتصالات آن

هدف‌های رفتاری: در پایان این واحد کار از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انواع مختلف سرکابل را نام ببرد.
- ۲- سر کابل روغنی را توضیح دهد و موارد کاربرد آنرا ذکر کند.
- ۳- سر کابل قیری واپوکسیدی را شرح دهد و اصول کاربرد آنرا بیان کند.
- ۴- انواع مفصل و موارد استفاده از آنها را ذکر کند.
- ۵- خصوصیات و کاربردهای مفصل چدنی دو راهی و سه راهی را نام ببرد.
- ۶- خصوصیات و کاربردهای مفصل سربی چدنی دو راهی و سه راهی را نام ببرد.
- ۷- مفصل پریکس دو راهی و سه راهی را معرفی کرده و تفاوت آنرا با انواع دیگر مفصل بیان کند.
- ۸- انواع لوازم مفصل‌بندی (نوار زرد - قیر - قیرگونی - اپواکسید، چسب پروتولین) را نام ببرد.
- ۹- کاربردهای روغن عایق، سیم مفتولی نرم، نخ ابرایشم، سیم افshan و بافته‌های مسی را در سر کابل‌بندی و مفصل‌بندی بیان کند.
- ۱۰- اصول مفصل‌بندی را بیان کند.
- ۱۱- اتصال سرکابل را با رعایت اصول ایمنی به صورت عملی انجام دهد.
- ۱۲- با رعایت اصول ایمنی مفصل‌بندی را در کارگاه اجرا کند.

ساعت آموزش


جمع	عملی	نظری
۲۲	۱۸	۴

پیش آزمون (۶)

- ۱- برای اتصال دو سر کابل به یکدیگر در جهت طولی از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
الف - سرکابل ب - مفصل ج - کابلشو د - غلاف کابل
- ۲- در اتصال کابل خشک و کابل روغنی به یکدیگر از کدام نوع مفصل استفاده می‌شود؟
الف - مفصل روغنی ب - مفصل خشک ج - مفصل دو راهه د - مفصل انتقال
- ۳- برای بستن سر کابل داخلی تک سیمه‌ی پروتولین از کدام وسیله استفاده نمی‌شود؟
الف - پرس کابلشو ب - ابزار تراش ج - نوار PVC د - هویه‌ی برقی
- ۴- در مفصل‌بندی، طول قسمتی از هادی که باید لخت شود و داخل مفصل قرار گیرد چه نسبتی با قطر هادی دارد؟
الف - ارتباطی ندارد و طول هادی ثابت است.
ب - با افزایش قطر، طول هادی باید کاهش یابد.
ج - طول قسمت لخت شده دو برابر قطر هادی باید باشد.
د - طول قسمت لخت شده ۴ برابر قطر هادی می‌باشد.
- ۵- کدام وسیله در مفصل‌بندی لازم است؟
الف - چاقوی کابل‌بری ب - اره‌ی کمانی ج - بوشن و پرس مربوطه د - هر سه مورد

۱-۶_ انواع سر کابل

سر کابل وسیله‌ای است که در موضع تغییر نوع سیم‌های حامل جریان الکتریکی به کار می‌رود. مثلاً وقتی که بخواهند کابل زمینی را به سیم هوایی وصل کنند و یا کابل زمینی را به تجهیزات داخلی پست‌های برق مانند شین (باس‌بار)، کلیدهای قدرت و غیره اتصال دهنند از سرکابل استفاده می‌کنند. سرکابل باید طوری بسته شود که رطوبت هوا و باران به هیچ وجه در آن نفوذ نکند و چنان‌چه کابل روغنی باشد، روغن داخل کابل بیرون نریزد، ساختمان و نوع سرکابل‌ها متفاوت بوده و بستگی به نوع کابل و مکان نصب آن دارد. سر کابل‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند. اندازه‌ی سرکابل بستگی به ولتاژ آن و اندازه‌ی کابل دارد. هر چه مقدار ولتاژ بیشتر شود ابعاد و طول سرکابل افزایش می‌یابد. شکل ۱-۶ یک نوع سرکابل را به همراه اجزای آن نشان می‌دهد. اجزای نشان داده شده در شکل عبارتند از:

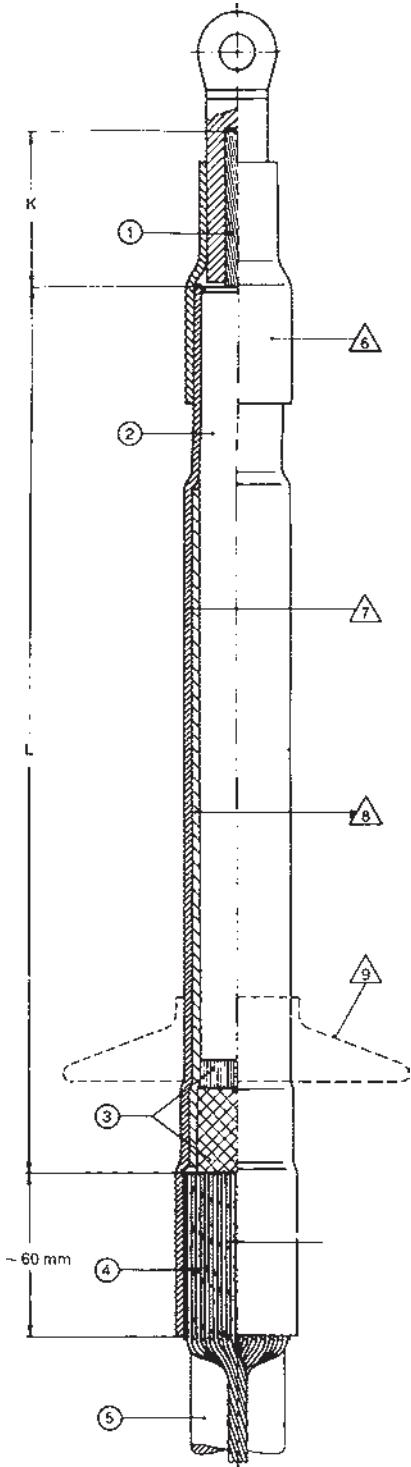

شکل ۱-۶

۱- هادی

۲- عایق

۳- نیمه‌هادی محافظه‌هادی

۴- پوشش فلزی

۵- لایه‌ی بیرونی

۶- لایه‌ی آب‌بندی

۷- لایه‌ی مقاوم در برابر آب

۸- کنترل کننده‌ی فشار خارجی

۹- کلاهک




الف - نوع بیرونی

ب - نوع داخلی

شکل ۶-۲ - سر کابل های روغنی


براساس نوع کابل، سر کابل ها به دو دسته، سر کابل های روغنی و سر کابل های خشک، تقسیم می شوند. همچنین براساس مکان مورد استفاده نیز سر کابل ها به دو دسته تقسیم می شوند: سر کابل های داخلی (قابل استفاده در فضاهای سربسته) و سر کابل های بیرونی (قابل استفاده در هوای آزاد). شکل ۶-۲ سر کابل روغنی خارجی (شکل الف) و سر کابل روغنی داخلی (شکل ب) را نشان می دهد.

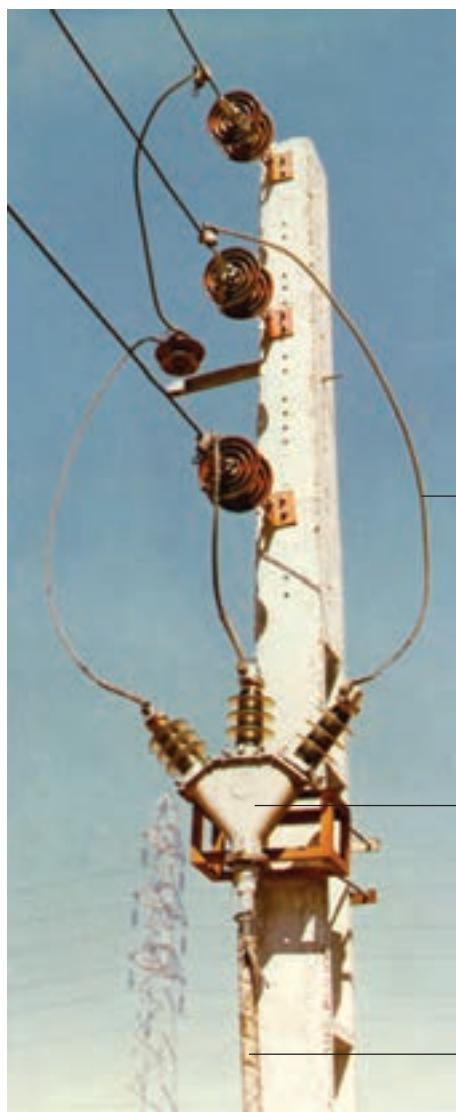


شکل ۳-۶ - اتصال سر کابل روغنی بیرونی به شبکه های هوایی

شکل ۳-۶ نحوه اتصال سر کابل روغنی بیرونی (خارجی) را به خط هوایی نشان می دهد.

امروزه با توجه به رشد زیاد و چشمگیر تولید و کاربرد کابل‌های خشک در شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی و مراکز صنعتی، کاربرد سر کابل‌های خشک نیز افزایش یافته است و کابل‌ها و سرکابل‌های روغنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. سر کابل‌های خشک دارای انواع مختلفی، از نظر کاربرد در فضای سربسته و یا هوای آزاد، می‌باشند. این نوع سرکابل‌ها را می‌توان سریع نصب کرد و معمولاً نصب آن‌ها به کمک حرارت انجام می‌گیرد که در این حالت آن را سر کابل حرارتی می‌گویند. در شکل ۴-۶-الف انواع سر کابل خشک حرارتی داخلی نشان داده شده است. همان‌طوری که از شکل پیداست با افزایش مقدار ولتاژ اندازه‌ی سرکابل نیز افزایش می‌یابد.

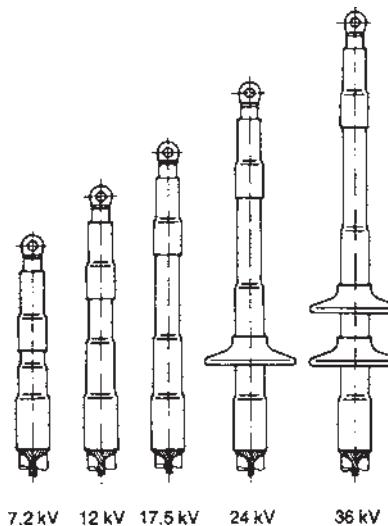

الف - انواع سر کابل خشک داخلی

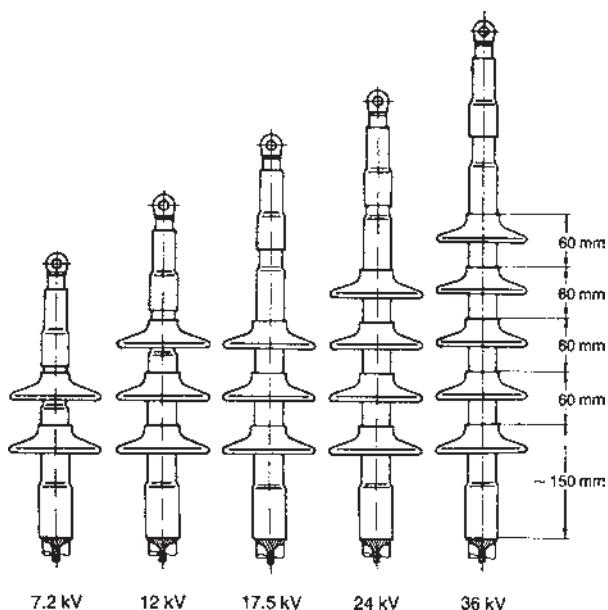

ب - انواع سر کابل خشک بیرونی

شکل ۴-۶ - انواع سرکابل خشک



شکل ۵-۶ - سر کابل‌های خشک حرارتی داخلی

شکل ۴-۶-ب سرکابل‌های خشک بیرونی را برای ولتاژ‌های مختلف نشان می‌دهد.

شکل ۶-۵ چند نوع سرکابل داخلی از نوع حرارتی را که آمده‌ی نصب در فضاهای سربسته بر روی تجهیزات الکتریکی می‌باشد نشان می‌دهد.



شکل ۶-۶ سر کابل خشک حرارتی هوایی

زمان: ۶ ساعت

۲-۶ کار عملی (۱۳)

۱- هدف: اتصال سرکابل‌های داخلی (داخل

تابلو) برای کابل‌های تک سیمه‌ی پروتولین

۲- وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- کابل با هادی مسی و عایق پروتولین و غلاف پروتولین

با هادی متحددالمرکز مسی به مقدار لازم

۲- کابل‌شوی پرسی ۱ عدد

۳- خط‌کش ۱ عدد

۴- چاقوی کابل‌بری ۱ عدد

۵- ابزار تراش (کاردک تیغ) ۱ دستگاه

۶- ابزار تراش دایره‌ای ۱ عدد

۷- نوار PVC به پهنای ۲۰ mm ۱ بسته

۸- قالب پلاستیکی ۱ عدد

۹- ماده‌ی تمیزکننده‌ی کابل به مقدار لازم

۱۰- بند کابل به مقدار لازم

۱۱- چسب روغنی ۱ بسته

۱۲- کابل‌شوی پرسی برای سیم زمین ۱ عدد

۱۳- قاب ثابت‌کننده‌ی کابل روی آن ۱ عدد

۱۴- پرس کابل‌شوی دستی ۱ دستگاه


شکل ۶-۶ اتصال سرکابل حرارتی هوایی (خارجی) را به یک خط هوایی توزع انرژی الکتریکی نشان می‌دهد.



توضیح: این نوع سر کابل‌ها (داخلی) بر حسب مکان مورد استفاده و شرایط محیطی و آب و هوای منطقه در انواع مختلف در بازار وجود دارد به طوری که سر کابل‌های استاندارد شده JAES20 (شکل ۷-۶-الف) در محل‌های بسیار آلوده و مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سر کابل‌های نامبرده برای سطح مقطع نامی ۲۵ میلی‌مترمربع تا ۵۰۰ میلی‌مترمربع ساخته شده‌اند.

الف - سر کابل برای محیط‌های بسیار آلوده

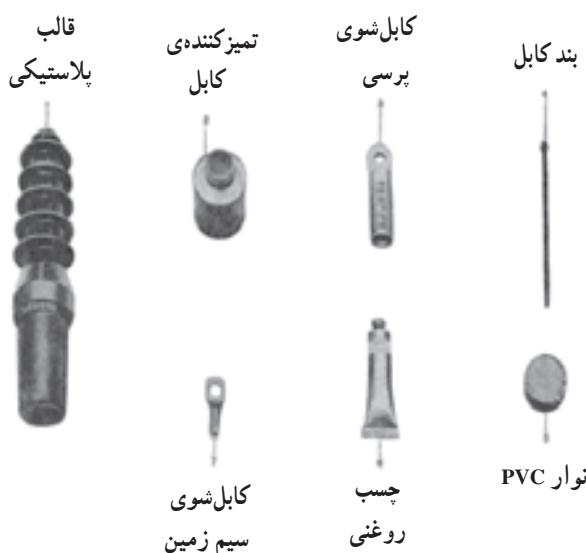

در شکل ۷-۶-ب اجزای سر کابل JAES20 و لوازم سر کابل‌بندی را نشان می‌دهد.

ب - اجزا و تجهیزات مورد نیاز یک سر کابل



شکل ۷-۶-ج سر کابل JAES20 مخصوص اتصال کابل‌های خشک در محیط آب و هوای عادی را نشان می‌دهد.

ج - سر کابل برای محیط‌های عادی

شکل ۷-۶



الف – نحوه‌ی غلط لخت کردن کابل




ب – نحوه‌ی صحیح لخت کردن کابل

شکل ۸-۶

۳-۲-۶- نکات ایمنی:

- برای بریدن، لخت کردن و آماده کردن کابل جهت نصب سر کابل از وسیله و ابزار مناسب استفاده کنید.
- دستورهای ایمنی لخت کردن کابل مطرح شده در بند ۳-۲-۵ را در هنگام کار دقیقاً رعایت کنید.

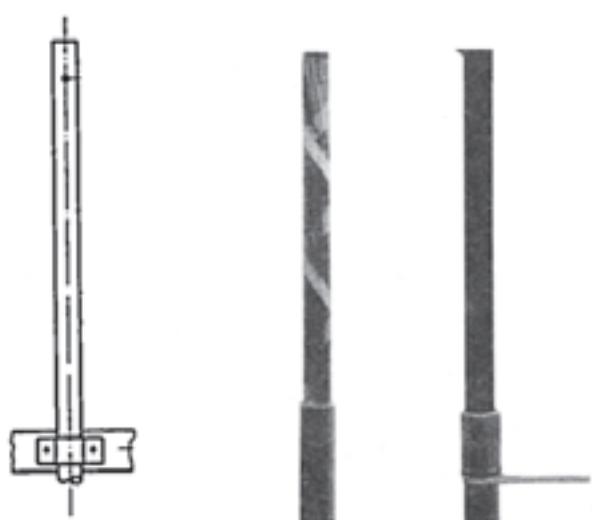

الف – کابل ثابت

شده

ب – غلاف خارجی

برداشته شده

ج – سیم محافظ


بیرون آورده شده

شکل ۹-۶


۴-۲-۶- مراحل کار:

- ۱- کابل را به گیره بسته و یا آن را با بستثابت کنید (شکل ۹-۶-الف).
- ۲- غلاف خارجی را به طول $+220\text{ mm}$ طول کابل شو لخت کنید. سیم‌های مسی محافظ را قطع نکنید (شکل ۹-۶-ب).
- ۳- سیم‌های مسی محافظ را به اندازه‌ی 50 mm روی غلاف خارجی کابل برگردانید و سپس سیم‌ها را به هم بپیچید و بیرون آورید (شکل ۹-۶-ج).


۴- نوار هادی دور لایه‌ی هادی و پشت سیم‌های مسی توری را بردارید و بهوسیله‌ی کاردک تیغ، بالا کشیدن بهوسیله‌ی ابزار لخت کن دایره‌ای باچرخاندن، لایه‌ی هادی را تا 24 mm مانده به غلاف خارجی بتراسید (شکل ۶-۱۰).

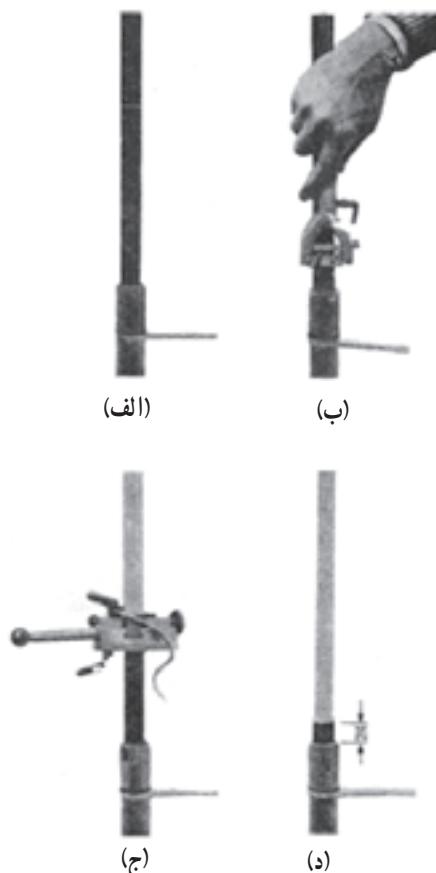

شکل ۶-۱۰

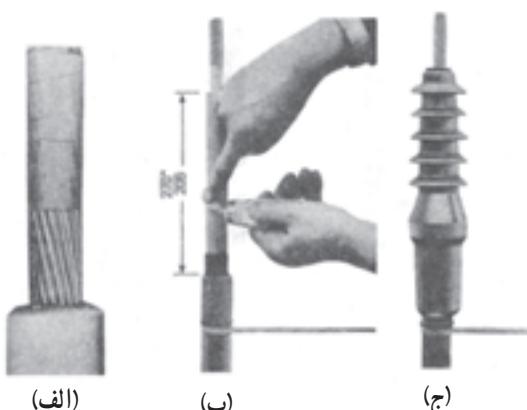

۵- قسمت سر عایق PE را به اندازه‌ی 20.5 mm تا انتهای غلاف خارجی لخت کنید (شکل ۱۱-۶-الف) و روی عایق PE چسب روغنی بزنید و سرسیم را با نوار PVC بیندید (شکل ۱۱-۶-ب). سپس قالب پلاستیکی را وارد کابل کنید و چسب روی سیم را باز کنید (شکل ۱۱-۶-ج).

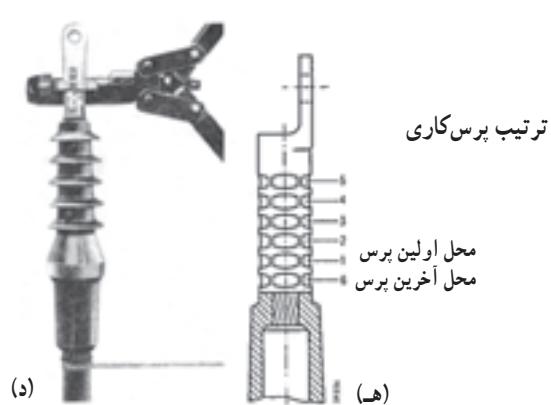

شکل ۱۱-۶

۶- کابلشو را وارد سرسیم کرده و با پرس دستی پرس کنید (شکل ۱۱-۶-د) به طوری که ترتیب پرس کاری مطابق شماره‌های شکل ۱۱-۶-ه بوده و آخرین محل پرس در ابتدای کابلشو قرار گیرد.

۳-۶- انواع مفصل

در هنگام کابل کشی در مسیرهای طولانی ضرورت دارد ابتدا و انتهای دو قرقه‌ی کابل را بارعايت کامل اصول عایق‌بندی از نظر ولتاژ، به هم اتصال داده (شکل ۱۲-۶-الف) و در داخل کanal خاکی و یا کanal بتونی نصب نمود، همچنین در موقع گرفتن انشعاب، باید کابل اصلی را در نقطه انشعاب قطع کرد و به کمک مفصل، کابل فرعی را به کابل اصلی متصل نمود (شکل ۱۲-۶-ب). علاوه بر این به هنگام بروز عیب در یک کابل زمینی پس از پیدا کردن محل عیب در کابل، آن نقطه از کابل را قطع کرده و پس از جدا کردن قسمت معیوب از قسمت سالم، دو قطعه‌ی کابل را توسط مفصل به هم متصل می‌نمایند. مفصل باید کابل را در محل اتصال در مقابل رطوبت و انواع نیروهای مکانیکی محافظت نماید.

شکل ۱۲-۶- دو نمونه مفصل از نظر شکل



الف - نوع فولادی



ب - نوع PVC



ج - نوع سربی چدنی

شکل ۱۳-۶- انواع مفصل از نظر نوع جنس

مفصل‌ها معمولاً از جنس چدن، فولاد یا مواد عایقی مانند PVC ساخته می‌شوند و در اندازه‌های مختلف موجودند (شکل ۱۳-۶).



شکل ۱۴-۶



شکل ۱۵



ب - طریقی حرارت دادن روکش الف - انواع روکش حرارتی



ج - وضعیت روکش پس از عملیات

شکل ۱۶-۶ - استفاده از روکش حرارتی

۴-۶- مواد مورد استفاده در مفصل‌بندی

۴-۶-۱ - پروتولین یا رزین ریختگی: پس از اتمام

مفصل‌بندی، داخل مفصل را با ماده‌ی پروتولین پر می‌کنند که پس از سفت شدن، کابل‌ها را داخل مفصل کاملاً محکم نگه‌داشته و آن‌ها را نسبت به یکدیگر عایق می‌سازد. ماده‌ی پروتولین براساس ولتاژ‌های مختلف کاربردی دارای انواع مختلف می‌باشد. مانند پروتولین H51 و H51 که برای مفصل‌های تا ۳۰ کیلوولت مورد استفاده می‌باشد. هم‌چنین پروتولین ۸۰ که برای مفصل‌های تا ۱ کیلوولت کاربرد دارد (شکل ۱۶-۶).

۴-۶-۲ - نوارهای عایق: برای عایق‌بندی سرکابل‌ها،


مفصل‌ها، شینه‌ها و کابل‌شوها پس از انجام اتصالات از نوارهای عایق که در انواع مختلف موجود است استفاده می‌گردد. از جمله نوارهای عایق می‌توان به نوار زرد و هم‌چنین نوار چسب عایق اشاره کرد (شکل ۱۵-۶).

۴-۶-۳ - روکش‌های حرارتی: روکش‌های حرارتی


تیوب‌هایی هستند که قطر داخلی آن‌ها در اثر حرارت بالاتر از 125°C تا اندازه‌ی موردنیاز کاهش می‌یابد. این تیوب‌ها که عایق الکتریکی هستند در مقابل عوامل جوی مقاوم و دارای مشخصات مکانیکی خوبی هستند. این عایق‌های حرارتی معمولاً سیاه رنگ می‌باشند و پس از پوشاندن آن‌ها بر روی قسمت موردنظر، با کمی حرارت دادن کاملاً به هادی چسبیده و آن را دربر می‌گیرد. این روکش‌ها دارای مصرف عمومی هستند و جهت پوشش خارجی کابل، ممانعت از خوردگی هادی کابل و یا پوشش دادن قسمت‌های بدون پوشش به عنوان عایق و یا محافظت به کار می‌روند. شکل ۱۶-۶ طریقه استفاده از روکش حرارتی را نشان می‌دهد.

۱۷-۶- طریقه‌ی قرار دادن مفصل در کanal


جهت قرار دادن مفصل در کanal کابل باید زیر آن را آجر گذاشته و سعی کرد که مفصل به طور مستقیم در جهت خواباندن کابل قرار بگیرد. روی مفصل را ماسه‌ی نرم ریخته و جهت حفاظت پیش‌تر آجر چیده و سپس آن را با خاک می‌پوشانند، در شکل ۱۷-۶ دو روش قرار دادن مفصل در کanal نشان داده شده است. شماره‌های روی شکل عبارت‌اند از:

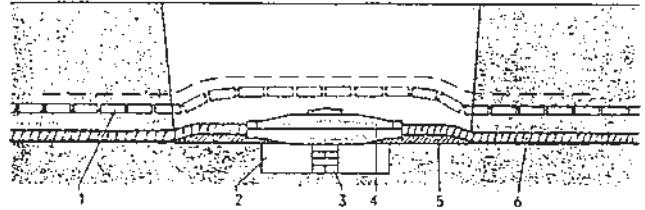


الف - نما از پهلوی روش اول

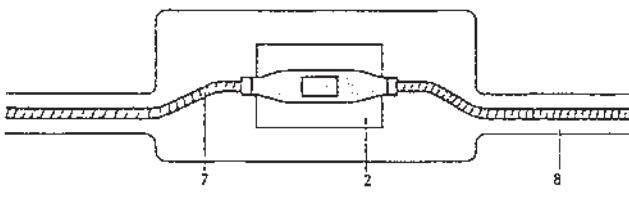

ب - نما از بالای روش اول

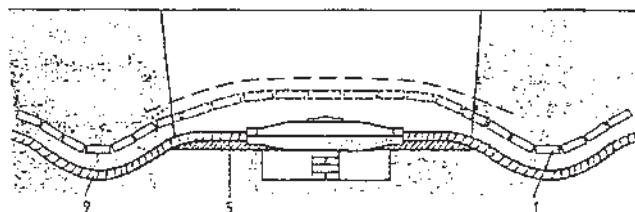

ج - نما پهلوی روش دوم

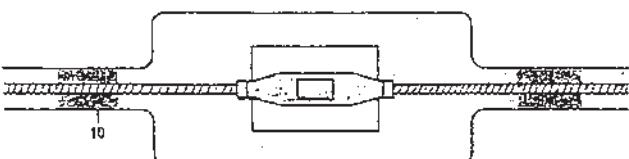

د - نما از بالای روش دوم

شکل ۱۷-۶- طریقه‌ی قرار دادن مفصل در کanal

۱- آجر جهت حفاظت

۲- چاله‌ی زیر مفصل

۳- ستون نگهدارنده، از آجر

۴- مفصل

۵- ماسه‌ی نرم کوبیده شده

۶- کف کanal

۷- طول اضافی (انحنای) کابل

۸- کanal کابل

۹- انحنای کابل در جهت پایین

۱۰- کanal کابل

۱۱- نوار پلاستیکی زرد رنگ هشدار خطر برق