

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



## نقشه‌کشی به کمک رایانه ۲

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخص: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه

نام استاندارد مهارتی مینا: نقشه‌کش و طراح به کمک رایانه

کد استاندارد متولی: ۰-۳۲/۹۷/۱/۳

عنوان و نام پدیدآور: نقشه‌کشی به کمک رایانه ۲ [کتاب‌های درسی]: رشته مهارتی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه/ برنامه‌ریزی  
محثوا و نظرات بر تألیف؛ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش؛ مؤلف حمید حیدری؛ سازمان  
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

مشخصات نشر: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

مشخصات ظاهري: ۳۲۴ ص: مصور (رنگی).

فروخت: شاخص کاردانش

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۲۵۲-۳

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک

یادداشت: نام استاندارد مهارتی مینا: نقشه‌کش و طراح به کمک رایانه: کد استاندارد متولی ۰-۳۲/۹۷/۱/۳

موضوع: انوکد (برنامه کامپیوتر)

موضوع: نقشه‌کشی -- برنامه‌های کامپیوتری

موضوع: طراحی به کمک کامپیوتر

شناسه افزوده: حیدری، حمید، -۱۳۵۱

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ردہ بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۸۳/الف/۵ TA/۳۴۵/۵

ردہ بندی دیوبی: ۳۷۳

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۷۶۴۳۲



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نقشه‌کشی به کمک رایانه -۲  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
حمید حیدری (مؤلف) - حسن عبد‌اللهزاده، سعید آقابی (ویراستار فنی) - محمد حسن بور (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
زرگس ذاکر هندوآبادی (صفحه آرا) - محبوبه آفاحسینی (طراح جلد) - سید مرتضی میرمجدی (رسام)  
تهران: خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۳۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۰۹۱۶۳۸۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۱۶۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۱۳۹۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ چهارم ۱۳۹۹

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:


ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تنهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۳-۰۵۲۵۴۲-۹۷۸-۰۴۶۴-۵۲۲۵-۰ ISBN 978-964-05-2252-3

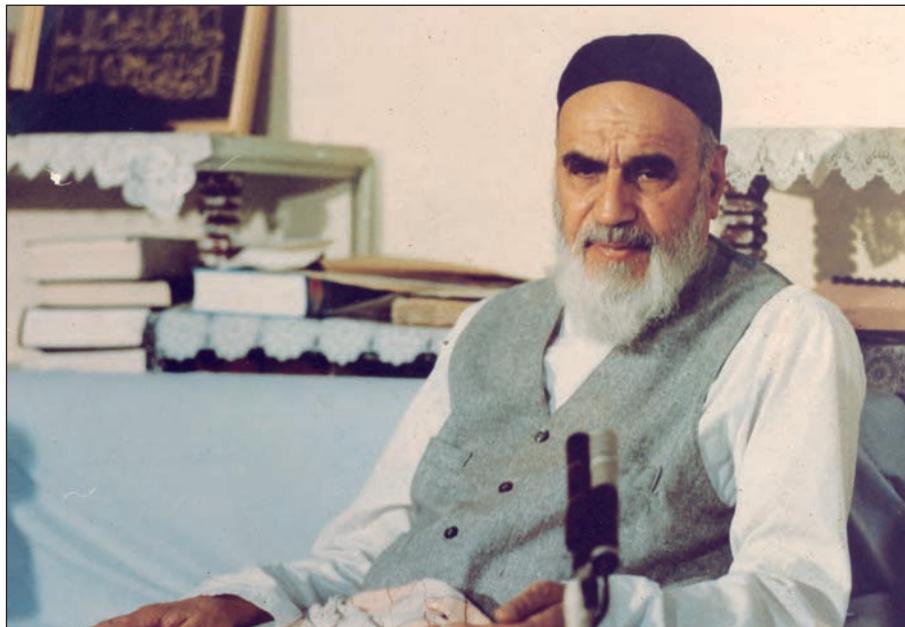

از مکاید [حیله‌های] بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را  
وعده صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از دست  
برود و به پیران و عده طول عمر می‌دهد و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ  
انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای او باز می‌دارد تا مرگ برسد.

امام خمینی «قدس سرہ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) info@tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت) www.tvoecd.sch.ir

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألفی «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألفی پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M۱ و M۲ و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U۱ و U۲ و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P۱ و P۲ و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألفی کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## توصیه‌هایی به هنرجویان

### الف) توصیه‌های کلی

۱. پیش از ورود به کارگاه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید.
۲. روپوش مخصوص کارگاه را پوشید. روپوش بهتر است به رنگ روشن و البته تمیز باشد.
۳. کفش‌هایتان را تمیز کنید. اگر از کفش مخصوص کارگاه استفاده می‌کنید آن را نیز تمیز نگه‌دارید.
۴. هنگام کار باید دستان خشک باشد، هرگاه دستان عرق کرد آن را با دستمال خشک کنید و یک برگ سفید اضافی زیر دستان بگذارید تا نقشه کثیف نشود.
۵. اگر ناگزیر به استفاده از عینک طبی هستید، حتماً با عینک کار کنید.

### ب) توصیه‌های آموزشی

۱. ورود و خروج به کلاس یا کارگاه آموزشی با اجازه‌های هنرآموز محترم باشد.
۲. پس از بهانجام رساندن هر دستورکار آن را برای تأیید و ارزشیابی در اختیار هنرآموز محترم قرار دهید.
۳. در حل تمرین‌ها با هنرآموز محترم در تعامل باشید. مشارکت با هم‌کلاسی‌ها نیز مؤثر است.
۴. در صورت غیبت در یک جلسه مطالب و تمرین‌های آن جلسه را مطالعه و انجام دهید.
۵. همه‌ی نقشه‌هایی که در طول دوره ترسیم می‌کنید در محل مناسبی بایگانی کنید تا بتوانید بعدها آسان به آن‌ها مراجعه کنید.
۶. تمرین‌ها را، بی‌آنکه خود را تحت فشاری روانی قرار دهید، بکوشید تا آنجا که می‌توانید حل کنید ولی حتماً نواقص و اشکالات آن را بعداً به کمک هنرآموز محترم برطرف کنید.

## مقدمه

نرم افزار اتوکد به عنوان یکی از بهترین نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی به کمک رایانه است که محصول شرکت اتو دسک<sup>۱</sup> است و از اولین نسخه آن تا نسخه های اخیر تحولات چشمگیری داشته است. این نرم افزار علاوه بر سادگی کار، از قابلیت های منحصر به فردی برخوردار است به نحوی که با وجود نرم افزارهای متعدد دیگر در زمینه (CAD)<sup>۲</sup> جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان پایه ای در عرصه (CAD/CAM)<sup>۳</sup> به شمار می رود.

نسخه های اولیه اتوکد مبتنی بر سیستم عامل DOS بود و از نسخه ۱۳ تحت سیستم عامل ویندوز فرار گرفت که در این گذر قابلیت های ویندوز تأثیر بسزایی بر سهولت کار با اتوکد گذاشت. اخیراً از نسخه ۲۰۰۷ به بعد نیز تحولات قابل توجهی در اتوکد به وجود آمده است که تعداد فضاهای کاری، قابلیت هایی نظیر امکانات تخصصی نقشه کشی دو بعدی، سهولت در طراحی سه بعدی و ارتباط با شبکه و اینترنت از آن جمله است.

لذا در تألیف این کتاب اتوکد ۲۰۰۸ انتخاب گردید تا علاوه بر به روز بودن، سبک کار و روش های دستیابی به ابزار آن نیز با نسخه های پایین تر منطبق باشد. و در این خصوص فضای کاری کلاسیک<sup>۴</sup> مبنای آموزش قرار گرفته است.

این کتاب شامل پومنان دوم مهارت طراح و نقشه کش به کمک رایانه است که در آن هر واحد کاری چند توانایی از سرفصل استاندارد مهارتی مربوط را در بر می گیرد، در آموزش هر توانایی ابتدا شناسایی فرمان ها، سپس اجرای فرمان و در آخر دستور کاری جهت به کارگیری آن فرمان ها ارائه شده است. در آخر هر توانایی نیز، ارزشیابی نظری و عملی به صورت متنوع و سیر تکاملی آن از ساده به پیچیده آورده شده است تا علاوه بر ارزشیابی مستمر بتواند مبنایی بر آزمون های پایانی دوره مهارت مذکور باشد.

در سرتاسر این کتاب سعی شده آموزش مبتنی بر نقشه کشی صنعتی صورت پذیرد و تمرین ها و ارزشیابی ها نیز متناسب و مرتبط با مهارت نقشه کشی صنعتی باشد و آموخته های هنرجویان در نقشه کشی به کمک رایانه به کار بسته شود.

با اعتقاد به اینکه هیچ کاری بی عیب و نقص نیست، منتظر پیشنهادهای سازنده شما هستیم.

## مؤلف

1 Autodesk

2 Computer Aided Design & Drafting

3 Computer Aided Manufacturing

4 Auto cad Classic

# فهرست

صفحه	عنوان
۱	واحد کار هفتم
۲	توانایی اجرای فرمان‌های Mirror, Offset, Copy
۲۲	توانایی اجرای فرمان‌های Rotate و Array
۴۴	توانایی اجرای فرمان‌های Stretch, Lengthen, Scale و ویرایش اشیاء به کمک گریپ‌ها (Grips)
۶۵	واحد کار هشتم
۶۶	ایجاد متن با فرمان‌های Text Style, Single line Text, Multiline Text, تنظیم سبک نوشتمن متن با فرمان Justify Text و DDEdit
۸۶	ویرایش متن با فرمان‌های Scale Text و توانایی ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش جدول و تنظیم سبک متن جدول
۱۰۰	واحد کار نهم
۱۰۱	توانایی اندازه‌گذاری مقدماتی (Basic Dimension)
۱۳۳	توانایی مدیریت سبک‌های اندازه‌گذاری به کمک فرمان Dim Style
۱۶۲	توانایی ویرایش اندازه‌های موجود یک نقشه
۱۸۲	توانایی اندازه‌گذاری تخصصی و تولرانس‌گذاری
۲۰۳	واحد کار دهم
۲۰۴	توانایی اجرای فرمان‌های Hatch Edit و Gradient Hatch
۲۲۸	توانایی اجرای فرمان‌های Pedit, Join, Region, Boundary, Spline
۲۴۴	واحد کار یازدهم
۲۴۵	توانایی ایجاد، ویرایش، و کاربرد بلوک‌ها با فرمان‌های Block و Wblock, Insert
۲۶۴	توانایی استعلام اطلاعات و محاسبات اشیاء (Calculation Inquiry)
۲۷۵	توانایی ایجاد نقطه و تقسیم‌بندی اشیاء به کمک فرمان‌های Measure, Divide, Point و
۲۸۹	واحد کاردوازدهم
۲۹۰	توانایی ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری (فرمان‌های Multi line, Ray, Construction line)
۳۰۶	توانایی کار با فرمان‌های Draw order, Wipe out, Revision Cloud, Sketch



## واحد کار هفتم

اجرای فرمان‌های ویرایشی آسان‌کننده

شماره توانایی	عنوان توانایی		
	زمان	عملی	نظری
جمع	عملی	نظری	
۱			اجرای فرمان‌های Mirror, Offset, Copy
۲			اجرای فرمان‌های Array, Rotate
۳			اجرای فرمان‌های Stretch, Length, Scale و ویرایش اشیاء به کمک گریپ‌ها (Grips)



# توانایی اجرای فرمان‌های Mirror، Offset، Copy

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- موارد کاربرد فرمان Copy را بیان کند.
- فرمان Copy را در ترسیم نقشه اجرا کند.
- موارد کاربرد فرمان Offset را بیان کند.
- فرمان Offset را در ترسیم نقشه اجرا کند.
- موارد کاربرد فرمان Mirror را بیان کند.
- فرمان Mirror را در ترسیم نقشه اجرا کند.


مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



# پیش آزمون

۱. در نقشه کشی دستی برای ترسیم اشیاء مشابه و تکراری چه راه کاری دارد؟

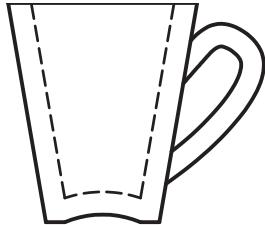

۲. اصطلاح Copy به چه معنا و مفهومی است؟

۳. فرمان Copy در اتوکد چگونه اجرا می شود؟

۴. برای ترسیم خطوط موازی شکل مقابل در نقشه کشی دستی چگونه عمل می کنید؟

۵. اصطلاح Offset به چه مفهومی است؟

۶. فرمان Offset چگونه اجرا می شود؟

۷. تقارن چیست و جایگاه آن در نقشه کشی کجاست؟

۸. تقارن محوری چه تفاوتی با تقارن نقطه ای و صفحه ای دارد؟


۹. اصطلاح Mirror به چه معنا و مفهومی است؟

۱۰. فرمان Mirror چگونه اجرا می شود؟

۱۱. اگر در نقشه ای به جای نمای دید از راست، به اشتباه نمای دید از چپ ترسیم شود، برای اصلاح آن چه راه کاری دارد؟



## Copy فرمان

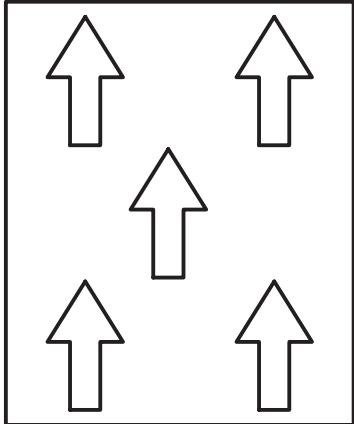

فرمان Copy برای نسخه برداری از اشیاء با فاصله و جهت مشخص کاربرد دارد.

این فرمان در نقشه‌کشی کاربرد فراوانی دارد و باعث تسريع کار در ترسیم شکل‌های مشابه می‌شود. در نسخه‌برداری از یک شیء برای تعیین فاصله دقیق نسخه جدید نسبت به شیء اصلی می‌توان از مختصات، ابزارهای کمکی مانند Snap Grid و Osnap استفاده کرد.

### اجرای فرمان Copy

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Copy
Short cut Menu	Copy selection
Command Line	Copy یا Co

فرايند اجرای فرمان copy همانند فرمان move است، با اين تفاوت که در فرمان move شيء انتخابی جابه‌جا می‌شود، اما در فرمان copy از شيء انتخابی نسخه جدید تکثیر می‌شود.



فرمان Copy selection را موقعی از منوی میانبر می‌توان انتخاب کرد که ابتدا شيء انتخاب شده باشد.

### مراحل اجرای فرمان

Command: Copy Co ↵	۱. فرمان Copy را وارد می‌کنیم.
Select objects:	۲. اشیاء مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select objects: ↵	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>	۴. نقطه مبدأ را تعیین، یا گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.
Specify Second point or <Use first point as displacement>	۵. نقطه دوم (درج) را تعیین می‌کنیم.
Specify Second point or [Exit/ undo]<Exit> ↵	۶. برای پایان دادن به فرمان ایتر می‌کنیم.




[گزینه **mOde**] با کاربرد این گزینه پیغام

Enter a copy mode option [Single/Multiple] <Multiple>:

ظاهر می‌شود، که با Single تکثیر تکی و با Multiple تکثیر چندتایی (با یکبار اجرای فرمان (Copy) امکان‌پذیر می‌شود.

عملکرد گزینه و پیش‌فرض Displacement همانند فرمان Move است.


# دستور کار شماره ۱

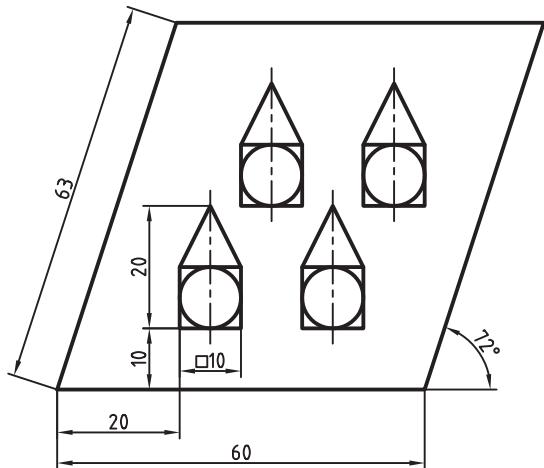

شکل مقابل را به کمک فرمان Copy رسم کنید.

(زمان: ۱۵ دقیقه)

## مراحل اجرا:

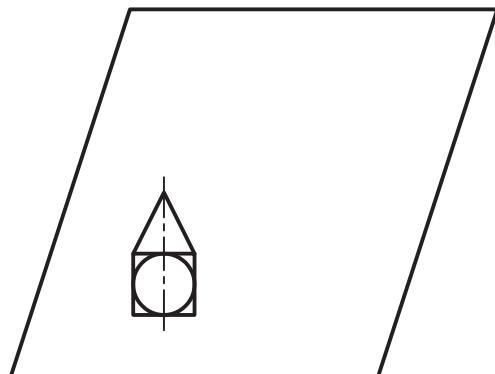


۱. شکل مقابل را رسم کنید.

۲. فرمان Copy را وارد کنید.

Command: Copy یا Co

۳. شیء موردنظر را انتخاب کنید.

انتخاب گروهی:

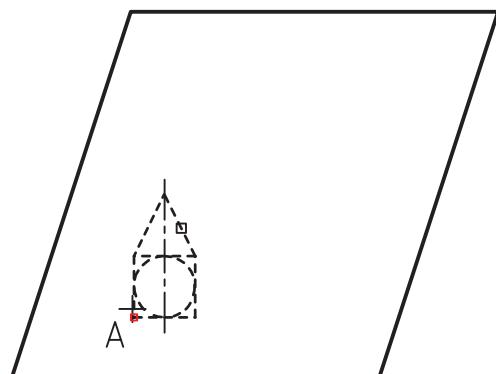

۴. برای پایان دادن به انتخاب ایتر کنید.

Select objects:

۵. نقطه A را به کمک گیرهای شیئی به عنوان نقطه مبدأ انتخاب کنید.


Specify base point or ...

۶. نقطه درج (استقرار) شکل های تکثیری را به کمک گیرهای شیئی و ابزار ردیابی (Otrack) در محل های تعیین شده تعیین کنید.

Specify second point or ...

۷. فایل خود را ذخیره کنید.


۸. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

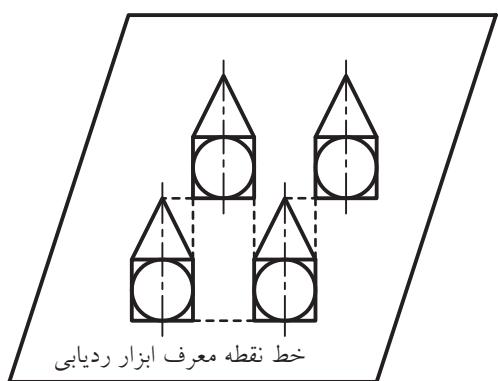

خط نقطه معرف ابزار ردیابی

## Offset فرمان

فرمان **offset** یکی از فرمان‌های ویرایشی است که برای ایجاد اشیاء جدید به موازات اشیاء موجود با فاصله (distance) معین به کار می‌رود.

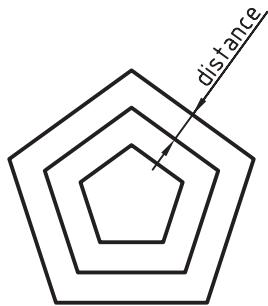

اگرچه این فرمان اغلب به منظور تکثیر اشیاء موازی نظیر شکل‌های روبرو به کار می‌رود، اما در نسخه‌های جدید اتوکد امکان ایجاد اشیاء موازی بدون تکثیر نیز وجود دارد.

اگر فرمان **offset** بر روی پاره خط اجرا شود اشیاء جدید کاملاً شبیه و هماندازه شیء انتخابی خواهند شد. اما اگر بر روی کمان، دایره و اشیاء مشابه آن‌ها اجرا شود، اشیاء جدید مشابه ولی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از شیء انتخابی خواهند شد.



کاربرد فرمان **offset** بر روی اشیاء و سپس استفاده از فرمان‌های **Trim** و **Extend** در بالا بردن سرعت نقشه‌کشی بسیار مؤثر است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	offset
Command Line	offset با o



### اجرای فرمان **offset**

فرمان **offset** را به شیوه‌های مندرج در جدول روبرو می‌توان وارد کرد:

مراحل اجرای فرمان <b>offset</b>	
Command: offset یا O	۱. فرمان <b>offset</b> را وارد می‌کنیم.
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <10.0000.>	۲. فاصله‌ی اشیاء را تعیین می‌کنیم، یا [کاربرد گزینه‌های دیگر]
Select objects to offset or [Exit/undo] <Exit>:	۳. شیء اولیه را انتخاب می‌کنیم.
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/undo/< Exit>:	۴. در سمت ایجاد شیء جدید نقطه‌ای تعیین می‌کنیم.
Select object to offset or [Exit/undo] <Exit>:	۵. شیء دیگری انتخاب، یا برای خروج از فرمان ایتتر می‌کنیم.

[گزینه Through]: این گزینه برای تعیین محل (فاصله) شیء جدید بعد از انتخاب شیء اولیه کاربرد دارد، ضمن اینکه فاصله اشیاء جدید نسبت به هم نیز می‌تواند متغیر باشد. با استفاده از این گزینه و کمک گرفتن از گیره‌های شیئی محل اشیاء جدید را بر روی اشیاء دیگر می‌توان تعیین کرد.

[گزینه Erase]: در این گزینه شیء انتخابی پس از ایجاد شیء جدید پاک می‌شود، به بیان دیگر با وارد کردن حرف E در مرحله دوم، تکثیر صورت نمی‌گیرد، بلکه شیء انتخابی به اندازه فاصله تعیین شده بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شود.

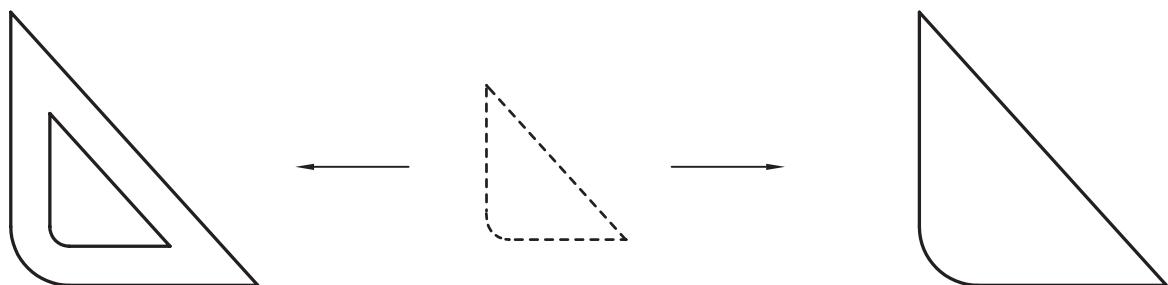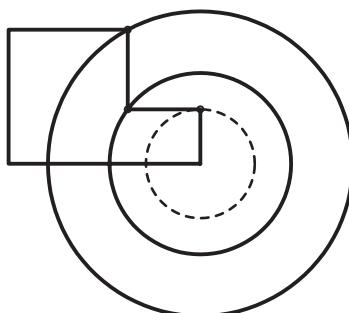

اجرای offset به صورت عادی

شیء انتخابی

کاربرد گزینه Erase  
offset در فرمان

[گزینه Layer]: با وارد کردن حرف L در مرحله دوم می‌توان تعیین کرد که شیء جدید در لایه جاری (current) ایجاد شود یا در لایه‌ای که شیء اولیه (Source) در آن وجود داشته است. گفتنی است که پیش‌فرض این گزینه بر روی حالت Source است.

[گزینه Exit]: این گزینه برای خروج از فرایند اجرای فرمان offset به کار می‌آید. البته همان‌طور که در مرحله ۳ به بعد اجرای فرمان مشاهده می‌کنید این گزینه و در پیش‌فرض <Exit> نیز تنظیم شده است و فقط با ایتر کردن از فرمان خارج می‌شویم.


[گزینه Undo]: با وارد کردن حرف U در هر مرحله آخرین شیء ایجاد شده حذف می‌شود.

[گزینه **Multiple**]: در این گزینه از یک شیء انتخابی چندین شیء جدید ایجاد می‌کنیم به نحوی که با وارد کردن حرف M در مرحله ۴ (پس از انتخاب شیء اولیه) نیازی به انتخاب مجدد شیء نیست. تنها کافی است محل درج اشیاء جدید درخواست شود.




### متغیر Offset Gaptyle


در فرمان **offset** متغیری وجود دارد که با تنظیم آن می‌توان اشیاء جدید بزرگ‌تر از شیء انتخابی را به سه حالت مطابق شکل‌های زیر تغییر داد.

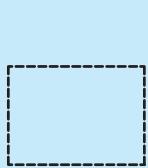


شیء انتخابی

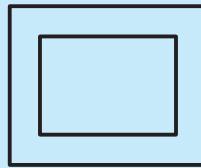

Offset Gaptyle=0

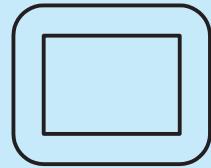


Offset Gaptyle=1

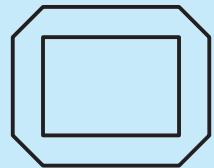

Offset Gaptyle=2

در متغیر ۱ و ۲، مقدار شعاع و پخ برابر فاصله تعیین شده افست است.


## دستور کار شماره ۲

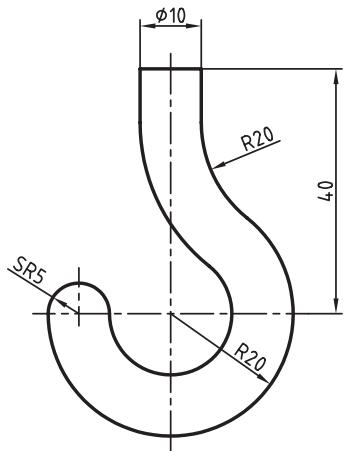

شکل قلاب رو به رو را به کمک فرمان offset رسم کنید.  
(زمان ۱۵ دقیقه)

### مراحل اجرا:

۱. شکل رو به رو را با فرمان‌های Trim و Circle Line مربوط رسم کنید.

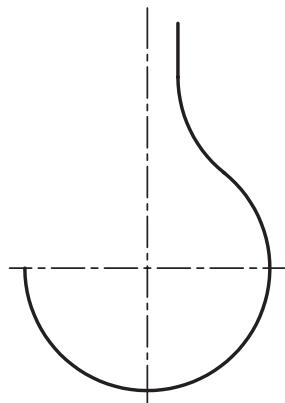

۲. فرمان offset را وارد کنید.


Command: offset لے یا

۳. عدد 10 را به عنوان فاصله (قطر میله قلاب) وارد کنید.

Specify offset distance ....: ۱۰ لے


۴. کمان پایین قلاب را انتخاب کنید.

Select objects to offset:

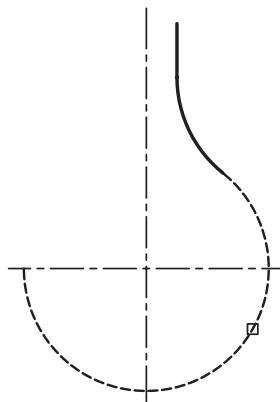


۵. در نقطه‌ای داخل قلاب کلیک کنید.

Specify point on side to offset

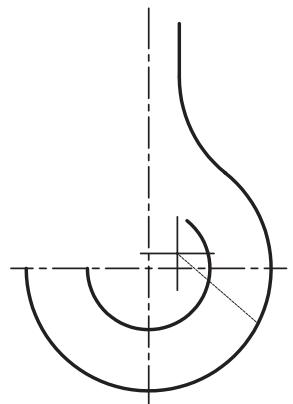


در صورتی که شکل رسم شده یکپارچه باشد  
همه قسمت‌ها با هم تکثیر می‌شوند.

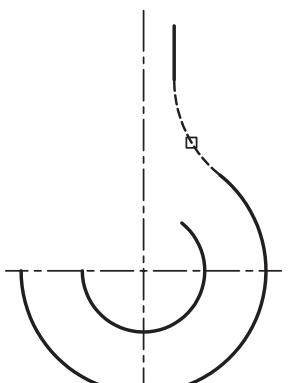


۶. کمان دیگر را انتخاب کنید.

Select objects to offset ...

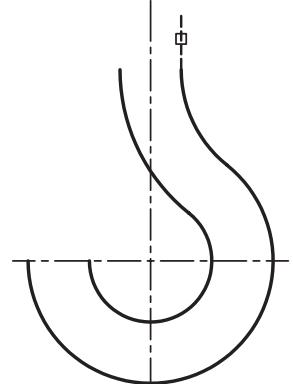

۷. در نقطه‌ای داخل قلاب کلیک کنید.

Specify point on side to offset ...

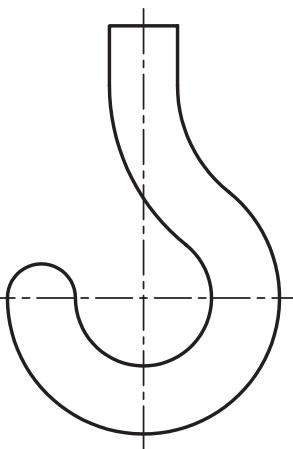

۸. پاره خط باقی مانده را نیز همانند مراحل قبل تکثیر و از فرمان  
offset خارج شوید.

۹. پاره خط افقی بالای قلاب و نیم‌دایره سر قلاب (SR5) را رسم  
کنید.


۱۰. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۱. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه  
کنید.

## Mirror فرمان

فرمان Mirror برای قرینه‌سازی شکل‌های متقارن، مانند شکل روبرو به کار می‌رود و در افزایش سرعت نقشه‌کشی بسیار مؤثر است. در قرینه‌سازی شیئی جدید به صورت قرینه از روی اشیاء مرجع (انتخابی) نسبت به خط تقارن ایجاد می‌شود.

در شکل‌های متقارن کافی است ابتدا نیمی و در برخی اوقات تنها یک‌چهارم شکل را نسبت به خط تقارن رسم و سپس آن را به کمک فرمان Mirror قرینه کنید. اگرچه عمل قرینه‌سازی رایانه‌ای بیشتر برای تکثیر قسمت‌های متقارن یک شکل صورت می‌گیرد، اما با فرمان Mirror می‌توان اشیاء را قرینه‌سازی کرد، بی‌آنکه تکثیری صورت گیرد. به نظر شما کاربرد این حالت کجاست؟ جواب این سؤال را در ادامه بباید.

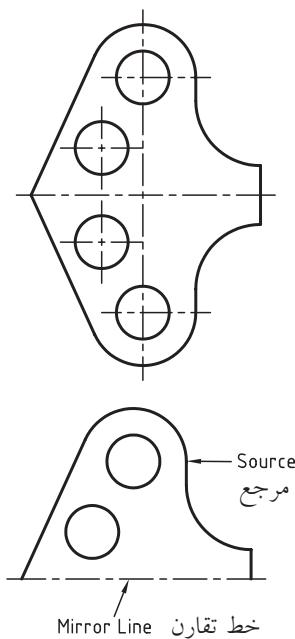


### اجرای فرمان Mirror

این فرمان را به شیوه‌های درج شده در جدول روبرو می‌توان وارد کرد:

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Mirror
Command Line	Mirror یا MI


### مراحل اجرای فرمان Mirror

Command: Mirror یا MI	۱. فرمان Mirror را وارد می‌کنیم.
Select objects:	۲. اشیاء موردنظر (مرجع) را انتخاب می‌کنیم.
Select objects: لـ	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.
Specify first Point of Mirror Line:	۴. اولین نقطه خط تقارن را تعیین می‌کنیم.
Specify Second point of Mirror Line:	۵. دومین نقطه خط تقارن را تعیین می‌کنیم.
Erase Source objects [Yes/no] <N>	۶. برای قرینه‌سازی تکثیری ایتر می‌کنیم.

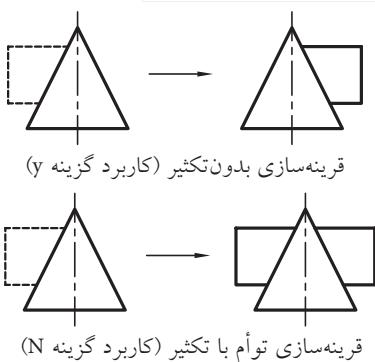

[گزینه‌های Yes/No]: در مرحله آخر اجرای فرمان Mirror در پاسخ به پیغام Delete Source objects حرف N را وارد کنیم شیء جدید از روی شیء مرجع (انتخابی) تکثیر می‌شود، اما اگر در مقابل همین پیغام حرف y را وارد کنیم شیء مرجع حذف می‌شود. به عبارت دیگر قرینه‌سازی بدون تکثیر صورت می‌گیرد.

## دستور کار شماره ۳

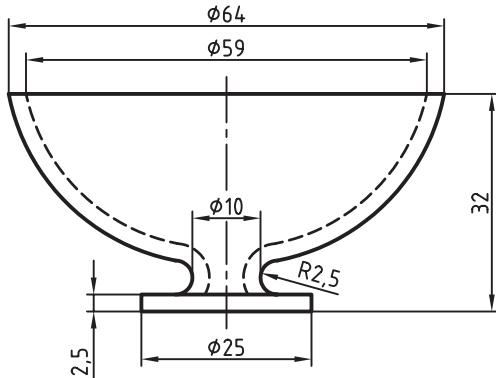

نقشه مقابل را به کمک offset و Mirror در کاغذ A4 در لایهای مربوط رسم کنید.  
(زمان: ۲۵ دقیقه)

### مراحل اجرا

۱. قسمتی از نیمه سمت چپ را مطابق شکل رو به رو [ترجیحاً یکپارچه (pline)] رسم کنید.

۲. به کمک فرمان offset شکل موجود را به سمت داخل تکثیر کنید.  
۳. قسمت داخلی جداره را به لایه خط‌چین (Hide) منتقل کنید.

۴. خطوط افقی ab و cd را به کمک گیره‌های شیئی رسم کنید.  
۵. فرمان Mirror را وارد کنید.

Command: Mirror

۶. نیمه موجود شکل را به روش انتخاب گروهی انتخاب کنید.

Select objects: لاماناخاب شکل موجود:

۷. برای پایان دادن به انتخاب ایتر کنید.

Select objects: لـ

۸. نقطه ۱ را به عنوان اولین نقطه خط تقارن تعیین کنید.

Specify first Point of Mirror line: ۱ نقطه

۹. نقطه ۲ را به عنوان دومین نقطه خط تقارن تعیین کنید.



Specify Second point of Mirror line: ۲ نقطه

۱۰. به منظور قرینه‌سازی ایتر کنید.


Delete source objects: [Yes/No] <N>: لـ

۱۱. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۲. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

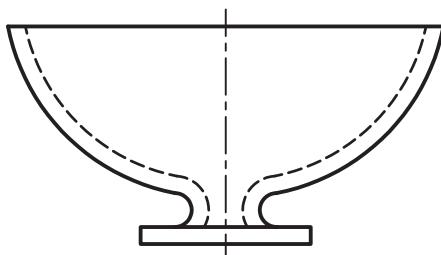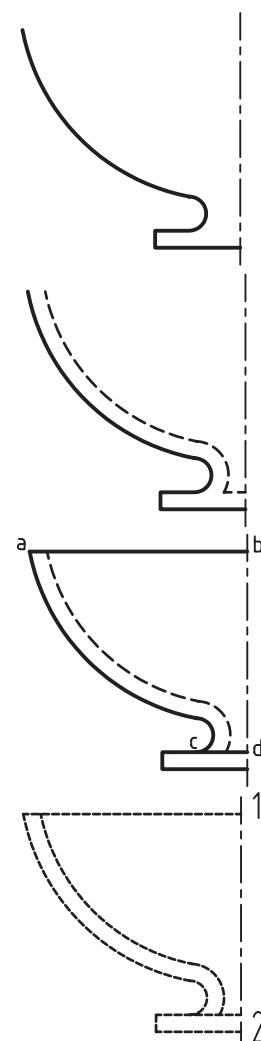

## دستور کار شماره ۴

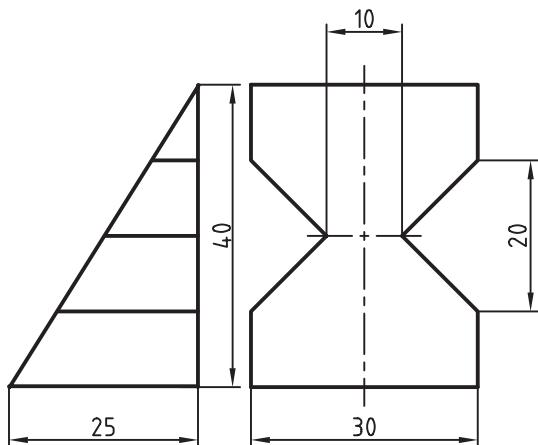


نمای جانبی راست نقشه رو به رو را به کمک فرمان Mirror به نمای جانبی چپ تبدیل کنید.  
(زمان ۱۵ دقیقه)

### مراحل اجرا:

۱. دو نمای نقشه را رسم کنید.

۲. فرمان Mirror را وارد کنید.

Command: Mirror **M** [Enter]

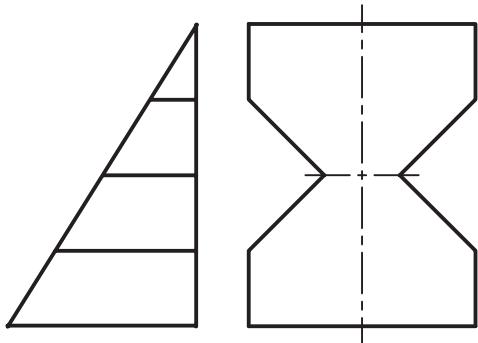

۳. نمای جانبی راست را به روش گروهی انتخاب کنید.

Select objects:

۴. برای پایان دادن به انتخاب فقط ایتر کنید.

Select objects: **Enter**

۵. به کمک گیره‌های شیئی نقطه ۱ را انتخاب کنید.

Specify first point of Mirror line:

۶. به کمک گیره‌های شیئی نقطه ۲ را انتخاب کنید.

Specify second point of Mirror line:



۷. در پاسخ به پیغام زیر حرف **Y** را وارد کنید.

Delete Source objects: [Yes/No] <N>:

نتیجه باید مطابق شکل رو به رو شود.

۸. فایل خود را ذخیره کنید.

۹. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

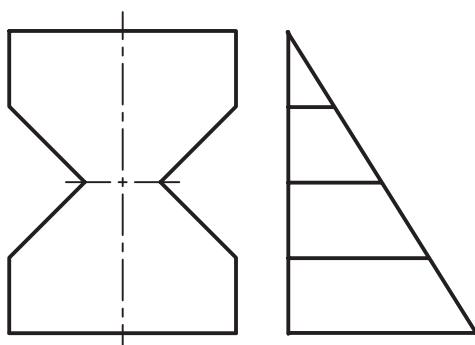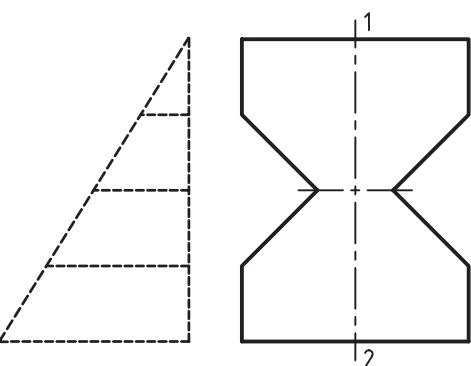

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. مراحل اجرای فرمان Copy را بنویسید.

۲. مفهوم و کاربرد offset در نرم افزار اتوکد چیست؟

۳. عملکرد گزینه Through در فرمان offset را بنویسید.


۴. گزینه Layer در فرمان offset چه کاربردی دارد؟

۵. مراحل اجرای فرمان Mirror را بنویسید.

۶. عملکرد گزینه های Yes و No در مرحله پایانی فرمان Mirror را با رسم شکل توضیح دهید.

۷. در تصویر رو به رو، با توجه به اندازه ها شکل B محصول اجرای offset بر روی شکل A به سمت درون است.

نادرست  درست

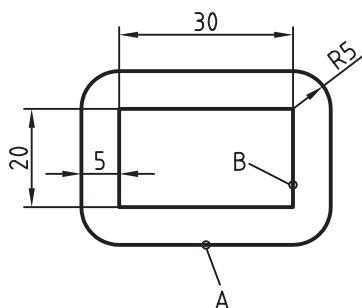

۸. اگر گزینه Erase در فرمان offset به کار رود، نتیجه آن تغییر اندازه شکل بدون تکثیر است.

نادرست  درست


۹. Copy Selection در منوی میانبر همان فرمان Copy است.

نادرست  درست

۱۰. با فرمان Mirror می توان شکل A را به شکل B تبدیل کرد.

(بدون تکثیر)

نادرست  درست

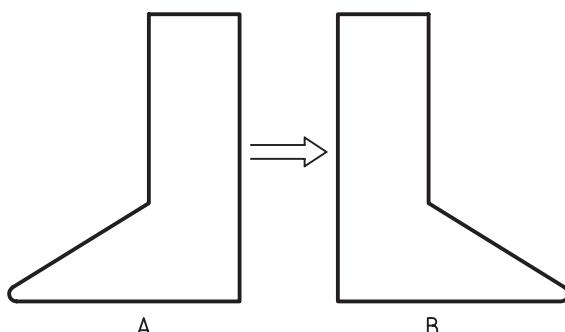

۱۱. مراحل اجرای فرمان Copy مشابه با کدام فرمان است.

Zoom (د)  Mirror (ج)  Move (ب)  offset (الف)

۱۲. در کدام فرمان ضمن تکثیر موضوعات، اندازه های اشیاء ممکن است تغییر یابد.

Move (د)  offset (ج)  Mirror (ب)  Copy (الف)

۱۳. اندازه کدام شیء در اجرای فرمان offset تغییر نمی‌کند.

Polygon (د)

Circle (ج)

Arc (ب)

Line (الف)


Shortcut Menu (د)

Menu (ج)


Command (ب)

Toolbar (الف)


۱۴. فرمان را به کدام شیوه نمی‌توان وارد کرد.

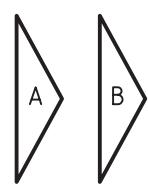


(د)

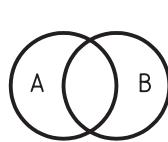

(ج)

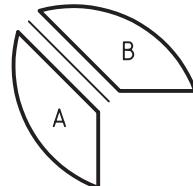

(ب)

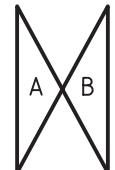

(الف)

۱۵. در کدامیک از شکل‌های زیر فرمان Mirror به کار نمی‌رود.

Copy (د)

offset (ج)

Erase (ب)


Mirror (الف)


۱۶. پیغام Erase Source objects [Yes/No] <N>: مربوط به کدام فرمان است.

عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه) ◀


۱. برای هر یک از نقشه‌های زیر نمای موجود و تصویر مجسم کاوالیر طبق شکل‌های مربوط ترسیم کنید.



راهنمایی: برای تصویر مجسم کاوالیر از روی نمای دوبعدی کپی برداری کنید.

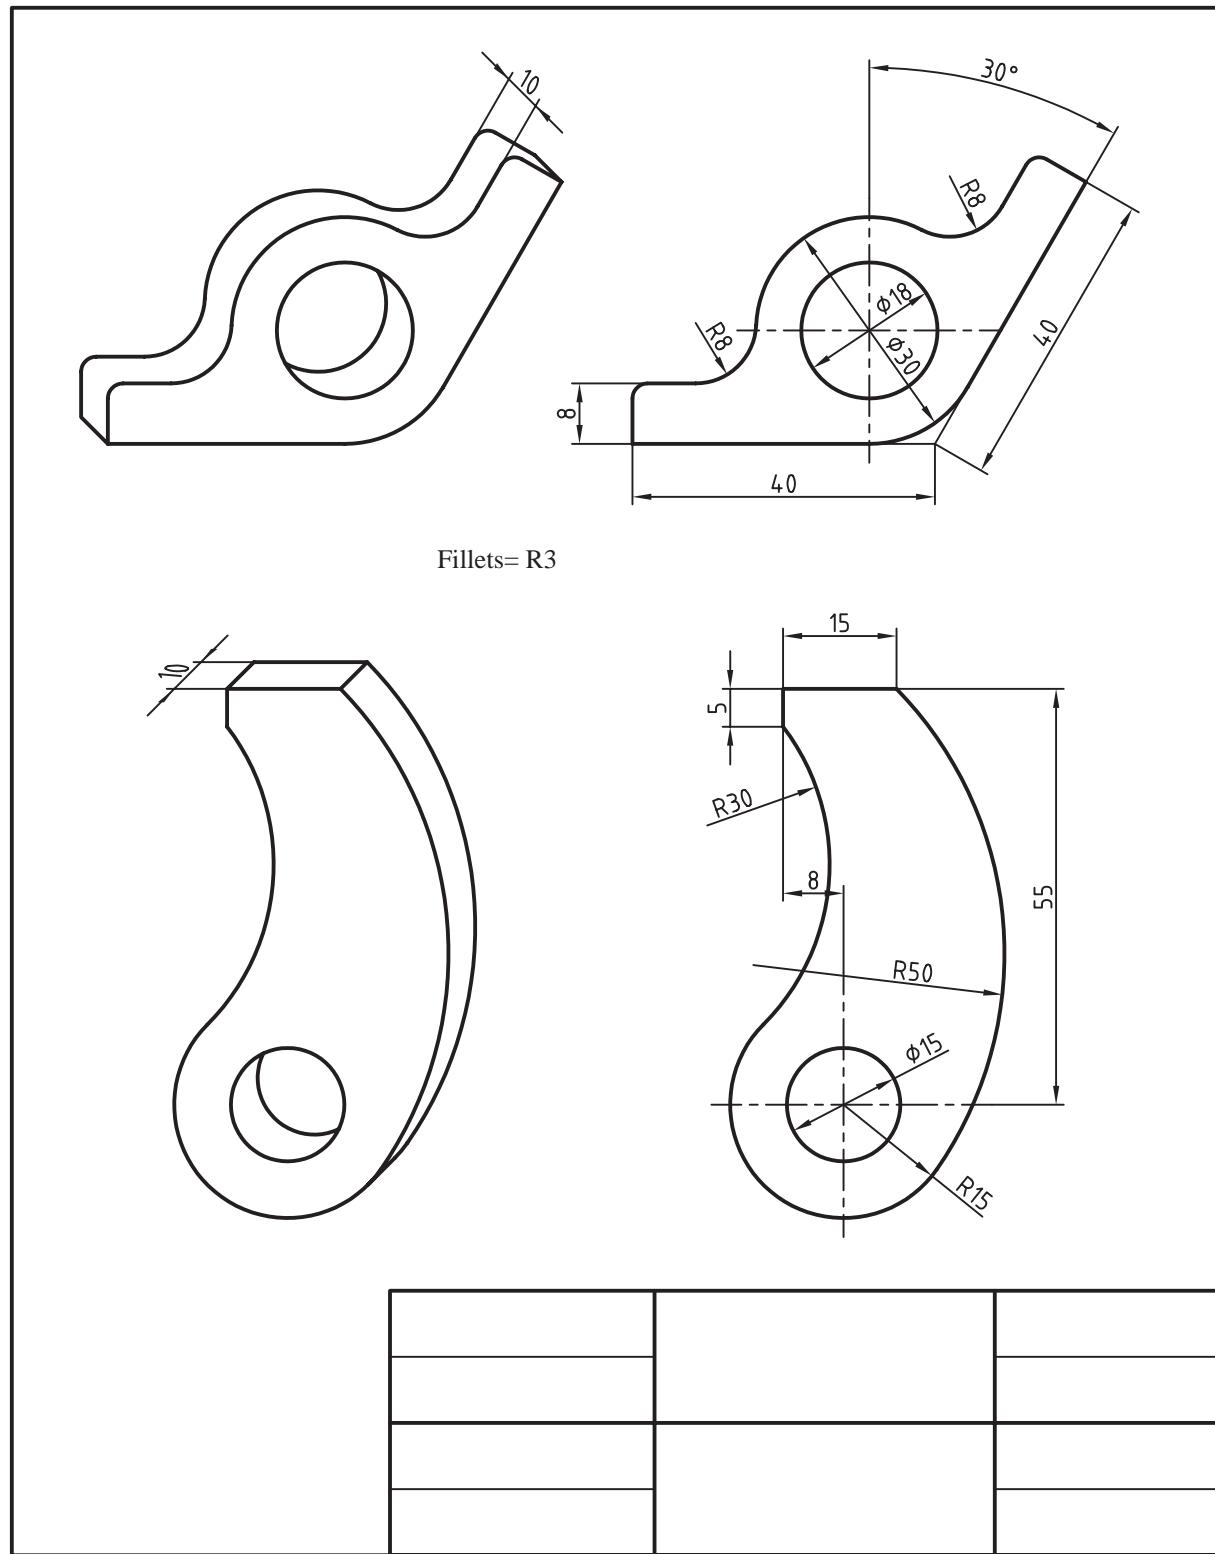

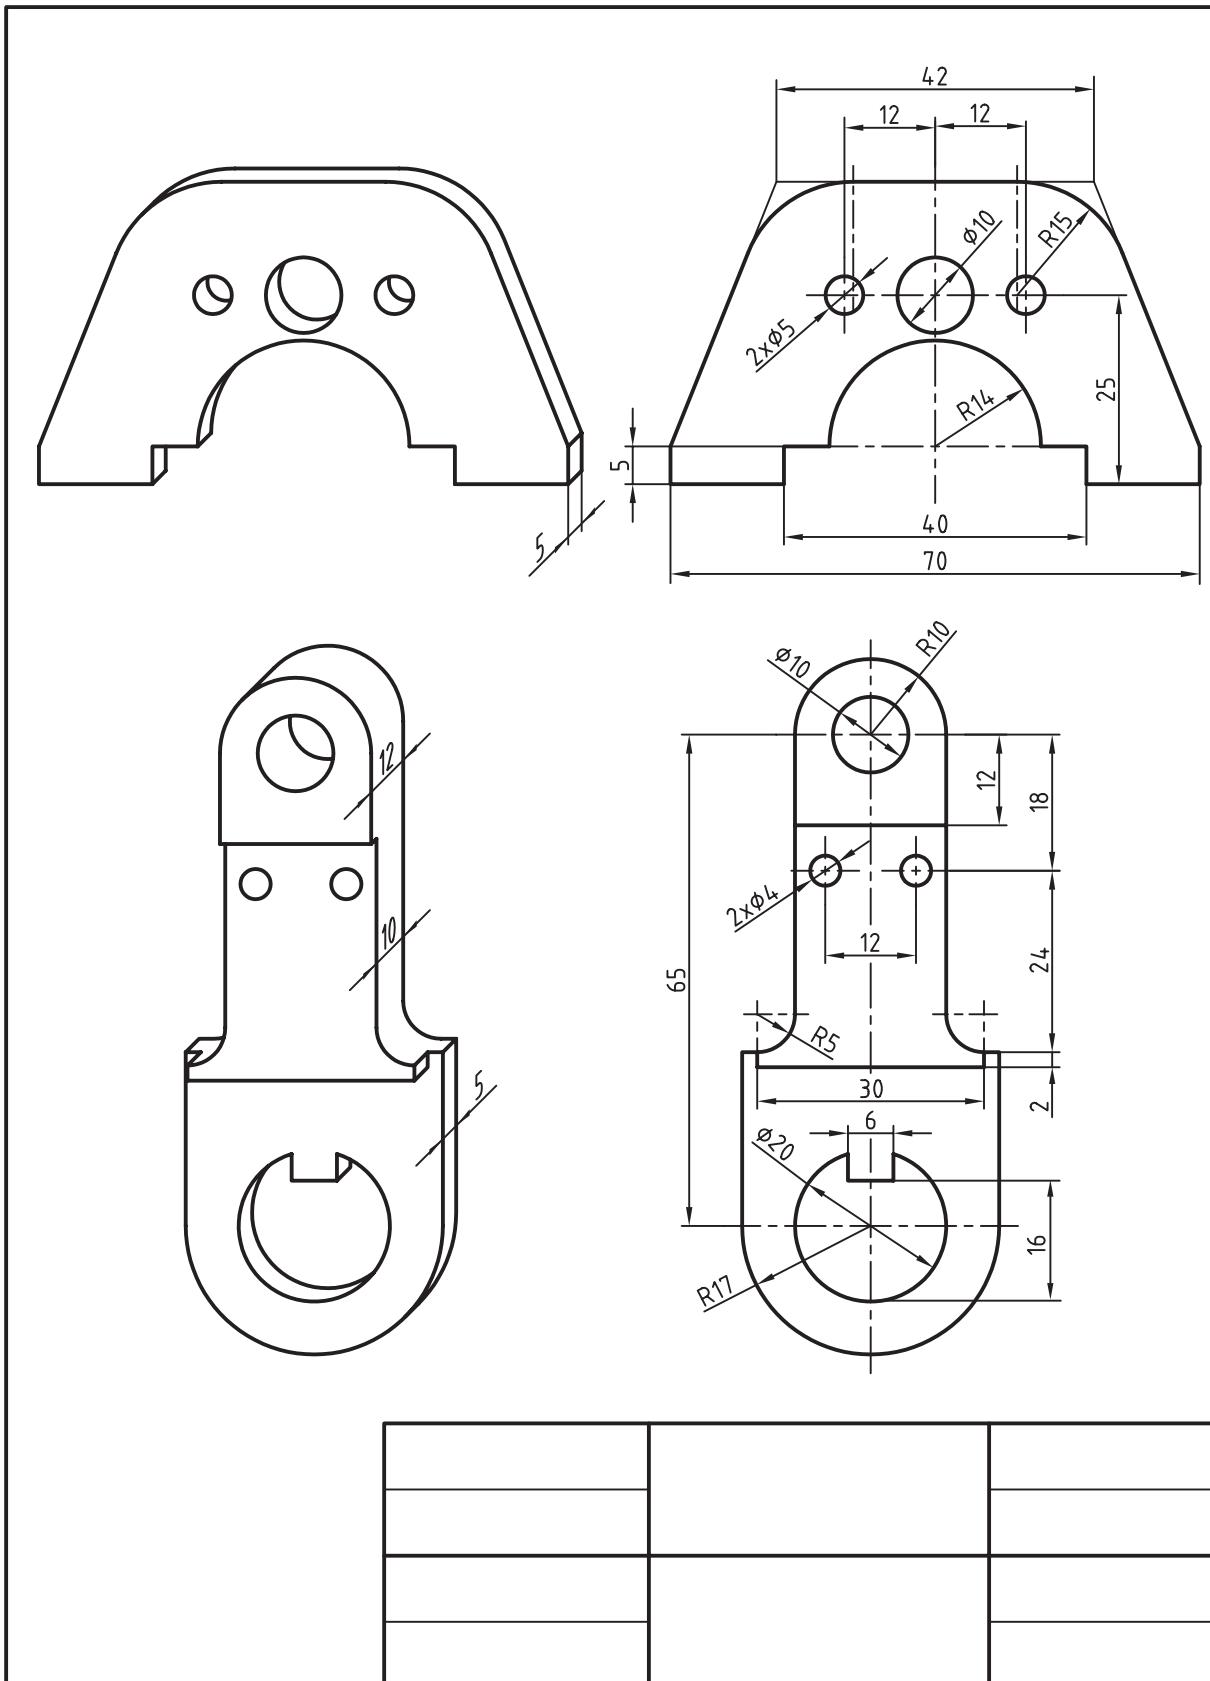


۲. تصاویر ذیل را به کمک فرمان‌های offset و mirror در لایه‌های لازم روی برگه‌ی A4 به همراه کادر و جدول ترسیم کنید.

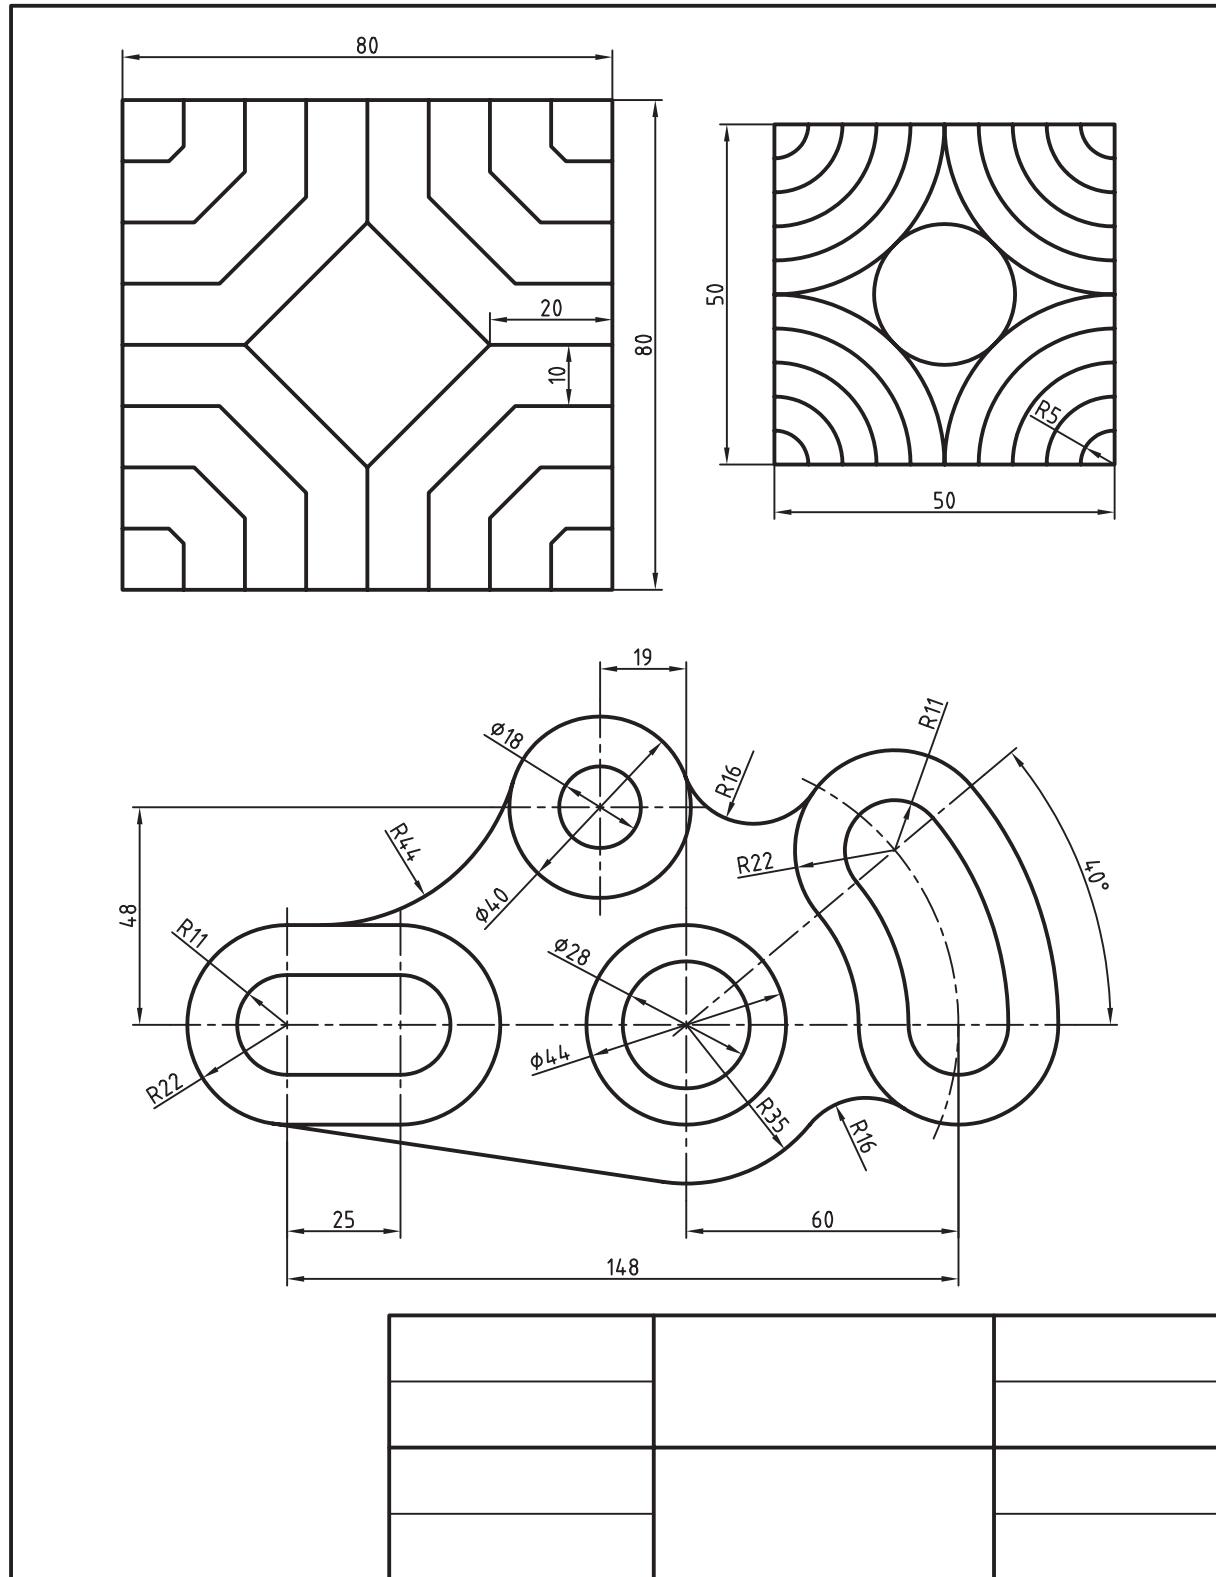

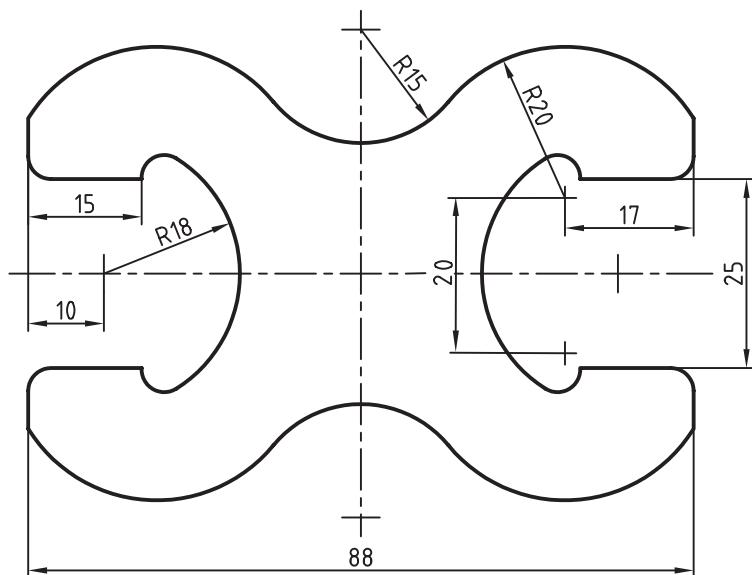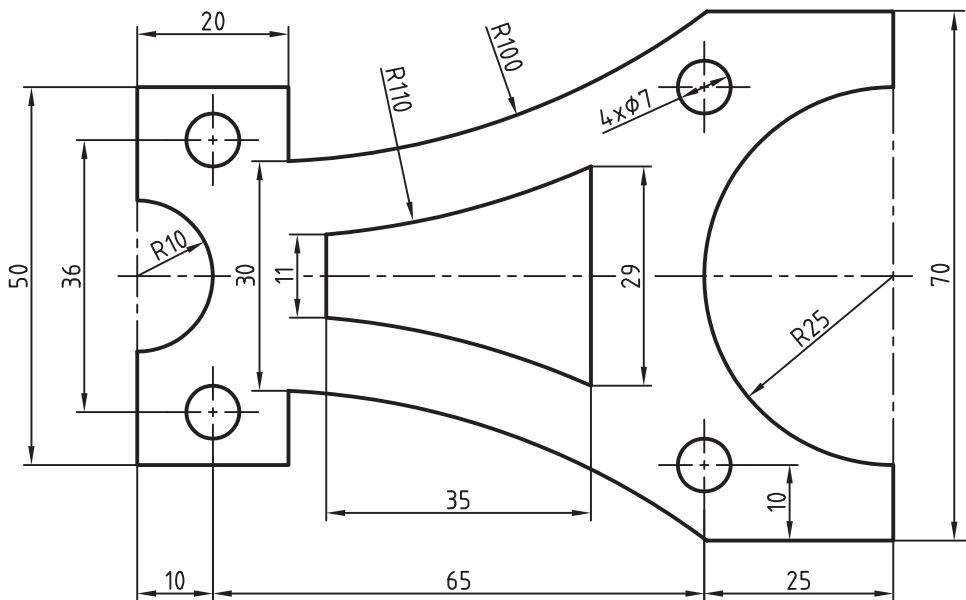

Fillets= R3



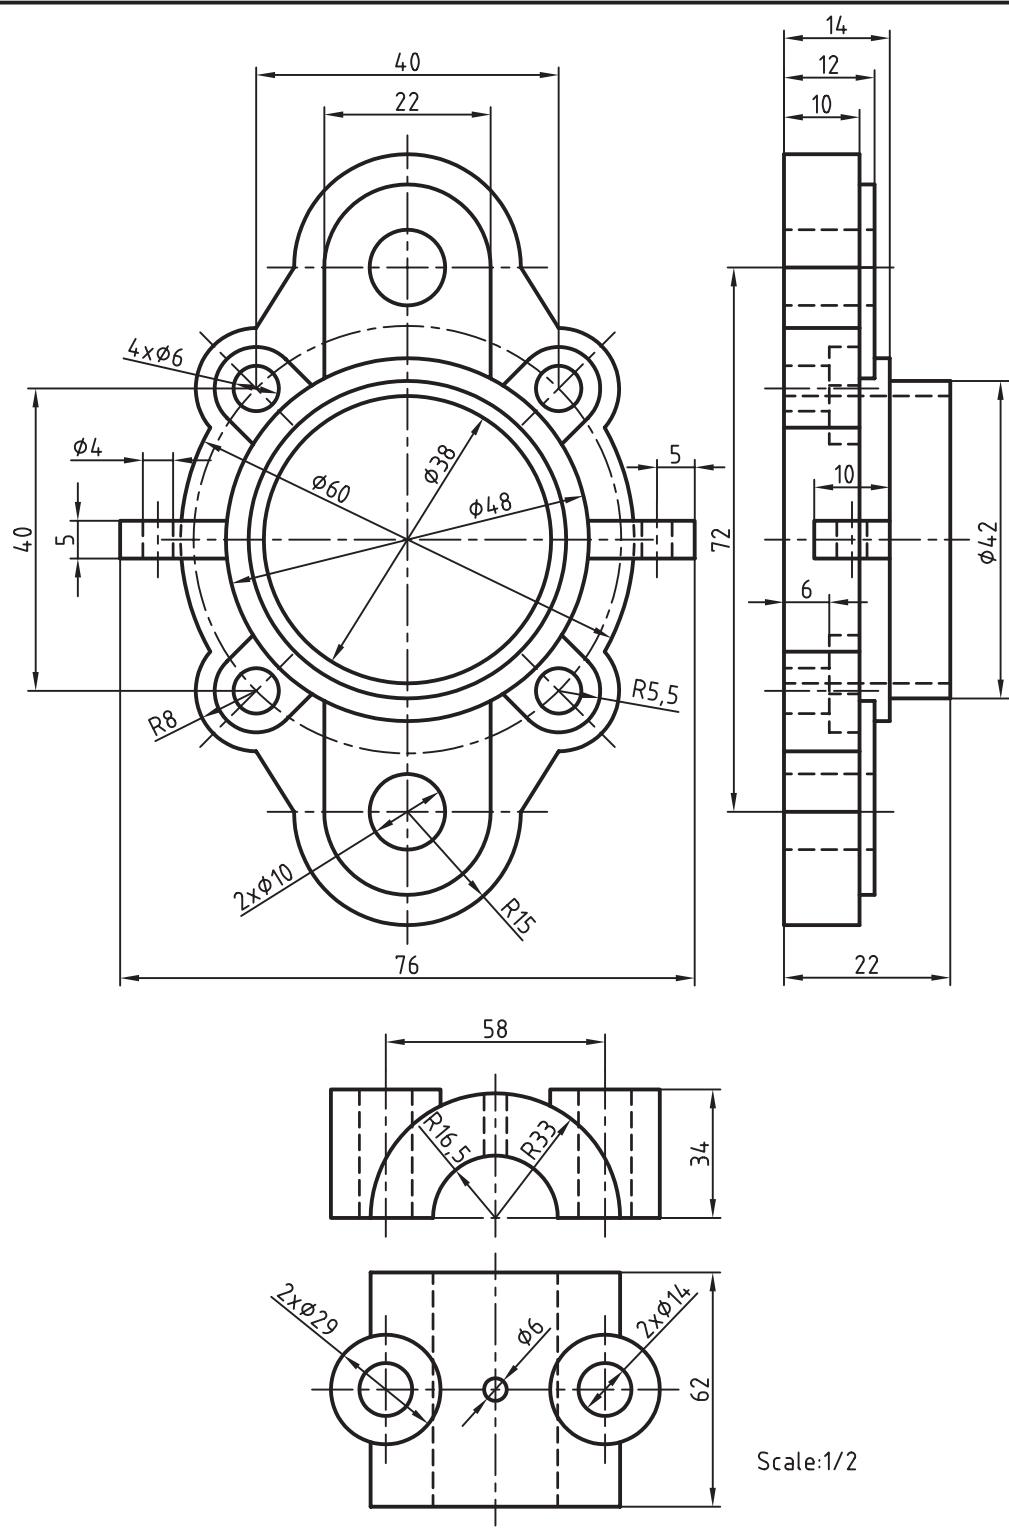


# توانایی اجرای فرمان‌های Array و Rotate

◀ پس از پایان آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:


- عملکرد و کاربرد فرمان Rotate در نقشه‌کشی را توضیح دهد.
- مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسد.
- فرمان Rotate را در نقشه‌کشی اجرا کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Array را توضیح دهد.
- اجزای پنجره‌ی Rectangular Array را معرفی کند.
- اجزای پنجره‌ی Polar Array را معرفی کند.
- فرمان Array را به روش Rectangular اجرا کند.
- فرمان Array را به روش Polar اجرا کند.
- فرمان Array را در ترسیم نقشه‌ها به کار گیرد.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

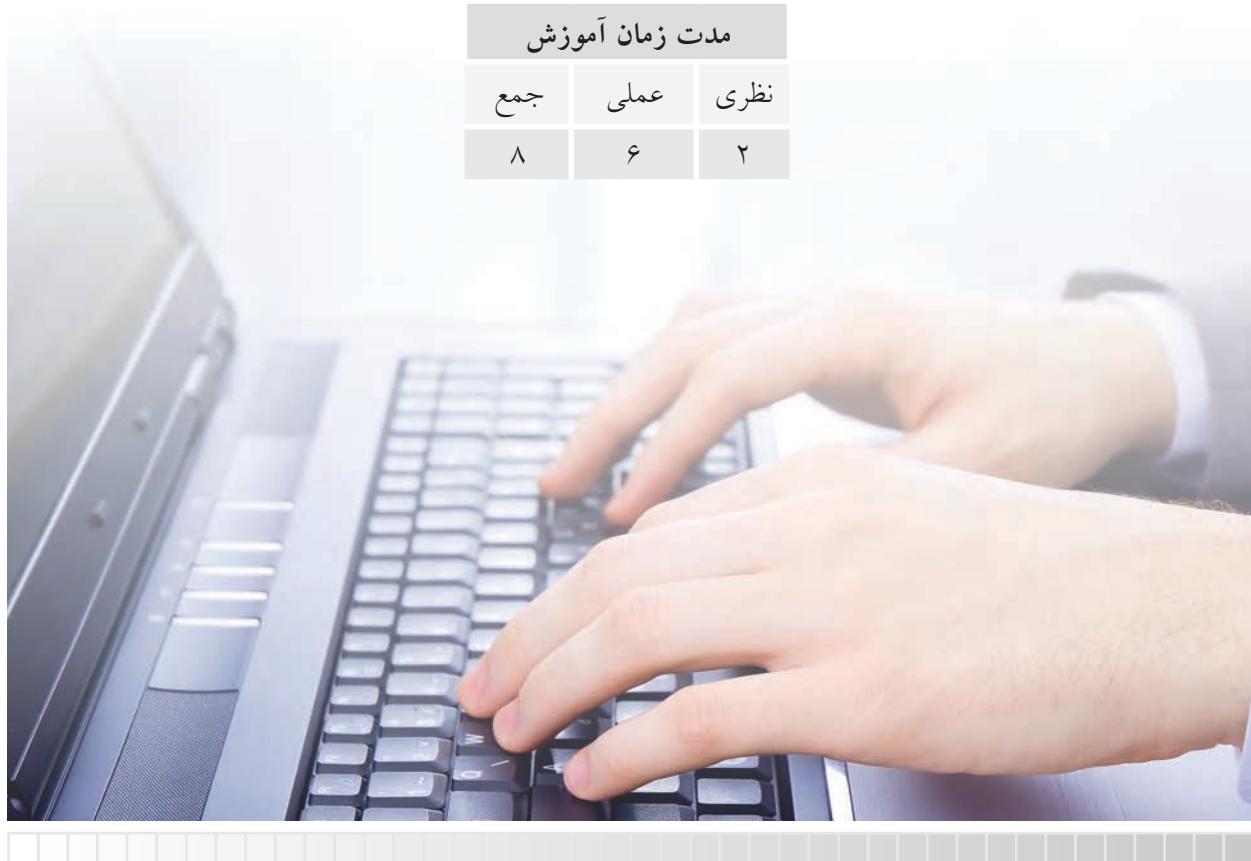


# پیش آزمون

۱. عمل دوران در نقشه کشی چه کاربردی دارد؟
۲. در اتوکد عمل دوران (چرخش) اشیاء چگونه انجام می شود؟
۳. مفهوم و کاربرد اصطلاح Rotate چیست؟
۴. برای رسم سریع دندنهای چرخدنده در اتوکد چه راه کاری وجود دارد؟

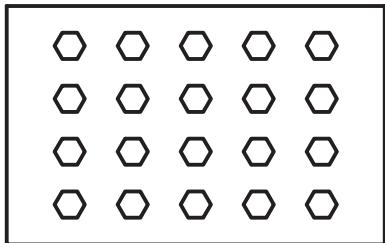



۵. برای رسم ۲۰ عدد پیچ سرشش گوش با اندازه‌ی یکسان (مطابق شکل رو به رو) چه راه کاری ارائه می کنید؟

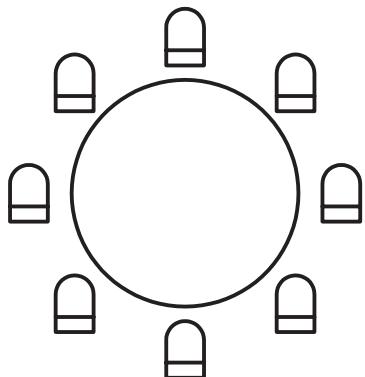

۶. مفهوم و کاربرد Array در اتوکد چیست؟
  ۷. اصطلاح Rectangular یعنی چه و در اتوکد چه کاربردی دارد؟
  ۸. اصطلاح Polar یعنی چه و در اتوکد چه کاربردی دارد؟
  ۹. برای ترسیم سریع شکل رو به رو چه فرمانی اجرا می کنید؟
۱۰. مفهوم و کاربرد Row و Column چیست؟



## فرمان Rotate

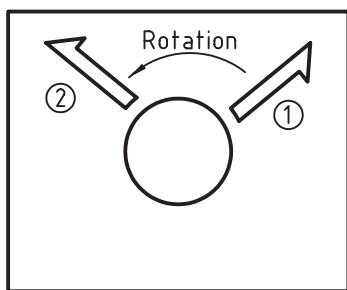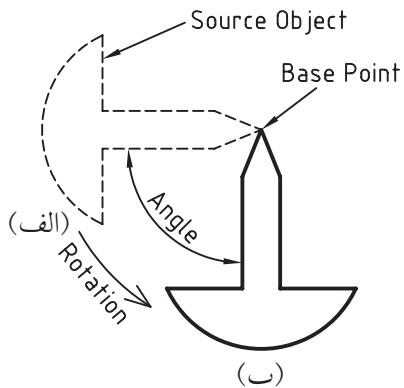

دوران توانم با کپی

فرمان **Rotate** برای دوران اشیاء حول یک نقطه کاربرد دارد.

به شکل رو به رو توجه کنید. این شکل به کمک فرمان **Rotate** از حالت (الف) به حالت (ب) تبدیل شده است. در این عمل شیء انتخابی مرجع (Source)، نقطه دوران نقطه مبدأ (Base point) و (Angle) زاویه دوران محسوب می‌شوند.

در نسخه‌های اخیر با اضافه شدن گزینه **copy** به فرمان **Rotate**، انجام دوران توأم

با کپی نیز، مانند شکل رو به رو، فراهم شده است.

فرمان **Rotate** به همراه گزینه **copy** در نقشه‌کشی صنعتی کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله به عمل دوران در پیدا کردن اندازه حقیقی اشیاء و همچنین برش دورانی (برش مایل) می‌توان اشاره کرد.

## اجرای فرمان Rotate

فرمان **Rotate** را به شیوه‌های درج شده در جدول می‌توان وارد کرد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Rotate
Command line	Rotate یا Ro
Shortcut Menu	Rotate

### مراحل اجرای فرمان Rotate

Command: Rotate

۱. فرمان **Rotate** را وارد می‌کنیم.

Current Positive Angle in ucs:

(تنظیمات جاری فرمان گزارش می‌شود).

ANGDIR = counter clockwise ANGBASE = 0

Select objects:

۲. شیء مرجع را انتخاب می‌کنیم.

Select objects:

۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.

Specify base point:

۴. نقطه مبدأ (لولا) را تعیین می‌کنیم.

Specify rotation angle or [copy/Reference]<0>

۵. زاویه چرخش را وارد یا گزینه‌های دیگر

را انتخاب می‌کنیم.




در مرحله ۲ قبل از درخواست انتخاب شیء تنظیمات جاری فرمان Rotate به شرح زیر آمده است. جهت زاویه دوران برعلاف عقربه‌های ساعت است (ANG DIR=counterclockwise)


مبنای زاویه دوران نیز صفر است (ANGBASE=0) که البته این تنظیم‌ها به عنوان متغیر با همین اصطلاحاتی که با حروف بزرگ نوشته شده در خط فرمان قابل تغییر است.

[گزینه Copy]: همان‌طور که قبلاً اشاره شد در فرمان **Rotate** می‌توان شیء مرجع (انتخابی) را در وضعیت خود نگه داشت و شیء دوران‌یافته را از روی آن تکثیر کرد. این عمل با گزینه **Copy** در مرحله آخر با وارد کردن حرف C امکان‌پذیر است.

[گزینه Reference]: با اجرای این گزینه می‌توان یک شیء را با توجه به راستای یکی از اجزای آن، تا یک زاویه‌ی معین دوران داد. به نحوی که به کمک گزینه‌ی Reference راستای آن جزء را معرفی کرده و سپس زاویه‌ی مقصد برای آن جزء تعیین می‌شود. برای مثال به شکل زیر توجه کنید: همان‌طور که مشاهده می‌کنید در شکل مرجع (a) زاویه پاره‌خط شبیه دار ۴-۵ نامشخص است. البته در ترسیم هم نیازی به زاویه ندارد. اما در فرایند دوران شکل باید در راستای  $90^\circ$  شکل (c) قرار بگیرد، بنابراین اجرای گزینه Reference و انتخاب نقاط ۴ و ۵ روی شکل (b) به عنوان راستای مرجع و آنگاه با وارد کردن عدد  $90$  به عنوان زاویه مقصد شکل از حالت (a) به (c) تبدیل شده است.

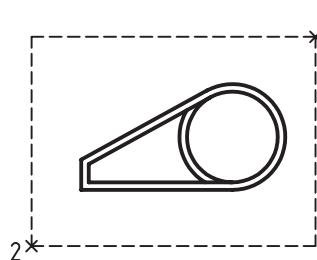

(a) شکل مرجع

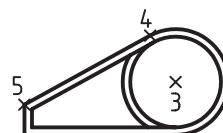


(b) نقطه مینا و راستای Reference



(c) نتیجه


نقاط ۴,۵

# دستور کار شماره ۱

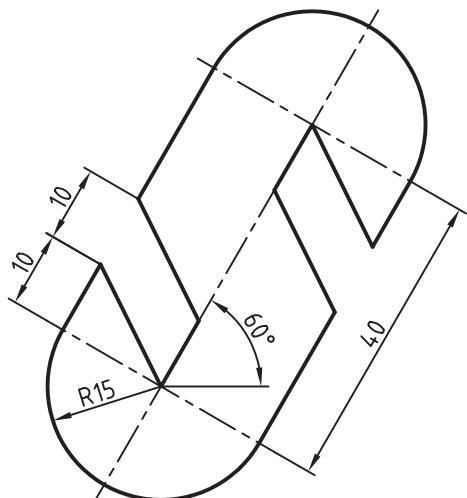

شکل روبرو را به کمک فرمان Rotate رسم کنید.  
(زمان: ۱۵ دقیقه)


راهنمایی: با اندکی دقت متوجه می‌شوید که ترسیم این شکل با وضعیت فعلی آن، به خصوص شکاف‌ها دشوار است، بنابراین طبق مراحل زیر عمل کنید.

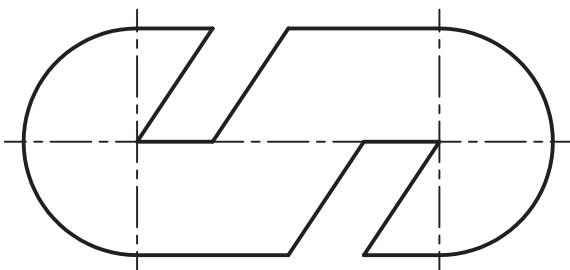

## مراحل اجرا:

۱. شکل را در وضعیت افقی مطابق شکل روبرو رسم کنید.
۲. فرمان Rotate را وارد کنید.

Command: Rotate Ro ↵

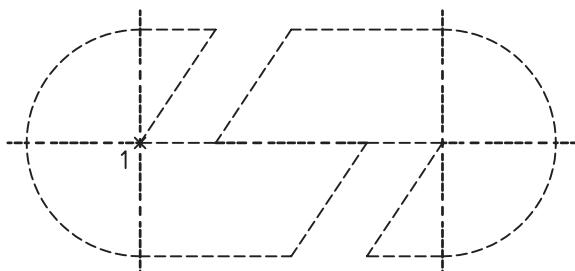

۳. شکل را در یک مرحله به روش گروهی انتخاب کنید.  
لے انتخاب شکل


Select objects:

۴. برای پایان دادن به پیغام انتخاب فقط اینتر کنید.

Select objects:

۵. نقطه ۱ را به کمک گیره‌های شیئی وارد کنید.

Specify base point: 1 نقطه

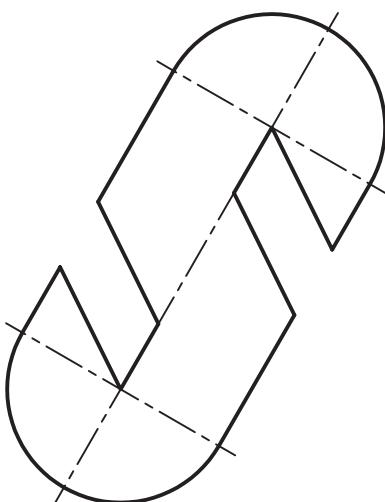


۶. عدد 60 را به عنوان زاویه دوران وارد کنید.

Specify Rotation Angle or ...: 60

۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## دستور کار شماره ۲

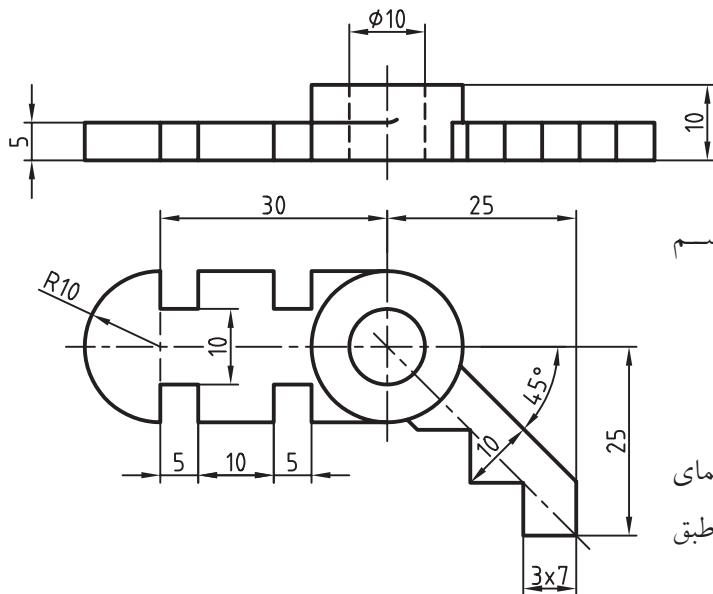

نقشه روبه‌رو را در کاغذ A4 در لایه‌های مربوط رسم کنید.

(زمان ۲۵ دقیقه)

تذکر: همان‌طور که می‌دانید قسمت سمت راست نمای روبه‌رو باید با طول حقیقی رسم شود، بنابراین طبق مراحل زیر عمل کنید.

### مراحل اجرا:

۱. نمای افقی نقشه را مطابق شکل روبه‌رو رسم کنید.

راهنمایی: از همین ابتدا می‌توانید فضای کافی برای نمای روبه‌رو در نظر بگیرید و یا پس از رسم نمای افقی آن را به کمک فرمان Move جابه‌جا کنید.

۲. فرمان Rotate را وارد کنید.

Command: Rotate یا Ro

۳. قسمت موردنظر را مطابق شکل روبه‌رو انتخاب کنید.

Select objects: لامنتخاب شکل

۴. برای پایان دادن به انتخاب ایتر کنید.



Select objects:

۵. مرکز دایره را به کمک گیره‌های شیئی به عنوان مبدا تعیین کنید.

Specify base point: تعیین مبدا

۶. حرف C را به منظور کاربرد گزینه Copy وارد کنید.

Specify Rotation angle or [Copy/ ...: C

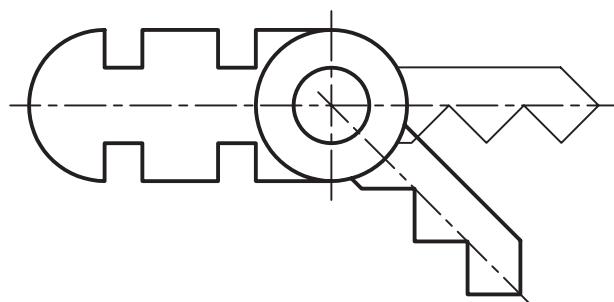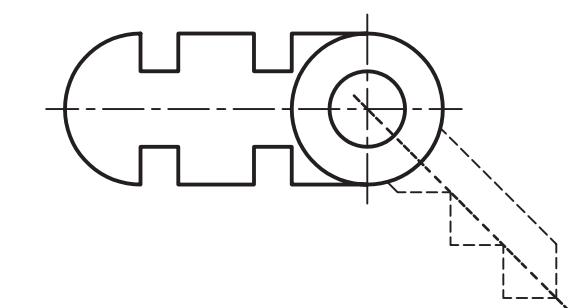


۷. عدد 45 را به عنوان زاویه دوران وارد کنید.

Rotation a copy of the selected objects.

Specify rotation angle ....: 45 ↵

۸. یک لایه کمکی به نام Aid با ضخامت خط 0.25 ایجاد

کنید و قسمت دوران یافته را به آن منتقل کنید.

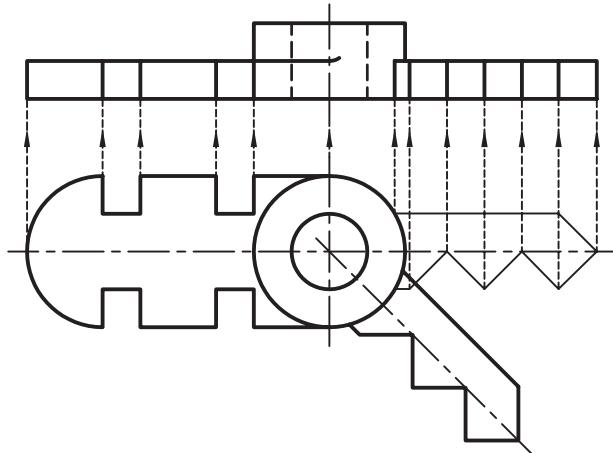



۹. نمای رو به رو نقشه را مطابق شکل رو به رو به کمک

گیره های شیئی و ابزار ردیابی (OTrack) رسم کنید.



ملاحظه می کنید قسمت سمت راست نمای رو به رو

در این حالت دارای طول حقیقی است.

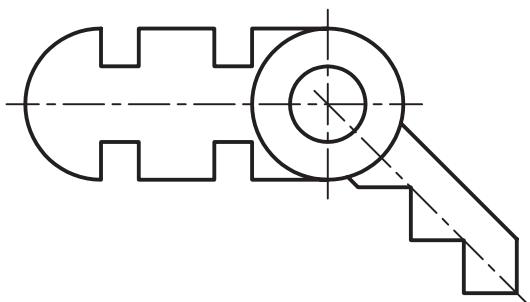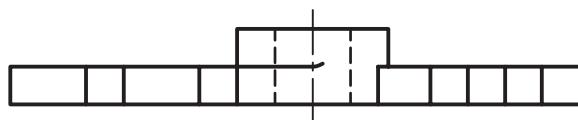


۱۰. لایه کمکی Aid را خاموش (off) کنید. (نتیجه باید مطابق شکل رو به رو باشد).

۱۱. فایل خود را ذخیره کنید.


۱۲. نتیجه کار را به منظور تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## فرمان Array

فرمان **Array** برای تکثیر اشیاء متعدد با فاصله یکسان قابل اجراست. اصطلاحاً به آن آرایه نیز می‌گویند. به کمک این فرمان به دو حالت قطبی<sup>۱</sup> (Polar) مطابق شکل (الف) و مستطیلی<sup>۲</sup> (Rectangular) مطابق شکل (ب) می‌توان اشیاء را تکثیر کرد.

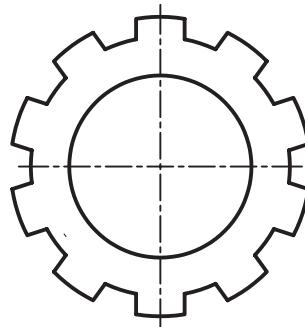

شکل (الف)

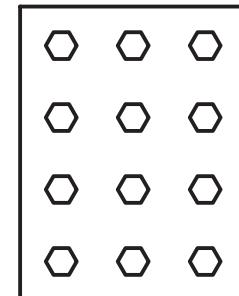


شکل (ب)

حال قطبی (دایره‌ای) اغلب برای قطعات صنعتی مانند چرخ‌دنده، تیغه فرز و غیره قابل اجراست، به نحوی که با ترسیم یک جزء و سپس اجرای فرمان **Array** بر روی آن سایر اجزا نسبت به یک نقطه مرکزی، تکثیر به صورت دورانی انجام می‌شود. حالت متعامد نیز برای آرایه سط्रی و ستونی اشیائی مانند پیچ و مهره‌ها، میخ پرچ‌ها و سوراخ‌های متعدد مشابه با فاصله یکسان در دو جهت عمود بر هم قابل اجراست.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Array
Command	Array یا AR

### اجرای فرمان Array

با وارد کردن فرمان **Array** به شیوه‌های درج شده در جدول روبرو، یک پنجره محاوره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود.

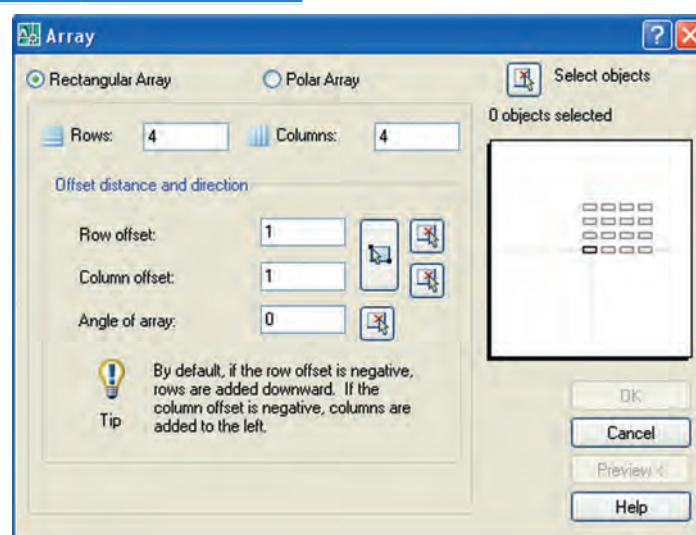

۱. آرایه قطبی در برخی نرم‌افزارها به آرایه دایره‌ای (Circular) نیز موسوم است.


۲. به آرایه مستطیلی، آرایه ماتریسی یا سطري ستونی نیز می‌گویند.

در این پنجره گزینه **Polar Array** برای آرایه قطبی و گزینه **Rectangular Array** برای آرایه مستطیلی اجرا می‌شود. در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.

## مراحل ایجاد آرایه قطبی (Polar Array)

۱. فرمان **Array** را وارد می‌کنیم.

۲. گزینه **Polar Array** را فعال می‌کنیم تا پنجره به شکل زیر درآید:

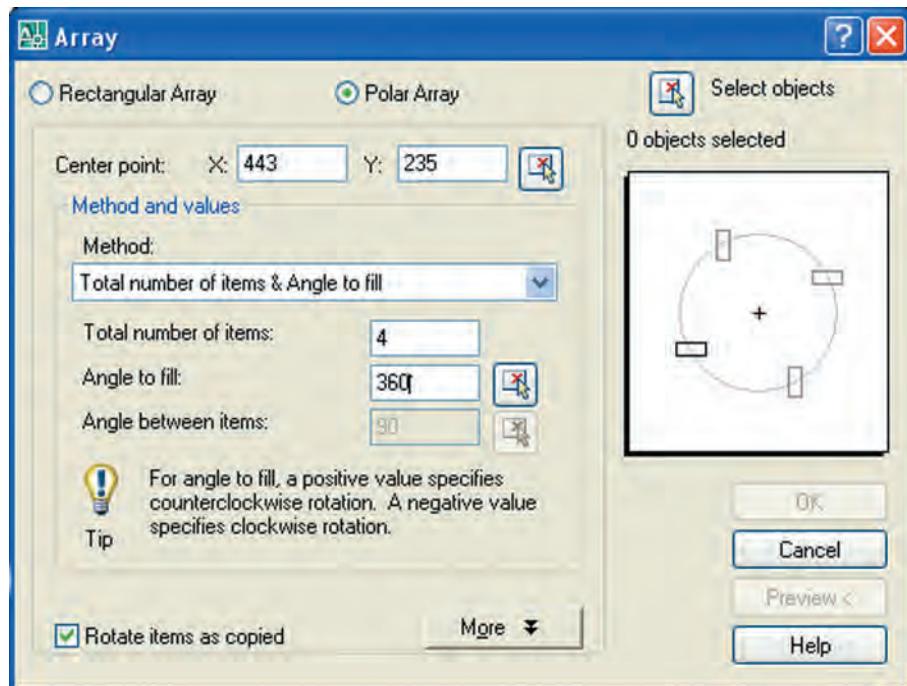

۳. بر روی دکمه **Select objects** کلیک می‌کنیم.

۴. اشیاء موردنظر (جزء اولیه) را انتخاب می‌کنیم و با اینتر کردن به پنجره **Array** باز می‌گردیم.

۵. در قسمت **Center point** مختصات مرکز دوران را وارد می‌کنیم و یا با کلیک بر روی دکمه روبروی آن مرکز دوران را بر روی شکل مربوط تعیین می‌کنیم.

۶. در کادر **Total number of items** تعداد کل اجزای آرایه را وارد می‌کنیم.

۷. در کادر **Angle to fill** زاویه کامل دوران را وارد می‌کنیم.

۸. بر روی دکمه **preview** کلیک و آرایه را بررسی می‌کنیم.

۹. پس از بررسی درستی آرایه در پنجره ظاهر شده می‌توانیم:

(الف) برای تأیید نهایی روی دکمه **Accept** کلیک کنیم.

(ب) برای اصلاح تنظیمات بر روی دکمه **Modify** کلیک کنیم تا به پنجره **Array** بازگردیم.


(ج) برای انصراف از ایجاد آرایه روی دکمه **cancel** کلیک کنیم.




عملکرد سایر قسمت‌های پنجره Polar Array به شرح زیر است.

[گزینه‌های قسمت Method]: این گزینه‌ها مربوط به تعداد اجزا و زاویه دوران است که عبارت‌اند از:

#### ◀ روشن Total number of items & Angle to fill

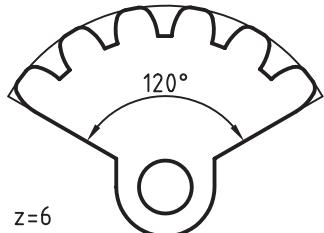


در این روش که به صورت پیش‌فرض جاری است امکان ایجاد آرایه با تعیین تعداد کل اجزاء و زاویه‌ی کامل آرایه است. اگرچه در اغلب قطعات زاویه کامل آرایه  $360^\circ$  است اما گاهی نیز پیش می‌آید که زاویه کامل نظیر شکل روبرو کمتر از  $360^\circ$  درجه است.

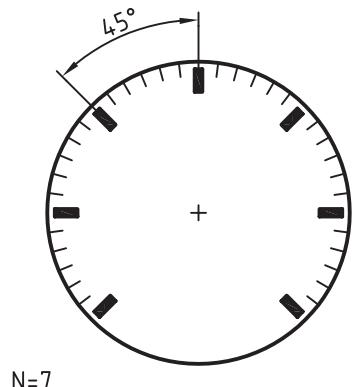

#### ◀ روشن Total number of items & Angle between items


در این روش تعداد کل اجزای آرایه و زاویه بین آن‌ها قابل تنظیم است. با انتخاب این روش در پنجره Polar Array قادر مربوط به زاویه بین اجزاء Angle b tween items فعال می‌شود.

شکل روبرو نمونه‌ای از کاربرد این روش را نشان می‌دهد.

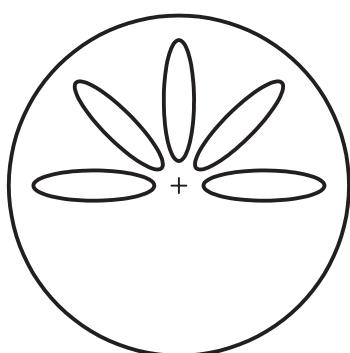


#### ◀ روشن Angle to fill & Angle between items

در این روش زاویه نهایی آرایه و زاویه بین اجزا قابل تنظیم است. با انتخاب آن در پنجره Polar Array، قادر مربوط به تعداد اجزای غیرفعال و کادرهای زاویه کامل و زاویه بین اجزا قابل تنظیم است. شکل روبرو نمونه‌ای از کاربرد این روش را نشان می‌دهد.

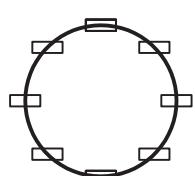

Rotate items as copied

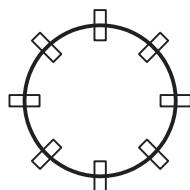

Rotate items as copied

[گزینه Rotate items as copied]: با فعال بودن این گزینه وضعیت اجزای تکثیر شده در راستای مرکز آرایه (Center point) درمی‌آید و با فعال نبودن آن وضعیت اجزا در حالت اولیه باقی می‌ماند.





نکته

جهت مثبت زاویه‌ها در آرایه قطبی برعکس جهت ساعتگرد (counter clock wise=ccw) است و جهت منفی زاویه‌ها در آرایه موافق جهت ساعتگرد (clock wise=cw) تنظیم می‌شود.

آیا می‌دانید




: با کلیک بر روی این دکمه قسمتی به زیر پنجره Array اضافه می‌شود. در این حالت می‌توان نقطه مبنای جزء اولیه را نسبت به مرکز دوران آرایه تنظیم کرد. برای مثال به شکل‌های زیر توجه کنید، در حالت عادی طبق پیش‌فرض نقطه مبنای مستطیل را گوشش اول آن در نظر می‌گیریم و نتیجه polararray مانند شکل (الف) می‌شود. در صورتی که به کمک گزینه Basepoint در قسمت object base point می‌توانیم مبنای آن را مرکز مستطیل تعیین می‌کنیم تا نتیجه آن شکل (ب) شود.

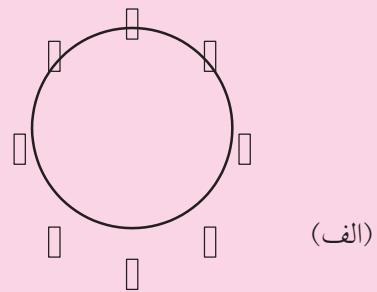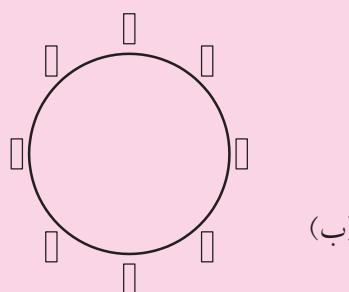

## مراحل ایجاد آرایه ماتریسی (Rectangular Array)

- فرمان **Array** را وارد می‌کنیم. Command: **Ar** یا **Array**.
- گزینه Rectangular Array را فعال می‌کنیم تا پنجره شکل ظاهر شود.

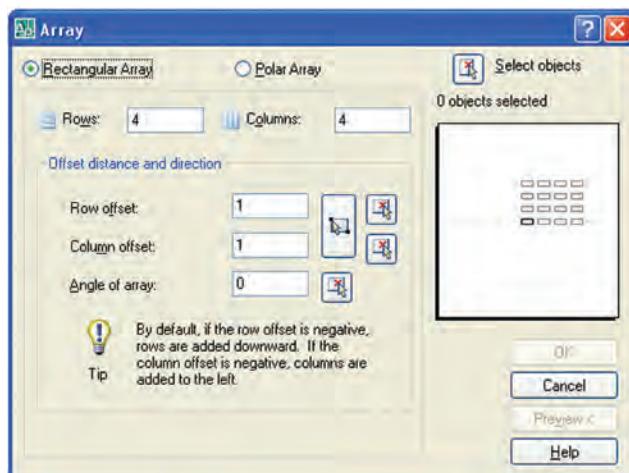

۳. بر روی دکمه  کلیک می‌کنیم.

۴. اشیاء مورد نظر را (جزء اولیه) انتخاب می‌کنیم و با اینتر کردن به پنجره Rectangular Array باز می‌گردیم.
۵. در کادر  Rows، تعداد سطرهای آرایه را وارد می‌کنیم.
۶. در کادر  Columns تعداد ستونهای آرایه را وارد می‌کنیم.
۷. در کادر  Row offset فاصله بین سطرا را وارد می‌کنیم.
۸. در کادر  Columns offset فاصله بین ستونها را وارد می‌کنیم.
۹. در کادر  Angle of Array زاویه راستای آرایه را وارد می‌کنیم.



نکته



در هر یک از مراحل ۷ تا ۹ می‌توانیم مقادیر تنظیمی را به کمک دکمه‌های مربوط روی شکل در محیط ترسیمی به کمک ماوس تعیین کنیم.



۱۰. بر روی دکمه  کلیک و آرایه ایجاد شده را بررسی می‌کنیم.

۱۱. پس از بررسی آرایه به کمک پنجره روبرو می‌توانیم:  
الف) برای تأیید بر روی دکمه  کلیک کنیم.

- ب) برای اصلاح تنظیمات روی دکمه  کلیک کنیم تا به پنجره Array باز گردیم.  
ج) برای انصراف از ایجاد آرایه روی دکمه  کلیک کنیم.







نکته

در آرایه مستطیلی به صورت پیش‌فرض راستای ایجاد سطرا به سمت راست و راستای ایجاد ستونها به سمت بالا نسبت به جزء اولیه است و در صورتی که فواصل اجزا در جهت سطرا و ستونها منفی وارد شود راستای ایجاد آرایه به سمت چپ و پایین خواهد شد.

## دستور کار شماره ۳

شکل رو به رو را به کمک فرمان Array رسم کنید  
(زمان ۱۵ دقیقه)

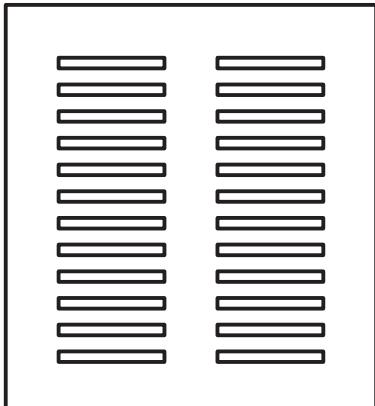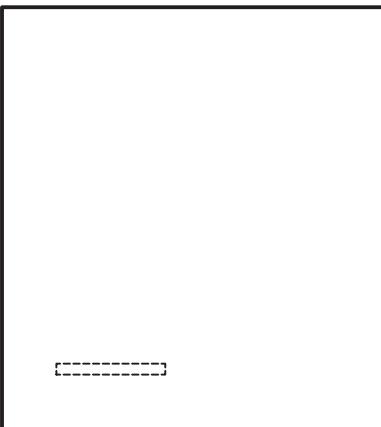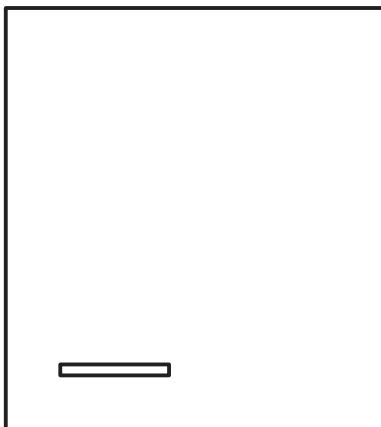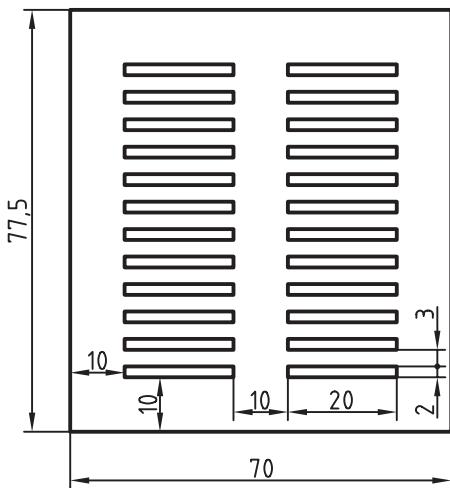

### مراحل اجرا:


- مستطیل بزرگ و یک مستطیل کوچک را مطابق شکل رو به رو رسم کنید.
- فرمان Array را وارد کنید.

Command: Array يا Ar ↴


- گزینه Rectangular Array را فعال کنید.

- بر روی دکمه کلیک کنید.
- مستطیل کوچک را انتخاب و ایتر کنید.
- در کادر  Rows عدد 12 را وارد کنید.
- در کادر  Columns عدد 2 را وارد کنید.
- در کادر  Row offset عدد 5 را وارد کنید.
- در کادر  Columns offset عدد 30 را وارد کنید.
- بر روی دکمه کلیک و آرایه را بررسی کنید.
- در صورت درستی آرایه بر روی دکمه از پنجره ظاهر شده کلیک کنید.
- فایل خود را ذخیره کنید.
- نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.


## دستور کار شماره ۴

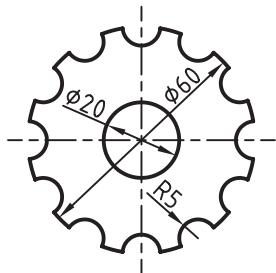

شکل رو به رو را به کمک فرمان Array رسم کنید.  
(زمان ۱۵ دقیقه)

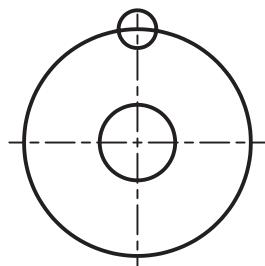

۱. دایره هایی به قطر ۱۰، ۲۰ و ۴۰ و خطوط تقارن را مطابق شکل رو به رو رسم کنید.

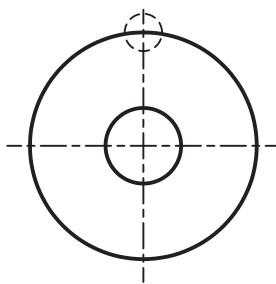


۳. گزینه Polar Array را فعال کنید.

۴. بر روی دکمه کلیک کنید.

۵. دایره ای به قطر ۱۰ را مطابق شکل رو به رو انتخاب کنید، و با ایتر کردن به پنجره Array بازگردید.

۶. بر روی دکمه Center point کلیک و مرکز دایره به قطر ۲۰ را به عنوان مرکز دوران تعیین کنید.


۷. در کادر  Total number of items عدد ۱۲ را وارد کنید.

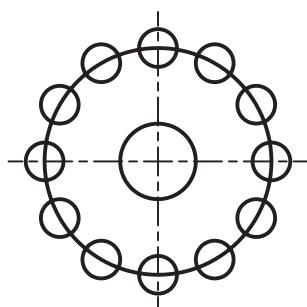

۸. بر روی دکمه Preview کلیک و آرایه را بررسی کنید.

۹. در صورت درستی آرایه بر روی دکمه Accept کلیک کنید. نتیجه باید مطابق شکل رو به رو باشد.

۱۰. به کمک فرمان Trim قسمت های اضافی را حذف کنید.

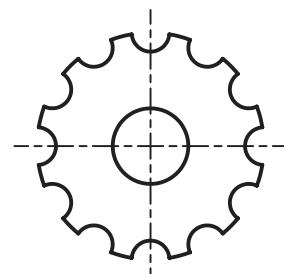

۱۱. فایل خود را ذخیره کنید.

۱۲. نتیجه کار را به منظور ارزشیابی و تأیید نهایی به هنرآموز محترم نشان دهید.

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. عملکرد و کاربرد فرمان Rotate را بنویسید.
۲. مراحل اجرای فرمان Rotate را بنویسید.
۳. عملکرد گزینه Reference در فرمان Rotate چیست؟
۴. فرمان Array در انوکد چه کاربردی دارد؟
۵. فرمان Array به چه حالت‌هایی قابل اجراست و هر حالت چه کاربردی دارد؟
۶. مفهوم و کاربرد هر یک از عبارت‌های زیر را در حالت Polar Array بنویسید:
  - (الف) Total number of items & angle to fill
  - (ب) Total number of items & angle between items
  - (ج) Angle to fill & Angle between items

۷. عملکرد گزینه Angle of Array در پنجره Angle of Array را همراه با شکل توضیح دهید.

۸. برای تبدیل وضعیت شکل رویه‌رو از حالت A به حالت B عملکرد فرمان Rotate و Mirror (یکبار اجرا کردن) یکی است.




نادرست  درست

۹. جهت پیش‌فرض دوران در فرمان Rotate خلاف حرکت ساعتگرد است؟

نادرست  درست

۱۰. برای ترسیم نقشه چرخ‌نده‌ها حالت Rectangular در فرمان Array اجرا می‌شود؟

نادرست  درست

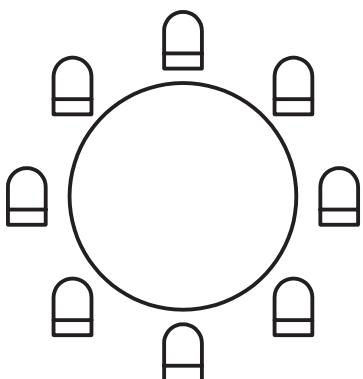

۱۱. برای تکثیر نماد صندلی دورمیز مطابق شکل رویه‌رو، گزینه

Rotate items as Copied باید غیرفعال شود.

نادرست  درست

۱۲. در آرایه مستطیلی، راستای سطرها (Rows) همیشه بر راستای ستونها (Columns) عمود است.

نادرست  درست

۱۳. برای دوران بهمنظور پیدا کردن اندازه حقیقی اشیاء چه فرمانی اجرا می‌شود؟

Scale (د)  Rotate (ج)  Mirror (ب)  Move (الف)

۱۴. کدام فرمان در منوی میانبر (short cut Menu) قابل دسترسی نیست؟

Scale (د)  Rotate (ج)  Move (ب)  Array (الف)

۱۵. برای تعیین مرکز دوران در پنجره Polar Array کدام گزینه اجرا می‌شود؟

Center point (ب)  base point (الف)

Rotate items as Copied (د)  Angle between items (ج)

۱۶. کدام گزینه برای تعیین تعداد اجزای آرایه قطبی اجرا می‌شود؟

Angle to fill (ب)  Total number of items (الف)

Select objects (د)  Angle between items (ج)

۱۷. کدام گزینه در آرایه مستطیلی برای تعیین فاصله بین ستونها اجرا می‌شود؟

Column offset (ب)  Row offset (الف)


Column distance (د)  Angle of Array (ج)

۱۸. اگر بخواهیم به کمک فرمان Rotate شکل روبرو را طوری دوران دهیم که راستای

فلش روی ۹۰ درجه قرار بگیرد کدام گزینه کاربرد دارد.


Reference (ب)  Through (الف)

Base Point (د)  Displacement (ج)

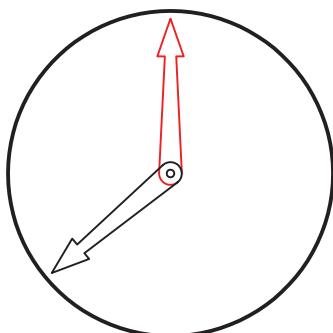




عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه) ◀




۱. نقشه‌های ذیل را در لایه‌های لازم روی برگه‌ی A4 به همراه کادر و جدول ترسیم کنید.

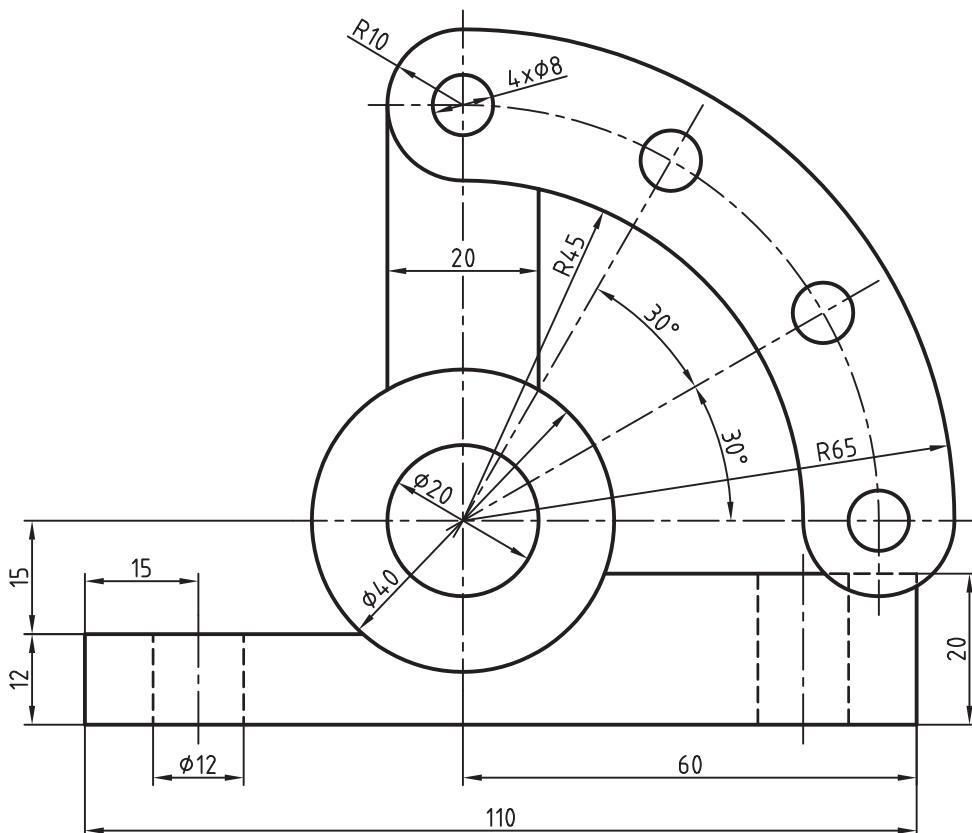

تعییرات:	عنوان نقشه:	رسم
جنس:		کنترل
تولرانس:	نام قطعه:	تصویب
مقیاس:		شماره نقشه

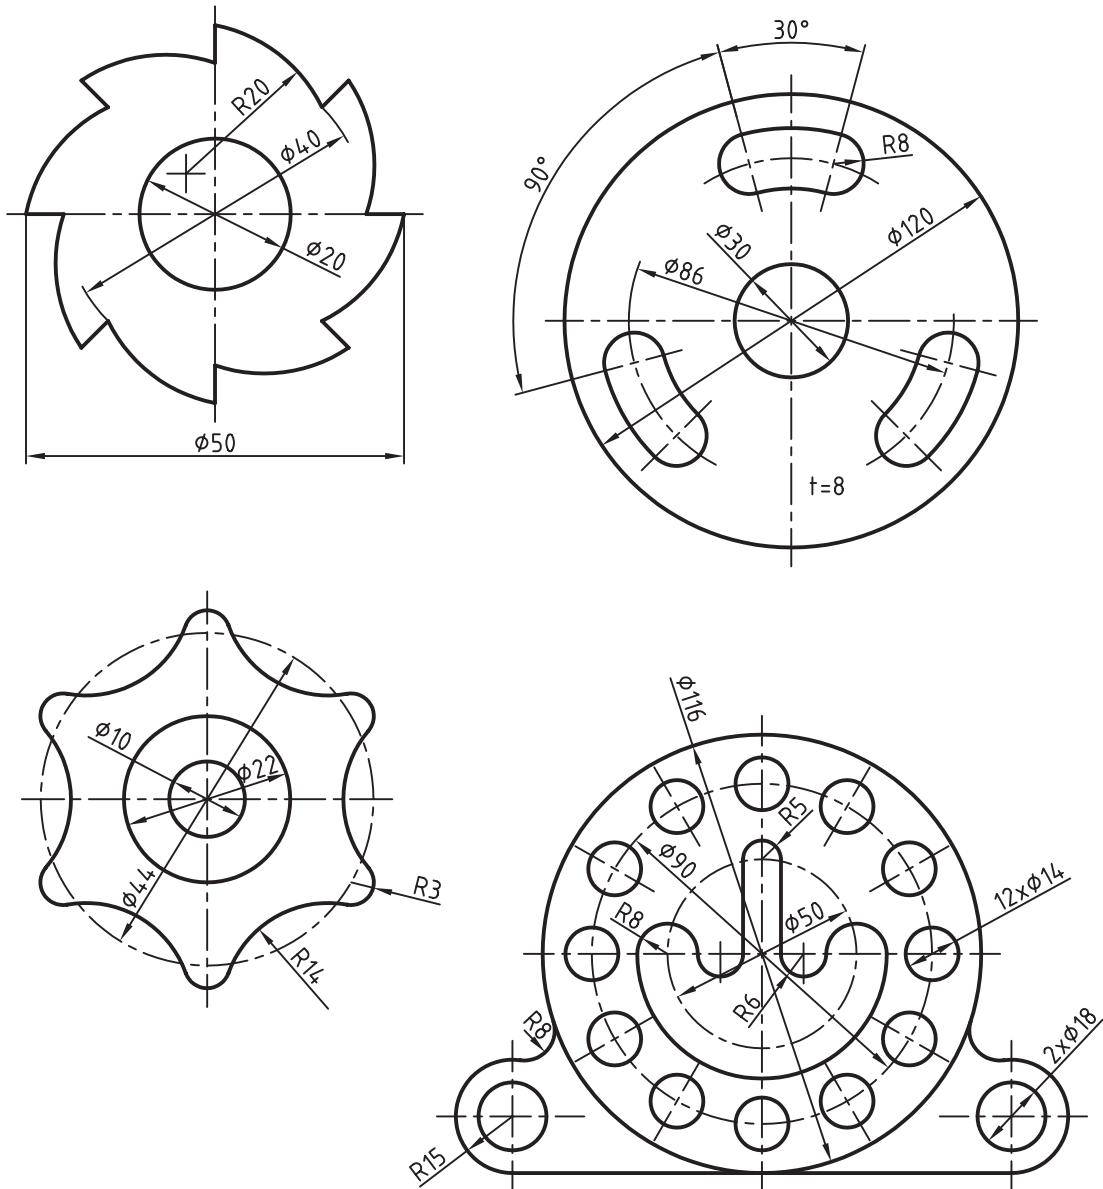


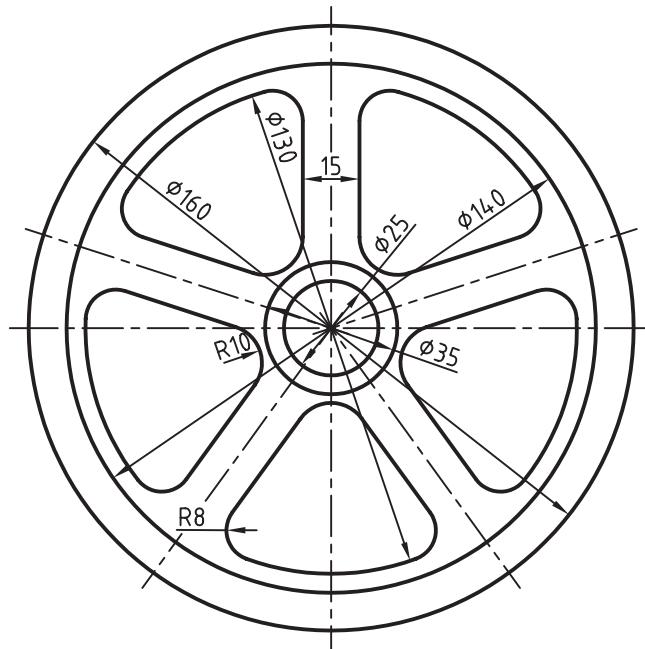
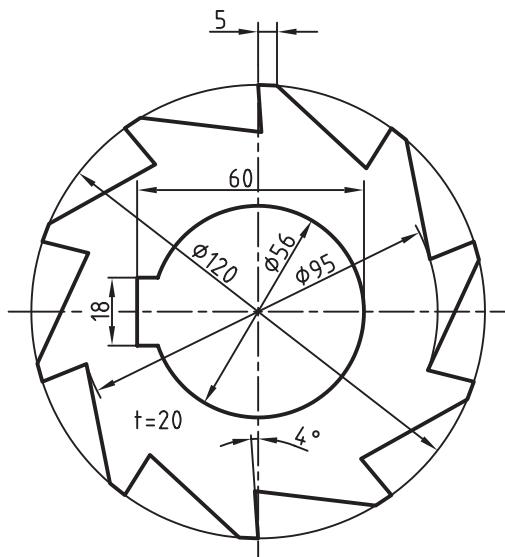


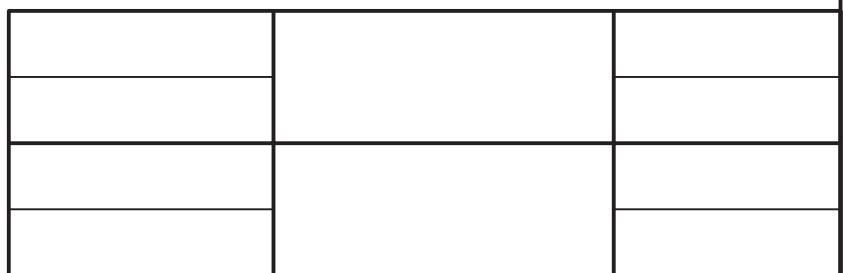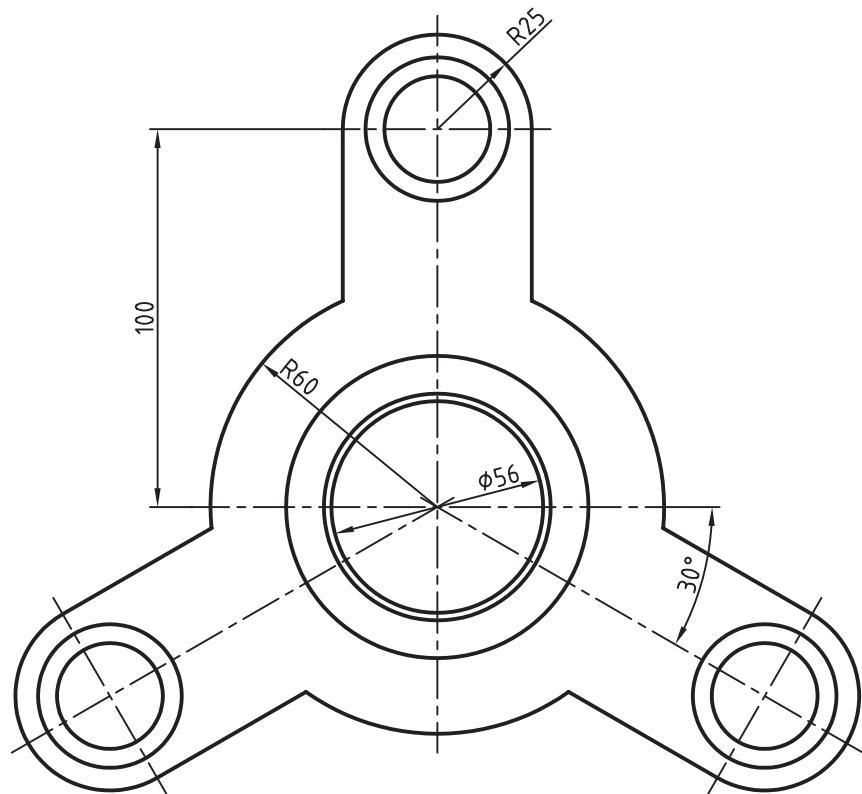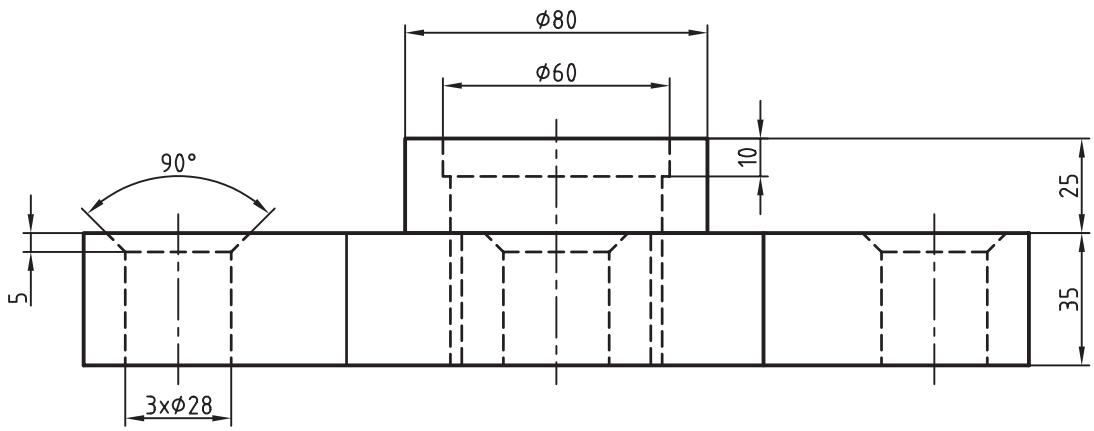
۲. برای هر یک از نقشه‌های زیر نمای موجود و تصویر مجسم کاوالیر طبق شکل‌های مربوط ترسیم کنید.



راهنمایی: برای تصویر مجسم کاوالیر از روی نمای دو بعدی کپی‌برداری کنید.

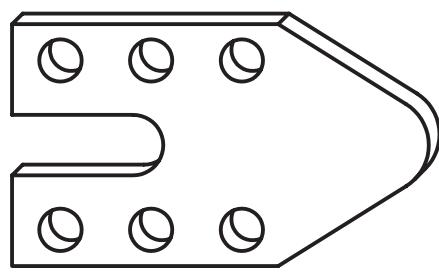


$t=5$

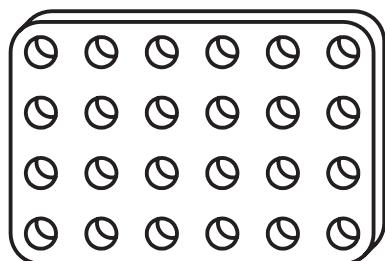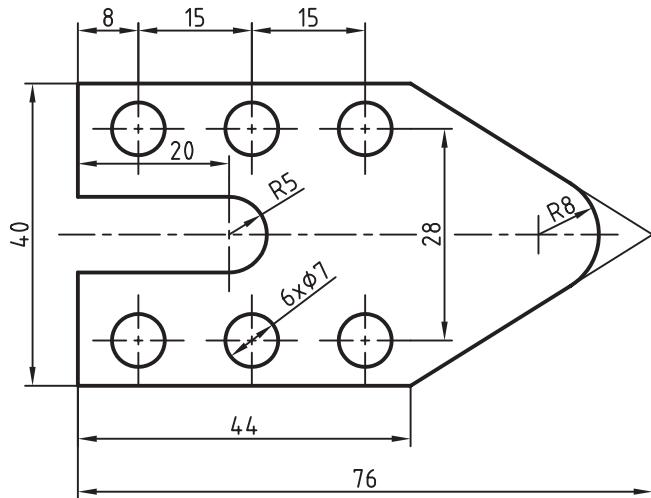

$t=5$

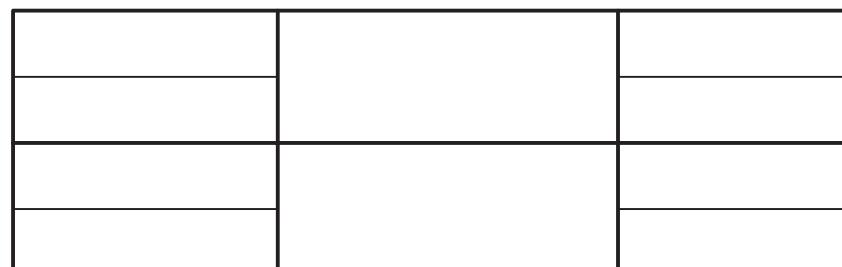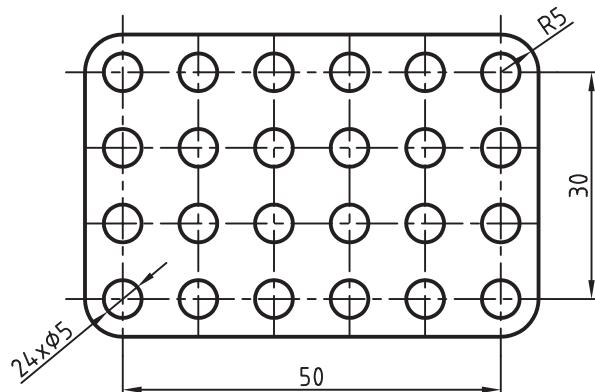

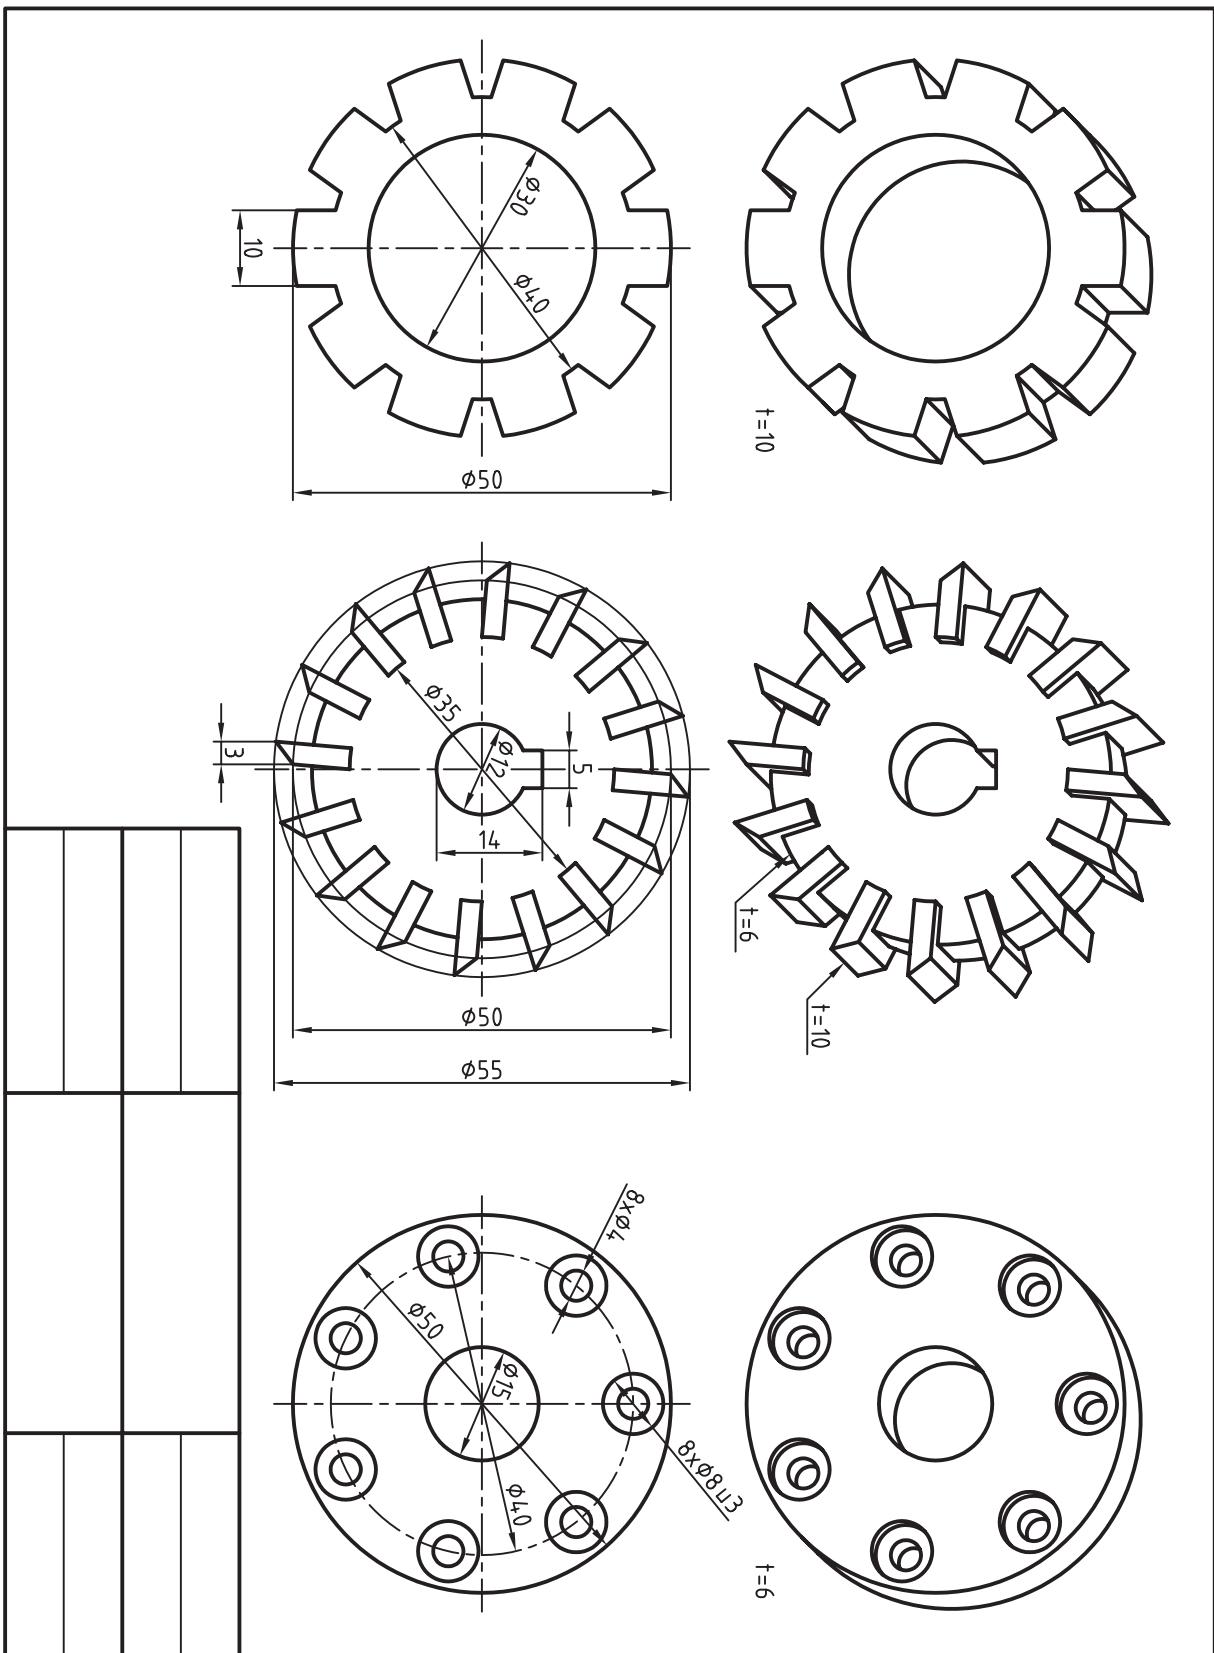

# توانایی اجرای فرمان‌های Stretch, Lengthen, Scale و ویرایش اشیاء به کمک گریپ‌ها (Grips)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- فرمان Stretch را اجرا کند و مراحل اجرای آن را توضیح دهد.
- فرمان Stretch را در ویرایش اشیاء نقشه اجرا کند.
- مفهوم و انواع گریپ‌های اشیاء را بیان کند.
- توانایی‌های ویرایشی هر یک از گریپ‌های یک شیء را معرفی کند.
- اشیاء را به کمک گریپ‌های آن ویرایش کند.
- فرمان‌های ویرایشی copy, move, rotate, Stretch, Lengthen, Scale و Mirror را به کمک گریپ‌ها اجرا کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Scale را توضیح دهد.
- فرمان Scale را در ویرایش نقشه اجرا کند.
- عملکرد گزینه Reference در فرمان Scale را به صورت کاربردی بیان کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Lengthen را توضیح دهد.
- عملکرد گزینه‌های فرمان Lengthen را توضیح دهد.
- فرمان Lengthen را در ویرایش اشیاء اجرا کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Stretch را بیان کند.
- وجه اشتراک و تفاوت فرمان Stretch با فرمان‌های Move و Scale را بیان کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸




# پیش آزمون

۱. در نقشه کشی، تصویر قطعات بزرگ و یا قطعات بسیار کوچک را چگونه در کاغذهای استاندارد رسم می کنید؟
۲. آیا در اتوکد نیز حتماً باید در هنگام ترسیم نقشه مقیاس آن را محاسبه و اعمال کنید؟
۳. مفهوم اصطلاح Scale چیست، آیا با اصطلاح اشل ارتباط دارد؟
۴. آیا با اجرای فرمان Zoom به هدف مقیاس دهی به اشیاء می رسیم؟
۵. فرمان Scale با فرمان Zoom چه تفاوتی دارد؟
۶. برای تبدیل کادر کاغذ A<sub>4</sub> به کادر کاغذ A<sub>3</sub> چگونه عمل می کنید؟
۷. مفهوم و عملکرد فرمان lengthen چیست؟



۸. پاره خط AB از پیش رسم شده است، ولی اندازه آن را نمی دانیم. اگر بخواهیم اندازه آن را به 40mm برسانیم، به چه شیوه‌ای عمل کنیم؟

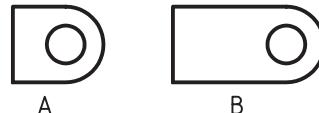


۹. مفهوم Stretch چیست و در نقشه کشی چه کاربردی دارد؟
۱۰. برای تبدیل شکل A به شکل B در اتوکد چه کنیم.




۱۱. وقتی اشیاء ترسیمی را خارج از فرمان انتخاب می کنیم، مربعهای آبی رنگی که بر روی آنها ظاهر می شوند، چه مفهومی دارند؟
۱۲. اگر بر روی مربعهای آبی رنگ که پس از انتخاب اشیاء (خارج از فرمان) ظاهر می شوند، کلیک کنیم چه تغییری به وجود می آید؛ در خط فرمان چه پیغامی ظاهر می شود؟
۱۳. عملکرد و کاربرد گریپ‌های گوناگون اشیاء چیست؟

## فرمان Scale

فرمان **Scale** (= مقیاس) برای بزرگ و یا کوچک کردن ابعاد اشیاء اجرا می‌شود. شکل زیر را بینید.  
در حالت (الف) نقشه با مقیاس 1:1 رسم شده است و بر اساس قواعد نقشه‌کشی مقیاس نقشه با ابعاد کاغذ و  
کادر جدول متناسب نیست.

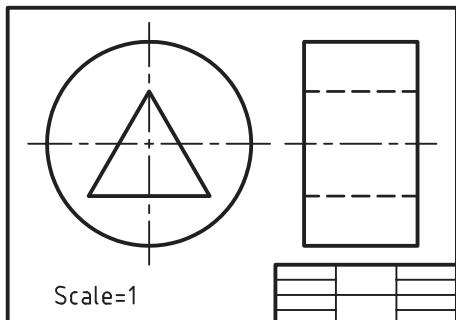

(الف)

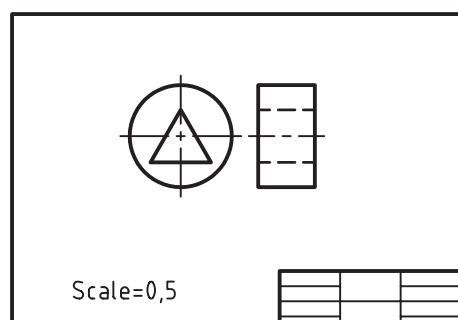

(ب)

بنابراین در حالت (ب) به کمک فرمان **Scale** مقیاس آن به 1:2 تغییر یافته است.  
به آسانی ببینیم که با وجود این فرمان نیازی به رسم مجدد اشیاء در صورت بزرگ یا کوچک بودن آنها  
نیست. نکته دیگر این که حتی در هنگام رسم نیازی به محاسبه مقیاس نقشه نسبت به اندازه کاغذ نیست.  
به عبارت دیگر می‌توان همه اشیاء را با مقیاس 1:1 رسم و سپس به کمک فرمان **Scale** آن را متناسب با ابعاد  
کاغذ و کادر جدول تنظیم کرد.

همان‌طور که از قواعد نقشه‌کشی می‌دانید، اعداد بزرگ‌تر از 1 به عنوان ضریب مقیاس افزاینده بهمنظور  
بزرگ کردن و اعداد بین 0 و 1 به عنوان ضریب مقیاس کاهنده به منظور کوچک کردن اشیاء به کار می‌رود.



برای کوچک کردن اشیاء ضریب مقیاس کاهنده را می‌توان به صورت اعشاری وارد کرد.  
مثلاً عدد 0.5 برای نصف کردن ابعاد شیء انتخابی به کار می‌رود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Scale
Command line	Scale یا SC
Shortcut Menu	Scale

### اجرای فرمان Scale

فرمان **Scale** را به شیوه‌های درج شده در جدول می‌توان وارد کرد.




برای وارد کردن فرمان‌های ویرایشی از جمله Scale از راه منوی میانبر، ابتدا باید اشیاء انتخاب شده و سپس در صفحه ترسیمی، کلیک راست کنیم.

مراحل اجرای فرمان Scale	
Command: Scale یا SC	۱. فرمان Scale را وارد می کنیم.
Select objects:	۲. اشیاء را انتخاب می کنیم.
Select objects:	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می کنیم.
Specify base point:	۴. نقطه مبدأ را تعیین می کنیم.
Specify Scale factor or [copy/Reference] <1.000>	۵. ضریب مقیاس را وارد یا گزینه های دیگر را انتخاب می کنیم.



ضریب مقیاس را می‌توان به کمک ماوس با انتخاب نقطه‌ای نسبت به نقطه مبنای مقیاس تعیین کرد. به عبارت دیگر ضریب مقیاس عبارت است از فاصله نقطه انتخابی تا نقطه مبنای مقیاس.

[گزینه Copy]: این گزینه برای ایجاد کیمی از شیوه انتخابی ضمن مقیاس‌گذاری اجرا می‌شود.

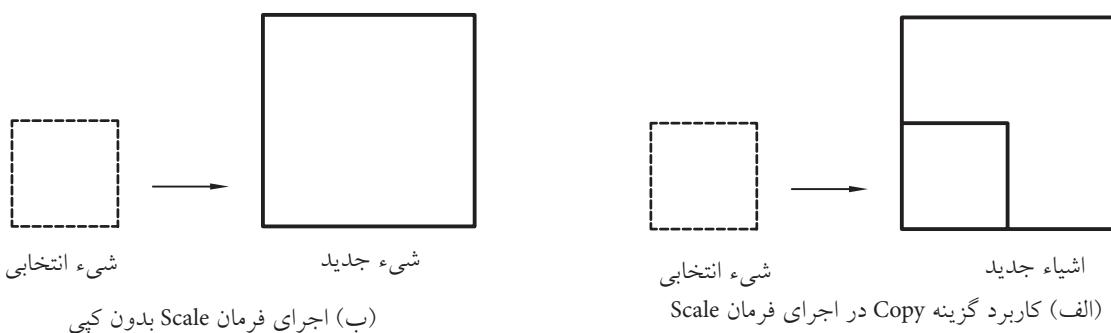

[گزینه Reference]: به کمک این گزینه می‌توان ضریب مقیاس اشیاء انتخابی را بر حسب نسبت یک طول مرجع (Reference) و یک طول جدید تعیین کرد و کاربرد آن بیشتر در مواقعی است که ضریب مقیاس دقیقاً مشخص نیست، یا ضریب عددی رادیکالی، است. مثلاً برای تبدیل کادر A<sup>4</sup> به کادر A<sup>3</sup> که ضریب آن  $\sqrt{2}$  است، عدد  $\sqrt{2}$  را به راحتی نمی‌توان وارد کرد چنان عمل می‌کنیم.

Command: Scale یا SC ↵

۱. فرمان Scale را وارد می‌کنیم.

Select objects:

۲. کادر A<sup>4</sup> را انتخاب می‌کنیم.

Select objects: ↵

۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.

Specify base point:

۴. گوش سمت چپ و پایین کادر را به عنوان مبدأ انتخاب می‌کنیم.

۵. حرف R را به منظور کاربرد گزینه Reference وارد می‌کنیم.

Specify Scale factor or [copy/Reference] : R ↵

۶. عدد 297 را به عنوان طول مرجع وارد می‌کنیم.


Specify Reference Length <1>: 297 ↵

۷. عدد 420 را به عنوان طول جدید وارد می‌کنیم.

Specify new Length or [point]: 420 ↵

[گزینه Point]: در صورتی که گزینه Reference را برای مقیاس‌گذاری انتخاب کنیم برای تعیین طول جدید، با وارد کردن حرف P، دو نقطه انتخابی بر روی اشیاء نقشه را به عنوان طول جدید معرفی می‌کنیم.


# دستور کار شماره ۱

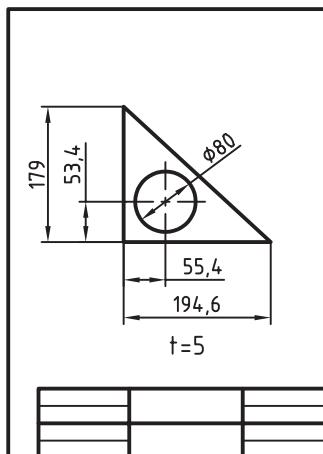

نقشه مقابل را با اندازه‌های دقیق روی کاغذ A4 در لایه‌های مربوط رسم کنید.  
تذکر: اندازه‌گذاری نیازی نیست.

(زمان ۱۵ دقیقه)

راهنمایی: با توجه به اندازه‌های اعشاری ابتدا شکل را با مقیاس ۱:۱ رسم کنید،  
سپس به کمک فرمان Scale آن را متناسب با کاغذ A4 درآورید.

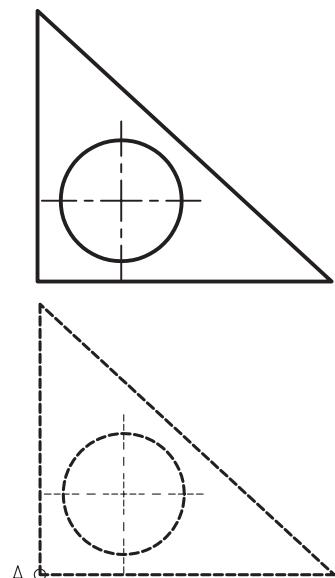

## مراحل اجرا:

- اندازه کاغذ، لایه‌های لازم، کادر، و جدول را تنظیم کنید.
- نقشه را با مقیاس ۱:۱ خارج از کادر رسم کنید.
- فرمان Scale را وارد کنید.

Command: Scale ↵

- شکل را انتخاب کنید.

Select objects: انتخاب گروهی:

- برای پایان دادن به انتخاب ایتر کنید.

Select objects: ↵


- نقشه A را به عنوان مبدأ انتخاب کنید.

Specify base point:


- عدد ۰.۵ را به عنوان ضریب مقیاس وارد کنید.

Specify Scale factor ....: 0.5 ↵

تذکر: نتیجه باید شکل رو به رو باشد.

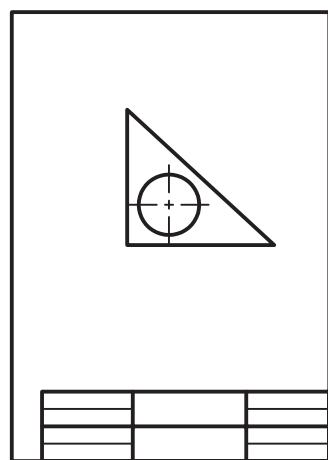

- به کمک فرمان Move شکل را به داخل A4 مطابق شکل رو به رو منتقل کنید.
- فایل خود را ذخیره کنید.
- نتیجه کار را پس از تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

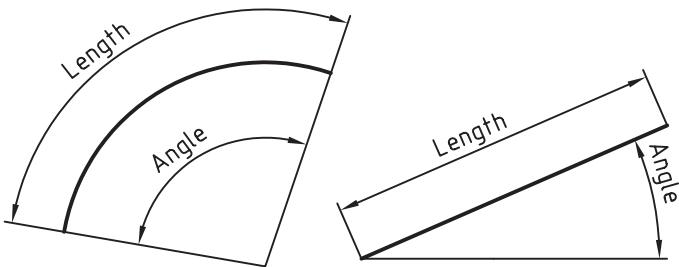

## فرمان Lengthen

فرمان **Lengthen** برای تغییر طول و زاویه اشیاء خطی باز (open) اجرا می‌شود؛ اشیاء خطی باز عبارت اند از:

خطوط (lines)، کمان‌های دایره‌ای (Circular arcs)، چند خطی یکپارچه (Polylines)، کمان‌های بیضوی (Elliptical arcs)، و منحنی‌های نقطه‌یابی (Splines). عملکرد فرمان **Lengthen** از یک طرف شبیه عملکرد فرمان **Stretch** است، با این تفاوت که در این فرمان تنها امکان انتخاب اشیاء خطی است و امکان تغییر طول فقط در امتداد شیء وجود دارد. از سوی دیگر عملکرد آن شبیه به عملکرد فرمان **Extend** است، با این تفاوت که در فرمان **Extend** باید مرز مشخصی برای امتداد دادن اشیاء وجود داشته باشد. اما در فرمان **Lengthen** تغییر طول به صورت عددی یا شناور انجام می‌شود و نیازی به مرز نیست.

فرمان **Lengthen** علاوه بر امکانات تغییر طول و زاویه، گزارشی از طول و زاویه شیء انتخابی، اعم از بسته یا باز، را ارائه می‌کند؛ درواقع اندازه‌گیری طول و زاویه را انجام می‌دهد.

## اجرای فرمان Lengthen

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify menu	Lengthen
Command line	Lengthen یا LEN

### مراحل اجرای فرمان Lengthen

Command: Lengthen یا Len	۱. فرمان Lengthen را وارد می‌کنیم.
Select an object or [DElta/ Percent/Total/ DYnamic]:	۲. یک شیء خطی انتخاب، یا گزینه دیگری انتخاب می‌کنیم.
Current Length: ...	..... طول جاری ( فعلی ) شیء انتخاب شده ...
Select an object or [DElta/ Percent/Total/ Dynamic]:	۳. یک شیء دیگر انتخاب می‌کنیم، یا گزینه دیگری انتخاب می‌کنیم، و یا برای پایان دادن به اجرای فرمان ایتر می‌کنیم.

## گزینه‌های فرمان Lengthen

[گزینه DE]: با وارد کردن حروف DE از طریق این گزینه می‌توانیم مقدار تغییر طول و زاویه اشیاء خطی باز را تعیین کنیم. تغییر طول یا زاویه از طریق گزینه DELta به صورت جبری صورت می‌گیرد، یعنی مقدار مثبت به منزله افزودن و مقدار منفی به منزله کاستن از طول یا زاویه کاربرد دارد.

تذکر: برای اجرای گزینه DELta حتماً باید حروف DE را وارد کنیم.

[گزینه Angle]: برای تغییر زاویه قطاع کمان دایره یا کمان بیضی اجرا می‌شود.


[گزینه Percent]: این گزینه برای تغییر طول و زاویه بر حسب درصد نسبت به طول یا زاویه موجود شیء انتخابی اجرا می‌شود. اجرا و عملکرد این گزینه شبیه گزینه Delta است، با این تفاوت که اندازه تغییر طول نسبتی از عدد 100 است، به نحوی که اعداد بزرگتر از 100 تغییرات افزاینده و اعداد کوچک‌تر از 100 تغییرات کاهنده را انجام می‌دهند. مثلاً عدد 200 طول یا زاویه را دو برابر و عدد 50 طول یا زاویه را نصف می‌کند.

[گزینه Total]: به کمک گزینه Total، طول کل پاره خط یا کمان، صرف نظر از اندازه فعلی آن، تعیین می‌شود. در صورتی که اندازه موجود از اندازه کل کمتر باشد، اجرای این گزینه باعث افزایش طول و در صورتی که اندازه موجود از اندازه کل بیشتر باشد باعث کاهش طول می‌شود. به کمک گزینه Total می‌توان زاویه قطاع کمان دایره یا کمان بیضی را نیز تغییر داد.

آیا می‌دانید




در اجرای گزینه Total، اندازه کاهش یا افزایش طول بر انتهای شیء انتخابی انجام می‌شود، به بیان دیگر اندازه تعیین شده به عنوان طول کل از ابتدای شیء محاسبه می‌شود؛ ابتدای هر شیء اولین نقطه تعیین شده در هنگام ترسیم آن شیء است.

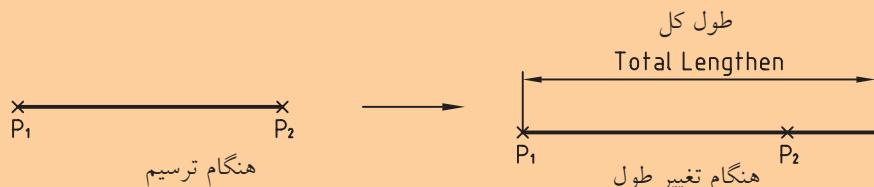


[گزینه Dynamic]: از طریق این گزینه می‌توان با وارد کردن حروف Dy و با انتخاب انتهای پاره خط یا کمان و به کمک موس، طول آن را تغییر داد. این تذکر لازم است که در این اجرا انتهای دیگر پاره خط یا کمان ثابت می‌ماند و تغییرات در امتداد پاره خط کمان صورت می‌گیرد.

## Stretch فرمان

فرمان Stretch به مفهوم کشش برای تغییر اندازه اشیاء در یک جهت کاربرد دارد. برای روشن شدن مطلب شکل زیر را ببینید.

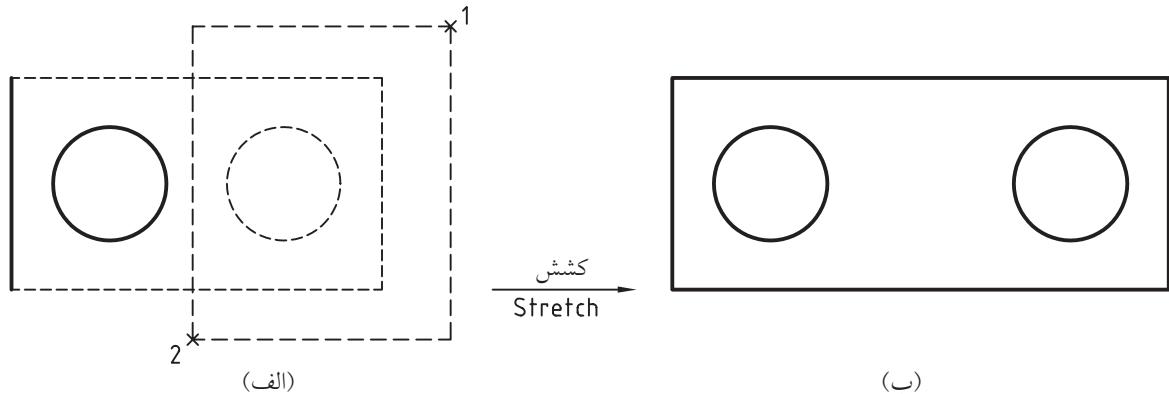

در این شکل حالت (الف) به کمک فرمان Stretch به حالت (ب) تبدیل شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در هنگام انتخاب موضوع، نیمه‌ی سمت راست شکل به کمک کادر Crossing انتخاب شده است. بنابراین در فرایند اجرای فرمان Stretch دایره و پاره‌خط قائم سمت راست جای‌جا شده است و پاره‌خط‌های افقی تحت کشش قرار گرفته‌اند. جالب این است که فرمان Stretch قابلیت اجرای فرمان Move را نیز دارد. البته به شرطی که تمام اشیاء مورد نظر انتخاب شده باشند. همچنین تغییر اندازه اشیاء نیز همانند انجام مقیاس در یک جهت است. جالب است که فرمان Stretch برای کوتاه کردن اندازه اشیاء نیز اجرا می‌شود.

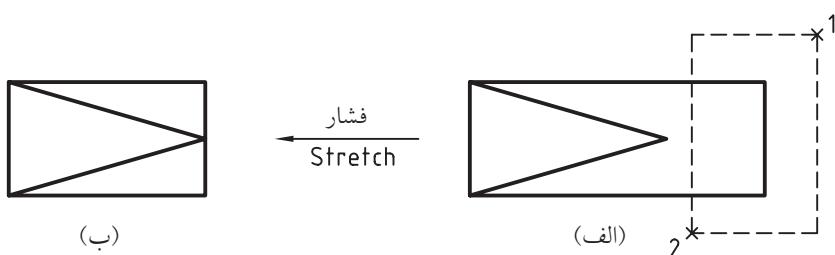

شیوه‌های ورود فرمان	
Modify Toolbar	
Modify Menu	Stretch
Command line	Stretch یا S
Shortcut Menu	Stretch

## اجرای فرمان Stretch

فرمان Stretch به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

## مراحل اجرای فرمان Stretch


Command: Stretch لـ S	۱. فرمان stretch را وارد می کنیم.
Select objects to stretch by Crossing – window or crossing polygon ... Select objects:	۲. اشیاء موردنظر را به کمک کادر انتخاب Crossing انتخاب می کنیم.
Select objects:	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می کنیم.
Specify base point or [Displacement] <displacement>	۴. نقطه مبنای تغییر اندازه را تعیین می کنیم.
Specify second point or <use first point as displacement>	۵. نقطه دوم (مقصد) را تعیین می کنیم.



حتماً متوجه شده‌اید که فرآیند اجرای فرمان stretch بسیار شبیه فرمان Move است، بنابراین اجرای گزینه use first point as displacement و پیش‌فرض Displacement نیز دقیقاً شبیه فرمان Move است.



همان‌طور که در ابتدای بحث و فرایند اجرای فرمان stretch اشاره شد، برای انتخاب اشیاء حتماً باید از کادر Crossing استفاده کرد، زیرا تنها از این طریق است که اشیاء داخل کادر جایه‌جا می‌شود و اشیاء متقاطع با کادر تحت تغییر اندازه قرار می‌گیرند. یادآوری می‌شود که کادر Crossing به دو شکل قابل استفاده است.

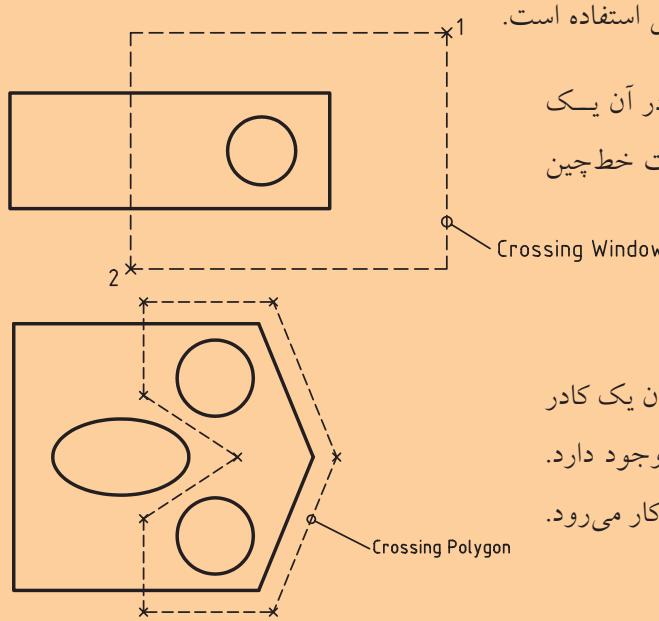


◀ Crossing Window، که در آن یک پنجره (چهارضلعی) به صورت خط‌چین وجود دارد. (شکل رویه‌رو)


◀ crossing polygon، که در آن یک کادر چندضلعی به صورت خط‌چین وجود دارد. بیشتر برای شکل‌های شلوغ به کار می‌رود. (شکل رویه‌رو)

## دستور کار شماره ۲

ابتدا شکل (الف) را رسم کرده و سپس با فرمان stretch آن را به شکل (ب) تبدیل کنید؛ کاربرد لایه‌ها و ترسیم خطوط محور الزامی است.

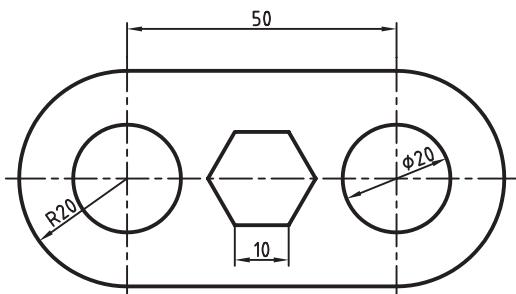

(الف)

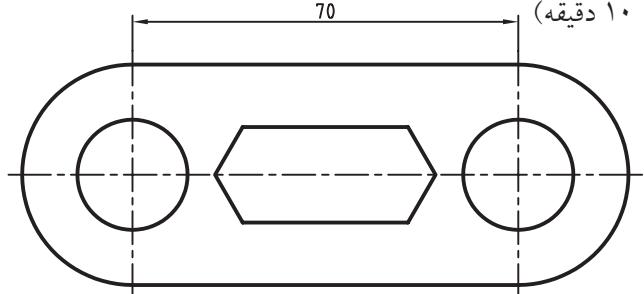

(ب)

### مراحل اجرا:

۱. شکل اولیه را رسم کنید.

۲. فرمان stretch را وارد کنید.



Command: stretch **L** يا **S**

۳. نیمه راست نقشه را مطابق شکل رو به رو انتخاب کنید.

Select objects:


۴. برای پایان دادن به انتخاب اینتر کنید.

Select objects: **Enter**

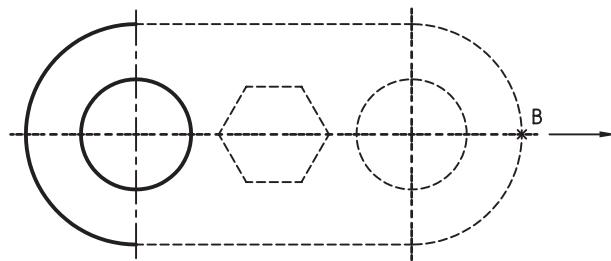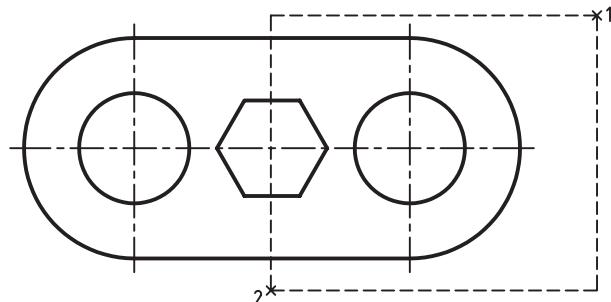

۵. نقطه B را به عنوان نقطه مبدأ انتخاب کنید.


Specify base point ....:

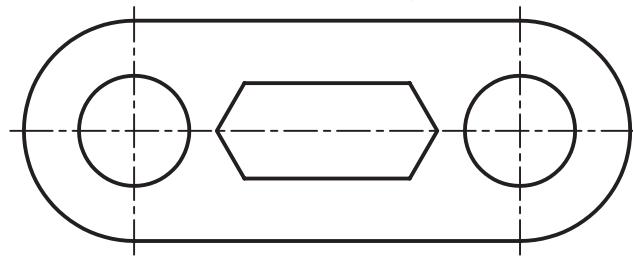

۶. مکان نما را به سمت راست حرکت داده و عدد 20 را به عنوان نقطه دوم (مقصد) وارد کنید.

Specify second point ....: **20**

## Grips ابزار

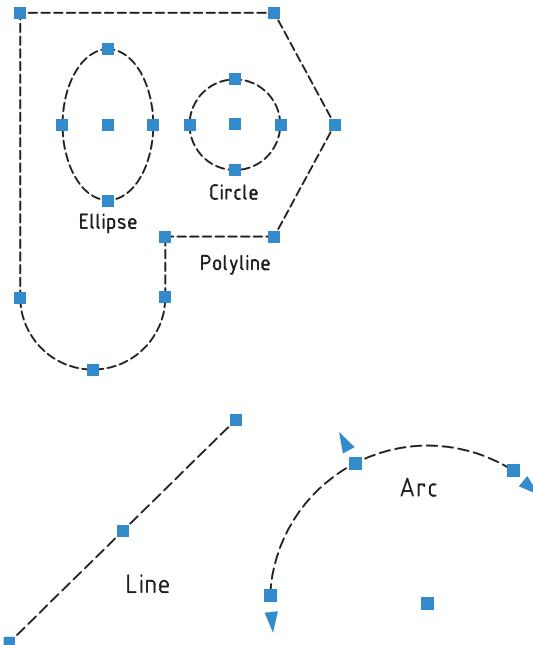

وقتی اشیاء را خارج از فرمان‌ها انتخاب می‌کنیم ضمن خط چین شدن اشیاء انتخابی، عالیم (معمولًاً آبی رنگ) به شکل مربع، مثلث، دایره و غیره ظاهر می‌شوند که به آن‌ها گریپ (Grips) می‌گویند.

گریپ‌ها ابزاری هستند که با کلیک کردن بر روی آن‌ها می‌توان برخی عملیات ویرایشی پرکاربرد را بر روی اشیاء انجام داد. به شکل‌های روبرو توجه کنید و پاسخ دهید. چرا تعداد و نوع گریپ‌ها در هر شیء متفاوت است؟ پاسخ این پرسش در درون نوع اشیاء تشکیل‌دهنده شکل نهفته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نوع گریپ	نماد	نحوه ظهور و دستیابی به گریپ اشیاء	عملکرد و قابلیت گریپ
Standard	■	درون یک صفحه دوبعدی در هر جهت	نقطه مبدأ، حرکت در جهت x و y و تحت زاویه
Linear	▶	به سمت جلو یا عقب در یک جهت تعریف شده یا در طول یک محور	حرکت خطی
Rotation	●	حول یک محور خطی	حرکت چرخشی (دورانی)
Flip	➡	کلیک به منظور تعویض جهت مرجع بلوک‌ها	حرکت تعویض
Alignment	➡	داخل یک صفحه دوبعدی وقتی که بر روی شیء حرکت می‌کنیم.	هم‌راستا (هم‌تراز) کردن
Lookup	▼	کلیک در صفحه نمایش و ظهور لیست جزئیات مربوط	نمایش و مرور جزئیات

## اجرای فرمان‌های ویرایشی به کمک گریپ‌ها

بعد از انتخاب اشیاء و ظاهر شدن گریپ‌ها اگر بر روی هر گریپ کلیک کنیم آن گریپ به رنگ دیگر (معمولًاً قرمز)

درمی‌آید که به آن گریپ فعال می‌گویند و بلاfacله فرمان **stretch** به صورت خودکار به شرح زیر وارد می‌شود:

Command:

\*\*\*stretch\*\*\*

Specify stretch point

که می‌توانیم نقطه کشش را تعیین کنیم.

or [Base point/copy/undo/exit]

یا گزینه‌های مربوط را انتخاب کنیم.

\*\*\*Move \*\*\*

و اگر بدون پاسخ به پیغام فرمان **Stretch**

فقط ایتر کنیم، فرمان **Move** وارد می‌شود،

Specify Move point

که می‌توانیم نقطه مقصد جایه‌جایی شیء انتخابی را تعیین،

or [Base point/copy/undo/exit]:

یا گزینه‌های مربوط را انتخاب کنیم.

\*\*\*Rotate\*\*\*

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان **Move** ایتر کنیم.

Specify Rotation angle

فرمان **Rotate** وارد می‌شود؛

که می‌توانیم زاویه چرخش (دوران) شیء انتخابی را تعیین،

or [Base point/copy/Reference /exit]:

یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم

\*\*\*scale\*\*\*

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان **Rotate** فقط ایتر کنیم

فرمان **scale** وارد می‌شود،

Specify scale factor

که می‌توانیم ضریب (نسبت) مقیاس شیء انتخابی را تعیین کنیم

or [Base point/copy/undo/Reference /exit]:

یا گزینه دیگری را انتخاب کنیم.

\*\*\*Mirror\*\*\*

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان **Scale** ایتر کنیم.

Specify second point

فرمان **Mirror** وارد می‌شود،

or [Base point/Copy/

که می‌توانیم نقطه دوم خط تقارن را وارد کنیم.

undo/exit ]:

یا گزینه‌ی دیگری را انتخاب کنیم.

و اگر مجدداً بدون پاسخ به پیغام فرمان **Mirror** ایتر کنیم.

فرمان **stretch** بار دیگر وارد می‌شود و ...

به این عمل تکراری که به کمک گریپ‌ها صورت می‌گیرد لیست چرخشی گریپ‌ها (Grip cycling List) می‌گویند.



۱. به دلیل آشنایی قبلی با اجرای فرمان‌های ویرایشی لیست چرخشی گریپ‌ها از توضیح اجرای گزینه‌های


آن‌ها پرهیز می‌کنیم. البته روشن است که در اجرای این فرمان‌ها به کمک گریپ‌ها، گریپ فعال به عنوان نقطه

اول خط تقارن در فرمان **Mirror** و در سایر فرمان‌ها به عنوان نقطه مبدأ به حساب می‌آید.


## یک مثال کاربردی استفاده از گریپ‌ها

نحوه ترسیم و ویرایش خط محور و تقارن


همان‌طور که می‌دانید، خط محور یا تقارن باید حدود ۲ تا ۳ میلی‌متر از اشیاء بیرون بزند، به این منظور در اتوکد راههای فراوانی وجود دارد. ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه این است که:

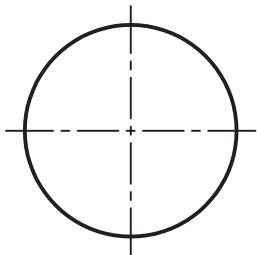

۱. دایره (و یا هر شیء دیگر) را رسم کنیم.

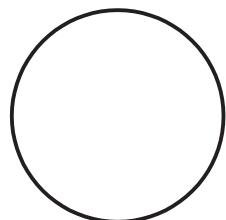


۲. خطوط تقارن را به کمک گیره‌های شبیه Quadrant رسم کنیم.

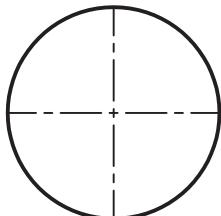


۳. بر روی هر یک از خطوط تقارن یک بار کلیک کنیم تا گریپ‌های آن‌ها ظاهر شوند.

۴. بر روی گریپ انتهای هر خط تقارن مجدداً کلیک کنیم تا فعال (قرمزرنگ) شود.

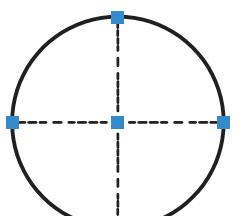

۵. با حرکت مکان‌نما به سمت بیرون دایره و وارد کردن عدد ۳ مقدار لازم را به آن اضافه کنیم.

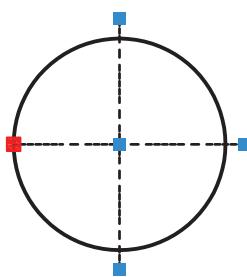

برای حفظ راستای خط تقارن از ابزار کمکی مانند polar و ortho نیز می‌توان کمک گرفت.

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری:

۱. عملکرد و کاربرد فرمان Scale را بنویسید.
۲. مراحل اجرای فرمان Scale را بنویسید.
۳. عملکرد گزینه Reference در فرمان Scale را با مثال کاربردی توضیح دهید.
۴. عملکرد و کاربرد فرمان Lengthen را بیان کنید.
۵. مراحل اجرای فرمان Lengthen را بنویسید.
۶. عملکرد و کاربرد هر یک از گزینه‌های فرمان Lengthen را توضیح دهید.
۷. عملکرد و کاربرد فرمان Stretch را بنویسید.
۸. وجه اشتراک و تفاوت فرمان Stretch با فرمان Scale و Move را بنویسید.
۹. مفهوم و کاربرد گریپ‌ها (Grips) را بنویسید.
۱۰. انواع و عملکرد گریپ‌های اشیاء ترسیمی را بنویسید.
۱۱. در فرمان Scale ضریب مقیاس را به صورت کسری نمی‌توانیم وارد کنیم.

درست  نادرست

۱۲. با فرمان Scale امکان تکثیر اشیاء انتخابی نیز هست.

درست  نادرست

۱۳. با اجرای فرمان Lengthen تغییر زاویه اشیاء خطی نیز امکان‌پذیر است؟

درست  نادرست

۱۴. فرمان Lengthen برای تغییر طول نیاز به مرز دارد.

درست  نادرست

۱۵. به کمک فرمان Stretch می‌توانیم یک مربع را به مستطیل تبدیل کنیم.

درست  نادرست

۱۶. به کمک فرمان Stretch می‌توانیم یک دایره را به بیضی تبدیل کنیم.


درست  نادرست

۱۷. در اجرای فرمان Stretch برای انتخاب موضوعات، روش انتخاب Window کاربرد ندارد.

درست  نادرست

۱۸. وقتی اشیاء بدون وارد کردن فرمان انتخاب شوند گریپ‌ها ظاهر می‌شوند.

درست  نادرست

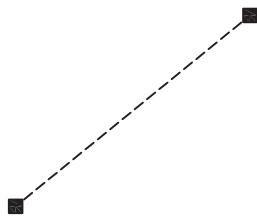

۱۹. پاره خطی مطابق شکل رویه رو که دارای دو گریپ است با فرمان polyline ترسیم شده است.

نادرست  درست

۲۰. تعداد گریپ‌های یک موضوع، به آن شیء بستگی دارد.

نادرست  درست

۲۱. برای تبدیل کادر کاغذ A<sub>۴</sub> به کادر کاغذ A<sub>۳</sub> به صورت دقیق کدام فرمان و گزینه اجرا می‌شود؟

Move/Displacement  (الف)  (ب)

Zoom/Scale  (د)  (ج) Scale Reference از فرمان

کدام گزینه برای تغییر طول به صورت درصدی اجرا می‌شود؟


Dynamic  (د) Total  (ج) Percent  (ب) Delta  (الف)

۲۳. در تغییر طول پاره خط AB به کمک فرمان Lengthen، اضافه یا کم شدن طول در کدام نقطه از پاره خط صورت می‌گیرد؟

(First point) A ————— M ————— B (Next point)

(الف) نقطه A و B  (ب) نقطه B  (ج) نقطه M

۲۴. برای تبدیل شکل A به شکل B با یک بار اجرای فرمان، کدام فرمان کاربرد دارد؟

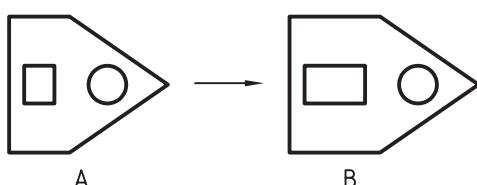

Extend  (ب) Move  (الف)

Lengthen  (د) Stretch  (ج)

۲۵. گریپ مثلثی مربوط به کدام یک از اشیاء زیر است؟

Rectangle  (د) Line  (الف) Arc  (ب) Circle  (ج)

۲۶. با فعال کردن یک گریپ کدام یک از فرمان‌های زیر ابتدا جاری می‌شود؟


Mirror  (د) Rotate  (ج) Move  (ب) stretch  (الف)


۲۷. کدام فرمان از طریق گریپ‌ها قابل اجرا نیست؟


Array  (د) Mirror  (ج) Copy  (ب) Move  (الف)



◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

هر یک از شکل‌های زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. (اندازه‌گذاری نیاز نیست)  
راهنمایی: برای سهولت کار، می‌توانید شکل را با مقیاس 1:1 ترسیم نموده و سپس به کمک فرمان Scale آن را کوچک کرده و به داخل کادر کاغذ A4 منتقل کنید.

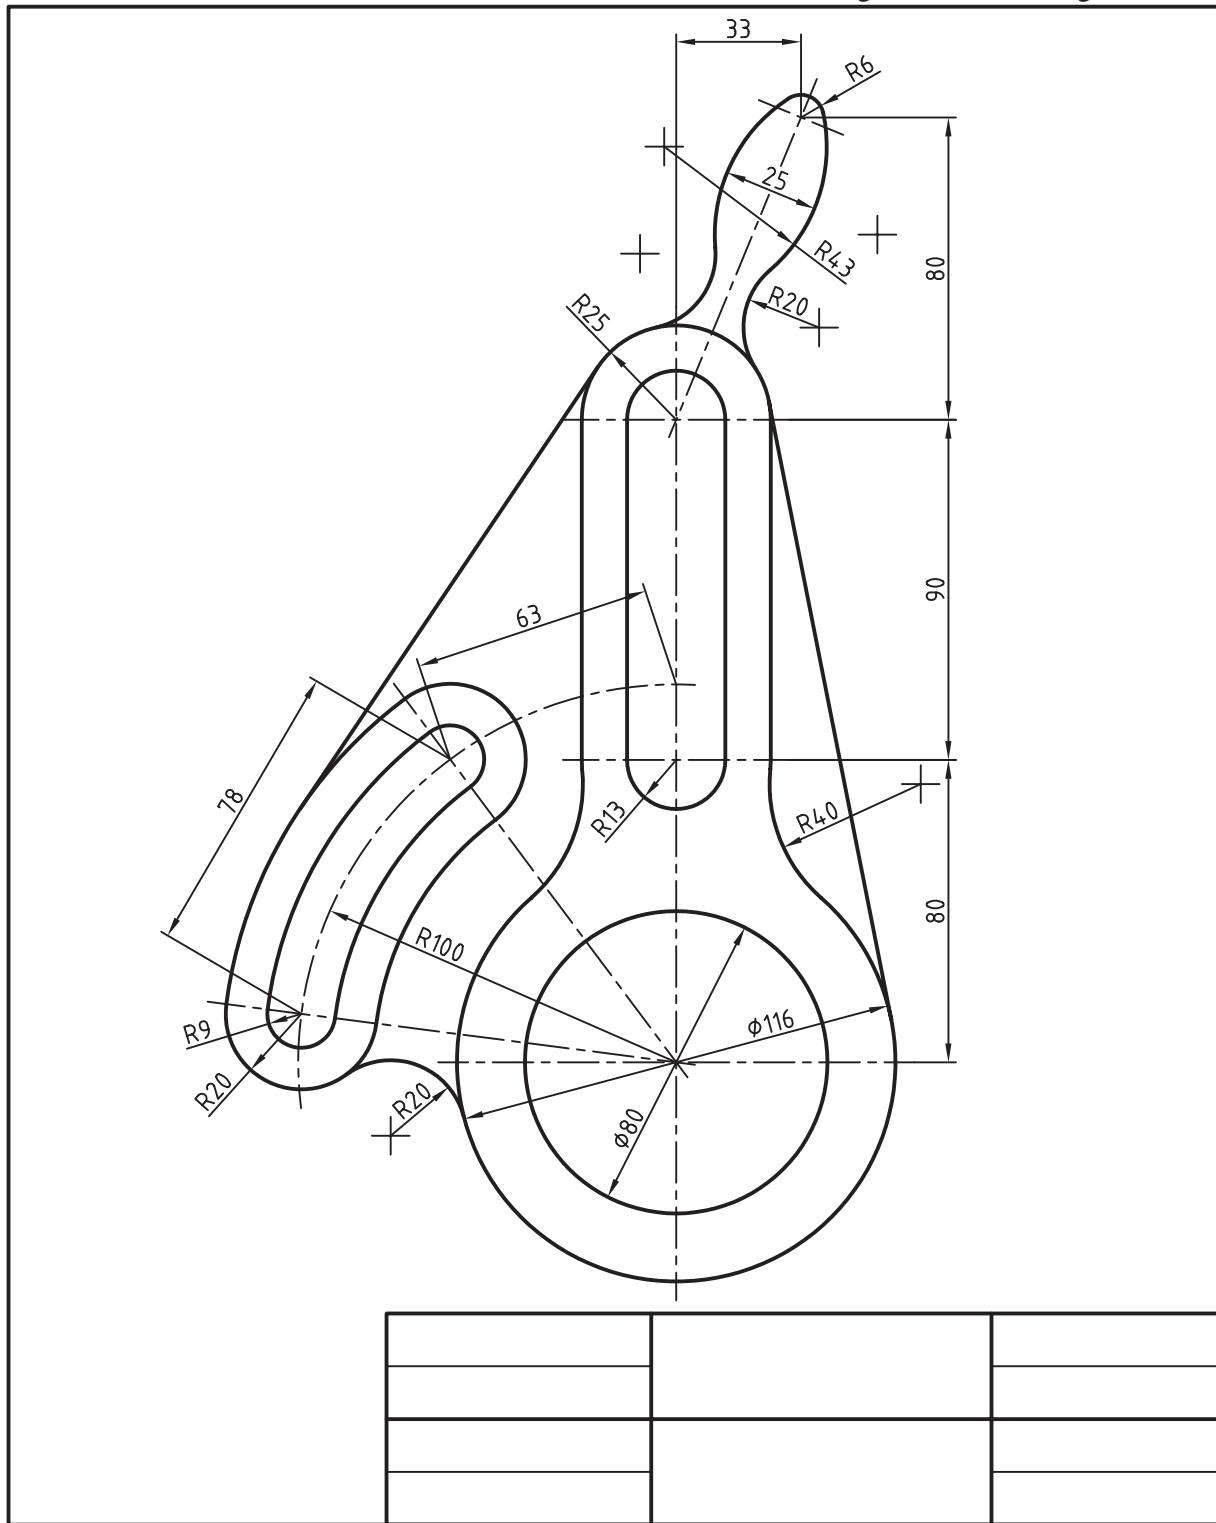

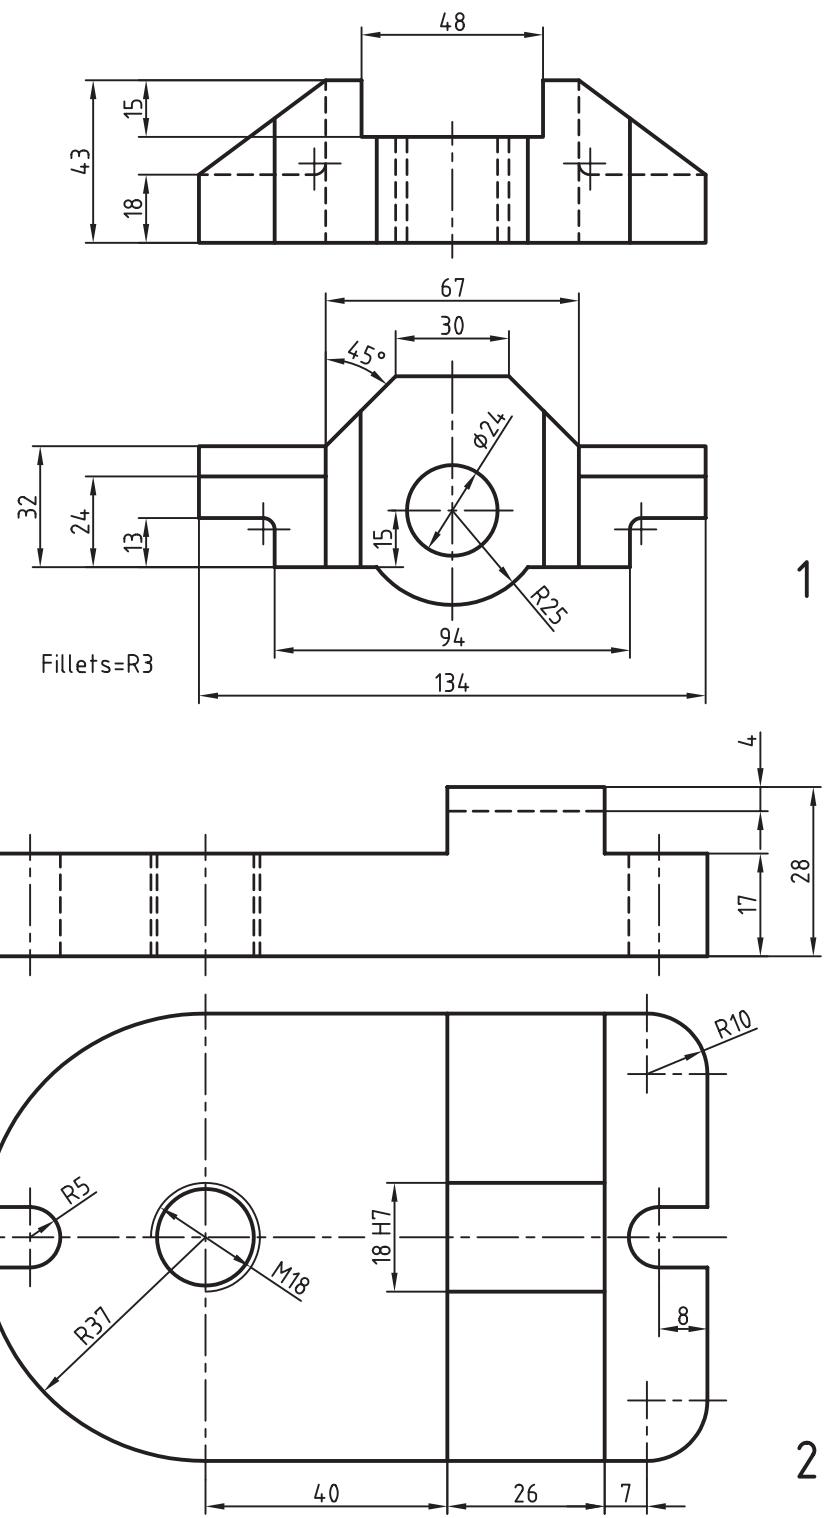

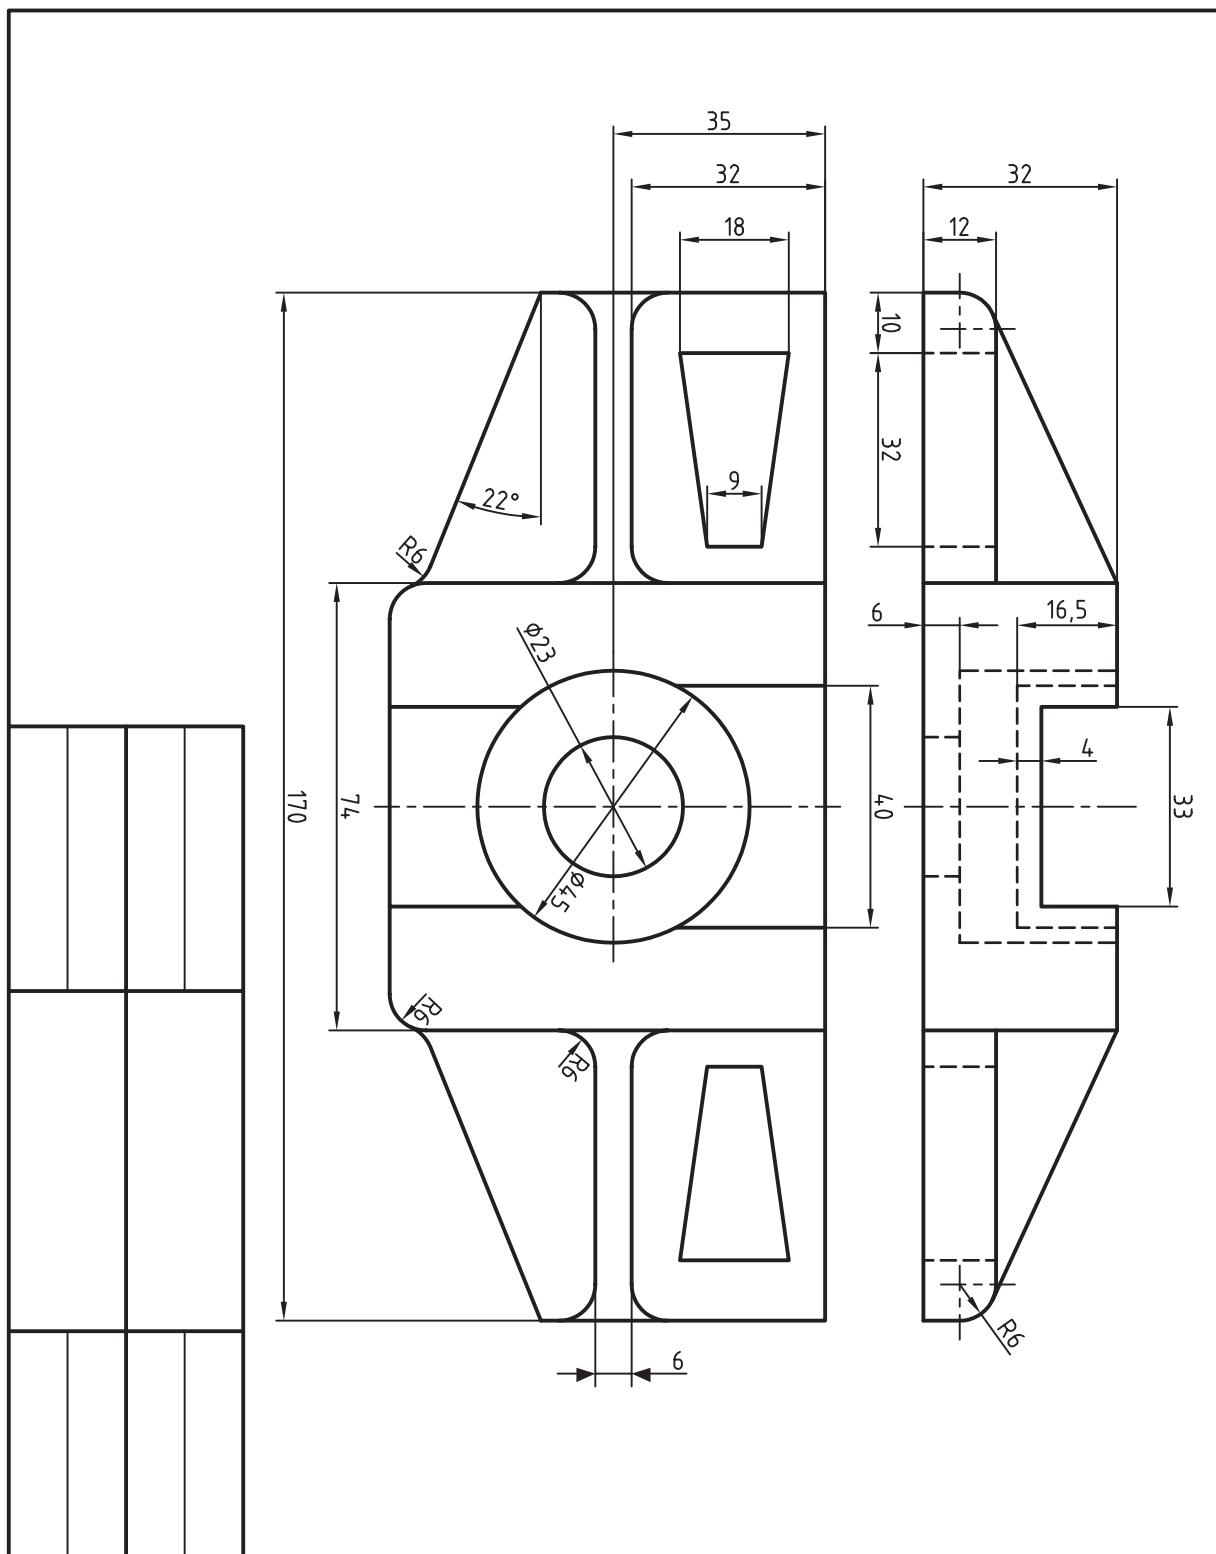

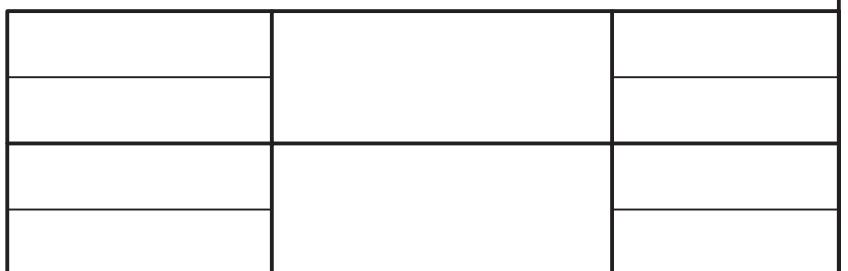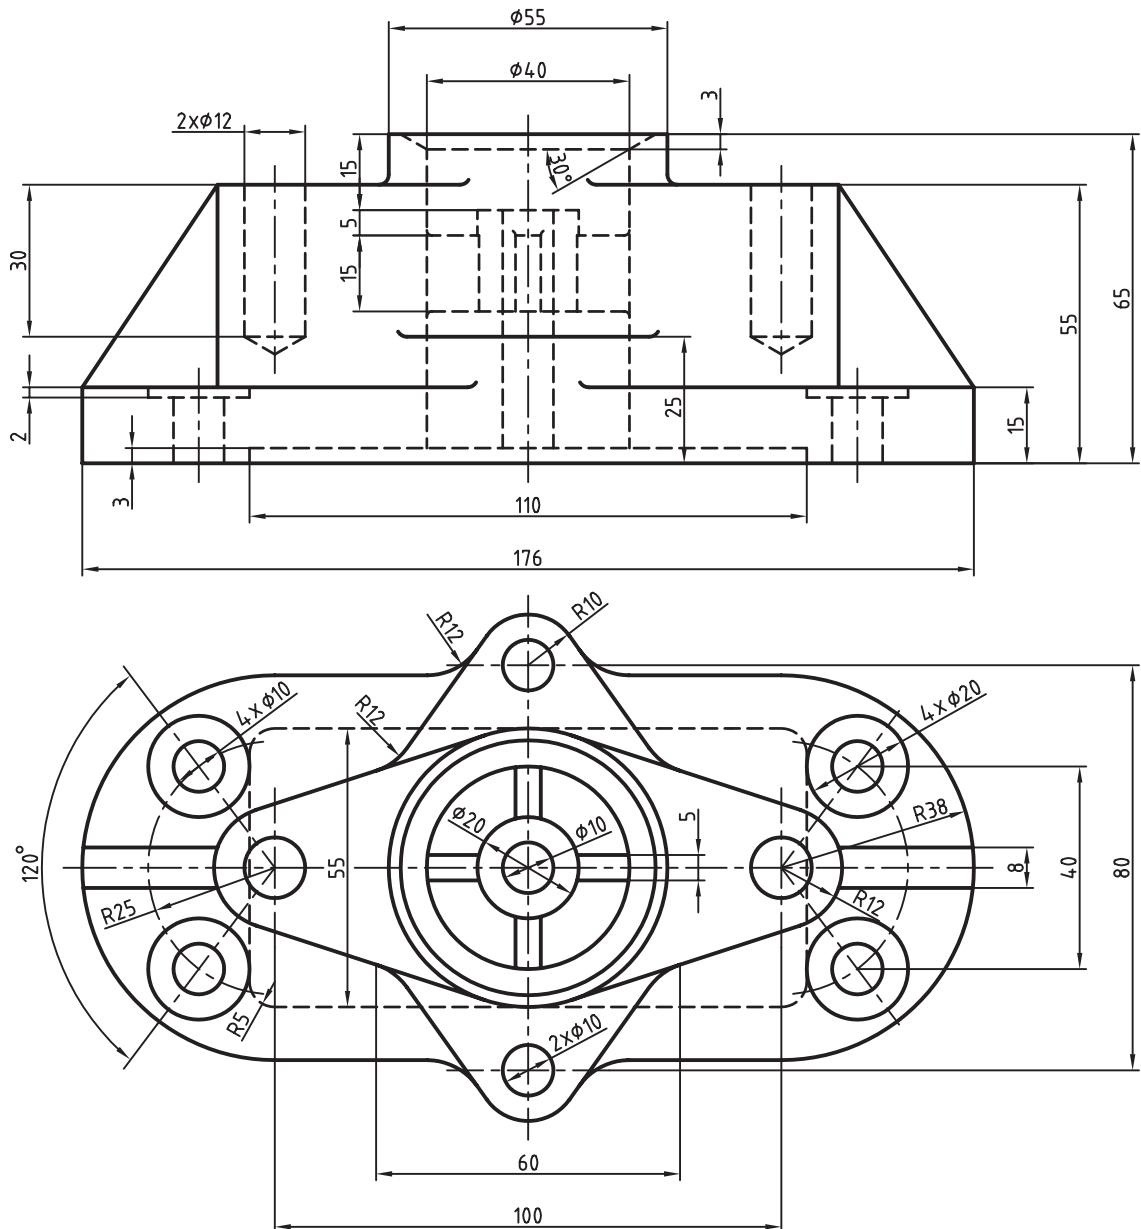

۶. برای قطعه زیر مطلوب است:


الف) تهیه و تنظیم برگه A4، لایه‌های لازم و کادر و جدول.

ب) ترسیم طرح اول با مقیاس 1:2 بدون اندازه‌گذاری.

ج) ترسیم طرح دوم از طریق تهیه کپی از طرح اول و تغییر طول آن به کمک فرمان Stretch.

د) ترسیم نمای سر از طرح اول قطعه

ه) ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک متناسب با اندازه‌ی طرح دوم.

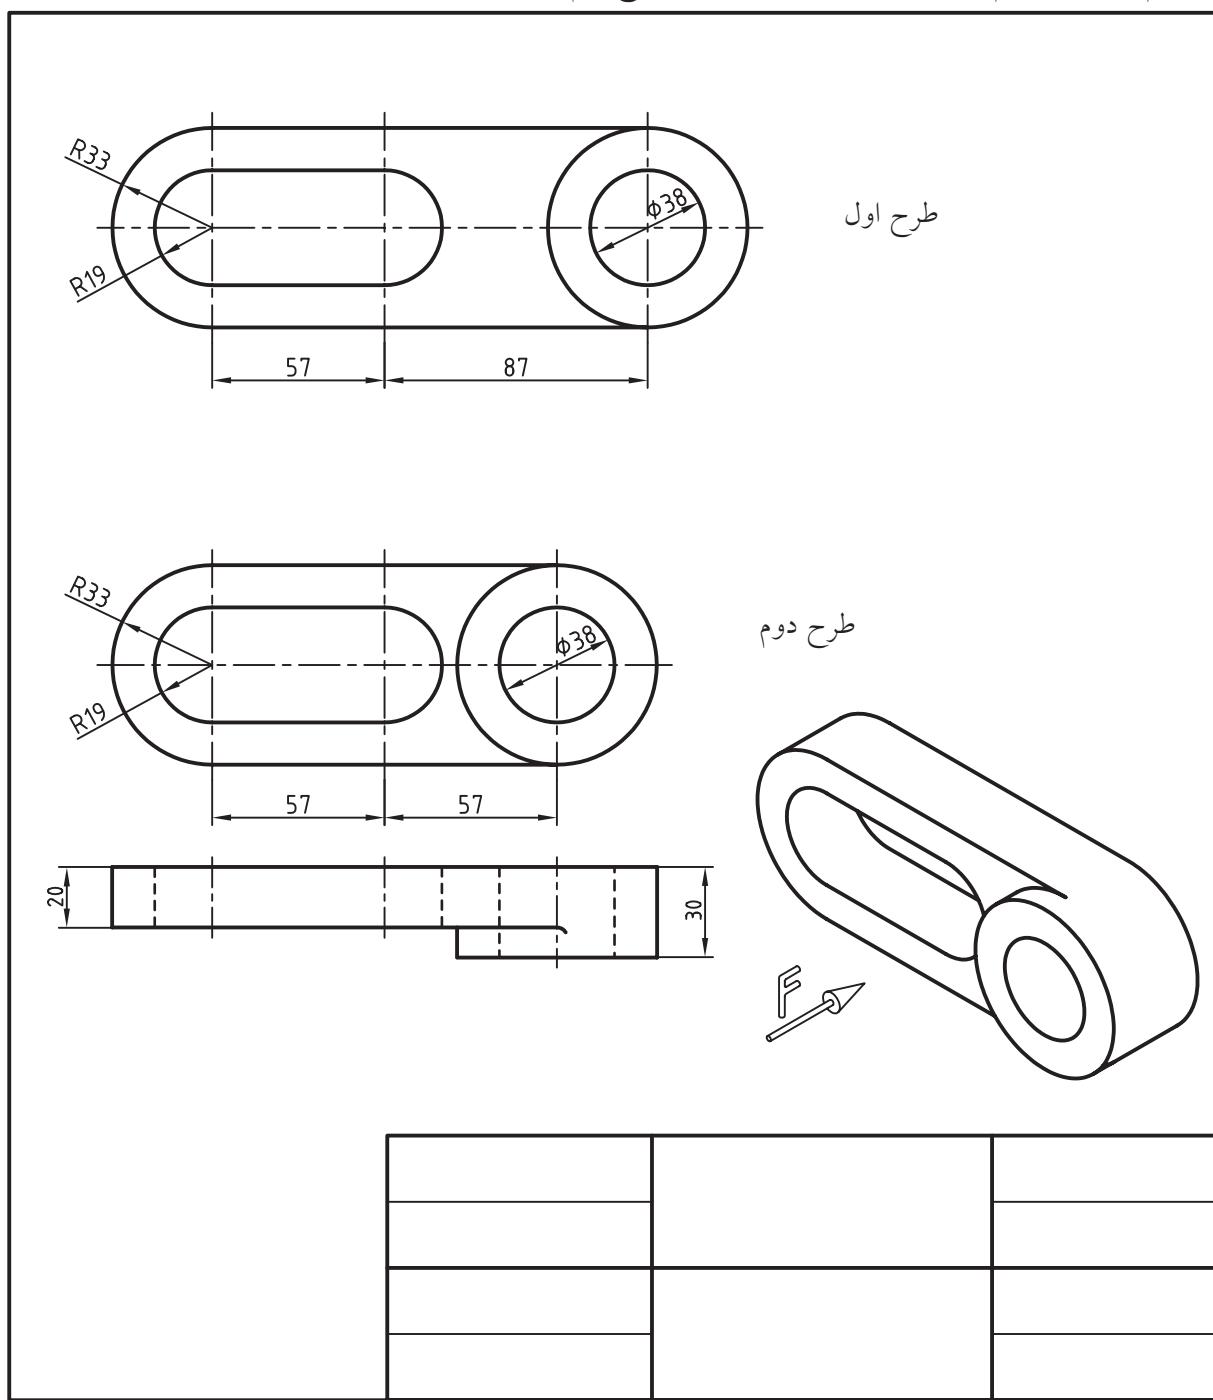

## واحد کار هشتم

### ایجاد و ویرایش متن و جدول

زمان			عنوان توانایی	شماره توانایی
جمع	عملی	نظری		
۴	۲	۲	ایجاد متن با فرمان‌های Single line Text ، Multiline Text تنظیم سبک متن با فرمان Text Style و ویرایش متن با فرمان‌های Justify Text ، DDEdit ، ScaleText	۱
۴	۲	۲	ایجاد جدول توسط فرمان Table ، ویرایش جدول و تنظیم سبک متن جدول	۲



# ایجاد متن با فرمان‌های Single line Text، Multiline Text و تنظیم سبک نوشتمن متن با فرمان Text Style و ویرایش متن با فرمان‌های Justify Text و DDEdit و ScaleText

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- انواع روش‌های نوشتمن متن و فرمان‌های آنها را در اتوکد بیان کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Text style را بیان کند.
- قسمت‌های مختلف پنجره Text style را معرفی کند.
- فرمان Multiline Text را برای نوشتمن متن اجرا کند.
- قسمت‌های مختلف نوار ابزار Text Formatting را معرفی کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان‌های نوار ابزار Single line Text را توضیح دهد.
- فرمان Single line Text را برای نوشتمن متن اجرا کند.
- عملکرد و کاربرد گزینه‌های فرمان Single line Text را بیان کند.
- متن‌های تکخطی و چندخطی را ویرایش کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۲	۴



# پیش آزمون

۱. اصطلاح انگلیسی متن چیست؟

۲. نوشتمن متن در نقشه‌کشی صنعتی چه کاربردی دارد؟

۳. اصطلاح Annotation چه مفهوم و کاربردی در نقشه‌کشی دارد؟

۴. منظور از سبک متن چیست؟

۵. در اتوکد با چه فرمان‌ها یا روش‌هایی می‌توانیم متن بنویسیم؟


۶. متن‌های موجود (نوشته شده) چگونه ویرایش می‌شوند؟

۷. محتوای یک متن چگونه غلط‌یابی و اصلاح می‌شود؟

۸. چگونه در اتوکد می‌توانیم متن فارسی بنویسیم؟



## نوشتن متن (Text)

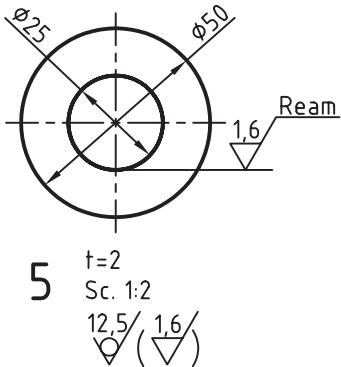

نوشتن متن در اتوکد به منظورهای گوناگون انجام می‌شود، اما مهم‌ترین آن‌ها در نقشه‌کشی صنعتی، نوشتن یادداشت‌ها و ضمایم و اطلاعات جدول‌های نقشه است.

ایجاد متن در اتوکد به دو صورت تکخطی (single line Text) و چندخطی (Multi line Text) انجام می‌شود. که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم. همچنین در اتوکد نوار ابزار اختصاصی برای ایجاد و ویرایش متن وجود دارد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.



Text بستن نوار ابزار Close

ایجاد متن تکخطی Single line Text

یافتن و جایگزینی اصطلاحات Find and Replace

تنظیمات سبک نوشتاری Text Style

تنظیمات نقطه کنترل متن Justify

ایجاد متن چندخطی (پاراگرافی)  
Multiline Text

ویرایش انواع متن‌ها  
Text Edit


چک کردن املایی متن  
Spell check

مقیاس متن  
Scale Text

معادل‌سازی متن‌ها  
Convert

## فرمان Single line Text

Auto CAD  
Education  
For you

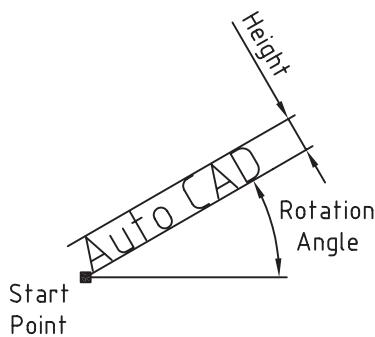

به کمک این فرمان می‌توان یک یا چند خط متن ایجاد کرد. البته هر سطر آن مستقل محسوب شود، به نحوی که هر سطح جداگانه قابل انتخاب، و ویرایش است. در هنگام اجرای فرمان متن تکخطی، ابتدا نقطه شروع متن (Start point)، سپس ارتفاع سطر متن (height)، و در نهایت زاویه‌ی راستای متن یا به عبارت دیگر زاویه دوران سطح (Rotation Angle) درخواست می‌شود، و بالاخره فرمان آماده‌ی متن‌نویسی می‌شود.

## اجرای فرمان Single line Text

ورود این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Text Toolbar	
Draw Menu	Text/ Single line Text
Command line	Text یا Dtext یا Dt

### مراحل اجرای فرمان Text به منظور ایجاد متن تکخطی

Command: text یا Dtext یا Dt

۱. فرمان text را وارد می‌کنیم.

Current text style: "standard" Text height: 2.5

Annotative: No

گزارشی از تنظیمات جاری ارائه می‌شود.

Specify start point of text or [Justify/style]

۲. نقطه شروع متن را معین، یا گزینه دیگر انتخاب می‌کنیم.

Specify height: <پیش‌فرض>:

۳. ارتفاع سطر متن را تعیین می‌کنیم.

Specify rotation angle of text:

۴. زاویه دوران متن (راستا) را تعیین می‌کنیم.

Enter text:

۵. متن مورد نظر را می‌نویسیم و در پایان هر سطر ایتر می‌کنیم.

Enter text:

۶. برای پایان دادن به متن‌نویسی، دو بار ایتر می‌کنیم.



۱. اگر در پاسخ به پیغام ...Specify start point... در مرحله ۲ فقط ایتر کنیم نرم افزار ادامه آخرین سطر متن نوشته شده را به عنوان شروع متن جدید انتخاب می‌کند.


۲. در هنگام نگارش متن (Enter Text)، در هر نقطه‌ای که کلیک کنیم، مکان نما به آن جا منتقل می‌شود و در آن جا می‌توانیم سطر جدیدی را بنویسیم. این از ویژگی‌های متن تکخطی است.

[گزینه Justify]: به کمک این گزینه می‌توان محدوده و نقطه کنترل را تنظیم کرد؛ وقتی حرف J را به منظور کاربرد گزینه Justify وارد کنیم، پیغام زیر مشاهده می‌شود.


Enter an option [Align/Fit/Center/Midel/Right/Tl/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

هر یک از این زیرگزینه‌ها به شرح زیر عمل می‌کنند:


[گزینه Align]: به کمک این گزینه محدوده طول، ارتفاع و زاویه متن توسط دو نقطه تعیین می‌شود، به نحوی که پس از تعیین دو نقطه ابتدا و انتهای متن، هرچه تعداد حروف متن بیشتر باشد، متن ریزتر (شکل الف) و هر چه تعداد حروف کمتر باشد متن درشت‌تر (شکل ب) می‌شود.

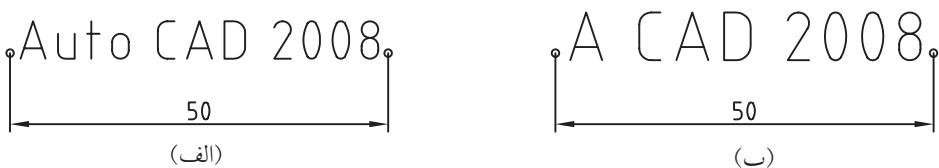

[گزینه Fits]: عملکرد این گزینه شبیه به عملکرد گزینه Align است با این تفاوت که پس از تعیین دو نقطه محدوده متن ارتفاع سطر نیز مشخص می‌شود و در هنگام نوشتن متن ارتفاع سطر ثابت می‌ماند. پس تعداد حروف بیشتر متن را فشرده‌تر (شکل الف) و تعداد حروف کمتر متن را کشیده‌تر (شکل ب) می‌کند.

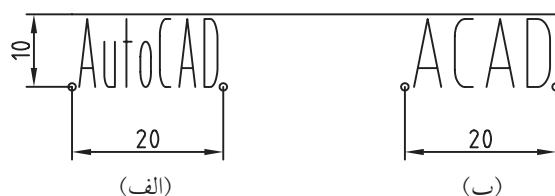

ساختمانی این مجموعه مربوط به نقطه کنترل متن است؛ نقطه کنترل متن نقطه‌ای است که متن در هنگام نوشتن نسبت به آن تنظیم می‌شود. این نقطه می‌تواند در ۱۲ وضعیت به شرح زیر تنظیم شود:

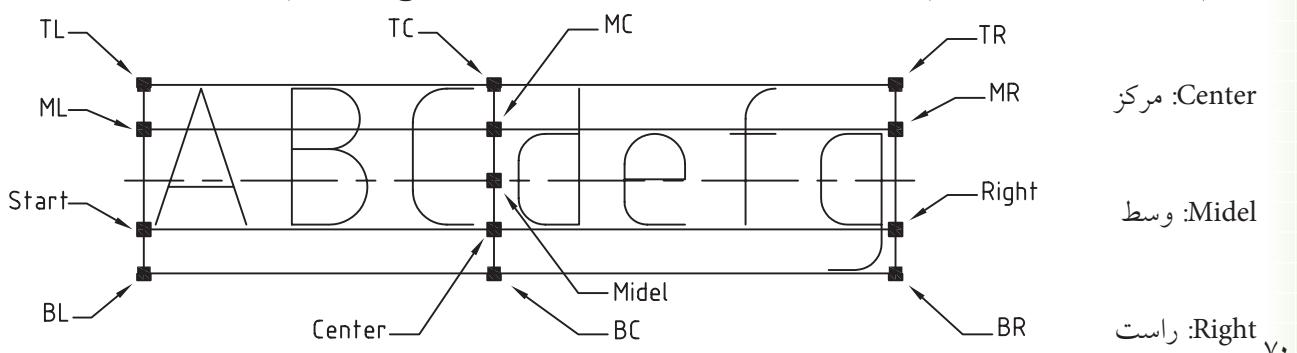

(Top Right) TR: راست بالا  
 (Midel Right) MR: راست وسط  
 (Bottom Right) BR: راست پایین.  
**[گزینه Style]:** به کمک این گزینه می‌توان سبک متن را تنظیم کرد، به نحوی که با ورود حرف S پیغام Enter Style name or [?] <standard> در غیر این صورت با وارد کردن «؟» (علامت سؤال) فهرست سبک‌های موجود را مشاهده می‌کنیم، سپس از بین آن‌ها سبک موردنظر را انتخاب و وارد می‌کنیم.



نکته

تنظیمات سبک متن قبل از نوشتن متن نیز به کمک فرمان Text style قابل انجام است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

شیوه‌های ورود فرمان	
Style Toolbar	
Text Toolbar	
Format Menu	Text Style
Comman line	Style یا St


## فرمان Text Style

این فرمان برای ایجاد، اصلاح و یا تنظیم سبک‌های نوشتاری به کار می‌رود. با وارد کردن فرمان Style به یکی از شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو، پنجره Text Style مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود.



نکته

در صورتی که عبارت Text Style را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات سبک متن از طریق خط فرمان قابل اجراءست.

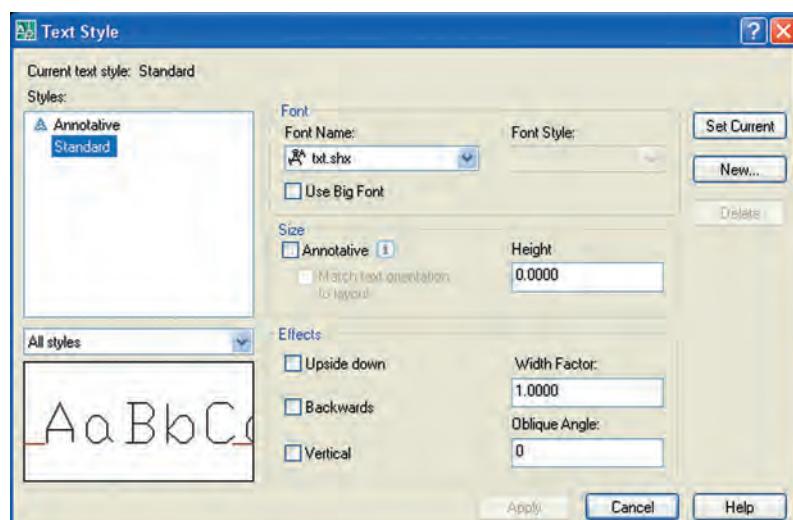

## تشریح قسمت‌های پنجره Text Style

**قسمت Current text style:** سبک جاری نوشتاری را نشان می‌دهد که در حالت پیش‌فرض معمولاً سبک Standard جاری است.

**قسمت Styles:** فهرست سبک‌های موجود در فایل جاری را نشان می‌دهد که در حالت عادی در نسخه 2008 دو سبک Standard و Annotative موجود است. همچنین در این قسمت نام سبک جاری با کادر رنگی مشخص شده است.

نوار All Style نیز مربوط به نحوه نمایش فهرست سبک‌های متنی در قسمت Style است، به نحوی که حالت All Style همه سبک‌های موجود و حالت Style inuse فقط سبک‌های استفاده شده را نشان می‌دهد؛ در پایین‌ترین قسمت Styles پیش‌نمایش نوع سبک جاری قابل مشاهده است.

**قسمت Font:** در این قسمت تنظیمات فونت (نوع قلم) متن به شرح زیر انجام می‌شود. در نوار Font name نام فونت و در نوار Font Style سبک فونت قابل انتخاب است. کاربرد گزینه Use Big Font نیز برای استفاده از فونت بزرگ است.



۱. برخی فونت‌ها، نظری txt.shx، قابلیت تغییر سبک فونت را ندارد، به همین دلیل در این فونت‌ها نوار Font Style غیرفعال است.

۲. چنانچه در تنظیمات سبک، فونت متن را تغییر دهیم و آن را جاری کنیم، با اجرای فرمان Regen (بازسازی تصویر) فونت متن‌هایی که قبلاً نوشته شده نیز به فونت جاری تغییر می‌کند.

**قسمت Size:** در این قسمت تنظیمات اندازه فونت انجام می‌شود؛



گزینه Annotative امکان تنظیم اندازه فونت نسبت به ضمایم نقشه، نظری مقیاس دیتاپل را می‌سر می‌کند؛ گزینه match Text Orientation to Layout نیز مربوط به تطبیق متن با فضای Layout است و در صورتی که گزینه Annotative فعال باشد قابل انتخاب است.

نوار Height [0,0000] به منظور تعیین ارتفاع سطر متن به صورت ثابت کاربرد دارد، به نحوی که با وارد کردن عددی بزرگتر از 0 باعث می‌شود در هنگام اجرای فرمان Single Line Text به منظور نوشتن متن، ارتفاع متن درخواست نشود.

**قسمت Effects:** در این قسمت اصلاحات کاراکتر فونت انتخابی به شرح زیر قابل تنظیم است:


گزینه upside down برای وارونه کردن متن A U T O C A D

گزینه Back wards برای تغییر جهت نوشتن متن A O T U A C A D

گزینه Vertical برای تعیین جهت قائم (عمودی) کاربرد دارد. به طور مثال:

A  
D

نوار Width factor برای تنظیم پهنهای کاراکتر به کار می‌رود؛ کاراکتر عبارت است از فضای اشغال شده توسط یک حرف، یک عدد، یک علامت و یا فاصله‌ی بین آن‌ها.

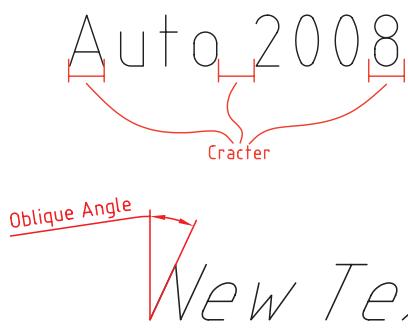

به کمک نوار oblique Angle می‌توان زاویه مایل بودن کاراکتر را تنظیم کرد



دکمه **Set current** برای جاری کردن


سبک انتخابی به کار می‌رود.

دکمه **New** برای ایجاد یک سبک جدید به کار می‌رود، به نحوی که با کلیک بر روی آن پنجره New Text Style مطابق شکل رو به رو ظاهر می‌شود.

در آن می‌توان نام سبک جدید را وارد کرد، تا به لیست سبک‌های موجود فایل جاری اضافه شود. ضمن این‌که با انتخاب سبک ایجادشده می‌توان تغییرات لازم را در پنجره Text Style بر روی آن انجام داد.

دکمه **Delete** برای حذف سبک‌های استفاده نشده کاربرد دارد.

دکمه **Apply** برای ثبت تغییرات بدون خروج از پنجره Text Style کاربرد دارد.

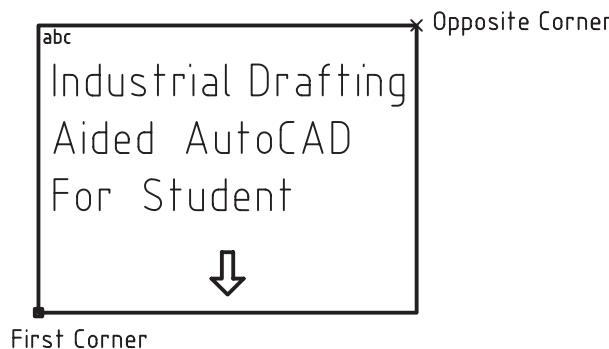

## فرمان Multi Line Text

این فرمان برای ایجاد یک متن چندخطی یا پاراگرافی کاربرد دارد. در این روش پس از وارد کردن فرمان Mt، تعیین گوشش‌های محدوده پاراگراف درخواست می‌شود و سپس یک نگارشگر متن شبیه به نرم‌افزارهای نوشتمن متن ظاهر می‌شود.

در این پنجره می‌توان قبل، هنگام و بعد از نوشتمن متن را به کمک امکانات موجود متن قالب‌بندی (Formationg) ویرایش کرد. تفاوت اساسی میان متن چندخطی و تکخطی این است که همه سطرهای متن چندخطی که در یکبار اجرای فرمان Mt ایجاد شده باشد یک شیء محسوب می‌شود، در صورتی که در متن

تک خطی حتی اگر چندین سطر نوشته شود، هر سطر جداگانه یک شیء مستقل محسوب می‌شود، ضمن این‌که در هنگام نگارش و ویرایش هر یک نیز امکانات مخصوص همان نوع متن در اختیار قرار می‌گیرد.

Industrial Drafting  
Aided AutoCAD  
For Student

متن چندخطی (Multi line Text)

Industrial Drafting  
Aided AutoCAD  
For Student

متن تکخطی (Single line Text)

شیوه‌های ورود فرمان	
Text Toolbar	A
Draw Menu	Text/ Multiline text
Command line	MText یا MT یا T

### اجرای فرمان Multi line Text


این فرمان را به روش‌هایی که در جدول مقابل نشان داده شده می‌توان وارد کرد.

مراحل اجرای فرمان Multi line text	
Command: Mtext Mt یا T	۱. فرمان Mtext را وارد می‌کنیم.
Specify first corner:	۲. گوشه اول محدوده پاراگراف را تعیین می‌کنیم.
Specify opposite corner or [Height/Justfy/Line Spacing/ Rotation/Style/Width/columns]	۳. گوشه مخالف (دیگر) محدوده پاراگراف را تعیین یا گزینه‌ی دیگری را انتخاب می‌کنیم.
داخل کادر ظاهر شده کلیک و به کمک امکانات نوار textformatting متن مورد نظر خود را تایپ می‌کنیم.	۴. روی دکمه ok کلیک می‌کنیم.



تمامی گزینه‌های مرحله ۳ در نوار Text Formating موجود است. به همین دلیل است که از توضیح مستقل آن‌ها خودداری و توجه شما را به تشریح اجزای این نوار جلب می‌کنیم.

در شکل زیر مهم‌ترین قسمت‌های نوار text Formatting و همچنین ویرایشگر متن معرفی شده‌اند.

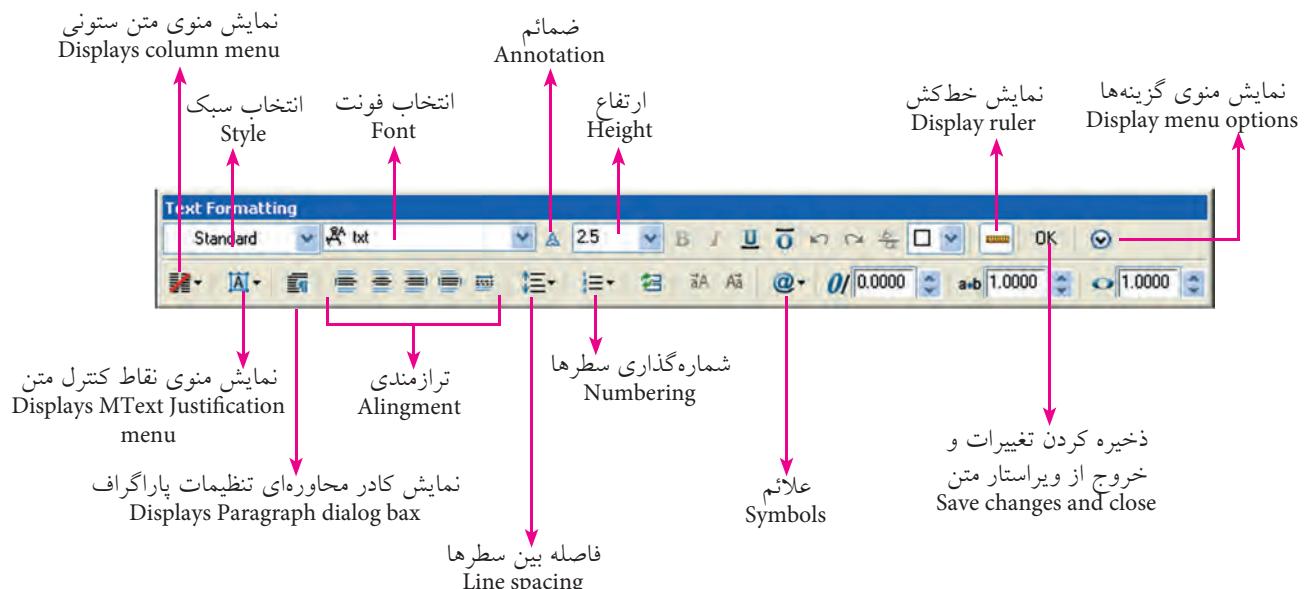

تغییر سبک ابزار tab

Change tab style

first line indent

تنظیم شروع اولین سطر متن

خطکش  
ruler

کاربرد ابزار متن جداولی  
user-set tab stops

تنظیم عرض محدوده متن  
Set width of the mtext object

تنظیم طول محدوده متن  
Set length of the mtext object


نکته

اگر متن چندخطی (Mtext) تجزیه (Explode) شود، متن تکخطی (Single line text)

به دست می‌آید.

## دستور کار

شکل مقابل را در کاغذ A4 ترسیم کرده و ضمایم کیفیت سطح و مقیاس را به کمک فرمان DText و فرمان های ویرایشی دیگر به آن اضافه کنید.  
تذکر: اندازه گذاری نیاز نیست.  
(زمان ۲۰ دقیقه)

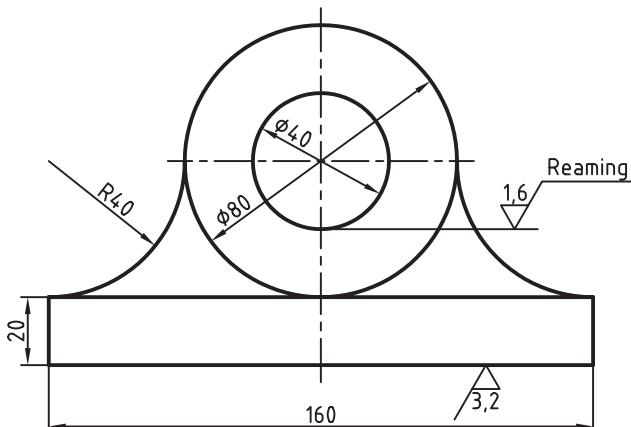

12.5/1.6/3.2/  
 $\nabla(\nabla,\nabla)$   
SC:1/2

## مراحل اجرا

۱. کاغذ A4 با کادر و لایه های لازم را ایجاد و تنظیم کنید.
۲. یک لایه مخصوص ضمایم به نام Ann ایجاد کنید.
۳. شکل اولیه را با مقیاس 1:1 رسم کنید.
۴. مقیاس شکل را به کمک فرمان Scale به 1:2 کاهش دهید.


راهنمایی: اندازه علائم طبق استاندارد با استفاده از کتاب نقشه کشی و کمک هنرآموز محترم درنظر گرفته شود و توجه داشته باشید این علائم در لایه Ann باید ایجاد شود.

۵. اعداد کیفیت سطح و متن مقیاس را به کمک فرمان DText ایجاد کنید.


۶. با استفاده از فرمان های Copy و Mirror ضمایم کیفیت سطح روی شکل را ایجاد کنید.

راهنمایی: پس از نسخه برداری و قرینه سازی ضمایم کیفیت سطح روی نقشه به کمک ویرایش متن اندازه به راحتی می توانید مقادیر زیر را تغییر داده و همچنین عبارت Reaming (برقو کاری) را ایجاد کنید.

۷. فایل خود را ذخیره کنید.
۸. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

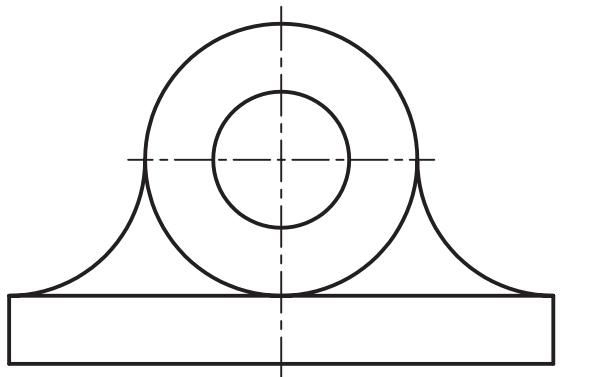

12.5/1.6/3.2/  
 $\nabla(\nabla,\nabla)$   
SC:1/2

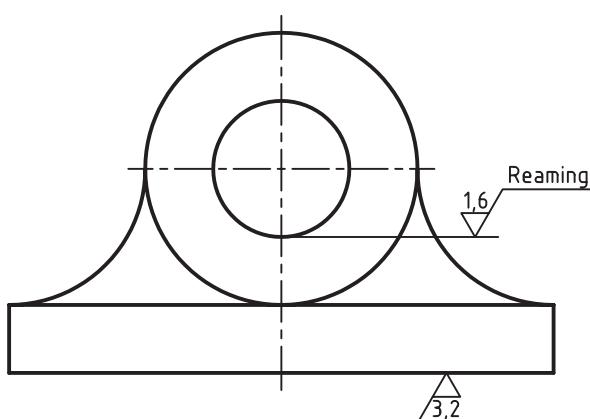

12.5/1.6/3.2/  
 $\nabla(\nabla,\nabla)$   
SC:1/2

## درج برخی علایم ویژه نقشه‌کشی

در ضمایم نقشه از جمله اندازه‌گذاری در محیط اتوکد علائمی همانند  $\emptyset$  و ... کاربرد دارند که با ترکیب کاراکترهایی به شرح زیر در فرآیند ایجاد متن درج می‌شوند.

$\% \circ = \emptyset$

■ علامت قطر برای معرفی اندازه قطر اشکال دایره‌ای

$\% \circ d = ^\circ$

■ علامت درجه برای معرفی اندازه زاویه (به درجه)

$\% \circ p = \pm$

■ علامت مثبت و منفی برای معرفی اندازه تولرانس تقارن

$\% \circ u = _-$

Auto CAD

■ درج خط در زیر متن در دست، مثال

$\% \circ o = ^-$

Auto CAD

■ درج خط بالای متن در دست، مثال



این علایم در پنجره Text Formatting مربوط به فرمان Mtext (متن چندخطی) در کشو (Symbols) قابل انتخاب است. ضمناً علایم دیگری نیز از این طریق می‌توان انتخاب کرد.

## Edit Text

در اتوکد متن‌ها نیز اشیاء ترسیمی محسوب می‌شوند، بنابراین اغلب فرمان‌های ویرایشی نظیر Mirror، Array، Stretch، Copy، Scale، Rotate، Move، Erase



نکته

در قرینه‌سازی اشیاء به کمک فرمان Mirror وضعیت متن حفظ می‌شود، یعنی متن‌ها قرینه نمی‌شوند. این عملکرد مربوط به متغیر MIRRTEXT و به شرح زیر است:

در صورتی که متغیر MIRRTEXT را وارد کنیم؛ له Command: MIRRTEXT را می‌توانیم عدد 1 یا 0 را وارد کنیم: Enter new value MIRRTEXT<0>. عملکرد هر یک از آن‌ها هنگام اجرای فرمان

MIRROR مطابق شکل‌های زیر است



MIRRTEXT=0



MIRRTEXT=1

اگر بخواهیم محتوای متن‌ها را ویرایش و اصلاح کنیم به کمک فرمان‌های DDEdit و properties این کار را انجام می‌دهیم.

## فرمان DDEdit

این فرمان برای ویرایش محتوای متن موجود، اعم از تک خطی (Single line text) یا چندخطی، (Multi line text) یا چندخطی، کاربرد دارد.

در فرایند اجرای فرمان **DDEdit** بر روی هر نوع متن، امکانات مربوط به همان متن ظاهر می‌شود که از طریق آن هر متنی قابل ویرایش است.

### اجرای فرمان DDEdit

برای وارد کردن فرمان **DDEdit** شیوه‌های گوناگونی مطابق جدول روبرو وجود دارد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Text Toolbar	
Modify Menu	abject/ text/Edit
Command line	DDEdit
Short cut menu	Edit یا Mtext Edit
Pointing Device	دوبار کلیک بر روی متن موردنظر

### مراحل اجرای فرمان DDEdit


Command: DDEdit ↵	۱. فرمان DDEdit را وارد می‌کنیم.
Select an annotation object or [undo] :	۲. یک ضمیمه متنی را انتخاب می‌کنیم.
	۳. با ظاهر شدن کادر مربوط، ویرایش موردنظر را انجام می‌دهیم.
select an annotation ...	۴. متن دیگری انتخاب می‌کنیم یا برای خروج ایسترن می‌کنیم.

به کمک فرمان **properties** نیز می‌توان محتوای متن‌ها را اصلاح و ویرایش کرد، البته فرمان **properties** را باید از شیوه‌های دیگری غیر از دو بار کلیک کردن وارد کنیم، زیرا همان‌طور که قبل‌گفته شده است با دو بار کلیک کردن بر روی متن‌ها فرمان **DDEdit** وارد می‌شود.

## فرمان Scale text

این فرمان برای تغییر اندازه‌ی متن‌ها در محل خود بدون جابه‌جایی نسبت به نقطه مبدأ کاربرد دارد؛ قبل‌اشاره شد که فرمان **Scale** بر روی متن‌ها نیز قابل اجراست، اما نکته این جاست که تغییر اندازه متن‌های متعدد به کمک فرمان **Scale** منجر به جابه‌جایی آن‌ها نسبت به نقطه مبدأ می‌شود. انجام این عمل برخی اوقات دردرس ایجاد می‌کند.

بنابراین کاربرد فرمان **Scale text** که خاص تغییر اندازه متن‌ها تعییه شده هر متن نسبت به نقطه‌مبنای خودش تغییر اندازه می‌دهد. شکل زیر تفاوت تغییر اندازه متن‌ها به کمک فرمان **Scale text** در مقایسه با عملکرد فرمان **Scale** را نشان می‌دهد.

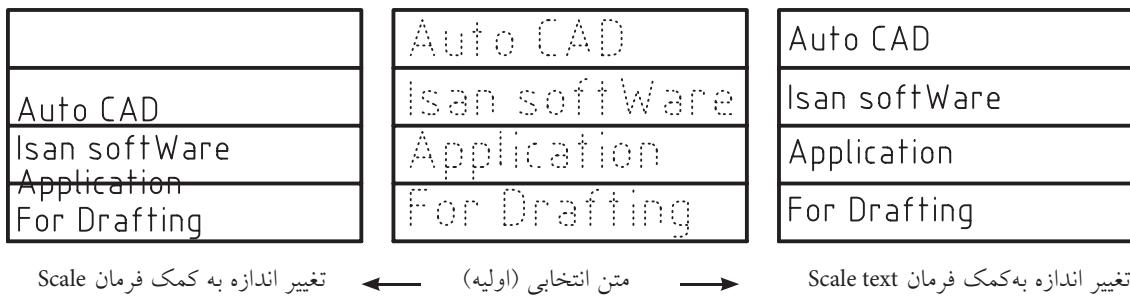

شیوه‌های ورود فرمان	
Text Toolbar	
Modify Menu	Object> Text> Scale
Command Line	Scale text

### اجرای فرمان **Scale text**

این فرمان را به شیوه‌های درج شده در جدول وارد کنید.

مراحل اجرای فرمان <b>Scale text</b>	
Command: Scale text	۱. فرمان Scale text را وارد می‌کنیم.
Select Objects:	۲. متون‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select Objects:	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.
Enter a base point option for scaling [Existing/ Left/Center/Middle/Right/ TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>	۴. نقطه‌مبنا را به کمک نقاط کنترل (که قبلًا با آن‌ها آشنا شده‌اید) انتخاب می‌کنیم.
Specify a new Model height or [Paper height/ Match object/Scale factor	۵. ارتفاع جدید حروف متن را وارد، یا گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.

[گزینه **Existing**]: این گزینه که طبق پیش‌فرض <Existing> با ایتر نیز وارد می‌شود، نقطه مبنای برای تغییر اندازه متن را نقطه‌درج متن هنگام ایجاد متن در نظر می‌گیرد.



گزینه‌های دیگر مربوط به تعیین نقطه مبنای شامل Center, left ... همان نقاط کنترل متن

(Justify) است که پیش از آن از مبحث متن یک خطی با آن‌ها آشنا شدید.

[گزینه Paper height]: با کاربرد این گزینه اندازه ارتفاع حروف متن نسبت به اندازه ارتفاع ضمایم در فضای کاغذ تنظیم می شود (مربوط به مبحث پیشرفته).

[گزینه Match Object]: با انتخاب این گزینه می توانیم متنی را به عنوان مرجع انتخاب کنیم تا ارتفاع آن ببروی متن های موردنظر انجام شود.

[گزینه Scale factor]: به کمک این گزینه می توانیم ضریب مقیاس را همانند فرمان **Scale** وارد کنیم، به نحوی که اعداد بزرگ تر از 1 باعث بزرگ شدن و اعداد بین 0 تا 1 باعث کوچک شدن متن می شود. با اجرای گزینه **Scale** گزینه Reference factor نیز در پیغام مربوطه ظاهر می شود و عملکرد آن شبیه عملکرد فرمان **Scale** است.

## فرمان Justify text

این فرمان برای تغییر نقطه کنترل متن های انتخابی بدون جایه جایی آنها اجرا می شود. توجه کنید که تغییر نقطه کنترل از طریق فرمان های ویرایشی، نظری DDEdit، به جایه جایی متن نسبت به نقطه کنترل منجر می شود. اما با اجرای فرمان **Justify text** بدون تغییر مکان متن، فقط نقطه کنترل تغییر می یابد.

شیوه های ورود فرمان	
Text Toolbar	
Modify Menu	Object> text> Justify
Command Line	Justify text

### اجرای فرمان Justify text

این فرمان به شیوه های درج شده در جدول وارد می شود.

مراحل اجرای فرمان Justify text	
Command: Justify text ↵	۱. فرمان <b>Justify text</b> را وارد می کنیم.
Select Objects:	۲. متن های موردنظر را انتخاب می کنیم.
Select Objects: ↵	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می کنیم.
Enter a Justification option [left/Align/Fit/center/ Middle/Right/ Tl/TC/TR/ML/MC/MR/Bl/BC/BR]  :	۴. نقطه کنترل جدید را انتخاب می کنیم.

آیا می دانید



۱. از فرمان Find برای یافتن و جایگزینی حروف و اصطلاحات در متن ها کاربرد دارد.
۲. فرمان Spelling برای چک کردن متن، پیدا کردن نادرستی و اصلاح متن ها کاربرد دارد.

# ارزشیابی پایانی

نظری:

۱. انواع روش‌های نوشتمن متن در اتوکد را بنویسید.
۲. مراحل اجرای فرمان Text را بنویسید.
۳. مفهوم و کاربرد Text style را بنویسید.
۴. مراحل اجرای فرمان Multi Line Text را بنویسید.
۵. مراحل اجرای فرمان DDEdit را بنویسید.
۶. عملکرد و کاربرد فرمان Scale Text را همراه مثال بنویسید.
۷. مراحل اجرای فرمان Scale Text را بنویسید.
۸. عملکرد و کاربرد فرمان Justify Text را بنویسید.
۹. مراحل اجرای فرمان Justify Text را بنویسید.
۱۰. نشانه  برای ..... کاربرد دارد.
۱۱. در صورتی که عبارت ..... را به صورت کامل در خط فرمان وارد کنیم، تنظیمات سبک متن از طریق خط فرمان قابل اجراست.

۱۲. چندین سطر متن که با فرمان DText ایجاد شده باشند یک شیء یکپارچه محسوب می‌گردند.

درست  نادرست

۱۳. نشانه  در نوار ابزار Text برای ویرایش انواع متن‌ها کاربرد دارد.

درست  نادرست


۱۴. با اجرای فرمان Regen تنظیمات سبک جدید بر روی متون قبلی نیز اعمال می‌شود.



درست  نادرست

۱۵. اگر متن چند خطی (MText) تجزیه (explode) شود به متن تک خطی (DText) تبدیل می‌شود.

درست  نادرست

۱۶. اگر متغیر MirrText=1 تنظیم شده باشد، با اجرای فرمان Mirror بر روی متن انتخابی مطابق شکل زیر می‌شود؟

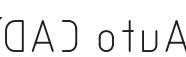Auto CAD   نادرست  درست

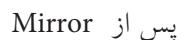Mirror قبل از   پس از 

۱۷. کدام گزینه عملکرد فرمان‌های مربوط به نوشتمن متن را صحیح معرفی نمی‌کند.

(الف) ایجاد متن چندخطی   (ب) مقیاس دادن به متن

(ج) تنظیمات سبک نوشتاری   (د) تنظیمات نقطه کنترل

۱۸. کدام گزینه از فرمان Text برای تنظیم نقطه کنترل متن در پایین و چپ کاربرد دارد؟

- LB (د)  BC (ج)  BL (ب)  BR (الف)

۱۹. کدام گزینه برای وارونه کردن متن "مثال A تو A" کاربرد دارد؟

- Upside down (ب)  Back Wards (الف)

- Horizontal (د)  Vertical (ج)

۲۰. کدام گزینه برای واردکردن فرمان نوشتن متن چند خطی از طریق خط فرمان کاربرد ندارد.

- Text (د)  MText (ج)  MT (ب)  T (الف)

۲۱. کدام گزینه کاربرد کلیدهای صفحه کلید برای درج عالم ویژه را اشتباہ معرفی می‌کند.

- %%o= (د)  %%+= (ب)  %%d=° (ج)  %%c=∅ (الف)

۲۴. کدام گزینه برای انجام ارتفاع متن انتخابی روی متون دیگر کاربرد دارد.


- Scale factor (ب)  Match object (الف)

- Justify Text (د)  Reference (ج)

تحقيق: در مورد اجرا، عملکرد و کاربرد فرمان‌های Spelling, Find و متغیر Qtent تحقیق کنید.

◀ عملی (زمان ۹۰ دقیقه)



- نماها و تصویر مجسم نقشه زیر را با مقیاس 1:2 ترسیم و کلیه متن های پیرامون آن و همچنین جدول مشخصات را نگارش کنید.

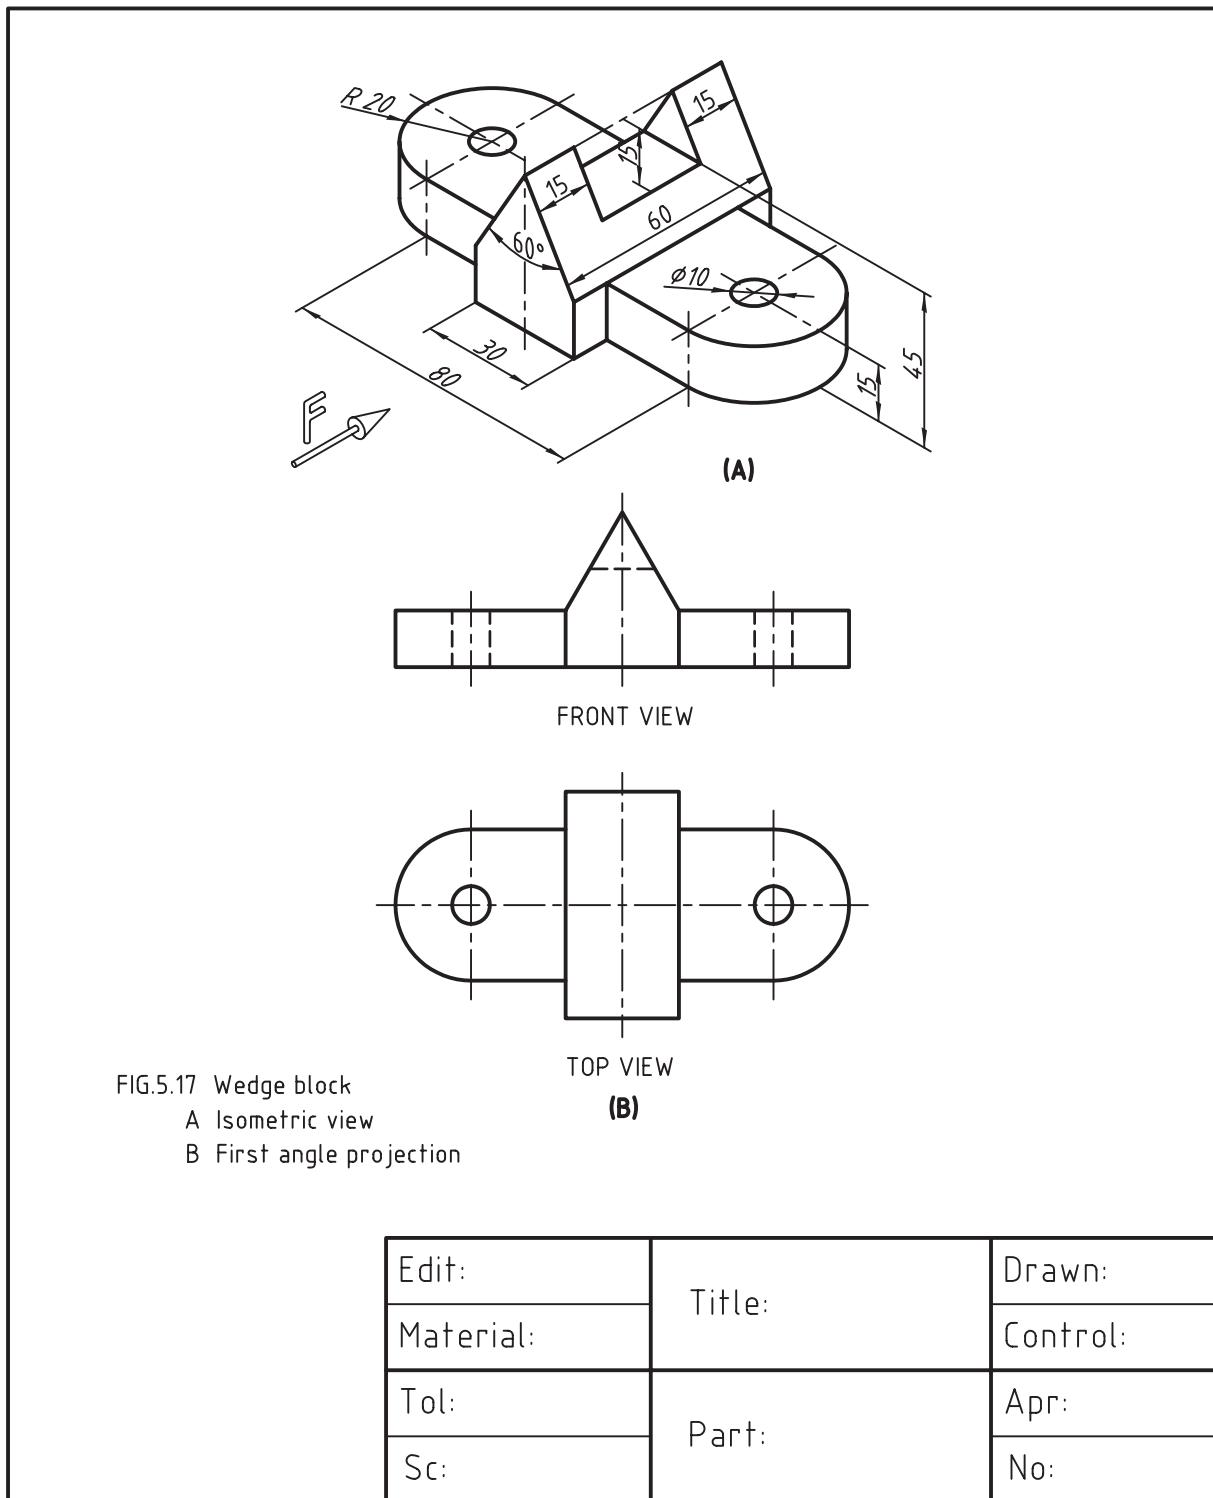

۲. متن زیر را به کمک فرمان Multi Line text نگارش کرده و سپس نقشه زیر را با کلیه مشخصات مربوطه ترسیم کنید.


### EXAMPLES

- 5.1 Figure 5.16 shows how to draw the front view and the top view of a wooden block.
- 5.2 Figure 5.17 shows how to draw the front view and the top view of a wedge block.
- 5.3 Figure 5.18 shows how to draw the front view, the top view and the right side view of a fixture base.
- 5.4 Figure 5.19 shows how to draw the front view and the top view of a bearing.
- 5.5 Figure 5.20 shows how to draw the front view and the top view of an anchor-bracket.
- 5.6 Figure 5.21 shows how to draw the front view, the top view and the left side view of a tool post.

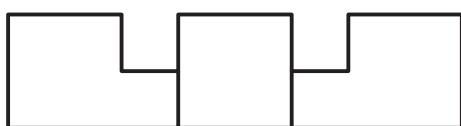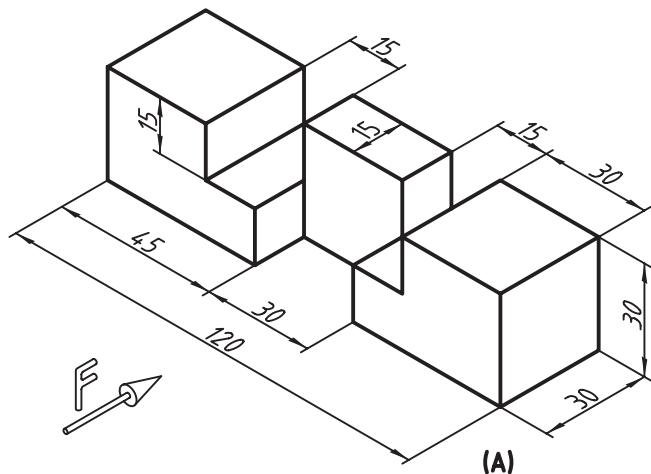

FRONT VIEW

TOP VIEW

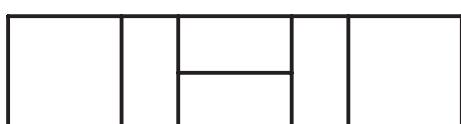

FRONT VIEW


(C)

TOP VIEW

Edit:	Title:	Drawn:
Material:		Control:
Tol:	Part:	Apr:
Sc:		No:

۳. نقشه قطعات زیر را با مقیاس‌های زیرنویس شده ترسیم کنید و ضمایم زیرنویس هر نقشه و مشخصات جدول را به

صورت کامل بنویسید.

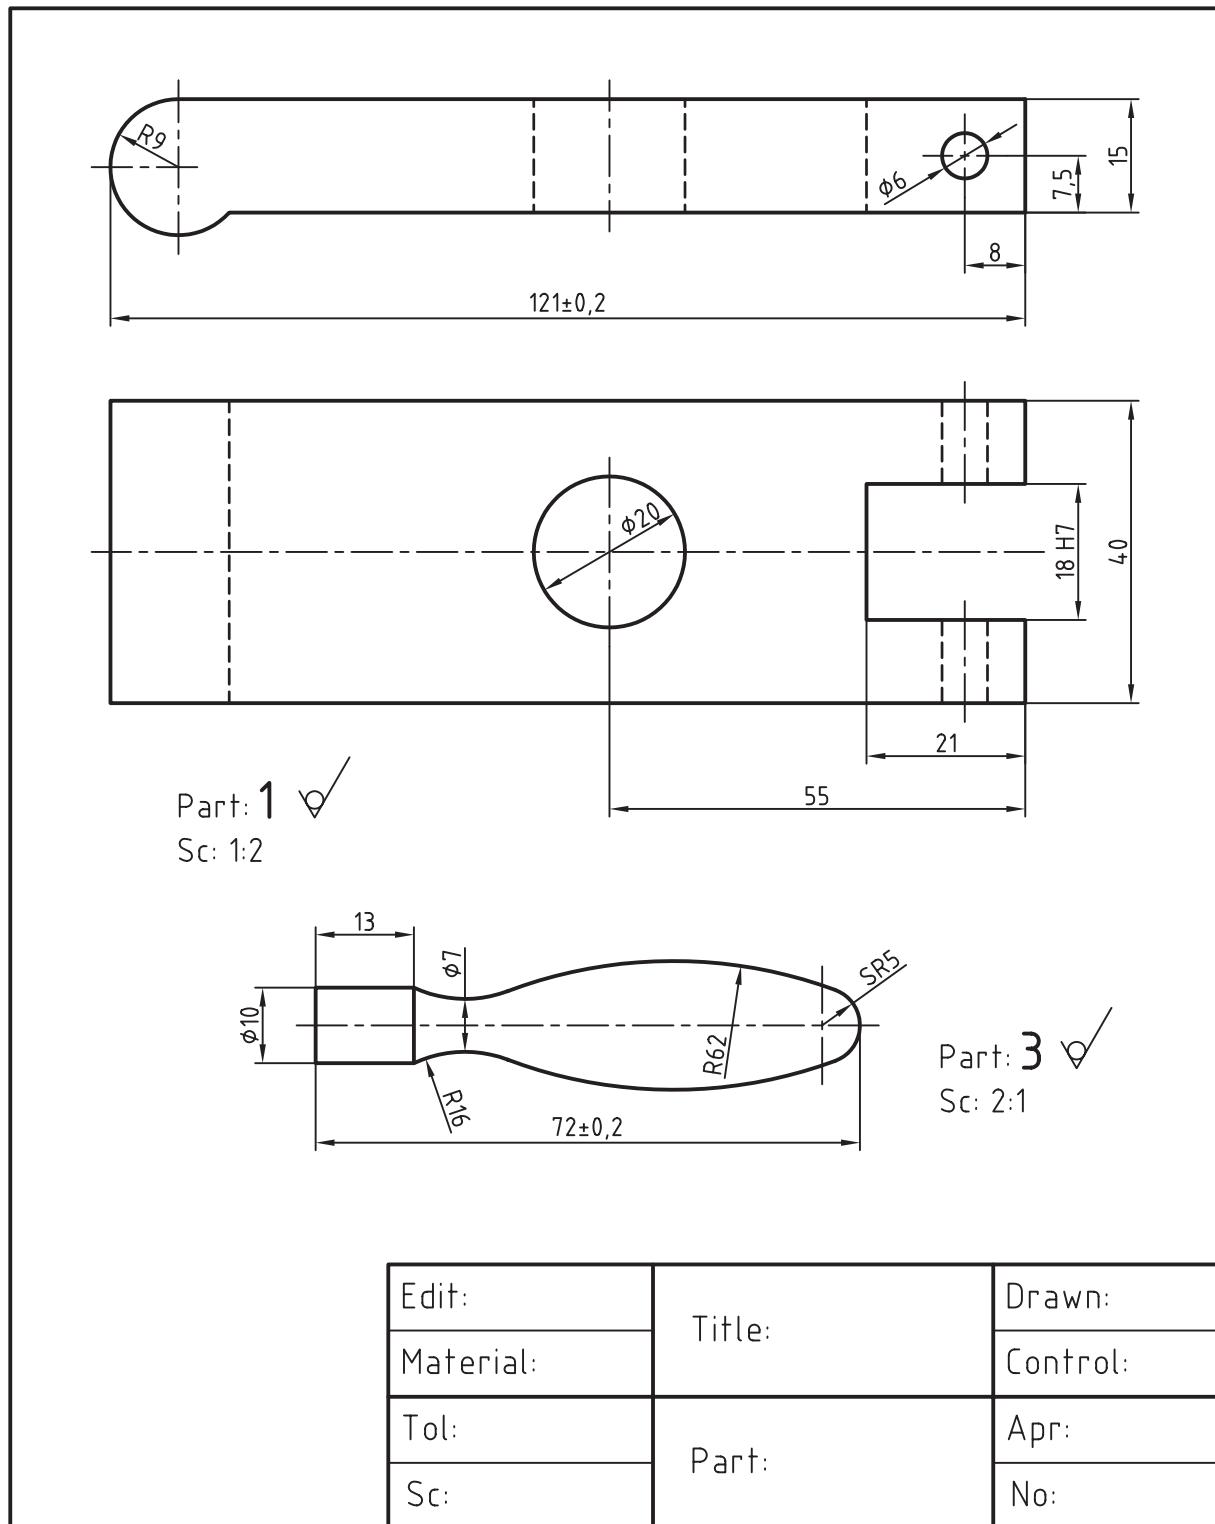

# توانایی ایجاد جدول توسط فرمان Table، ویرایش جدول و تنظیم سبک متن جدول

◀ در پایان آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد جدول در نقشه‌کشی به کمک رایانه را بیان کند.
- عملکرد فرمان Table را توضیح دهد.
- فرمان Table را اجرا کند و جزئیات پنجره آن را معرفی کند.
- به کمک فرمان Table جدول مشخصات نقشه و جدول‌های مشابه دیگر را ایجاد کند.
- ساختار جدول و محتوای جدول را ویرایش کند.
- متن خانه‌های جدول را به کمک فرمان Table Edit ویرایش کند.
- سبک جاری متن جدول را به کمک فرمان Table Style تنظیم کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۲	۴



# پیش آزمون

۱. اصطلاح انگلیسی جدول چیست؟

۲. جدول در نقشه کشی صنعتی علاوه بر جدول مشخصات، چه کاربردی دارد؟

۳. منظور از سبک جدول چیست؟

۴. اجزاء تشکیل دهنده جدول چیست؟

۵. در اتوکد جدول چگونه ایجاد می شود؟

۶. ساختار جدول در اتوکد چگونه تنظیم و ویرایش می شود؟

۷. محتوای جدول (متن داخل خانه ها) چگونه ایجاد می شود؟

۸. محتوای جدول چگونه ویرایش می شود؟




## ایجاد و ویرایش جدول

جدول‌ها به‌ویژه جدول مشخصات و جدول فهرست قطعات از ملزومات اصولی نقشه‌کشی صنعتی هستند و به همین دلیل در نسخه‌های اخیر اتوکد فرمانی تحت عنوان Table به آن اختصاص داده‌اند. به کمک این فرمان ضمن طراحی جدول موردنظر خانه‌های آن نیز آماده نگارش و ویرایش متن است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Table
Dashboard	Tables panel>Table
Command Line	Table/tb

### اجرای فرمان Table

با ورود به این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول روبرو پنجره Insert Table به شکل زیر ظاهر می‌شود.

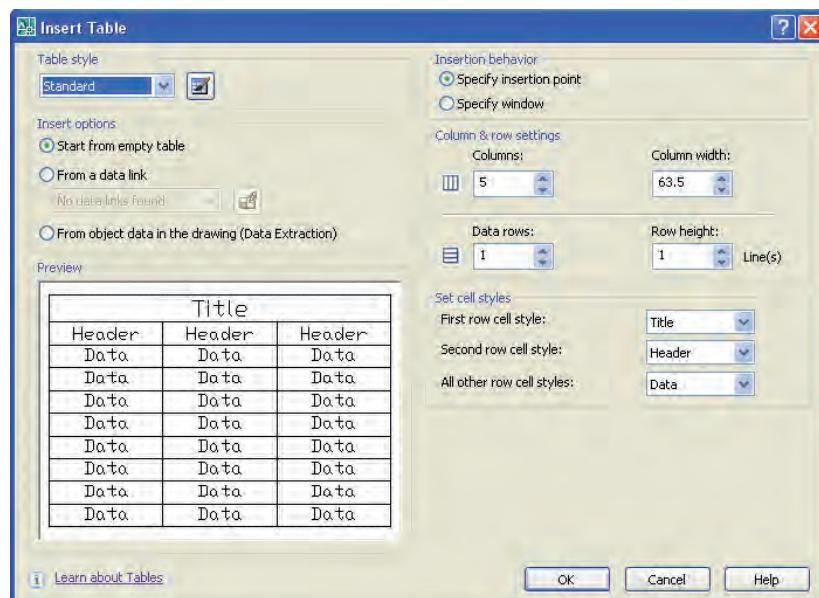

قسمت‌های پنجره Insert Table به شرح زیر است:

#### :Table Style

در این قسمت سبک جدول قابل انتخاب است، برای تغییر سبک جاری یا ایجاد سبک جدید می‌توان بر روی دکمه کلیک کرد.



در ادامه همین بحث به نحوه ایجاد و جاری کردن یک سبک جدید برای جدول می‌پردازیم.

: در این قسمت نحوه درج محتوای خانه‌های جدول قابل تعیین است که شامل گزینه‌های زیر است.  
Start from empty table: در صورت فعل بودن این گزینه، یک جدول خالی طراحی می‌شود و کاربر می‌تواند اطلاعات خانه‌های آنرا کامل کند.

From a data link: با انتخاب این گزینه، اطلاعات خانه‌های جدول می‌تواند از یک فایل Excel گرفته شود، به این منظور با کلیک بر روی دکمه  می‌توان فایل مورد نظر را جستجو و انتخاب کرد.  
From Object data in the drawing: به کمک این گزینه می‌توان اطلاعات موجود در فایل ترسیمی را انتخاب کنیم تا در جدول درج کرد.

#### **Insertion behavior**

در این قسمت محل درج (قرارگیری) جدول در فایل ترسیمی با دو گزینه قابل تنظیم است.  
Specify insertion point: در صورت فعل بودن این گزینه، طبق پیش‌فرض نقطه درج گوشه سمت چپ و بالای جدول است و محل قرارگیری جدول با آن تعیین می‌شود.  
Specify window: در صورت فعل کردن این گزینه، با انتخاب دو نقطه یک پنجره می‌توان محدوده و محل قرارگیری جدول را تعیین کرد.

#### **Column & Row settings**

در این قسمت تعداد سطرها و ستون‌ها و ابعاد آن‌ها به شرح زیر قابل تنظیم است.  
Columns: در این نوار تعداد ستون‌ها مشخص می‌شود.  
Column width: در این نوار عرض ستون‌ها بر حسب واحد (میلی‌متر) تعیین می‌شود. حداقل تعداد آن نیز یک کاراکتر است.  
Data Rows: در این نوار تعداد سطرهای جدول مشخص می‌شود.  
Row height: در این نوار ارتفاع هر سطر بر اساس تعداد خط متن تعیین می‌شود.

#### **Set cell styles**


در این قسمت سبک خانه‌های هر سطر از جدول بر اساس سه گزینه Title (به مفهوم عنوان)، Header (به مفهوم سربرگ) و Data (به مفهوم داده)، به شرح زیر قابل تنظیم است:  
First row cell style: سبک خانه‌های سطر اول قابل انتخاب و طبق پیش‌فرض Title است.  
Second row cell style: سبک خانه‌های سطر دوم قابل انتخاب و طبق پیش‌فرض Header است.  
All Other row cell styles: سبک خانه‌های سایر سطرها قابل انتخاب و طبق پیش‌فرض Data است.



سطر اول و دوم جدول جزء تعداد سطرهای مشخص شده در نوار Data rows محسوب نمی شود. به بیان دیگر همواره تعداد سطرهای جدول درج شده، دو سطر بیشتر از تعداد مشخص شده است. برای مثال اگر یک جدول سه سطه ای نیاز داریم کافی است در نوار عدد 1 را وارد کنیم.

### مراحل اجرای فرمان Table

Command: Table/tb ↵

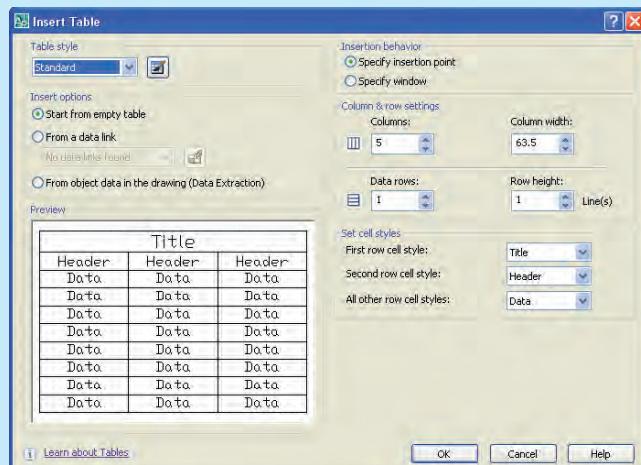

Specify insertion point:

۱. فرمان Table را وارد می کنیم تا پنجره Insert Table ظاهر شود.

۲. در کادر Columns تعداد ستونهای جدول را وارد می کنیم.

۳. در کادر Columns Width عرض ستونها را وارد می کنیم.


۴. در کادر Data Rows تعداد سطرهای جدول را وارد می کنیم.

۵. در کادر Row height ارتفاع هر سطر را بر حسب تعداد خطهای متن وارد می کنیم.

۶. بر روی دکمه Ok کلیک می کنیم.

۷. نقطه درج جدول را تعیین می کنیم.

۸. محتوای جدول را به کمک ابزار Text Formatting (مربوط به متن چندخطی Mtext) تکمیل می کنیم.

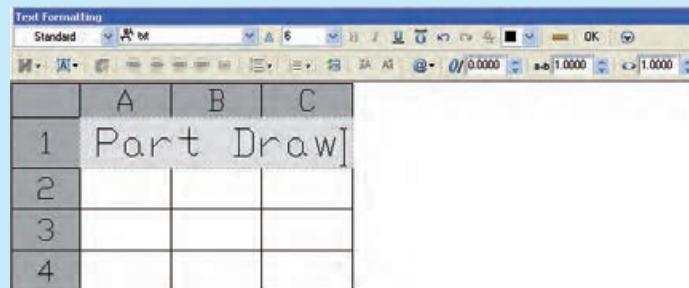

۹. بر روی دکمه Ok در نوار ابزار Text Formatting کلیک می کنیم.




در صورتی که جدول بدون محتوا (خالی از متن) مورد نظر باشد در مرحله ۸ بر روی دکمه **Ok** از نوار ابزار Text Formatting کلیک می کنیم.

## فرمان Table Style

این فرمان برای تنظیم سبک جاری و همچنین ایجاد، ویرایش و حذف یک سبک کاربرد دارد. با وارد کردن فرمان Table Style به یکی از شیوه های درج شده در جدول پنجره Table Style ظاهر می شود.

شیوه های ورود فرمان	
Style Toolbar	
Format Menu	Table Style
Command Line	Tablestyle/ts

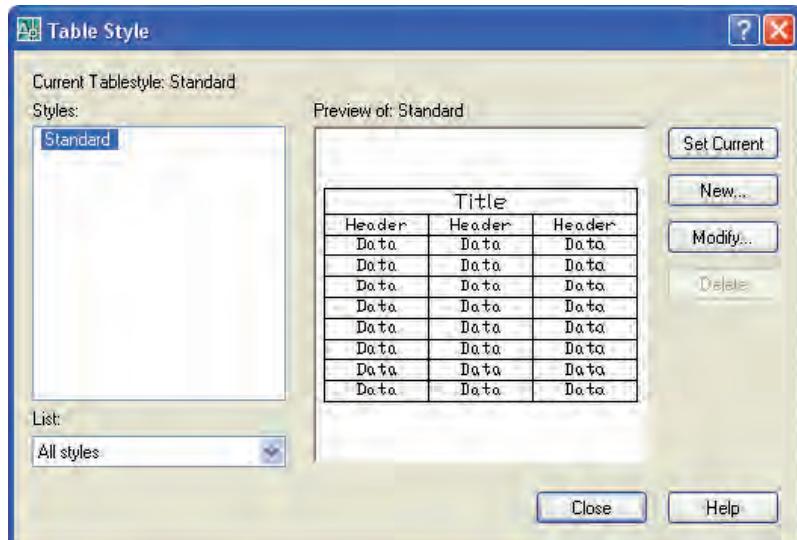

در این پنجره در قسمت Styles، فهرست سبک های موجود نشان داده می شود و نام سبک جاری در آن مشخص شده است. در قسمت list نحوه نمایش فهرست سبک ها در قسمت Styles مشخص می شود. نمایش فهرست کل سبک ها با All Styles و فهرست سبک های استفاده شده با Used Styles قابل انتخاب است. در قسمت Preview of پیش نمایش سبک انتخاب شده مشاهده می شود. کاربرد دکمه Set current برای جاری کردن سبک انتخابی است.

کاربرد دکمه **New** برای ایجاد یک سبک جدول جدید است.

کاربرد دکمه **Modify** برای اصلاح جزئیات سبک انتخابی است.

کاربرد دکمه **Delete** برای حذف یک سبک استفاده نشده است.

## ویرایش جدول Table Edit

همان‌طور که گفته شد، جدول از دو بخش مهم تشکیل شده است. یکی ساختار جدول شامل سطر، ستون و خانه (سلول) و دیگری محتوای جدول یا به عبارت دیگر داده‌ها و اطلاعات داخل خانه‌های جدول که برای ویرایش هر یک از آن‌ها امکاناتی وجود دارد که به شرح آن‌ها می‌پردازیم.


آیا می‌دانید



تمامی ساختار و محتوای یک جدول شیء ترسیمی محسوب می‌شود و برخی فرمان‌های ویرایشی نظیر Scale، Rotate، Array، Mirror، Copy، Erase بر روی آن قابل اجراست.

### ◀ ویرایش ساختار جدول

چنانچه بر روی خطوط تشکیل‌دهنده جدول کلیک کنیم، ضمن خط‌چین شدن خطوط جدول، گریپ‌های آن نیز مطابق شکل زیر ظاهر می‌شوند. به کمک آن‌ها می‌توان موقعیت و اندازه جدول و خانه‌های آن را تغییر دهیم. در ادامه به عملکرد هر یک از گریپ‌ها می‌پردازیم.

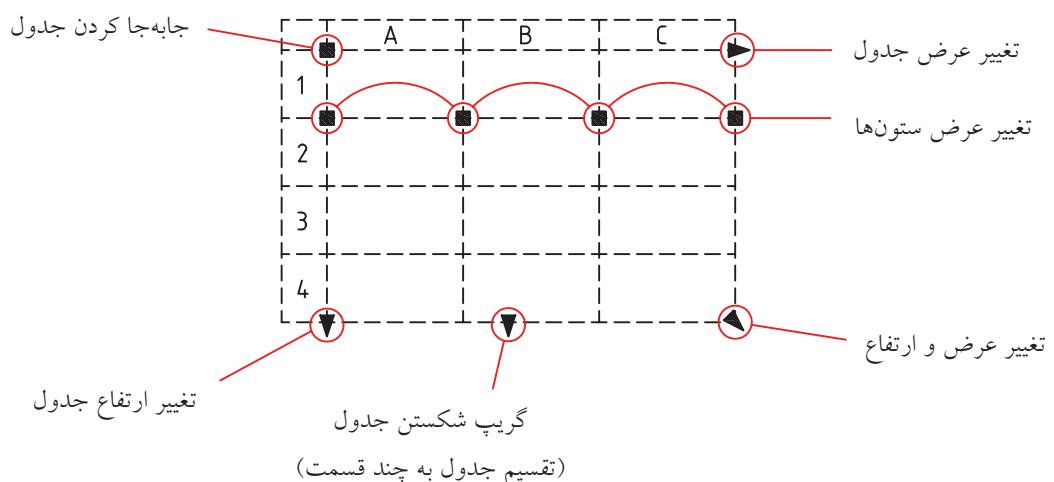




۱. اگر قصد دارید یک ستون بدون تغییر عرض در جدول جایه جا شود در هنگام جایه جایی گریپ آن، دکمه Ctrl را در حالت فشرده نگه دارید.

۲. با دویار کلیک روی خطوط جدول از طریق پنجره Properties نیز می‌توان ساختار جدول را تغییر داد.


۳. ساختار جدول یک شیء یکپارچه است، مگر این‌که تجزیه (Explode) شود.

چنانچه داخل یک خانه جدول کلیک کنیم، خطوط آن خانه به شکل مقابل درمی‌آید. تغییر ارتفاع خانه عملکرد هر یک از گریپ‌های آن نیز در شکل روبرو معرفی شده است.

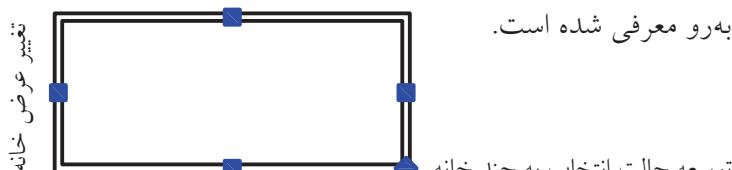

با درگ در خانه‌ای از جدول و دراپ در خانه‌ای دیگر نیز می‌توان چندین خانه از جدول را انتخاب کرد.

وقتی یک یا چند خانه از جدول در حالت انتخاب باشد نوار ابزاری تحت عنوان Table مطابق شکل زیر، در بالای جدول ظاهر می‌شود. به کمک ابزار آن می‌توان ساختار جدول را ویرایش کرد. در این شکل برخی از ابزارهای پرکاربرد معرفی شده‌اند.

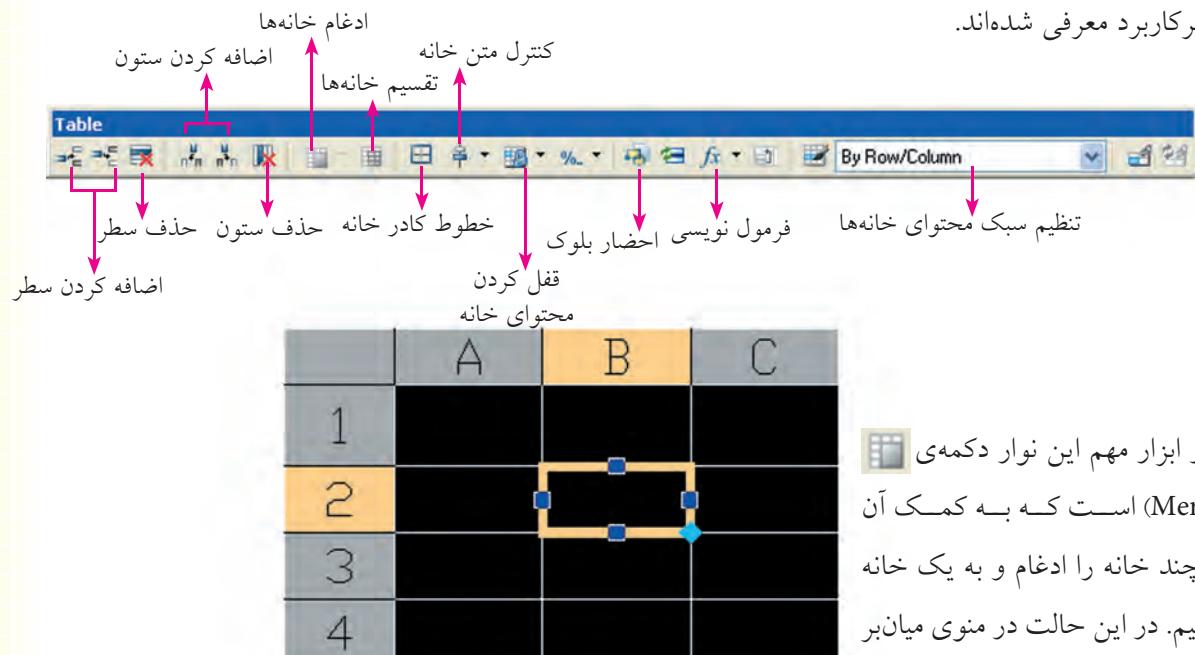


یکی از ابزار مهم این نوار دکمه‌ی (Merge Cells) است که به کمک آن می‌توانیم چند خانه را ادغام و به یک خانه تبدیل کنیم. در این حالت در منوی میانبر نیز گزینه‌ی Merge ظاهر می‌شود.

چنانچه چند خانه برای ادغام انتخاب شود سه گزینه در ابزار Merge وجود دارد که گزینه All همه‌ی سطر و ستون خانه‌ها را ادغام می‌کند، گزینه‌ی Row برای ادغام سطرها و گزینه‌ی Columns برای ادغام ستون‌ها کاربرد دارد.

## ◀ ویرایش محتوای جدول

محتوای خانه‌های جدول را به سه روش می‌توانیم ویرایش کنیم.

روش اول: چنانچه در داخل یکی از خانه‌های پر یا خالی جدول دوبار کلیک کنیم، آن خانه به حالت فعال درمی‌آید و مطابق شکل زیر با استفاده از ابزار Text Formatting محتوای آنرا ویرایش می‌کنیم.

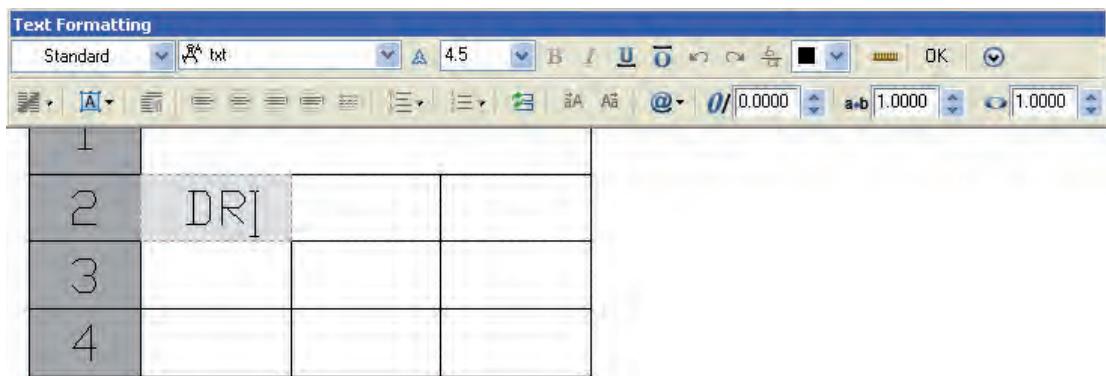

روش دوم: هنگامی که یک یا چند خانه از جدول مطابق صفحه پیش در حال ویرایش باشد اگر شروع به نوشتمن متن کنیم، ضمن تغییر شکل آن خانه، امکانات ویرایش متن نیز ظاهر می‌شود.



وقتی خانه‌ای از جدول در حالت انتخاب باشد اگر کلیک راست کنیم از طریق منوی زمینه و گزینه‌ی Edit text (Shortcut Menu) نیز می‌توانیم محتوای آن خانه را ویرایش کنیم.

روش سوم: اجرای فرمان Table Edit طبق مراحل زیر:

Command: TableEdit ↵

۱. فرمان Table Edit را وارد می‌کنیم.


Pick a Table Cell:

۲. داخل خانه موردنظر کلیک می‌کنیم.

۳. با فعال شدن ویرایشگر متن، محتوای داخل خانه را ویرایش می‌کنیم.

## دستور کار

پس از آماده سازی کاغذ A4 قائم و رسم کادر، جدول مشخصات آن را مطابق شکل رو به رو به کمک فرمان Table ایجاد کنید.  
(زمان: ۱۵ دقیقه)

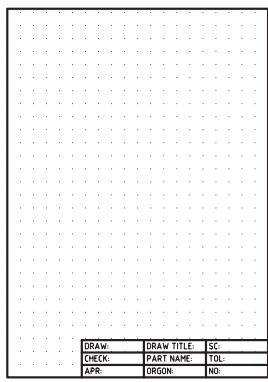


### مراحل اجرا

۱. کاغذ A4 قائم و کادر آن را آماده کنید.
۲. فرمان Table را وارد کنید.

Command: Table/tb ↵

۳. در پنجره Insert Table در کادر Columns عدد ۳ را وارد کنید.
۴. در کادر Columns Width عدد ۵۰ را وارد کنید.
۵. در کادر Data Rows عدد ۱ را وارد کنید.
۶. در کادر Row height عدد ۱ را وارد کنید.
۷. در قسمت Set Cell Styles هر سه کادر را روی گزینه Data تنظیم کنید.
۸. بر روی دکمه Ok کلیک کنید.
۹. در نقطه‌ای از صفحه ترسیمی کلیک کنید تا جدول آماده نگارش متن شود.

۱۰. عبارت Draw را در خانه اول تایپ و به کمک کلیدهای جهت دار به خانه‌های دیگر حرکت کنید و سپس متن‌های مربوط را تایپ کنید.

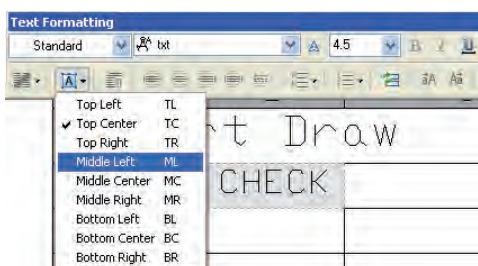

- راهنمایی: همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌کنید، موقعیت متن داخل خانه‌های جدول را در همین مرحله می‌توانید تنظیم کنید.
۱۱. در نوار ابزار Text Formatting بر روی دکمه Ok کلیک کنید.
  ۱۲. به کمک فرمان Move جدول را به محل خود منتقل کنید.
  ۱۳. فایل خود را ذخیره کنید.
  ۱۴. نتیجه کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی

## نظری

۱. شیوه‌های وارد کردن فرمان Table را بنویسید.
۲. مراحل ایجاد جدول توسط فرمان Table را بنویسید.
۳. شیوه‌های وارد کردن فرمان Table Style را بنویسید.
۴. Columns برای تعیین تعداد ..... جدول کاربرد دارد.
۵. Rows برای تعیین تعداد ..... جدول کاربرد دارد.
۶. با ایجاد یک جدول ویرایشگر متن (Text Formatting) فعال می‌شود.

□ نادرست	□ درست
----------	--------
۷. با درگ و دراپ نمی‌توانیم خانه‌های جدول را انتخاب کنیم.

□ نادرست	□ درست
----------	--------
۸. وقتی خانه‌ای از جدول در حالت انتخاب است از طریق منوی میانبر (Shortcut Menu) نیز می‌توانیم گزینه Text Edit را به منظور ویرایش متن جدول انتخاب کنیم.

□ نادرست	□ درست
----------	--------
۹. کدام گزینه برای وارد کردن مخفف فرمان Table در خط فرمان کاربرد دارد.

tl ( د )	tb ( ج )	Ta ( ب )	T ( الف )
----------	----------	----------	-----------
۱۰. در قسمت Set Cell Style از پنجره‌ی Insert Table کدام گزینه قابل تنظیم نیست?

Exel ( د )	Data ( ج )	Title ( ب )	Header ( الف )
------------	------------	-------------	----------------
۱۱. کدام دکمه از پنجره Table style برای جاری کردن سبک انتخابی کاربرد دارد.

Style ( د )	Modify ( ج )	New ( ب )	set current ( الف )
-------------	--------------	-----------	---------------------
۱۲. کدام نشانه برای فرمول‌نویسی داخل جدول کاربرد دارد.

By Row/Column ( ج )	fx ( ب )	% ( الف )
---------------------	----------	-----------
۱۳. کدام فرمان برای ویرایش محتوای متن جدول کاربرد دارد.

Text ( د )	EditText ( ج )	Tableedit ( ب )	Table Text ( الف )
------------	----------------	-----------------	--------------------
۱۴. کدام گزینه از ابزار Merge برای ادغام خانه‌ها در جهت ستونی کاربرد دارد.


Vertical ( د )	Columns ( ج )	Rows ( ب )	All ( الف )
----------------	---------------	------------	-------------

◀ عملی (زمان ۹۰ دقیقه)

۱. برای نقشه‌های ذیل مطلوب است:

الف) طراحی جدول مشخصات و نگارش محتويات داخل آن به کمک فرمان Table.



ب) ترسیم نقشه هر قطعه در الگوی طراحی شده به همراه ضمایم کیفیت سطح و شماره قطعه (اندازه‌گذاری نیاز نیست)

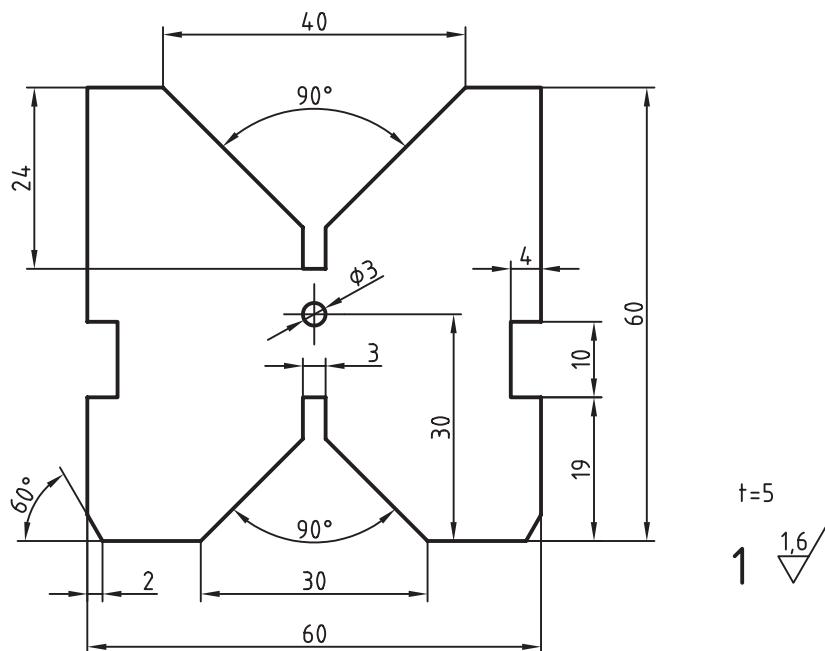


1 1,6/

2 ✓(1,6/)

نام:	تاریخ:	نام:	
محور			طراح
			رسم
			بازبین
			تصویب
کد:	04 02 1107		
گاذ:	A5		
شماره:			

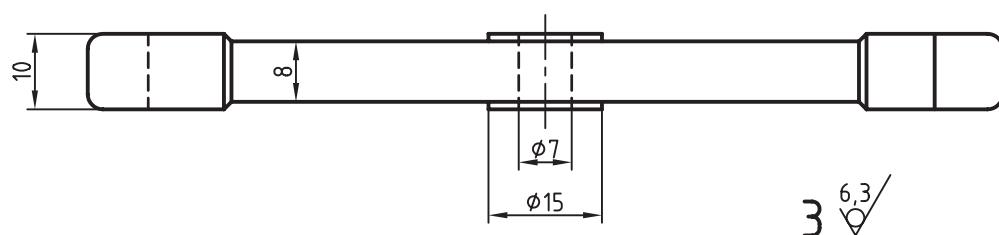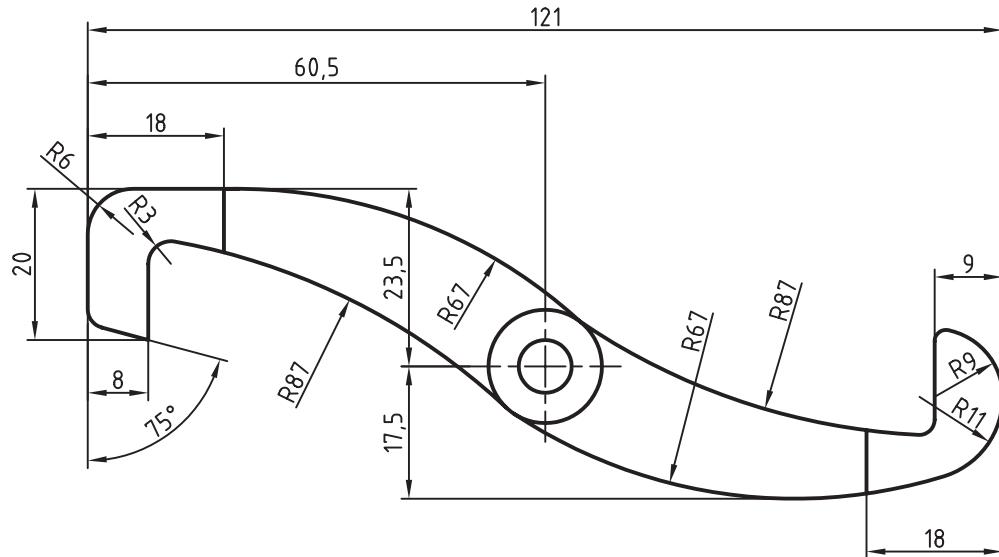


Fillets=R2

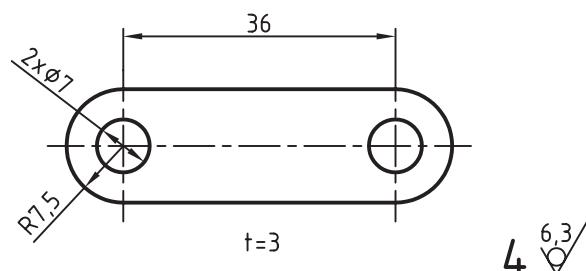

نام:	تاریخ:	
		طراح
		رسام
		بازبین
		تصویرب
کد:	P010004	
سازنده:	A4	کاغذ:
مقیاس:	1 : 2	شماره:
سازنده:		6

۲. نقشه زیر را در یک کاغذ A4 افقی با مقیاس 1:2 ترسیم و ضمایم کیفیت سطح را روی آن درج کنید.

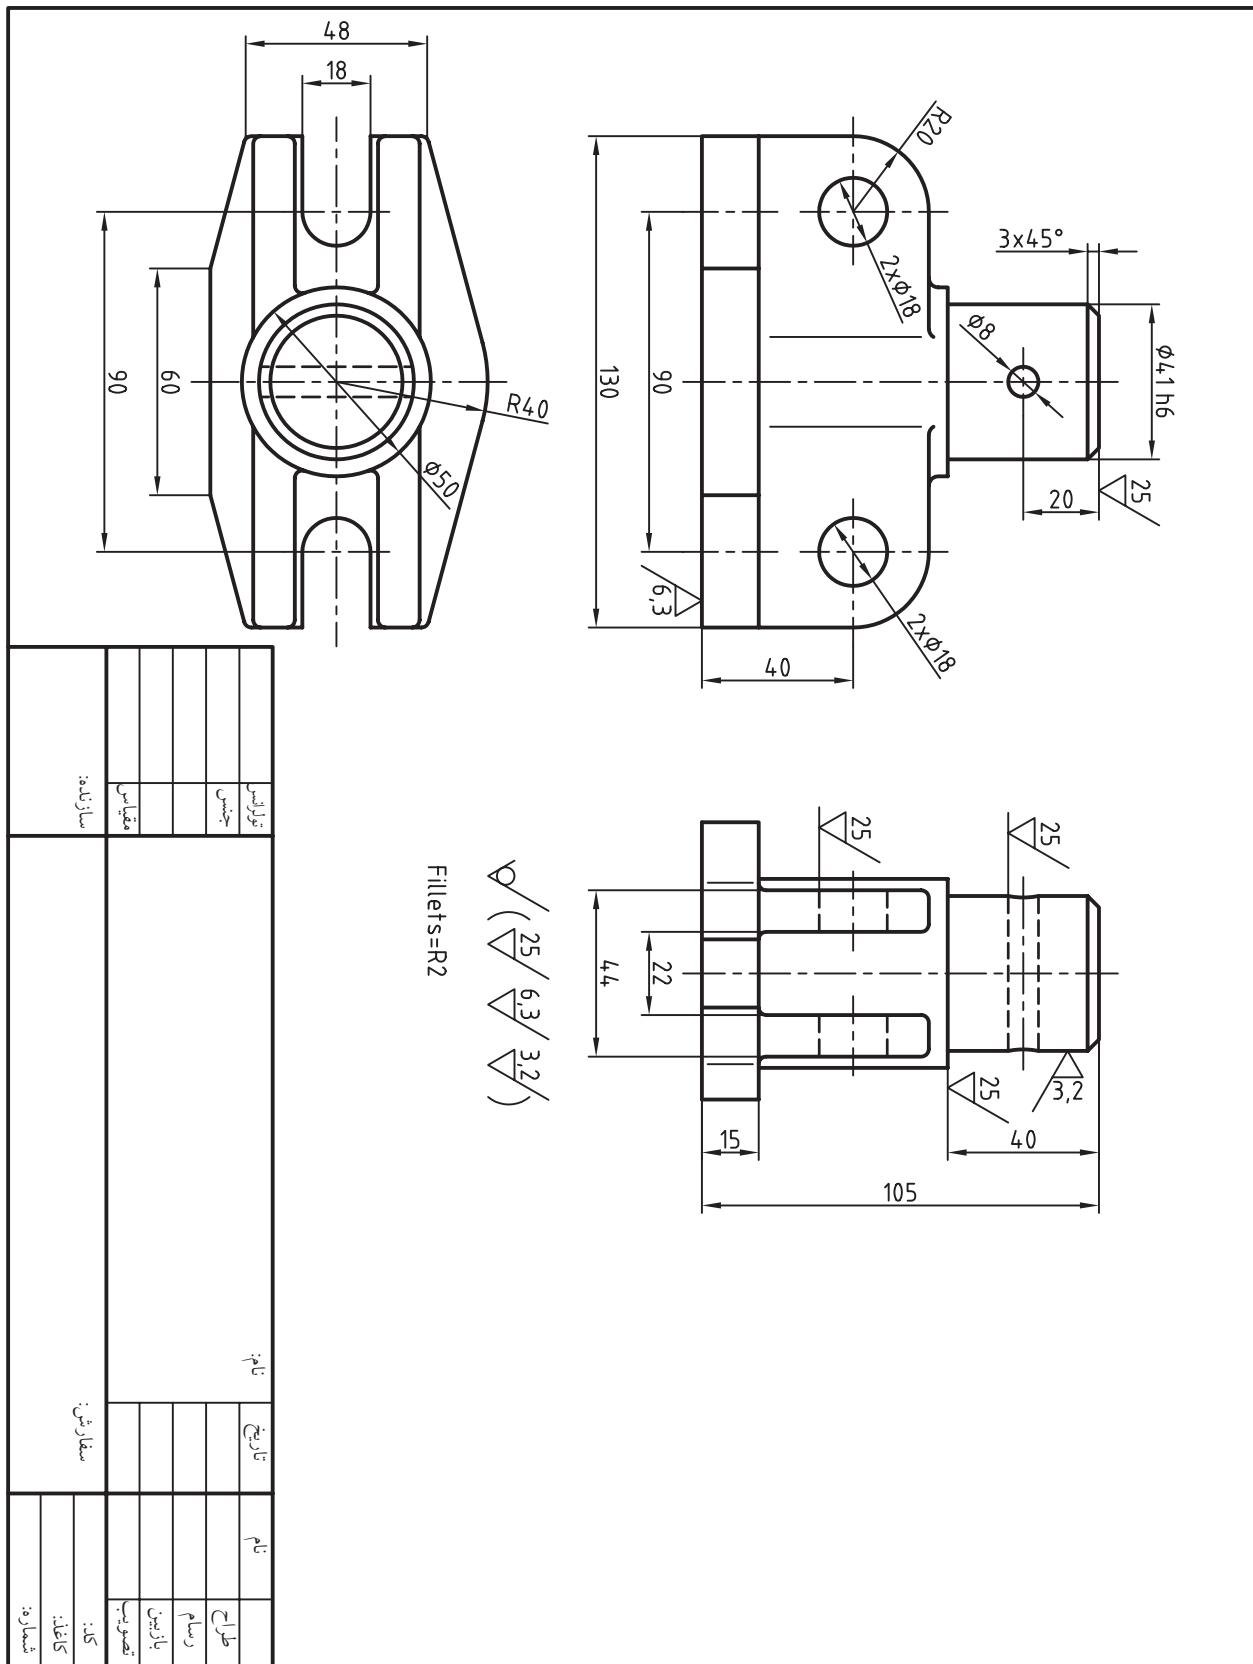

## واحد کار نهم

### اندازه‌گذاری (Dimensioning)

زمان			عنوان توانایی	شماره توانایی
جمع	عملی	نظری		
۸	۶	۲	اندازه‌گذاری مقدماتی (Basic Dimension)	۱
۱۰	۶	۴	مدیریت سبک‌های اندازه‌گذاری به کمک Dim Style فرمان	۲
۶	۴	۲	ویرایش اندازه‌های موجود از طریق DDEdit و Properties	۳
۸	۶	۲	اندازه‌گذاری تخصصی و تولرانس‌گذاری	۴



# توانایی اندازه‌گذاری مقدماتی (Basic Dimension)

پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- اجزای اصطلاحات اندازه‌گذاری را به کمک شکل معرفی کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان‌های اندازه‌گذاری مقدماتی را توضیح دهد.
- با اجرای هر یک از فرمان‌های اندازه‌گذاری نقشه‌های مختلف را اندازه‌گذاری کند.
- مراحل اجرای هر یک از فرمان‌های اندازه‌گذاری مقدماتی را بنویسد.
- شکل‌های متعدد را به کمک فرمان Quick Dimension به طور همزمان اندازه‌گذاری کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



# پیش آزمون

۱. معادل انگلیسی واژه اندازه‌گذاری چیست؟
۲. منظور از ضمائم در نقشه‌کشی صنعتی چیست؟
۳. به چه دلیل اندازه‌گذاری در نقشه‌های صنعتی اهمیت زیادی دارد؟
۴. انواع اندازه‌گذاری نقشه‌های صنعتی را نام ببرید.
۵. اجزای تشکیل‌دهنده اندازه کدام‌اند؟
۶. استانداردهای ISO برای اجزای اندازه‌گذاری چگونه است؟
۷. در توکد اندازه‌گذاری یک نقشه چگونه انجام می‌شود؟
۸. ابعاد خطی (افقی و قائم) چگونه اندازه‌گذاری می‌شوند؟
۹. قطر و شعاع دایره‌ها و کمان‌ها با چه فرمان‌هایی اندازه‌گذاری می‌شوند؟
۱۰. زاویه چگونه و با چه فرمانی اندازه‌گذاری می‌شود؟
۱۱. اندازه‌گذاری مختصاتی در توکد با چه فرمانی و چگونه اجرا می‌شود؟
۱۲. اندازه‌گذاری متواالی (زنگیری یا پی‌درپی) در توکد با چه فرمانی و چگونه اجرا می‌شود؟
۱۳. اندازه‌گذاری مبنایی (پله‌ای یا موازی) در توکد با چه فرمانی و چگونه اجرا می‌شود؟



## مقدمه

یکی از مباحث مهم و اساسی نقشه‌کشی صنعتی اندازه‌گذاری و ضمایم (Annotation) است که در اتوکد جایگاه ویژه‌ای دارد. اگرچه ضمایم نقشه علاوه بر اندازه‌گذاری کیفیت سطح، یادداشت‌های اطراف نقشه و شماره‌گذاری قطعات را نیز شامل می‌شود، اما به دلیل اهمیت اندازه‌گذاری، در اتوکد کلاسیک اغلب ضمایم نیز زیرمجموعه اندازه‌گذاری تحت عنوان Dimension است.

نکته دیگر این که در عملیات اندازه‌گذاری، نخست موقعیت و ابعاد اشیاء انتخاب شده اندازه‌گیری و سپس طبق قواعد و اصول اندازه‌گذاری درج می‌شود.

در اتوکد رعایت اصول استاندارد و قواعد اندازه‌گذاری توسط تنظیمات سبک اندازه‌گذاری (Dimension Style) قابل اجراست، ضمن این که پس از اندازه‌گذاری نیز می‌توان مؤلفه‌ها و متن اندازه را به صورت تکی یا جمعی ویرایش کرد. شایان ذکر است مؤلفه‌های اندازه‌گذاری نیز با برخی از فرمان‌های ویرایشی مانند Scale, Arrey, Mirror, Rotate, Copy, Move, Erase قابل ویرایش است.

## فرمان‌های اندازه‌گذاری (Dimension)

به دلیل اهمیت مبحث اندازه‌گذاری، در اتوکد یک منوی مستقل به این مبحث اختصاص داده شده است که مطابق فهرست زیر شامل فرمان‌های متعدد برای ایجاد و ویرایش اندازه و ضمایم مربوط است.



همچنین نوار ابزاری به شکل زیر امکان دسترسی به فرمان‌های اندازه‌گذاری را فراهم می‌کند. در این نوار علاوه بر فرمان‌های ایجاد و ویرایش اندازه و ضمائم مربوط، سبک جاری اندازه‌گذاری نیز قابل مشاهده و تنظیم است.




علاوه بر امکانات بالا با توجه به تعدد فرمان‌های اندازه‌گذاری، با وارد کردن اصطلاح Dim1 یا Dim در خط فرمان، مطابق شکل زیر این اصطلاح جایگزین Command و آماده‌ی اجرای فرمان‌های اندازه‌گذاری می‌شود.

Command: Dim ↵  
Dim:

### اجزاء تشکیل‌دهنده اندازه


همان‌طور که از قواعد نقشه‌کشی می‌دانید، در اندازه‌گذاری از اجزای مختلفی استفاده می‌شود که در اتوکد این اجزاء مطابق شکل زیر مشخص، و در هنگام اندازه‌گذاری ظاهر می‌شوند.

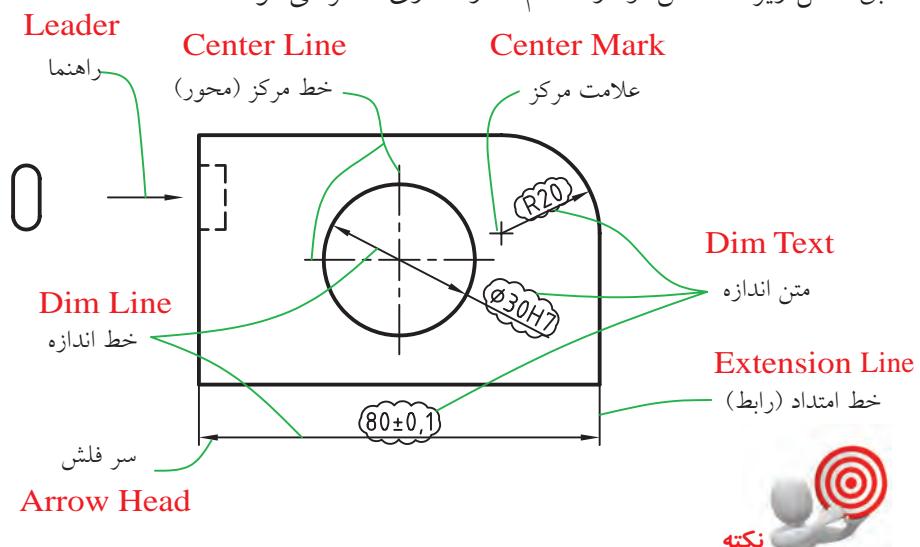


- در اتوکد کلیه اجزاء تشکیل‌دهنده اندازه و ضمائم یک شیء واحد محسوب می‌شود، مگر این‌که تجزیه شوند.
- در اتوکد اندازه و مؤلفه‌های آن به اشیاء وابسته می‌شود، یعنی با تغییر یا ویرایش شیء آن‌ها نیز تغییر می‌کند.

## انواع اندازه‌گذاری در اتوکد

مطابق اصول و قواعد اندازه‌گذاری در نقشه‌کشی، در اتوکد نیز نوع اندازه‌گذاری به نوع شیء مورد اندازه‌گیری بستگی دارد. در شکل زیر انواع اندازه‌گذاری آمده است.

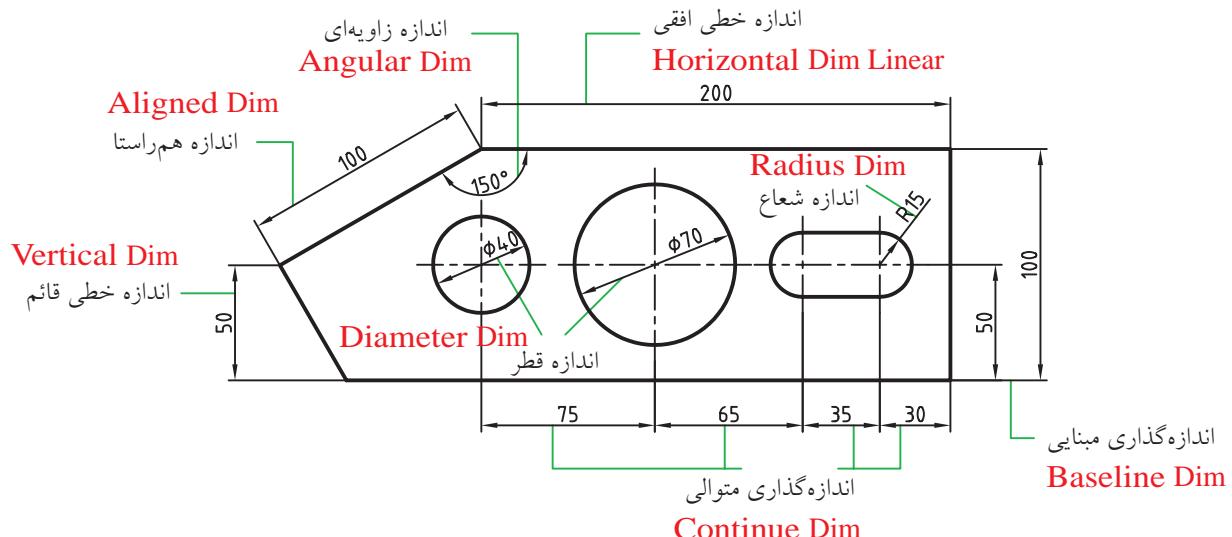

در اتوکد برای هر یک از انواع اندازه‌گذاری‌های گفته شده، فرمانی اختصاص داده شده است، که در فهرست فرمان‌های اندازه‌گذاری صفحات پیش به آن‌ها اشاره شد، ضمن آن‌که در یک فرمان ویژه به نام اندازه‌گذاری سریع (Quick Dimension) اندازه‌های گروهی را نیز می‌توان به صورت همزمان ایجاد کرد. در ادامه به عملکرد و اجرای هر یک از فرمان‌های اندازه‌گذاری می‌پردازیم.

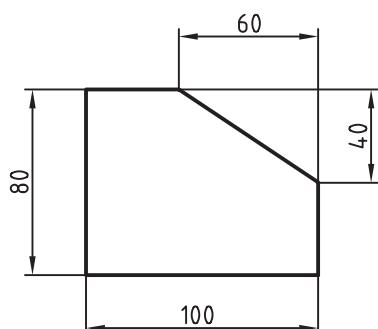

### فرمان Dim linear

این فرمان برای اندازه‌گذاری خطی به حالت افقی و قائم مطابق شکل مقابل کاربرد دارد.

#### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Linear
Command Line	dli یا dimlin یا Dimlinear
Dim:	Horizontal or Vertical

#### اجرای فرمان Dim linear

وارد کردن فرمان Dim linear به شیوه‌های درج شده در جدول مقابل امکان‌پذیر است.

## مراحل اجرای فرمان Dimlinear

Command: dim linear ↵	۱. فرمان Dim linear را وارد می کنیم.
Specify first extension line origin or <Select object>	۲. محل اولین خط رابط را تعیین می کنیم.
Specify second extension line	۳. محل خط رابط دوم را تعیین می کنیم.
Specify dimension line location or [Mtext,Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]	۴. موقعیت خط اندازه را تعیین می کنیم و یا گزینه های دیگر را انتخاب می کنیم.

### <Select Object> پیشفرض

اگر در مرحله دوم با ظهور این پیشفرض در مقابل پیغام مربوط فقط ایتر کنیم به جای تعیین محل خطوط رابط می توانیم شیئی خطی را برای اندازه گذاری انتخاب کنیم، گفتنی است این حالت برای اشیاء خطی یک تکه کاربردی است.


[گزینه Mtext]: این گزینه برای ویرایش متن اندازه به کمک امکانات ویرایش گر Text Formatting کاربرد دارد.

[گزینه Text]: این گزینه برای ویرایش متن اندازه کاربرد دارد.




متن اندازه ای که به کمک گزینه Text ویرایش شود از حالت وابسته به شیء خارج می شود به نحوی که با تغییر اندازه شیء مقدار عدد اندازه ثابت می ماند، اما در ویرایش متن اندازه به کمک Mtext در صورتی که بدون تغییر در متن اندازه گیری شده به آن پیشوند یا پسوند اضافه شود مقدار عدد اندازه در حالت وابسته به شیء باقی می ماند.


[گزینه Angle]: این گزینه برای تغییر زاویه راستای متن اندازه کاربرد دارد.

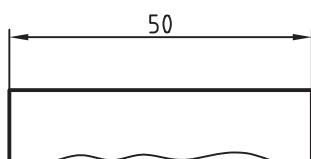


Angle=0°

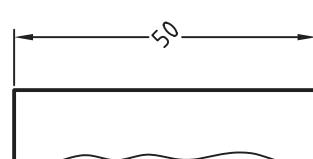


Angle=45°

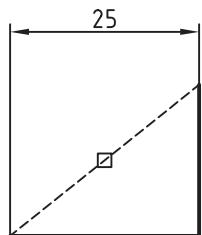

[گزینه Horizontal]: با کاربرد این گزینه، راستای خط اندازه فقط به صورت افقی امکان‌پذیر می‌گردد.

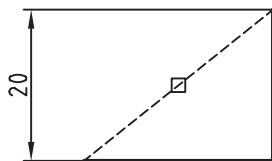

[گزینه Vertical]: با کاربرد این گزینه، راستای خط اندازه فقط به صورت قائم امکان‌پذیر می‌گردد.


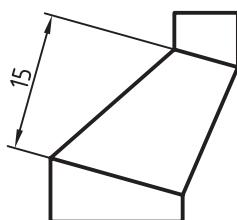


[گزینه Rotated]: این گزینه برای چرخش خط اندازه تحت زاویه مطابق با شکل مقابل کاربرد دارد.



در اتوکد طبق تنظیمات پیش‌فرض اندازه‌گذاری بین شیء مورد اندازه‌گذاری و نقطه شروع خط رابط فاصله‌ای مطابق شکل زیر تحت عنوان Offset from origin یعنی فاصله از مرجع

به وجود می‌آید که از سبک جاری اندازه‌گذاری تبعیت می‌کند، مقدار این فاصله در تنظیمات سبک اندازه‌گذاری قابل تغییر است و حتی می‌توانیم آنرا صفر کنیم، که در مبحث سبک اندازه‌گذاری به آن می‌پردازیم.

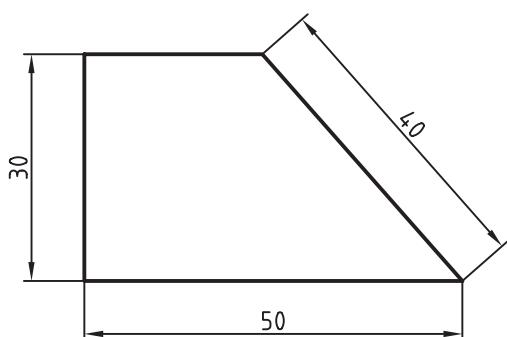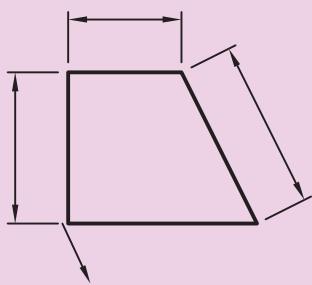

## فرمان Dim Aligned

این فرمان برای اندازه‌گذاری هم‌راستا (موازی) کاربرد دارد، البته همان‌گونه که در شکل ملاحظه می‌کنید اندازه‌گذاری خطی (linear) برای خطوط افقی و قائم نیز با این فرمان امکان‌پذیر است.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Aligned
Command Line	dal یا Dim aligned یا dimali
Dim:	Aligned or ali

### اجرای فرمان DimAligned


فرمان DimAligned مطابق شیوه‌های درج شده در جدول قابل وارد کردن است.

### مراحل اجرای فرمان Dim Aligned

Command: Dimaligned ↵	۱. فرمان Dim Aligned را وارد می‌کنیم.
Specify first extension line origin or <select object>:	۲. محل اولین خط رابط را تعیین می‌کنیم.
Specify second extension line origin:	۳. محل دومین خط رابط را تعیین می‌کنیم.
Specify dimension line location or [Mtext/Text/ Angle]:	۴. موقعیت خط اندازه را تعیین می‌کنیم.



عملکرد گزینه‌های Dim linear، MText، Text و Angle همانند فرمان Dim line است.

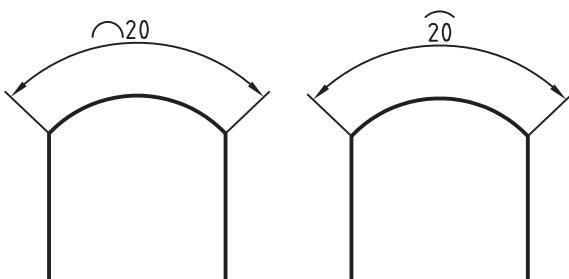

این فرمان برای اندازه‌گذاری طول کمان مطابق شکل کاربرد دارد. نوع کمان برای این منظور می‌تواند از جنس Polyline نیز باشد. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌کنید، طبق استانداردهای نقشه‌کشی علامت طول کمان در قبل و بالای متن اندازه می‌تواند درج شود. طبق پیش‌فرض نرم‌افزار علامت قبل از متن اندازه قرار می‌گیرد.

### شیوه‌های ورود فرمان


Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Arc length
Command Line	dimarc یا Dar

### اجرای فرمان Dimarc


شیوه‌های ورود فرمان Dimarc را در جدول مقابل ملاحظه می‌کنید.

## مراحل اجرای فرمان Dimarc


Command: dimarc ↵	۱. فرمان Dimarc را وارد می‌کنیم.
Select arc or polyline arc segment:	۲. کمان موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Specify arc length dimension location or [Mtext/Text/ Angle/Partial]	۳. موقعیت خط اندازه را تعیین می‌کنیم.

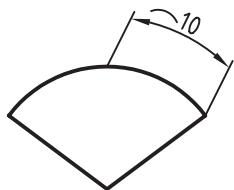

[گزینه Partial] به کمک گزینه Partial می‌توانیم طول قسمتی از یک کمان را اندازه‌گذاری کنیم.

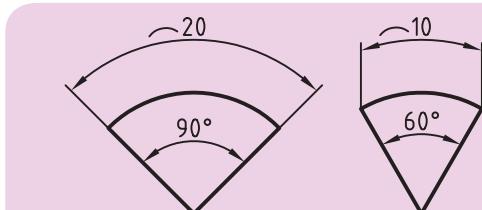

زاویه قطاع کمان اگر کمتر از ۹۰ درجه باشد خطوط رابط در امتداد شعاع نخواهد بود.

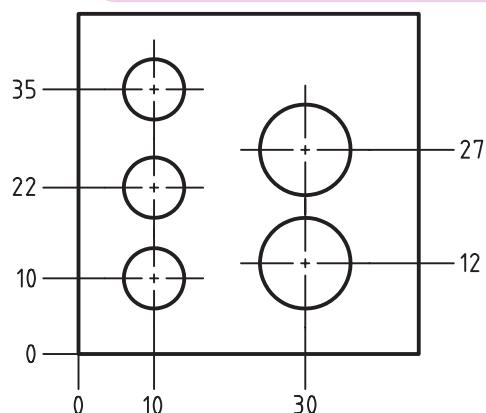

## فرمان Dim ordinate

این فرمان برای اندازه‌گذاری مختصاتی مطابق شکل کاربرد دارد. این نوع اندازه‌گذاری در واقع تعیین اندازه موقعیت نقاط انتخابی نسبت به یک مبنای است که به کمک یک خط راهنمای مشخص می‌شود.



در اندازه‌گذاری مختصاتی مبنای مختصات به صورت پیش‌فرض همان مبدأ دستگاه مختصاتی است، اما می‌توان این مبنای را به نقطه دیگری نظری گوشه تصویر انتقال داد.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Ordinate
Command Line	dal یا Dimordinate یا dimali
Dim:	ordinate or ord

## اجرای فرمان Dim ordinate

فرمان Dim ordinate را به شیوه‌های درج شده در جدول می‌توانیم وارد کنیم.

### مراحل اجرای فرمان Dim ordinate

Command: dim ordinate ↵	۱. فرمان Dim ordinate را وارد می‌کنیم.
Specify feature location:	۲. موقعیت مشخصه اندازه را تعیین می‌کنیم.
Specify leader end point or [Xdatum/Ydatum/ Mtext/text/Angle]	۳. انتهای خط راهنمای اندازه را تعیین می‌کنیم.

[گزینه Xdatum]: با وارد کردن حرف X در مرحله ۲، مبنا فقط محور X محسوب می‌شود، در نتیجه مختصات Y تعیین می‌گردد.

[گزینه Ydatum]: با وارد کردن حرف Y در مرحله ۲، مبنا فقط محور Y محسوب می‌شود. در نتیجه مختصات X تعیین می‌گردد.



اگر فرمان ordinate را از ورودی مستقیم Dim اجرا کنیم، یک مرحله به مراحل فوق به شرح زیر اضافه می‌شود.

Enter dimension text < مقدار پیش‌فرض >:

که به مفهوم وارد کردن متن اندازه برای مختصات نقطه انتخاب شده است.

این حالت در فرمان‌های دیگر اندازه‌گذاری وجود دارد.


### انتقال مبدأ مختصات به محل دیگر

اگر چه این مسئله خود دارای یک فرمان مستقل (UCS) است و فرایند خاص خود را دارد، اما در اندازه‌گذاری مختصاتی در حد رفع نیاز به آن می‌پردازیم.

### مراحل انتقال مبدأ مختصات به محل دیگر

Command: UCS ↵	۱. فرمان UCS را وارد می‌کنیم.
Specify origin UCS...	۲. محل جدید مبدأ مختصات را تعیین می‌کنیم.
Specify point on x-axis or <accept>:	۳. جهت محور X را تعیین می‌کنیم و یا با ایتر کردن جهت پیش‌فرض را می‌پذیریم.

## فرمان Dim radius

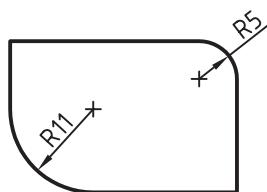

این فرمان برای اندازه‌گذاری شعاع کمان و دایره کاربرد دارد. در این نوع اندازه‌گذاری حرف R به صورت خودکار توسط اتوکد قبل از عدد اندازه درج می‌گردد. همچنین در صورتی که فضای کافی برای متن اندازه و فلش موجود باشد آنها را داخل و در غیر این صورت آنها را در خارج از شکل درج می‌نماید. البته هنگامیا پس از اندازه‌گذاری جایگاه متن اندازه قابل ویرایش نیز هست.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Radius
Command line	dim radius یا dimrad یا dra
Dim:	rad یا radius


### اجرای فرمان Dim radius

فرمان dim radius مطابق شیوه‌های مندرج در جدول قابل وارد کردن است.

### مراحل اجرای فرمان Dim radius

Command: dimradius/dimrad	۱. فرمان Dim radius را وارد می‌کنیم.
Select arc or circle:	۲. کمان یا دایره موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]	۳. موقعیت خط اندازه را تعیین می‌کنیم یا به کمک گزینه‌های دیگر متن اندازه را ویرایش می‌کنیم.

## فرمان Dim diameter

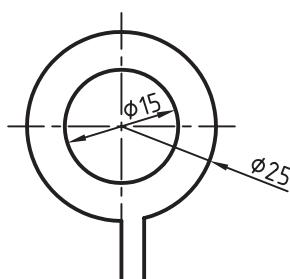

این فرمان برای اندازه‌گذاری قطر دایره و کمان کاربرد دارد. در اندازه‌گذاری قطر، علامت  $\varnothing$  مطابق با استاندارد اندازه‌گذاری نقشه‌کشی صنعتی قبل از عدد اندازه نیاز است که اتوکد به صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد، همچنین متن اندازه و فلش با توجه به فضای کافی داخل یا خارج شکل درج می‌گردد، ضمن این‌که می‌توانیم به صورت دلخواه نیز محل آن را تعیین کنیم.


## اجرای فرمان dim diameter

این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول قابل وارد کردن است.


شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Diameter
Command Line	Dimdiameter یا dimdia یا ddi
Dim:	diameter یا dia

### مراحل اجرای فرمان Dim diameter

- فرمان dim diameter یا dimdia را وارد می‌کنیم.
- دایره یا کمان موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
- موقعیت خط اندازه را تعیین می‌کنیم یا به کمک گزینه‌های دیگر متن اندازه را ویرایش می‌کنیم.

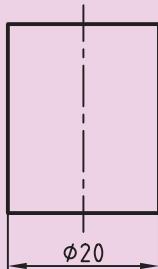

چنانچه بخواهیم علامت قطر را به عدد اندازه در نمای غیر دایره‌ای اضافه کنیم، باید به کمک فرمان dim linear یا dimaligned اقدام به اندازه‌گذاری کنیم و با ویرایش متن اندازه به کمک گزینه‌های text یا Mtext علامت  $\emptyset$  (%) را به عدد اندازه بیفزاییم.

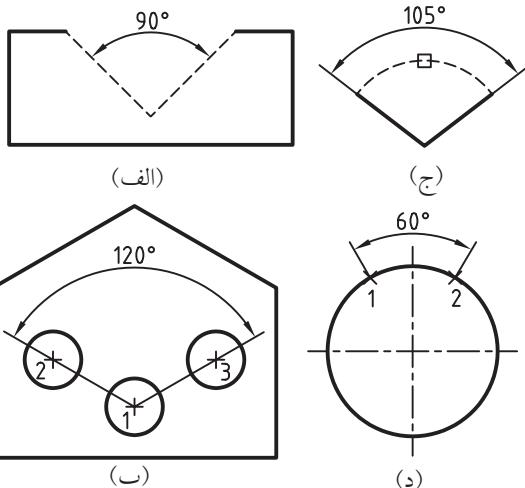

## فرمان Dim angular

این فرمان برای اندازه‌گذاری زاویه طبق شرایط زیر کاربرد دارد.

- زاویه بین دو خط انتخابی (شکل الف)

- زاویه متشکل از راستای سه نقطه (شکل ب)

- زاویه قطاع یک کمان انتخاب شده (شکل ج)

- زاویه قطاع قسمتی از یک دایره (شکل د)

در اندازه‌گذاری زاویه با فرمان dim angular مطابق استاندارد نقشه‌کشی

علامت درجه ( ${}^{\circ}$ ) به عدد اندازه اضافه می‌گردد.

### اجرای فرمان dim angular


این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول قابل اجراءست.

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Angular
Command line	dimangular یا dimang یا dan
Dim:	angular or ang

### مراحل اجرای فرمان Dim angular

Command: dim angular یا dimang ل	۱. فرمان Dim angular را وارد می‌کنیم.
Select arc , circle, line or <Specify vertex>:	۲. خط اول زاویه را انتخاب می‌کنیم، ضمن این‌که می‌توانیم کمان یا دایره را نیز انتخاب کنیم.
Select second line:	۳. خط دوم زاویه را انتخاب می‌کنیم.
Specify dimension arc line location or [Mtext/ Text/Quadrant]	۴. موقعیت خط اندازه را تعیین می‌کنیم.

**<پیش‌فرض Specify Vertex>**: اگر در مرحله ۲ ایتر کنیم می‌توانیم با عنوان رأس زاویه و دو نقطه دیگر به عنوان راستای اضلاع زاویه مزبور اندازه‌گذاری زاویه را انجام دهیم.  
**[گزینه Quadrant]:** با کاربرد این گزینه اندازه یک زاویه از بین زاویه مقابله و زوایای مکمل آن قابل انتخاب است، به نحوی که با وارد کردن حرف Q در محدوده زاویه موردنظر کلیک می‌کنیم که پس از آن حتی با حرکت ماوس فقط متن اندازه جایه‌جا می‌شود. چون با انتخاب دو ضلع در حالت عادی چهار حالت طبق شکل زیر قابل اندازه‌گذاری است.

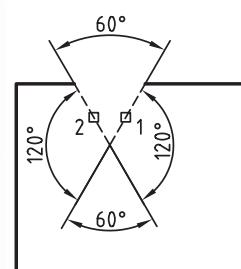


چنانچه بخواهیم یک پخ را مطابق شکل مقابل و نظیر آن اندازه‌گذاری کنیم بایستی ابتدا توسط فرمان dimlinear اقدام به اندازه‌گذاری خطی کنیم و با ویرایش متن اندازه در هنگام اندازه‌گذاری یا پس از آن علامت  $(\%d)$  را به عدد اندازه اضافه کنیم.

## دستور کار شماره ۱

نقشه زیر را در کاغذ A4 متریک رسم و اندازه‌گذاری کنید.

(زمان: ۲۵ دقیقه)

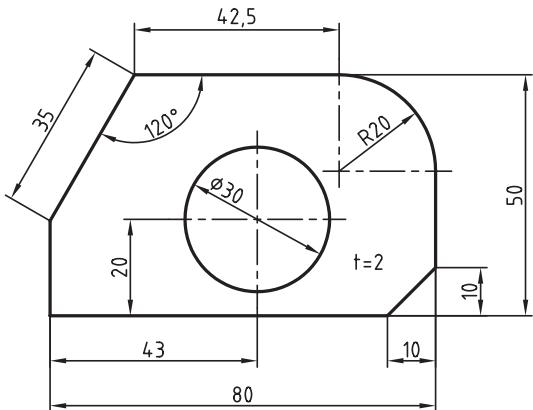


### مراحل اجرا


۱. یک کاغذ A4 متریک را که قبلاً آماده‌سازی کرده‌اید باز کنید و با نام Dim1 ذخیره کنید.

تذکر: یک لایه به نام dim تنظیم و آن را به اندازه‌گذاری اختصاص دهید.


۲. نقشه را مطابق شکل زیر در لایه‌های مربوط رسم کنید.

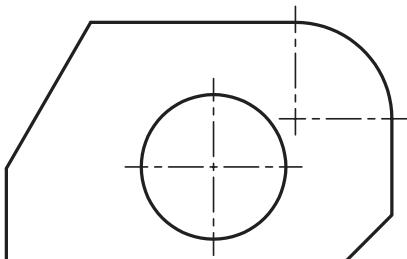

۳. به کمک فرمان‌های Dim linear و Dim Aligned اندازه‌های خطی و همسرستا را مطابق شکل زیر ایجاد کنید.

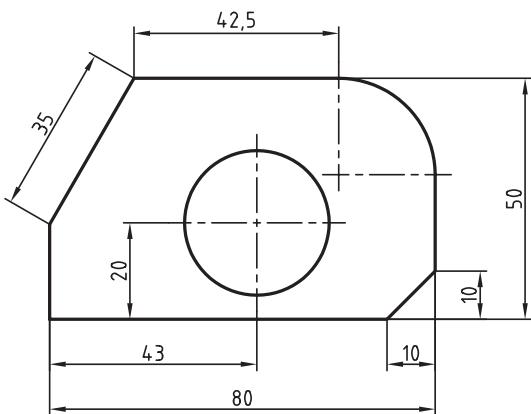

۴. به کمک فرمان‌های Dim Radius و Dim Diameter و Dim Angular اندازه‌های شعاعی، قطری و زاویه‌ای را مطابق شکل زیر ایجاد کنید.

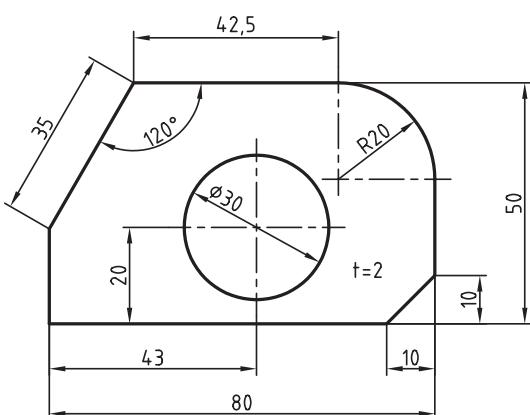


۵. به کمک فرمان Single line Text زیرنویس ضخامت قطعه را ایجاد کنید.

۶. نقشه خود را ذخیره کنید.


۷. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## فرمان Dim base line


این فرمان برای اندازه‌گذاری مبنایی اعم از پله‌ای یا غیرپله‌ای مطابق شکل‌های زیر کاربرد دارد.

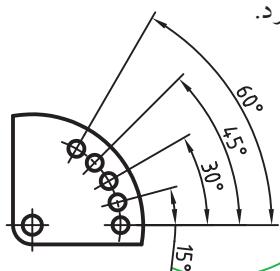

(ج) اندازه‌گذاری پله‌ای زاویه‌ای

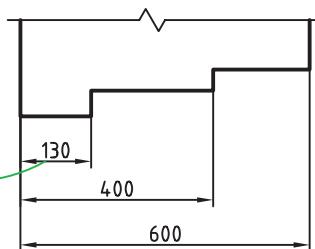

(ب) اندازه‌گذاری پله‌ای خطی

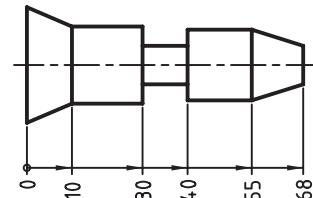

(الف) اندازه‌گذاری مبنایی غیرپایه‌ای

همان‌طور که در شکل‌های بالا مشاهده می‌کنید اندازه‌گذاری خطی و زاویه‌ای را به صورت مبنایی می‌توان انجام داد. برای این منظور ابتدا باید اولین قسمت نسبت به مبدأ به کمک فرمان‌های Dim Aligned، Dim و Dim Angular "linear Dim Ordinate" انداده‌گذاری شود و پس از آن، سایر اندازه‌ها به کمک فرمان Dim baseline نسبت به انداده مبدأ انداده‌گذاری گردد. در این فرایند ابتدای انداده اولیه انتخابی (موقعیت خط رابط اول انداده) به عنوان خط رابط اول کلیه انداده‌های بعدی محاسبه می‌گردد.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension toolbar	
Dimension Menu	Base line
Command Line:	dimbaseline یا dimbase یا dba
Dim:	Base line یا bas

### اجرای فرمان dim baseline

این فرمان به شیوه‌های متعددی طبق جدول رو به رو قابل ورود است.

### مراحل اجرای فرمان dim base line

Command: dimbaseline یا dba لے	۱. فرمان Dim base line را وارد می‌کنیم.
Select base dimension:	۲. یک اندازه خطی، مختصاتی یا زاویه‌ای را به عنوان انداده مبدأ انتخاب می‌کنیم.
Specify second extension line origin or [undo/select]<Select>	۳. موقعیت خط رابط دوم (برای دومین انداده) را تعیین می‌کنیم.
Specify second extension line origin or [undo/select]<select>	۴. موقعیت خط رابط دوم (برای سومین انداده) را تعیین می‌کنیم.
Specify a second extension line origin or [undo/select]<select>:	۵. موقعیت خط رابط دوم (برای چهارمین انداده) را تعیین می‌کنیم و یا برای پایان دادن به فرمان دو بار ایتر می‌کنیم یا کنسل می‌کنیم.



نکته

اگر در فایل جاری اخیراً اندازه‌گذاری خطی، مختصاتی یا زاویه‌ای انجام شده باشد، به محض ورود فرمان `dim base line`، آخرین اندازه به عنوان مبنا انتخاب می‌شود و در پیغام‌های بعد موقعیت خط رابط دوم درخواست می‌گردد.





آیا می‌دانید

چنانچه در اجرای فرمان `dim base line`، از اندازه انتخاب شده به عنوان مبنا از نوع مختصاتی باشد بعد از آن پیغام `Specify feature location or [undo/select]` صادر می‌شود که به مفهوم تعیین موقعیت مختصه بعدی است.

[گزینه Undo]: با وارد کردن حرف U آخرین مرحله اندازه‌گذاری شده لغو می‌گردد.  
[گزینه Select]: به کمک این گزینه می‌توانیم در هر یک از مراحل اجرای فرمان `dim base line` مبنایی جدید انتخاب کنیم تا ادامه اندازه‌گذاری نسبت به آن انجام شود.

## فرمان Dim Continue

این فرمان برای اندازه‌گذاری متواالی<sup>۱</sup> مطابق اشکال زیر کاربرد دارد.

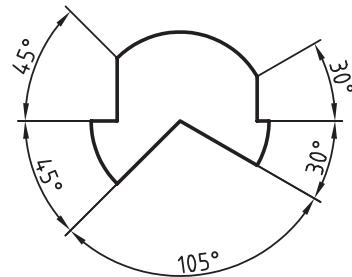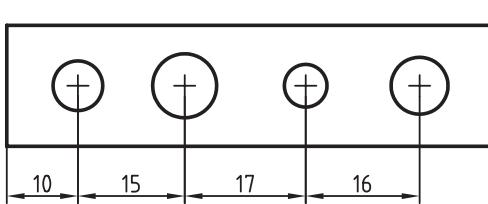

همان‌طور که در شکل‌های فوق مشاهده می‌کنید انواع اندازه‌های خطی، زاویه‌ای و همچنین مختصاتی را به کمک فرمان `dim continue` می‌توانیم اندازه‌گذاری کنیم.

در این نوع اندازه‌گذاری نیز همانند اندازه‌گذاری مبنایی بایستی ابتدا یک اندازه را به کمک فرمان‌های `dim angular` و `dim coordinate` نموده و سپس نسبت به آن اندازه‌گذاری متواالی را انجام دهیم.

در این فرایند دومین خط رابط از هر اندازه به عنوان اولین خط رابط اندازه بعدی محسوب می‌گردد. و در حقیقت اندازه‌گذاری به صورت نسبی انجام می‌شود.

۱. به اندازه‌گذاری متواالی، اندازه‌گذاری زنجیری یا پی در پی نیز می‌گویند.

## اجرای فرمان dim continue

این فرمان به شیوه‌های متعدد طبق جدول روبرو قابل وارد کردن است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Continue
Command line	dimcontinue یا dimcon یا dco
Dim:	Continue یا con

### مراحل اجرای فرمان Dim Continue

Command: dim continue/dco ↵	۱. فرمان Dim Continue را وارد می‌کنیم.
Select continued dimension:	۲. یک اندازه خطی، مختصاتی یا زاویه‌ای را انتخاب می‌کنیم.
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>	۳. موقعیت خط رابط دوم برای دومین اندازه را تعیین می‌کنیم.
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>	۴. موقعیت خط رابط دوم برای سومین اندازه را تعیین می‌کنیم.
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>	۵. موقعیت خط رابط دوم برای چهارمین اندازه را تعیین می‌کنیم یا برای پایان دادن به فرمان دو بار ایتر می‌کنیم یا کنسل می‌کنیم.




اگر در فایل جاری اخیراً اندازه‌گذاری خطی، مختصاتی یا زاویه‌ای انجام شده باشد، به محض ورود فرمان dim continue آخرین اندازه به عنوان اندازه اول انتخاب می‌شود و در پیغام‌های بعد موقعیت خط رابط دوم درخواست می‌شود.


## دستور کار شماره ۲

نقشه رویه را در کاغذ A4 متریک رسم و اندازه گذاری کنید.


(زمان: ۴۵ دقیقه)

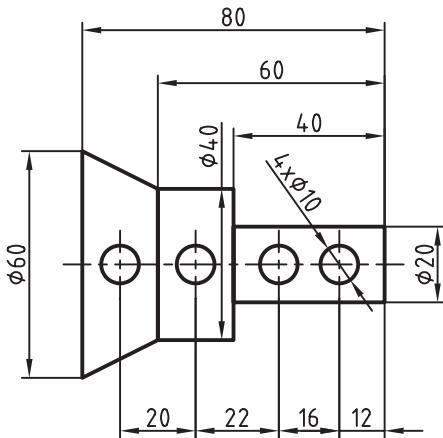


### مراحل اجرا:

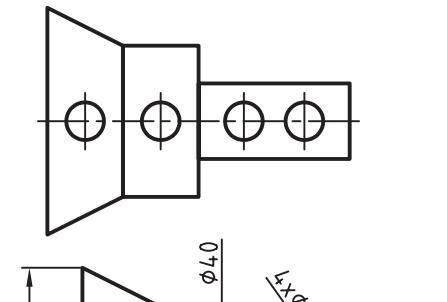

۱. یک کاغذ A4 را که قبلاً آماده سازی کرده اید باز و با نام Dim2 ذخیره کنید.

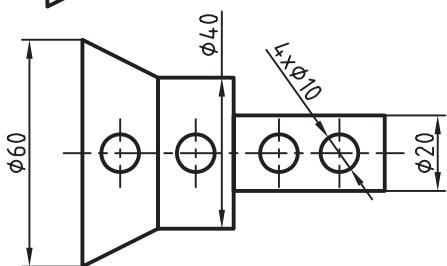


۲. نقشه را مطابق شکل رویه را در لایه های مربوط رسم کنید.

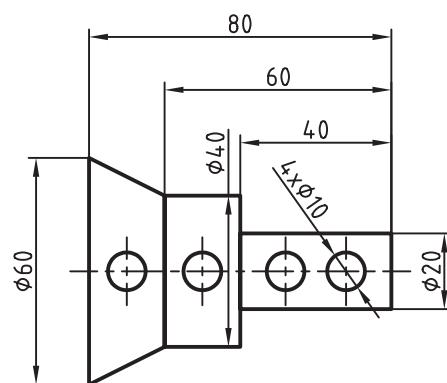

۳. به کمک فرمان های Dim linear و Diameter اندازه های قطری را مطابق شکل رویه را ایجاد کنید.

**راهنمایی:** عالیم Ø و ضمایم 4xØ10 را به کمک گزینه Mtext در هنگام اندازه گذاری اضافه کنید.

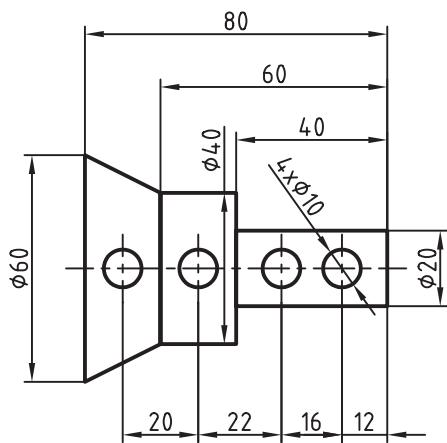


۴. ابتدا اندازه طولی 40 را به کمک فرمان Dim linear و سپس اندازه های طولی 60 و 80 را به کمک فرمان Dim Base line ایجاد کنید.

۵. ابتدا اندازه طولی 12 را به کمک فرمان Dimlinear و سپس اندازه های طولی 22، 16 و 20 را به کمک فرمان Dim Continue ایجاد کنید.

۶. نقشه خود را ذخیره کنید.

۷. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

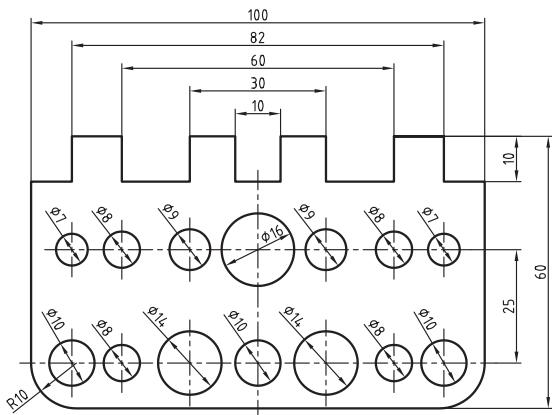

## فرمان Quick Dimension

این فرمان به مفهوم اندازه‌گذاری سریع برای اندازه‌گذاری همزمان جمعی از ترسیمات هندسی مختلف یک نقشه همانند نقشه‌ی زیر کاربرد دارد.

در این نقشه هر مجموعه از اندازه های متواالی، پله ای متقارن و قطری به صورت همزمان توسط فرمان Qdim اندازه گذاری شده است، بدیهی است که در نقشه های شلوغ کاربرد این فرمان در افزایش سرعت عمل اندازه گذاری بسیار مؤثر است، چراکه برای مثال اندازه گذاری همزمان ۲۰ عدد دایره به جای ۲۰ بار اندازه گذاری آنها سودمندتر است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension toolbar	
Dimension Menu	Quick Dimension
Command line	Qdim

## احجای فرمان Quick Dimension

این فرمان نیز به شیوه‌های مندرج در جدول روبرو قابل وارد کردن است.

مراحل اجرای فرمان Q Dim	
Command: QDim ↵	۱. فرمان Q Dim را وارد می کنیم.
Select Geometry to dimension:	۲. ترسیمات هندسی را انتخاب می کنیم.
Select Geometry to dimension:	۳. ترسیمات هندسی دیگری انتخاب می کنیم یا برای پایان دادن به انتخاب اینتر می کنیم.
Specify dimension line position, [Continuous/ Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/ Diameter/..../datumPoint/Edit/seTtings] <Continuous>:	۴. موقعیت خطوط اندازه را تعیین می کنیم یا گزینه های دیگر را به منظور انتخاب نوع اندازه گذاری وارد می کنیم.

[**گزینه Continuous**]: این گزینه برای اندازه‌گذاری همزمان چندین اندازه به صورت متوالی کاربرد دارد، ضمن این که کاربرد این گزینه در فرمان **Qdim** در مقایسه با فرمان **dim continue** نیازی به اندازه اولیه ندارد.

[**گزینه Staggered**]: این گزینه برای اندازه‌گذاری همزمان چندین اندازه به صورت پله‌ای متقاضی کاربرد دارد.



طبق پیش فرض متن اندازه در این نوع اندازه‌گذاری به صورت زیگزاگ (یکی در میان چپ و راست) درج می‌شود، البته این حالت قابل ویرایش است.


[گزینه Base line]: این گزینه برای اندازه‌گذاری همزمان چندین اندازه به صورت مبنایی پله‌ای کاربرد دارد. در این گزینه نیز نیازی به معرفی اندازه‌ای به عنوان مبنای است و مبنای اولین شیء ترسیم شده، مبنای محسوب می‌شود.

[گزینه Ordinate]: این گزینه برای اندازه‌گذاری همزمان چندین اندازه به صورت مختصاتی کاربرد دارد.

[گزینه Radius]: این گزینه برای اندازه‌گذاری شعاعی چندین کمان یا دایره به صورت همزمان کاربرد دارد.

[گزینه Diameter]: این گزینه برای اندازه‌گذاری قطری چندین دایره به صورت همزمان کاربرد دارد.

[گزینه datum Point]: با وارد کردن حرف P به کمک این گزینه می‌توانیم نقطه مبنای اندازه‌گذاری مبنایی و مختصاتی را تنظیم کنیم.

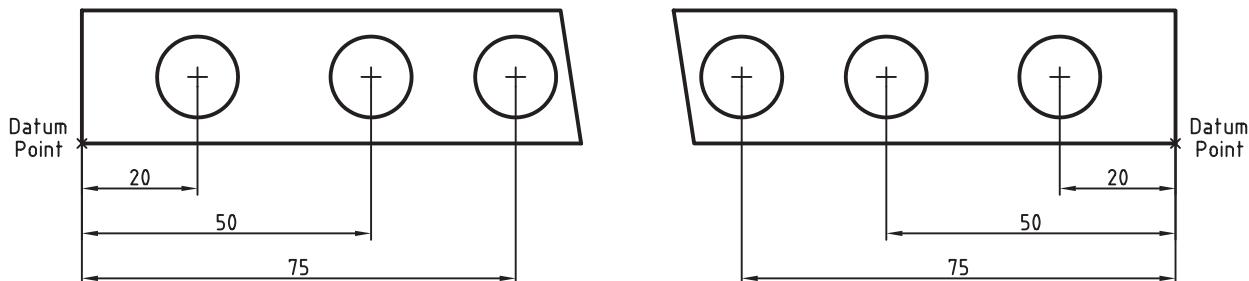

[گزینه Edit]: به کمک این گزینه می‌توان یک یا چند اندازه را به مجموعه در حال اندازه‌گذاری اضافه یا کم کنیم، به نحوی که با وارد کردن حرف E پیغام زیر صادر می‌شود:

Indicate dimension point to remove, or [Add/exit] <exit>:


در این پیغام انتخاب نقطه‌ای مبنی بر حذف اندازه آن نقطه از مجموعه درخواست می‌شود و در صورتی که بخواهیم اندازه دیگری اضافه کنیم ابتدا باید گزینه Add و سپس نقطه‌ی موردنظر برای اندازه‌گذاری را انتخاب کنیم. زیر گزینه Exit نیز برای خروج از این مرحله کاربرد دارد.

[گزینه seTting]: این گزینه برای تنظیم نوع وابستگی اندازه به اشیاء کاربرد دارد، به نحوی که با وارد کردن حرف T دو زیر گزینه به شرح زیر قابل انتخاب است، زیر گزینه Endpoint برای وابستگی اندازه‌ها به نقطه‌ی انتهای مجموعه اندازه‌گذاری شده و زیر گزینه Intersection برای وابستگی اندازه‌ها به تلاقی اندازه‌ها (نقطه مشترک بین دو اندازه) کاربرد دارد.

## دستور کار شماره ۳


نقشه زیر را در کاغذ A4 متریک رسم و اندازه‌گذاری کنید.

(زمان: ۴۵ دقیقه)

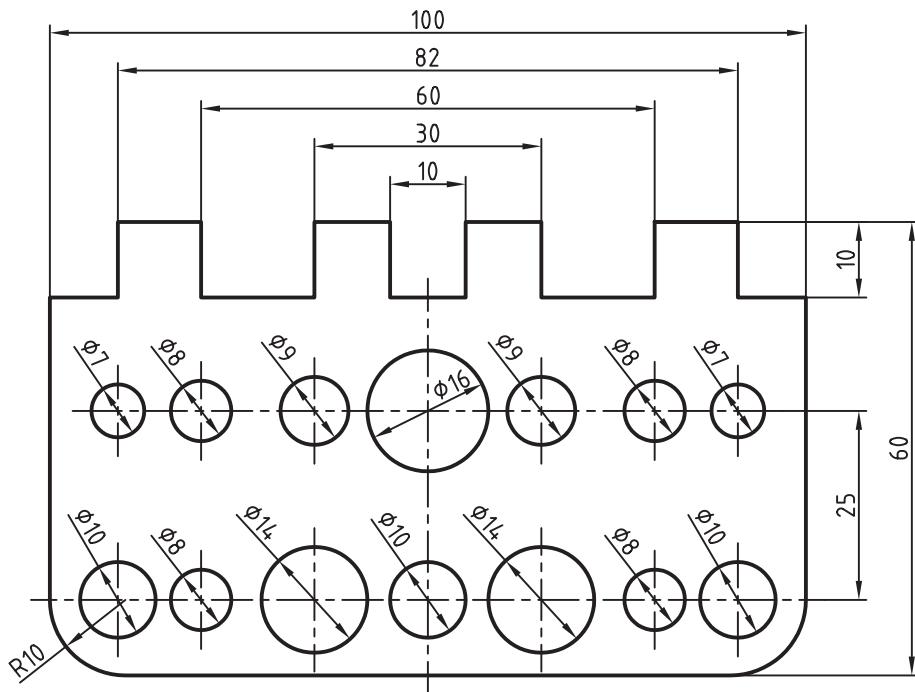


### مراحل اجرا

۱. یک کاغذ A4 متریک را که قبلاً آماده‌سازی کرده‌اید باز و به نام Dim3 ذخیره کنید.
۲. نقشه را مطابق شکل زیر در لایه‌های مربوطه رسم کنید.

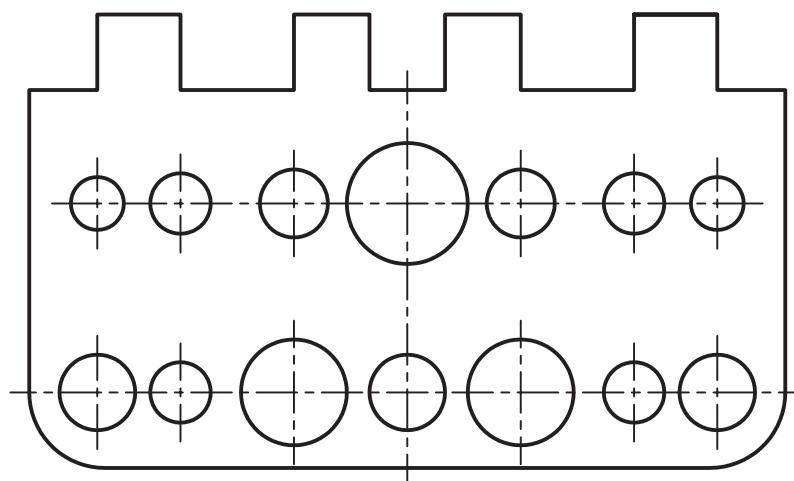


۳. در لایه اندازه‌گذاری (Dim)، به کمک فرمان Diameter و گزینه Quick Dimension تمامی دایره‌های نقشه را مطابق شکل زیر به‌طور همزمان اندازه‌گذاری کنید.


راهنمایی: برای این‌که اندازه‌گذاری قطر دایره‌ها مطابق شکل کتاب درآید پس از انتخاب گزینه Diameter جهت ماوس را در راستای حدود ۱۳۵ درجه تنظیم و کلیک کنید.

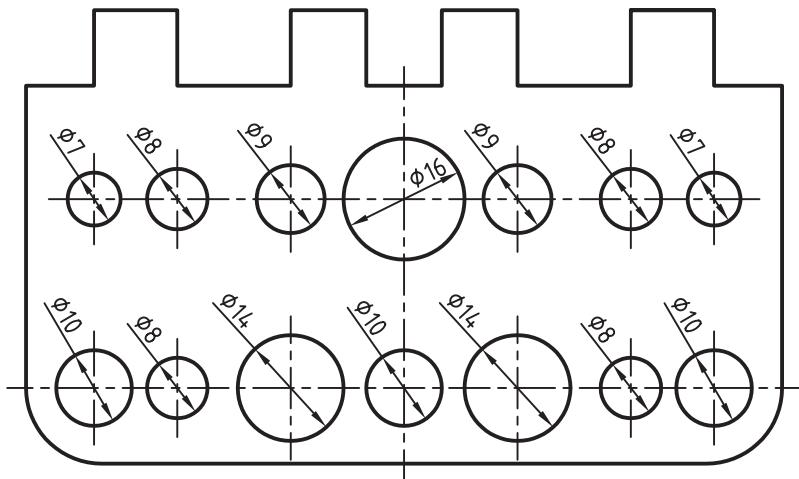

۴. مجدداً به کمک فرمان Staggered Quick Dimension البته این دفعه با گزینه اندازه‌های مبنایی متقارن را مطابق شکل زیر ایجاد کنید.

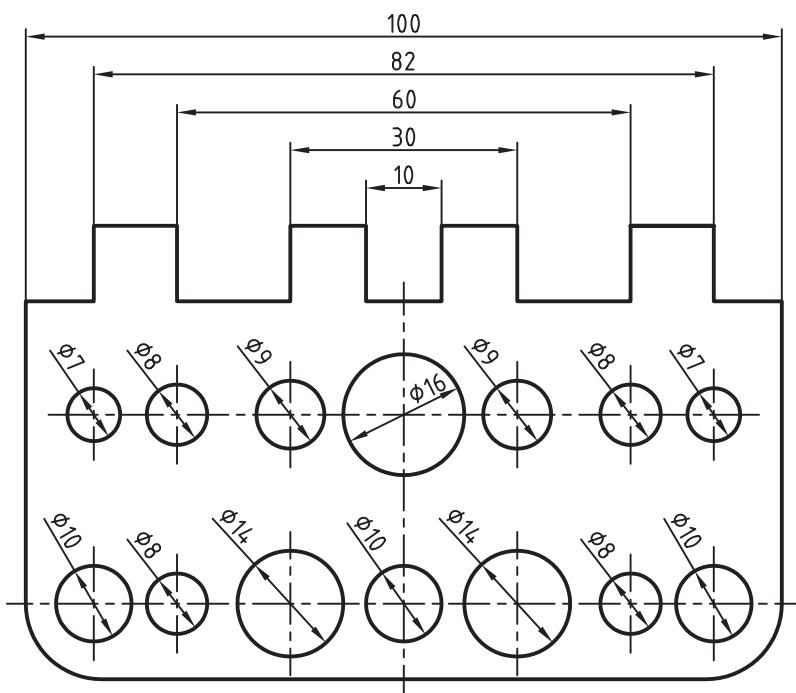

۵. اندازه شعاع R10 را به کمک فرمان DimRadius و سایر اندازه‌ها (10، 25، 60) را به کمک فرمان Dim linear مطابق شکل زیر ایجاد کنید.

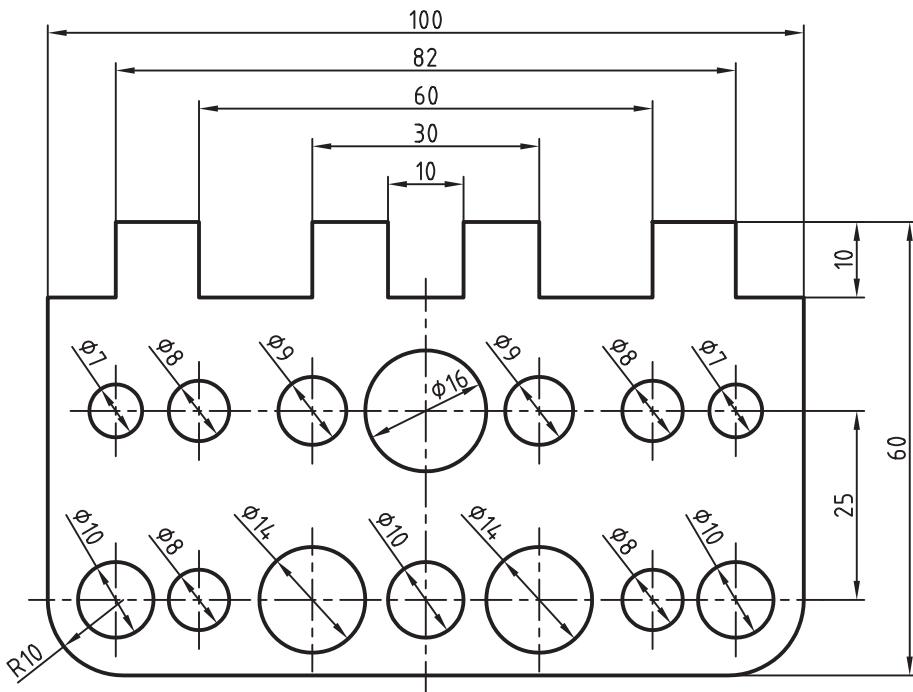


۶. نقشه خود را ذخیره کنید.  
۷. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی

نظری ◀

- نوع اندازه‌گذاری هر یک از قسمت‌های تصویر زیر را مانند صفحه ۱۰۵ به صورت لاتین و فارسی بنویسید.

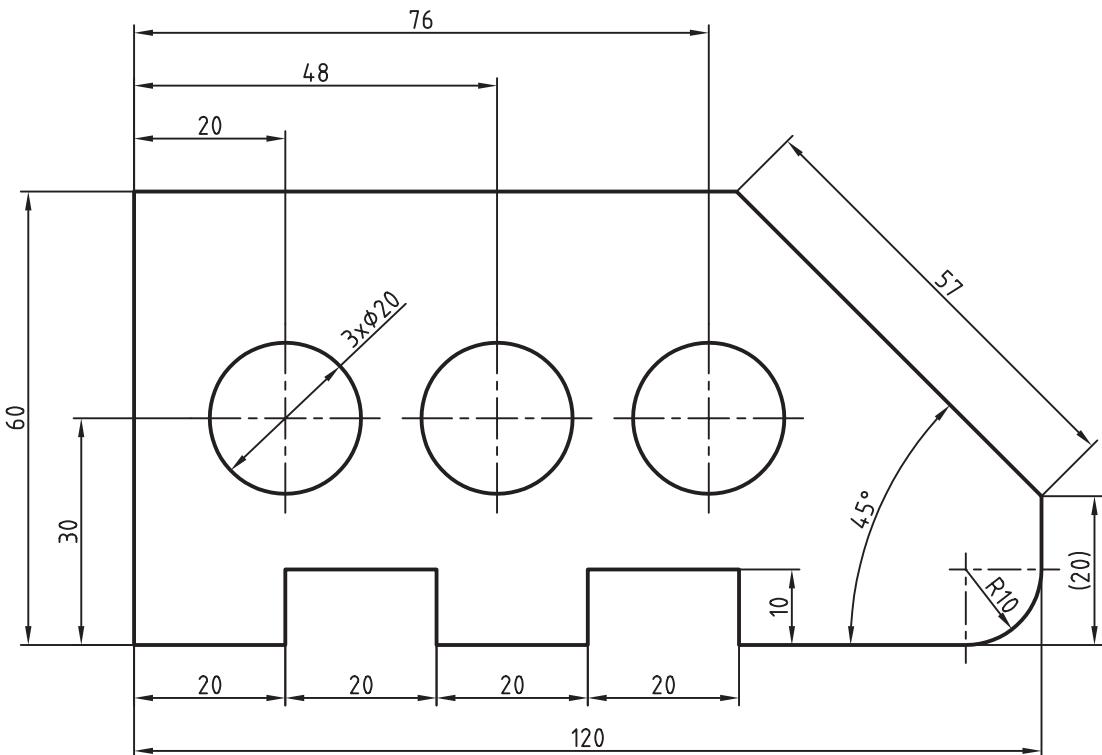


- مراحل اجرای فرمان Dim linear را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim Aligned را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim Arc را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim Ordinate را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim Radius را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim diameter را بنویسید.
- مراحل اجرای فرمان Dim angular را در اجرای فرمان Dim Angular بنویسید.
- مفهوم پیغام‌های زیر را در اجرای فرمان Dim Angular بنویسید.

Command: dimang ↵

Select arc, circle, line or <Specify Vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location, or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:

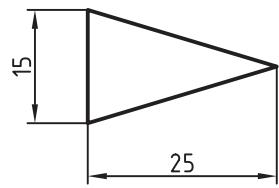

۹. مراحل اجرای فرمان Dim Baseline را بنویسید.


۱۰. مراحل اجرای فرمان Dim Continue را بنویسید.

۱۱. اندازه 15 در شکل رو به رو را هم به کمک فرمان Dim linear و هم به کمک فرمان Dim Aligned می‌توان اندازه‌گذاری کرد.

نادرست  درست

۱۲. اندازه 25 در شکل بالا فقط با فرمان Dim linear قابل اندازه‌گذاری است.

نادرست  درست

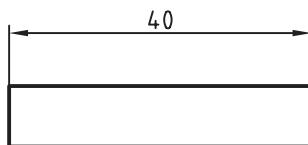

۱۳. برای اندازه‌گذاری طول یک خط مطابق شکل رو به رو در مقابل پیغام

Specify first extension origin or <Select Object>

می‌توان ایتر و پاره خط را انتخاب کرد.


نادرست  درست

۱۴. با فرمان Dim Radius شعاع کمان بیضی (Elliptical Arc) را نیز می‌توان

اندازه‌گذاری کرد.

نادرست  درست

۱۵. برای اندازه‌گذاری مطابق شکل رو به رو فرمان ..... کاربرد دارد.

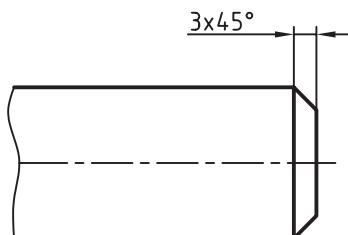

۱۶. پیغام Select base dimension مربوط به فرمان ..... است.

۱۷. برای اندازه‌گذاری پنج شکل رو به رو فرمان ..... کاربرد دارد.

۱۸. برای اندازه‌گذاری ..... فرمان Dim Ordinate کاربرد دارد.

۱۹. نشانه  مربوط به کدام فرمان اندازه‌گذاری است؟

(ب) Aligned  (الف) Linear

(د) Angular  (ج) Quick Dimension



۲۰. نشانه فرمان Arc Length کدام است؟

Base line   (ب)

Radius   (الف)


Ordinate   (د)

Continue   (ج)

۲۱. نشانه کدام فرمان صحیح درج شده است؟

۲۲. کدام اصطلاح یعنی خط رابط اندازه‌گذاری؟


- |   |  |
|---|--|
| Dimension line <input type="checkbox"/> ب)  | Extension line <input type="checkbox"/> الف) |
| Dimension Arrow <input type="checkbox"/> د) | Dimension Text <input type="checkbox"/> ح)   |

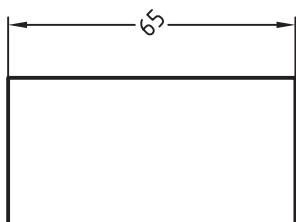

۲۳. در هنگام اندازه‌گذاری با کدام گزینه می‌توان متن اندازه را مطابق شکل زیر چرخاند؟


- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| MText <input type="checkbox"/> ب)  | Text <input type="checkbox"/> الف) |
| Rotate <input type="checkbox"/> د) | Angle <input type="checkbox"/> ح)  |

۲۴. کدام نوع اندازه‌گذاری اشتباه معرفی شده است؟

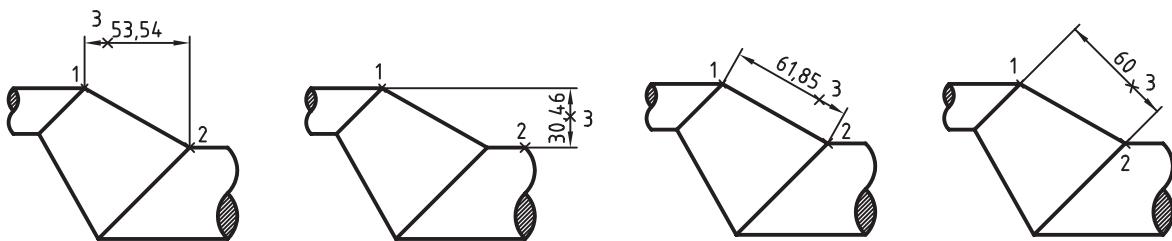


- |  |                                      |                                     |                                       |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Horizontal <input type="checkbox"/> د) | Vertical <input type="checkbox"/> ح) | aligned <input type="checkbox"/> ب) | Angular <input type="checkbox"/> الف) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

۲۵. اندازه‌گذاری قطر دایره در کدام شکل با فرمان Diameter انجام نشده است؟

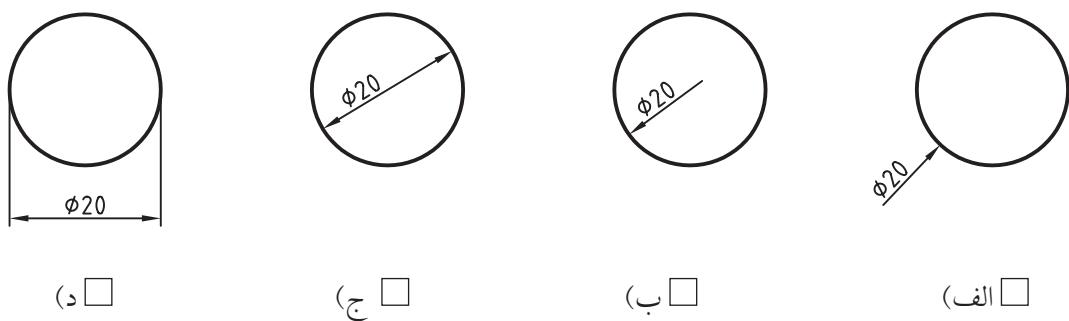

- |                                 |                                 |                                 |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ٪٪O <input type="checkbox"/> د) | ٪٪d <input type="checkbox"/> ج) | ٪٪P <input type="checkbox"/> ب) | ٪٪C <input type="checkbox"/> الف) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

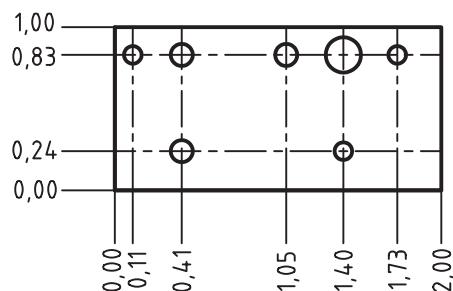



۲۷. شکل رو به رو با چه فرمانی اندازه‌گذاری شده است؟

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Linear <input type="checkbox"/> ب)   | Ordinate <input type="checkbox"/> الف) |
| Continue <input type="checkbox"/> د) | Aligned <input type="checkbox"/> ح)    |

◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. نقشه زیر را در کاغذ A4 افقی ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.


تذکر: جدول مشخصات تکمیل گردد.

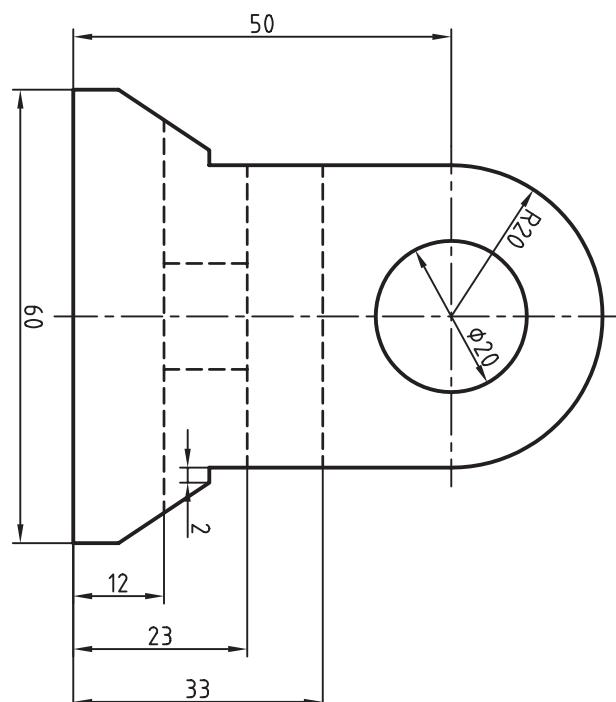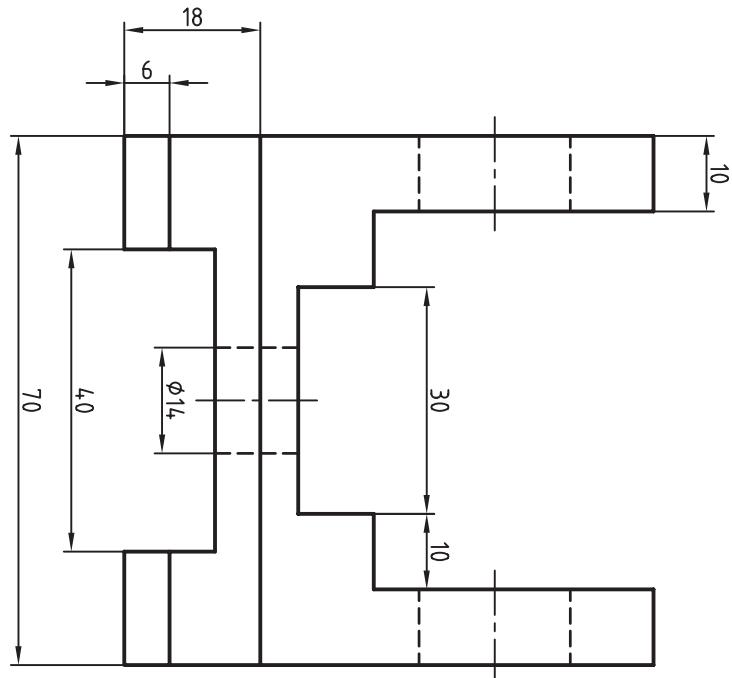


شماره تئشی	تصویری	کشش	رسم	عنوان تئشی: مکانیکی
نام قطعه:				
مقیاس:				
تولارنس:				جنسن:

۲. نقشه زیر را در کاغذ A4 افقی ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.


تذکر: جدول مشخصات تکمیل گردد.

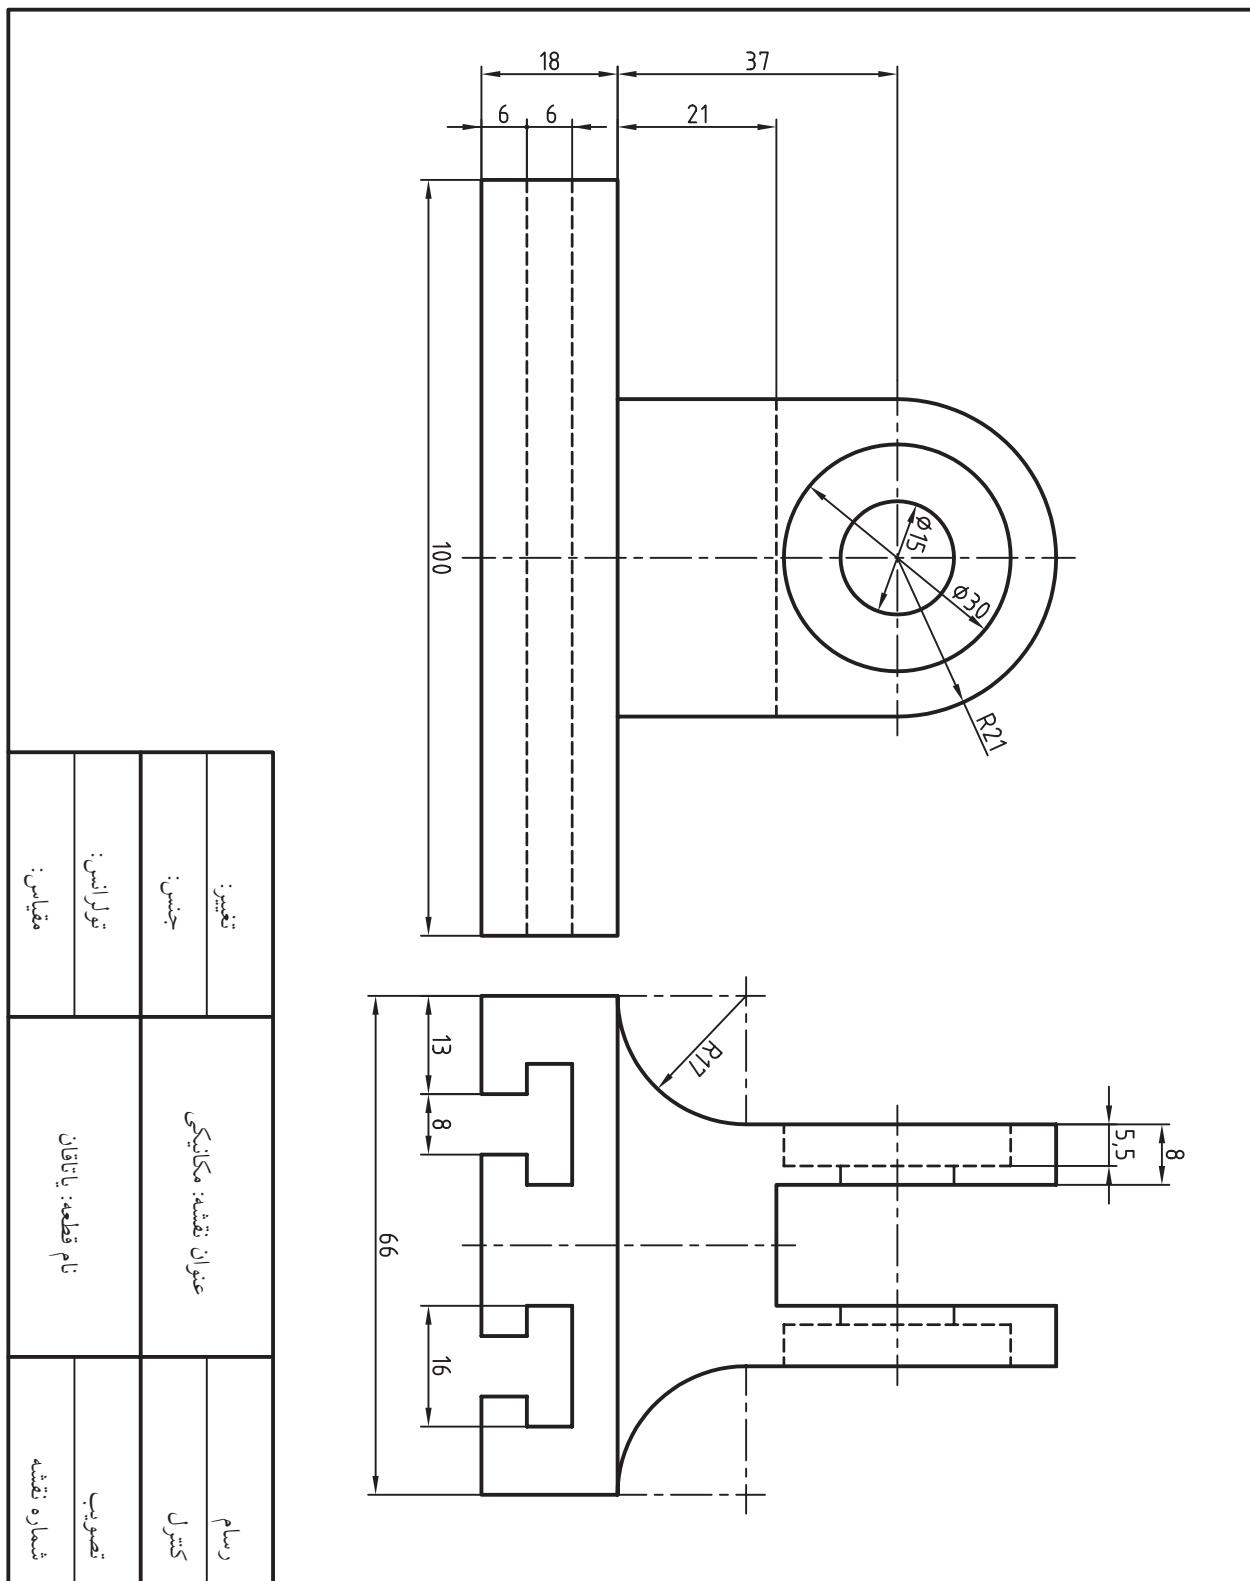

۳. نقشه زیر را در کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.


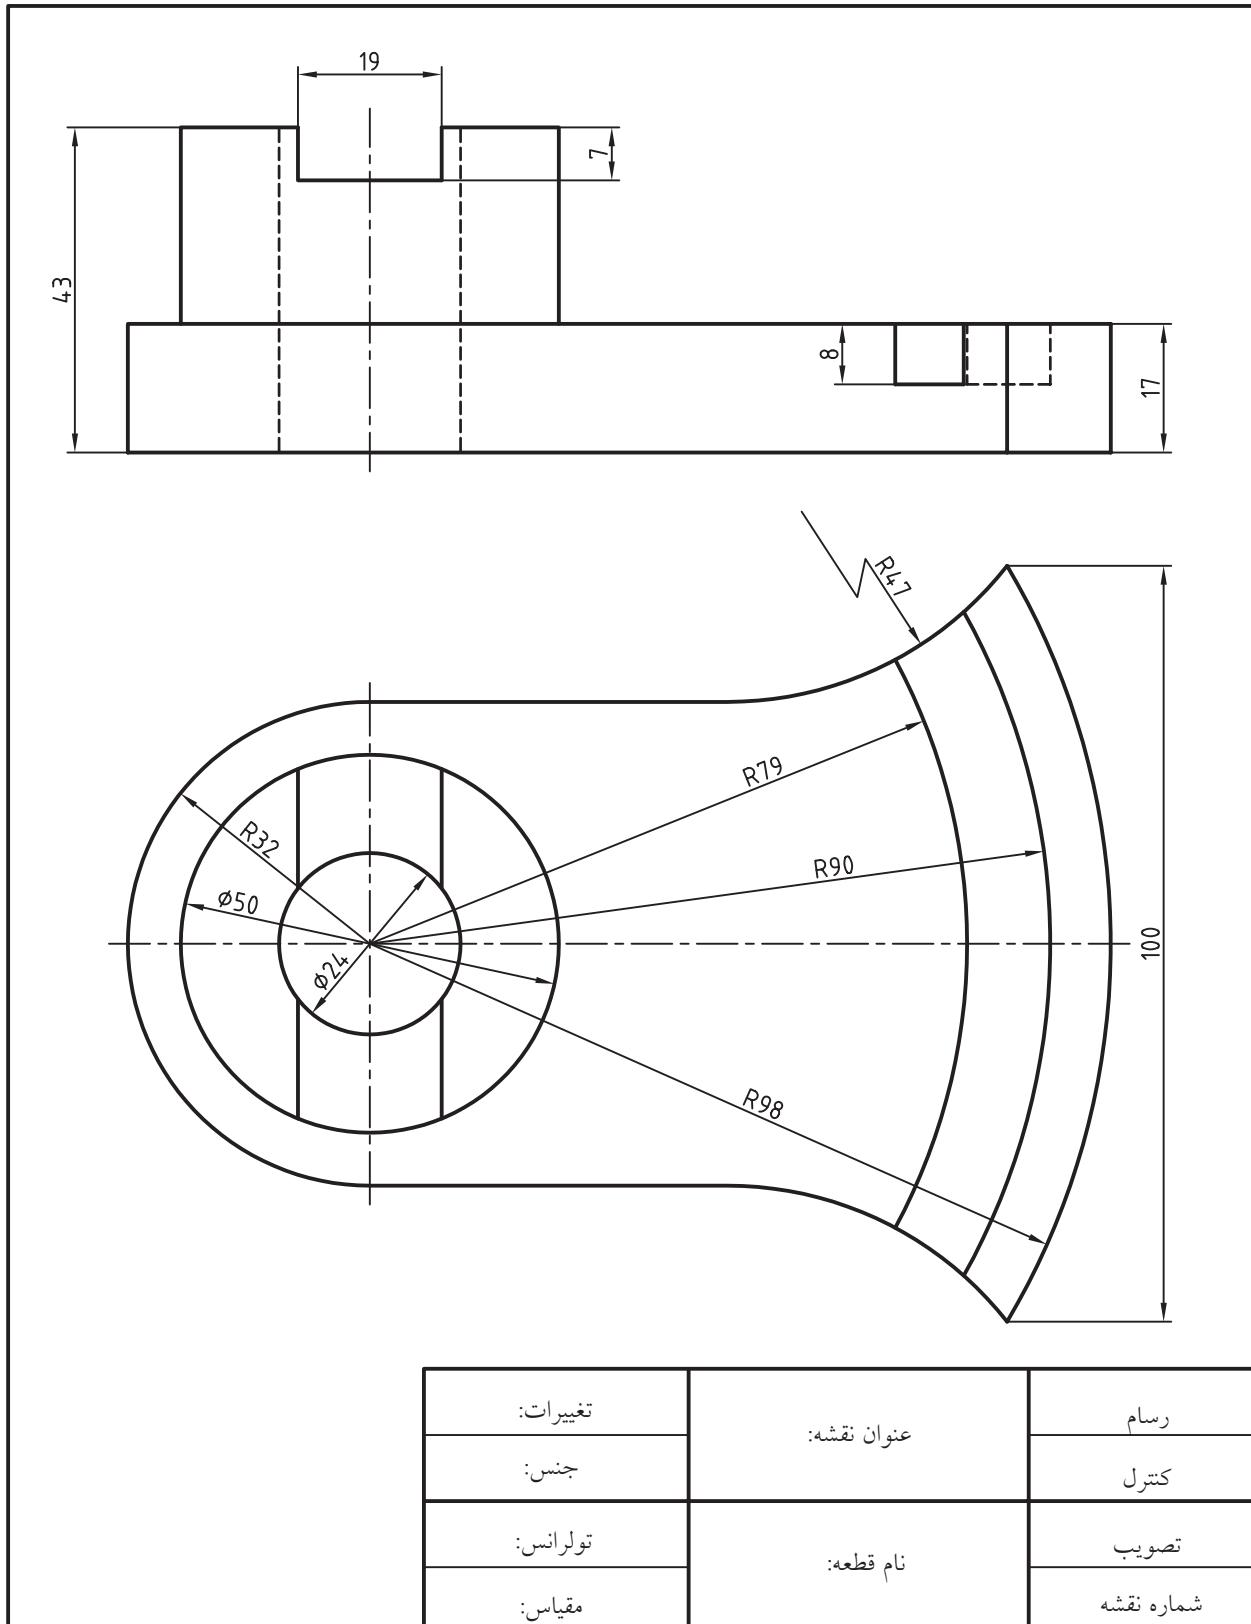


۴. نقشه زیر را در کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

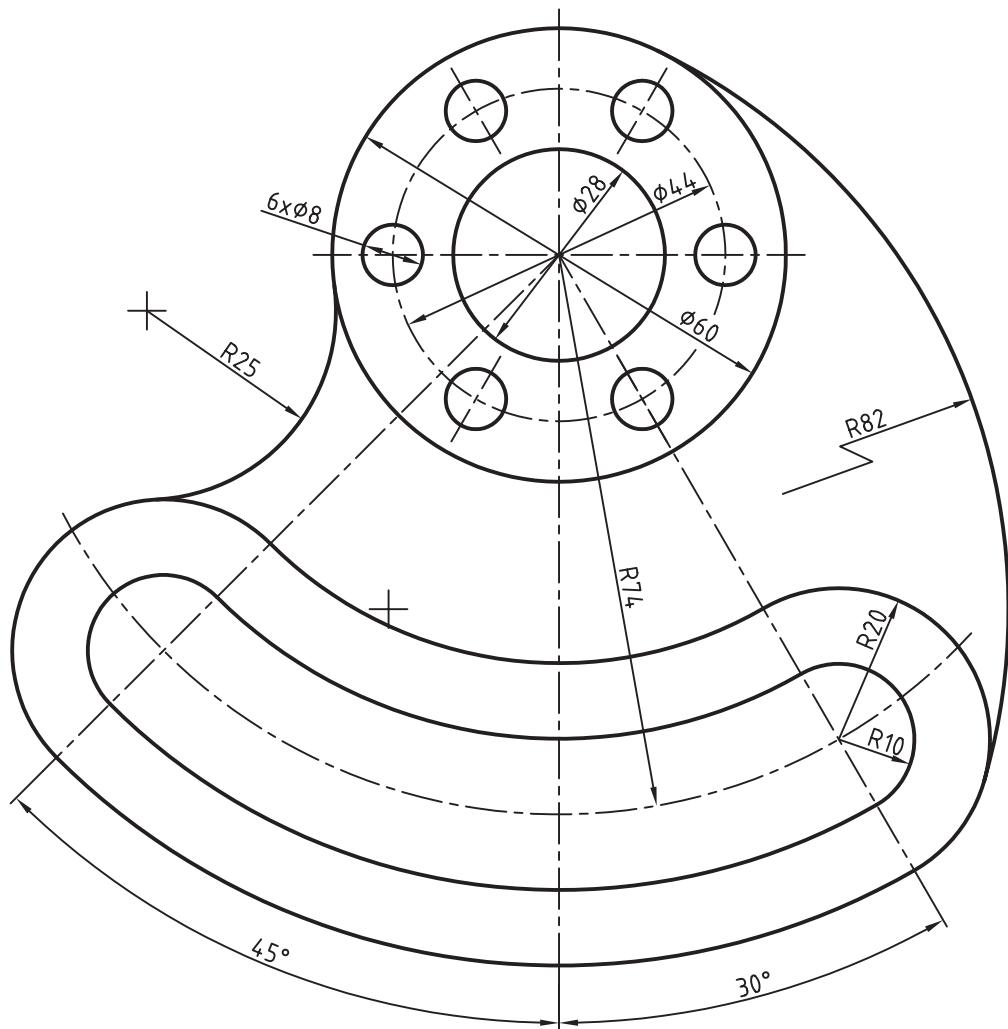


تغییر:	عنوان نقشه:	رسم:
جنس:		کترل:
تولرانس:	نام قطعه:	تصویب:
مقیاس:		شماره نقشه:

۵. نقشه زیر را در کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

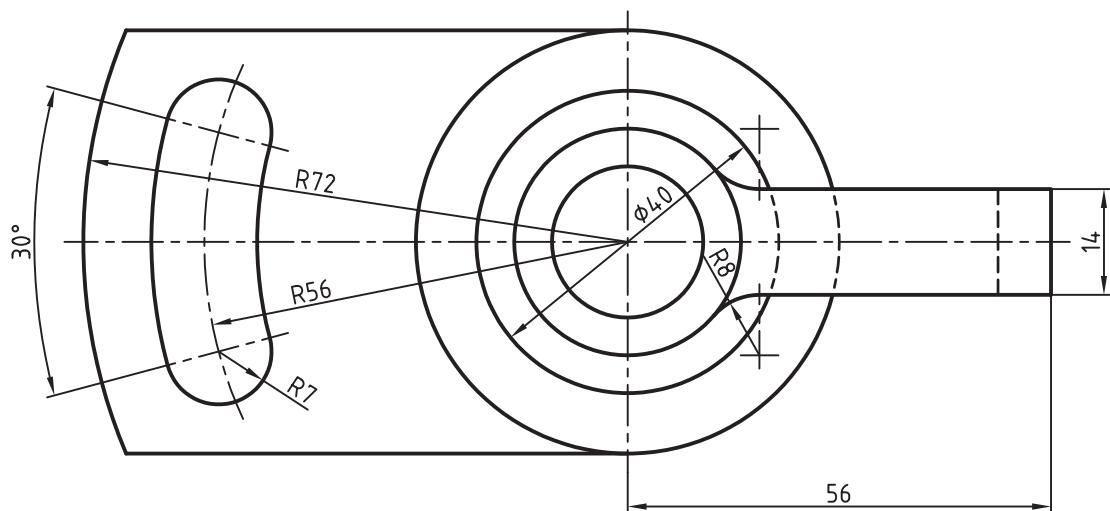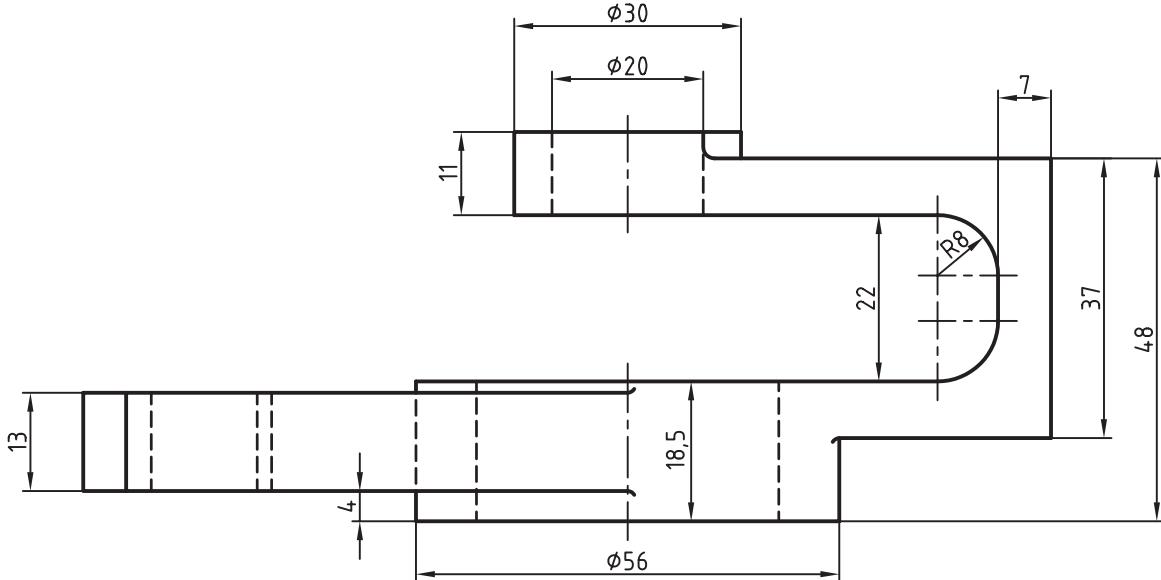

رسم:	عنوان نقشه:	تغییر:
کترل:		جنس:
تصویب:	نام قطعه:	تولرانس:
شماره نقشه:		مقیاس:

۶. نقشه زیر را در کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

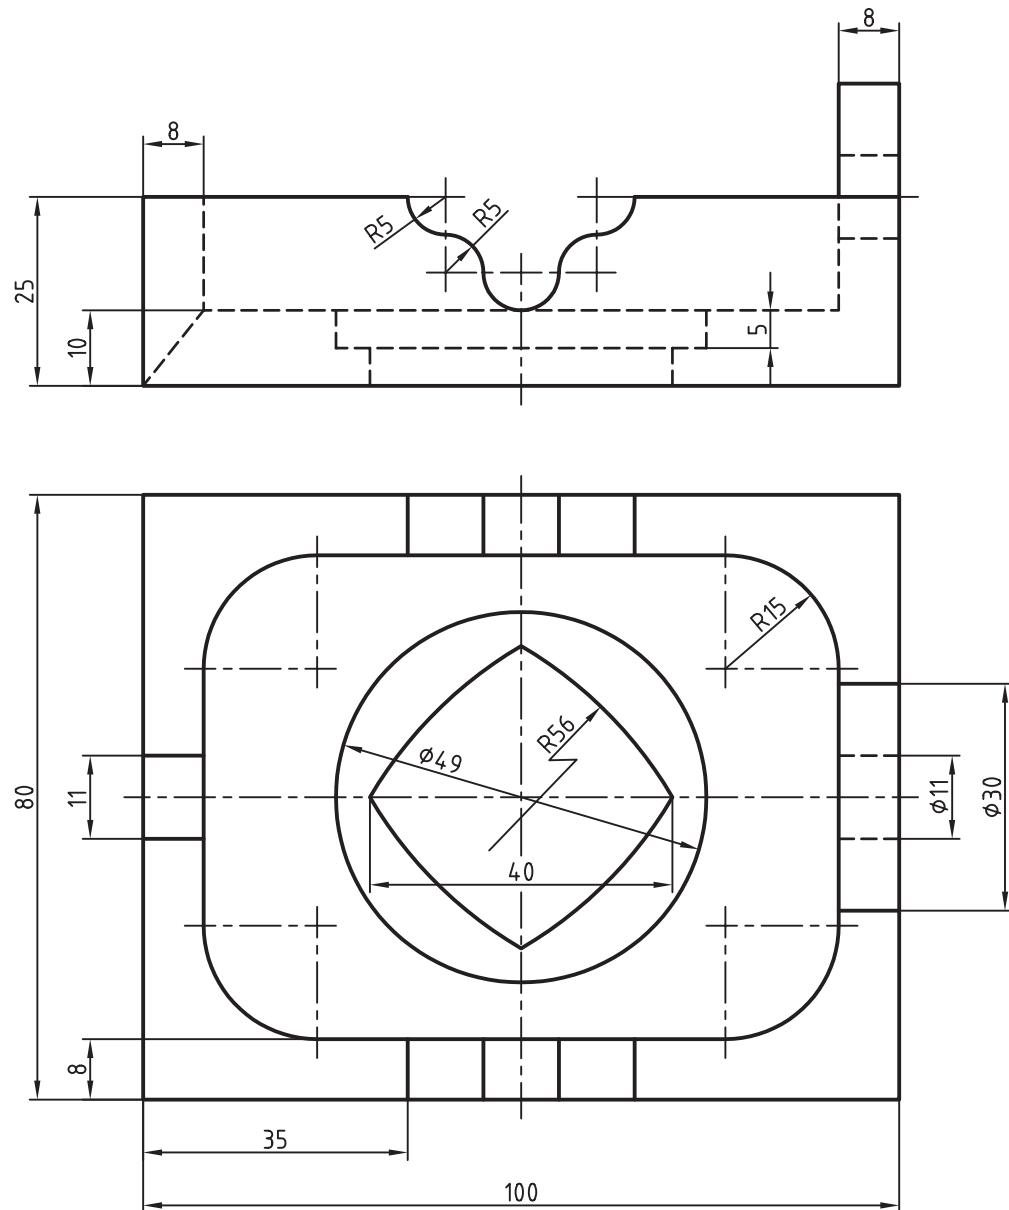

رسام:	عنوان نقشه:	تغییر:
کترل:		جنس:
تصویب:	نام قطعه:	تولرانس:
شماره نقشه:		مقیاس:

# توانایی مدیریت سبک‌های اندازه‌گذاری به کمک فرمان DimStyle

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم و کاربرد سبک اندازه‌گذاری در نقشه‌کشی را توضیح دهد.
- فرمان Dim Style را به شیوه‌های متداول اجرا کند.
- اجزای پنجره Dimension Style Manager را معرفی کند.
- مراحل ایجاد یک سبک جدید اندازه‌گذاری را بنویسد.
- روش‌های جاری کردن یک سبک اندازه‌گذاری را بنویسد.
- یک سبک جدید اندازه‌گذاری را ایجاد و جاری کند.
- در سبک جاری اندازه‌گذاری کند.
- یک سبک اندازه‌گذاری را ویرایش کند.
- اجزای سربرگ‌های پنجره Modify Dimension Style را معرفی کند.





# پیش آزمون

۱. معادل انگلیسی واژه "سبک" چیست؟

۲. مفهوم و کاربرد سبک اندازه‌گذاری در نقشه‌کشی چیست؟

۳. تفاوت اندازه‌گذاری دو شکل (الف) و (ب) چیست؟

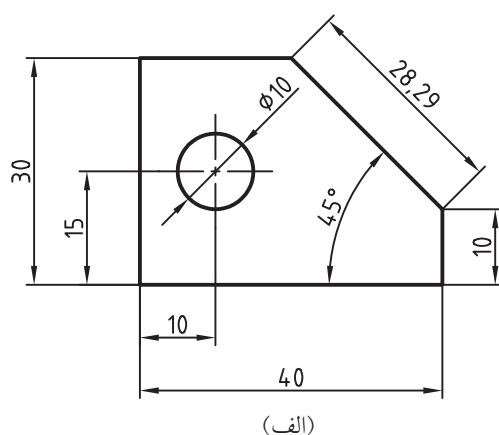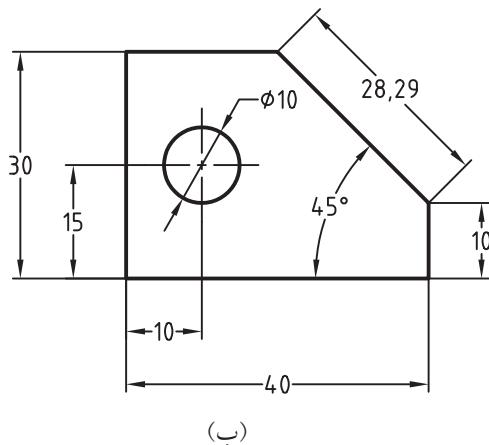

۴. کاربرد هریک از اندازه‌گذاری‌های شکل (الف) و (ب) در کجاست؟

۵. در اتوکد استانداردهای اندازه‌گذاری نظیر ارتفاع متن اندازه، طول فلاش چگونه تنظیم می‌شود؟

۶. در اتوکد یک سبک جدید اندازه‌گذاری چگونه تنظیم می‌شود؟

۷. یک سبک اندازه‌گذاری در اتوکد چگونه ویرایش می‌شود؟

۸. اگر در اتوکد نقشه‌ای با مقیاس 1:2 رسم شود، چگونه ابعاد آن اندازه‌گذاری حقیقی می‌شود؟

۹. چگونه می‌توان در یک نقشه هم اندازه‌های میلی‌متری و هم اندازه‌های اینچی را درج کرد؟

۱۰. تولرانس‌های ابعادی و انطباقی در اتوکد چگونه بر روی نقشه انجام می‌شود؟


۱۱. در اتوکد برای اندازه‌گذاری نیمنما و نیمبرش چگونه عمل می‌کنند؟

۱۲. اگر چند سیک اندازه‌گذاری داشته باشد، چگونه آنها را جاری می‌کنیم (در دسترس قرار می‌دهیم)؟




## مدیریت سبک اندازه‌گذاری Dimension Style Manager

همان‌طور که از اصول و قواعد نقشه‌کشی می‌دانید اندازه‌گذاری بر اساس نوع نقشه به شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، برای مثال به شکل زیر توجه کنید:

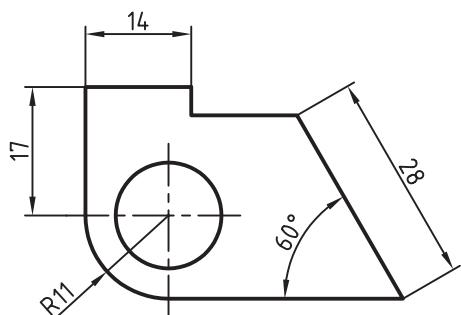

(ب)

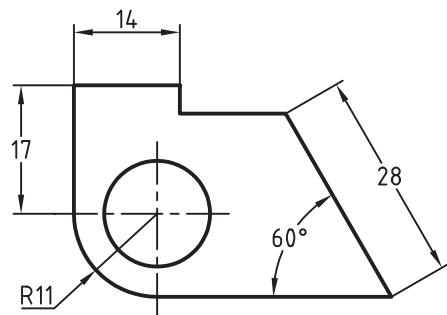

(الف)

شکل (الف) سبک اندازه‌گذاری افقی<sup>۱</sup> (Horizontal) و شکل (ب) سبک اندازه‌گذاری هم‌راستا<sup>۲</sup> (Aligned) را نشان می‌دهد. با توجه به نوع نقشه یکی از آن‌ها در اندازه‌گذاری استفاده می‌شود. به علاوه جزئیات دیگری مانند نوع فلش، متن اندازه، واحد مورد استفاده در اندازه‌گذاری، تولرانس‌های ابعادی و انطباقی و غیره را در قالب سبک اندازه‌گذاری می‌توان کنترل و تنظیم کرد و یا این‌که سبک خاصی را به اندازه‌گذاری نیمنما و نیم‌برش اختصاص داد.

با توجه به این‌که اندازه‌گذاری یکی از مباحث مهمی است که به نقشه ماهیت کاربردی می‌بخشد، در اتوکد یک سبک اندازه‌گذاری به صورت پیش‌فرض، برای اندازه‌هایی که ایجاد می‌کنیم، وجود دارد که خوب‌بختانه با سبک اندازه‌گذاری نقشه‌کشی صنعتی تا حد زیادی هم‌خوانی دارد. البته با توجه به تنوع نقشه‌ها می‌توان سبک پیش‌فرض را ویرایش کرد و سبک جدیدی را تنظیم و مورد استفاده قرار داد.

### اجرای فرمان Dimension Style

وارد کردن این فرمان به شیوه‌های گوناگون مطابق جدول رویه‌رو امکان‌پذیر است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Styles Toolbar	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Dimension Style
Format menu	Dimension Style
Command line	dim Style یا ddim یا d

۱. به اندازه‌گذاری افقی، اندازه‌گذاری یکسویه نیز می‌گویند.

۲. به اندازه‌گذاری هم‌راستا، اندازه‌گذاری دوسویه نیز می‌گویند.

با وارد کردن فرمان Dimension Style پنجره زیر ظاهر می‌شود. در زیر اجزای آن معرفی شده است:



به کمک دکمه **Set current** می‌توان سبک انتخابی را جاری کرد و یا تغییرات انجام شده در یک سبک اندازه‌گذاری را بر روی تمامی اندازه‌ها انجام داد.

به کمک دکمه **New** می‌توان یک سبک اندازه‌گذاری جدید ایجاد کرد.

به کمک دکمه **Modify** می‌توان یک سبک اندازه‌گذاری را اصلاح و ویرایش کرد.



به کمک دکمه **Override** می‌توان تغییراتی را به صورت شاخه فرعی در یک سبک به وجود آورد که به صورت موقت بر روی اندازه‌گذاری انجام شود.

به کمک دکمه **Compare** می‌توان تنظیمات دو سبک اندازه‌گذاری را با یکدیگر مقایسه کرد.

## مراحل ایجاد سبک جدید اندازه‌گذاری :**(Dim Style New)**


۱. فرمان DimStyle را وارد می‌کنیم.

۲. در پنجره Dimension Style Manager بر روی دکمه **New** کلیک می‌کنیم.

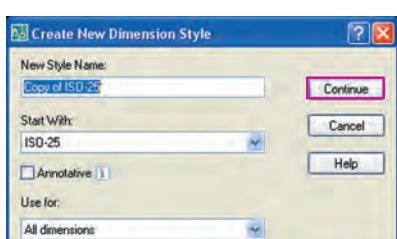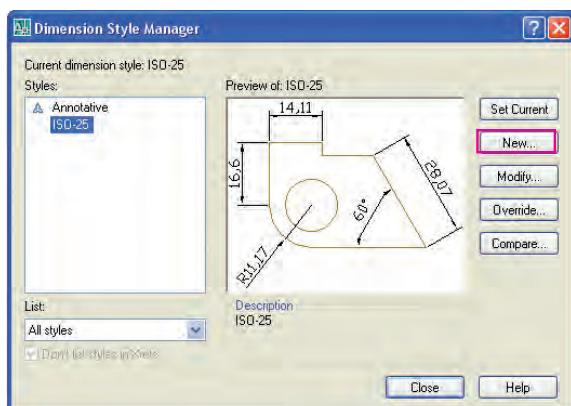

۳. در پنجره Create New Dimension Style نام سبک جدید را در کادر New Style Name: وارد کنید. سبک پایه را در کادر Start with: و اندازه‌های مورد استفاده برای سبک را در کادر Use for: وارد می‌کنیم.

۴. بر روی دکمه **Continue** کلیک می‌کنیم.

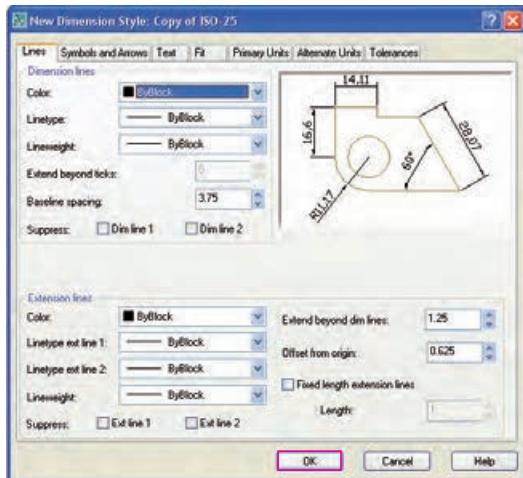

۵. در پنجره New Dimension Style تنظیمات موردنظر

را انجام می‌دهیم.

۶. بر روی دکمه **OK** کلیک می‌کنیم.


۷. در پنجره Dimension Style Manager بر روی دکمه

کلیک می‌کنیم. **Close**

### روش‌های جاری کردن سبک اندازه‌گذاری (Dimension Current):


در دسترس قرار دادن سبک‌های اندازه‌گذاری را جاری کردن آن‌ها می‌نامند که به دو روش انجام می‌شود:

الف) انتخاب سبک موردنظر از طریق نوار ابزار Style (مطابق شکل زیر)

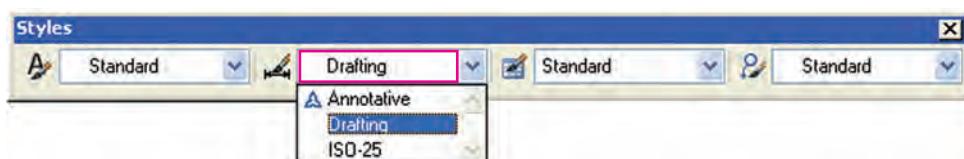

ب) از طریق پنجره Dimension Style Manager با انتخاب نام سبک موردنظر از قسمت Styles و کلیک بر

**Set current** روی دکمه

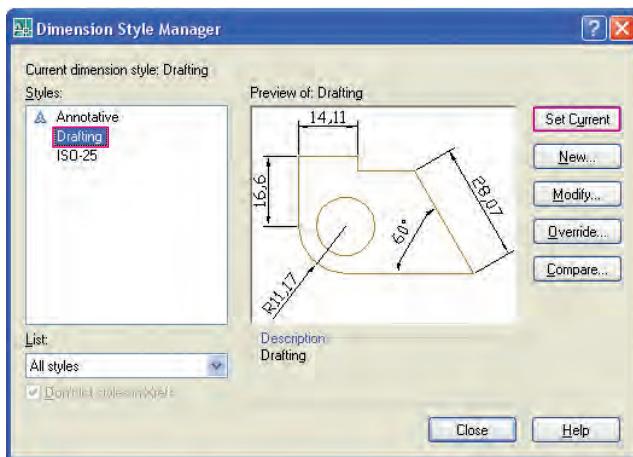


غلب در صورتی که با دکمه **Modify** سبک اندازه‌گذاری را ویرایش کنیم و بر روی دکمه


کلیک کنیم، تغییرات ایجادشده بر روی اندازه‌های قبلی نیز انجام می‌شود؛ در

غیر این صورت باید به کمک فرمان Dimupdate آن‌ها را با سبک جاری همگام کنیم.


# دستور کار شماره ۱

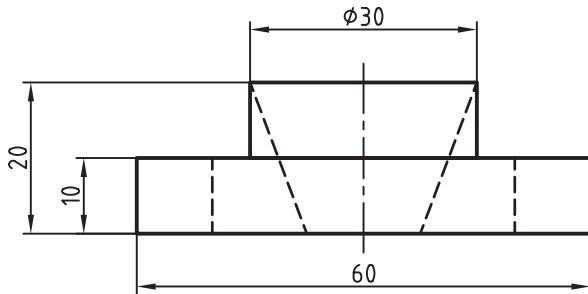

نقشه مقابله کاغذ A4 متریک رسم و اندازه گذاری کنید.  
راهنمایی: یک سبک جدید اندازه گذاری به نام HalfView ایجاد کنید و تنظیمات مربوط به اندازه گذاری نیمنما (و نیم برش) را در آن انجام دهید، سپس اندازه های نیمنما را به کمک سبک Half View ایجاد کنید.

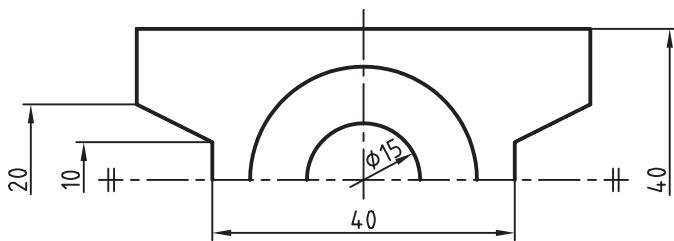


## مراحل اجرا

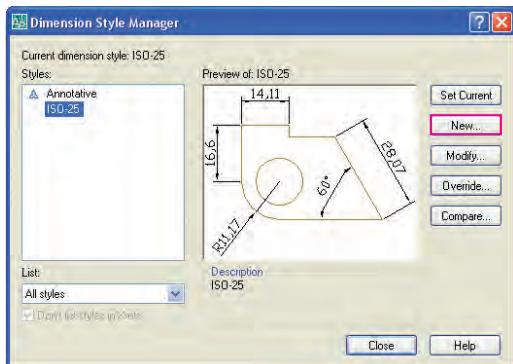


۱. یک فایل ترسیمی را باز کنید و آنرا با نام Half View ذخیره کنید.

۲. فرمان Dim Style را وارد کنید تا پنجره رو به رو ظاهر شود.

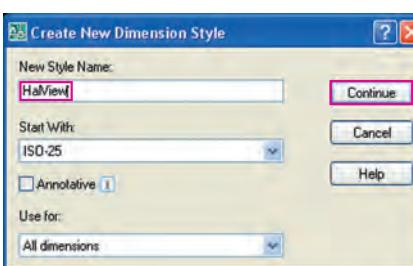


۳. بر روی دکمه New کلیک کنید تا پنجره Create New Dim... مطابق شکل رو به رو ظاهر شود.

۴. در کادر New Style Name نام سبک جدید یعنی Half View را وارد و بر روی دکمه Continue کلیک کنید.

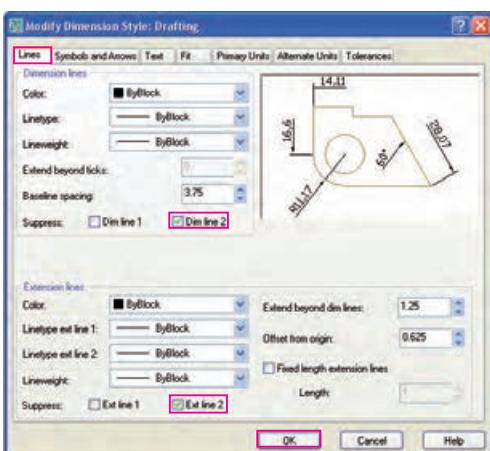

۵. در پنجره New Dimension Style و سربرگ Lines مطابق شکل رو به رو گزینه های Ext line 2 و Dim line 2 را فعال و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

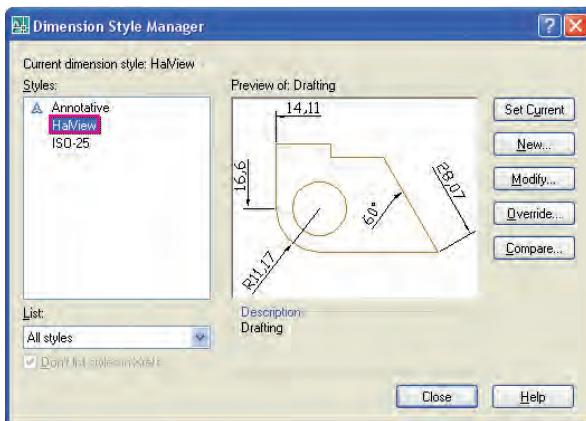


۶. در پنجره Dimension Style Manager بروی

دکمه **Close** کلیک کنید.



تذکر: دقیت کنید در مرحله ۶ نام سبک جدید

در قسمت Styles (Half View) ثبت شده باشد.

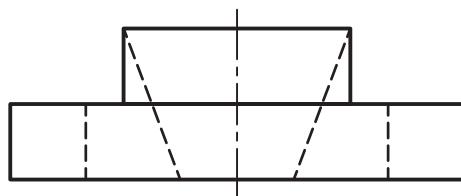

۷. نقشه را مطابق شکل رو به رو در لایه های مربوطه

رسم کنید.

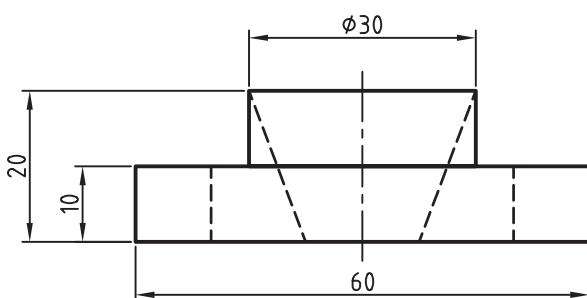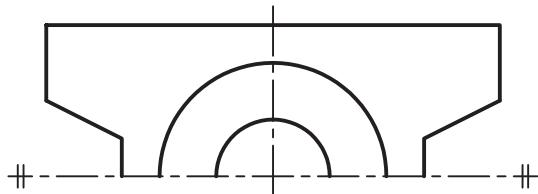

۸. با استفاده از سبک اندازه گذاری Iso 25 (سبک

پیشفرض) اندازه های کامل نقشه را ایجاد کنید

۹. سبک Half View را جاری و اندازه های نیم نما را

مطابق شکل رو به رو ایجاد کنید.

راهنمایی: برای اندازه 40 می توانید در محل خط


رابط موجود کلیک کنید و سپس با حرکت مکان نما به

سمت پایین عدد 40 را در خط فرمان تایپ کنید.

۱۰. نقشه خود را ذخیره کنید.


۱۱. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز

محترم ارائه کنید.

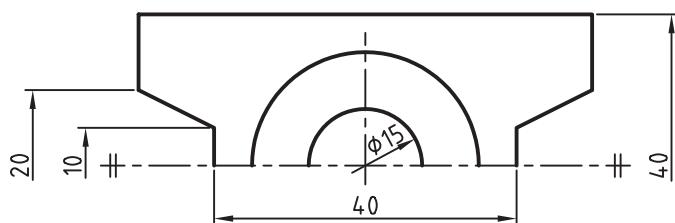



## مراحل ویرایش سبک اندازه‌گذاری (Dimension Modify)

۱. فرمان Dim Style را وارد می‌کنیم.
۲. در پنجره Dimension Style Manager کلیک می‌کنیم.

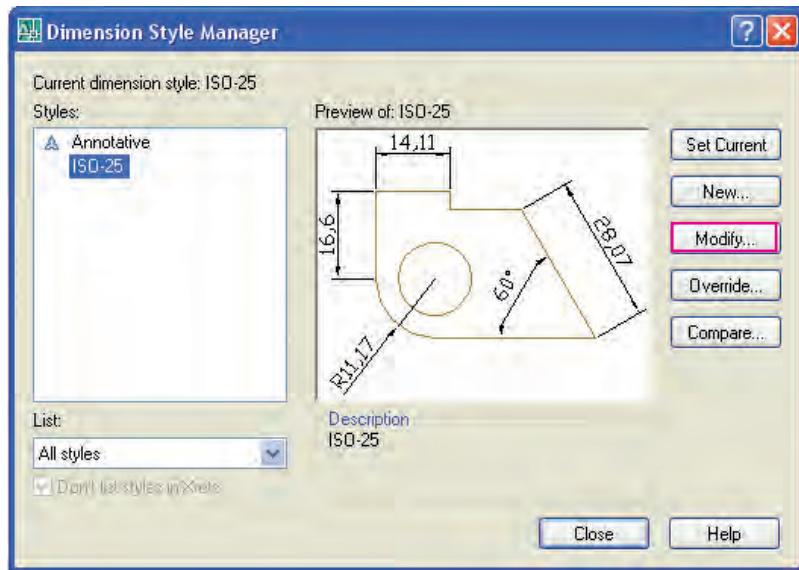

۳. در پنجره Modify Dimension Style تغییرات موردنظر را انجام می‌دهیم.
۴. به منظور تأیید تغییرات بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.
۵. در پنجره Dimension Style Manager کلیک می‌کنیم.

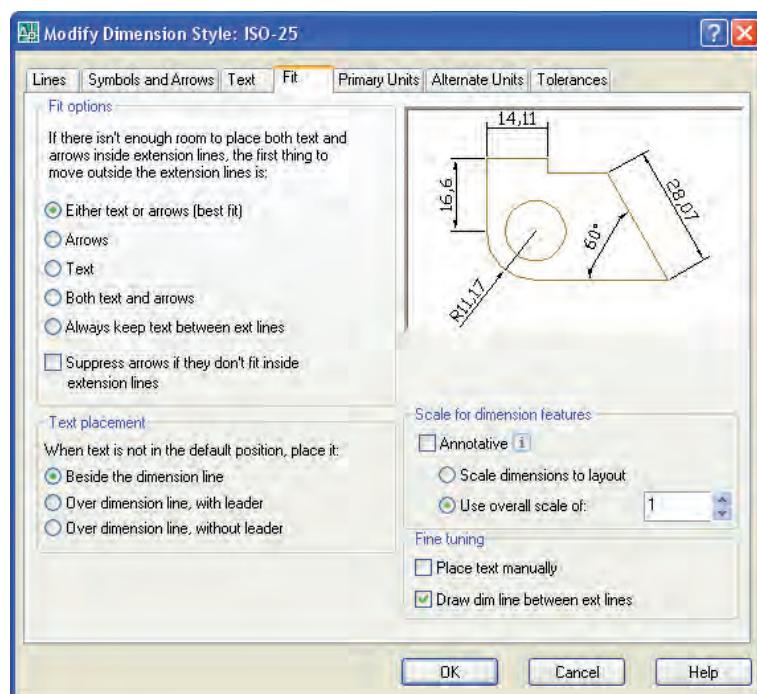

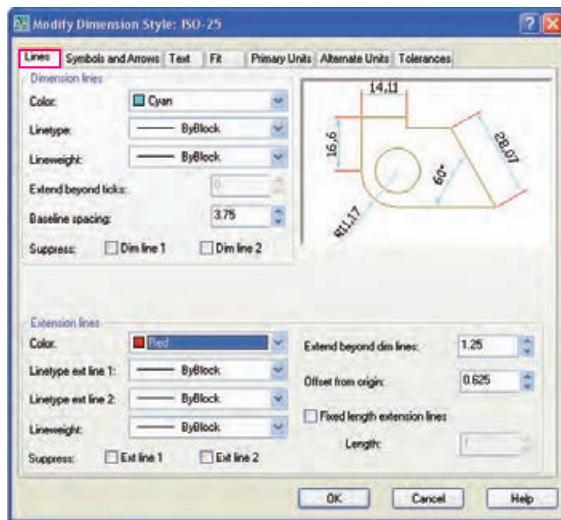


## تنظیمات کادر محاوره‌ای Modify Dimension Style

### ◀ سربرگ Lines

این سربرگ شامل تنظیمات خواص خط اندازه و خط رابط است.


همچنین تنظیمات پرکاربرد این قسمت به شرح زیر است.  
قسمت **Dimension lines**: در این قسمت خواص خط اندازه شامل رنگ و نوع خط و پنهانی خط اندازه تنظیم می‌شود.  
همچنین تنظیمات هر کاربرد این قسمت به شرح زیر است.

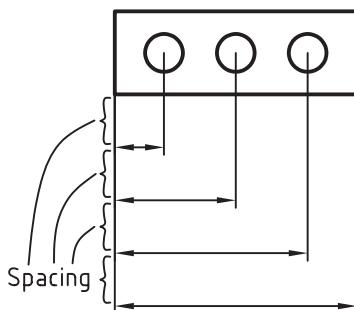


- ⦿ گزینه Base line spacing برای تنظیم فاصله بین خطوط اندازه در اندازه‌گذاری مبنایی پلهای کاربرد دارد.



محل اولین خط رابط در هنگام اندازه‌گذاری تا وسط خط اندازه، نیمه اول خط اندازه محسوب می‌شود.

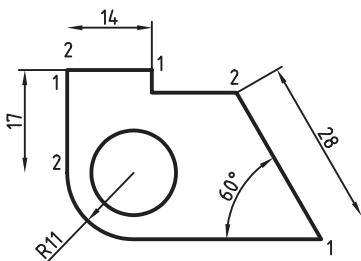

- ⦿ گزینه Suppress برای نمایش یا عدم نمایش خط اندازه کاربرد دارد. Dim line 1 برای حذف نیمه اول خط اندازه، مطابق شکل رو به رو کاربرد دارد.

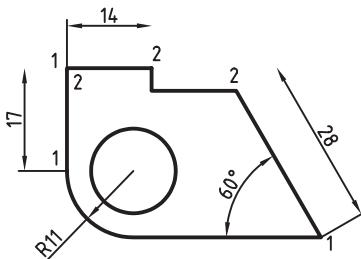


- ⦿ Dim line 2 برای حذف نیمه دوم خط اندازه، مطابق شکل رو به رو کاربرد دارد.

قسمت **Extension lines**: در این قسمت خواص خطوط امتداد (خطوط رابط) قابل تنظیم است.


همچنین گزینه‌های پرکاربرد این قسمت به شرح زیر است:

- ⦿ گزینه Suppress برای نمایش یا نمایش ندادن خطوط رابط کاربرد دارد.

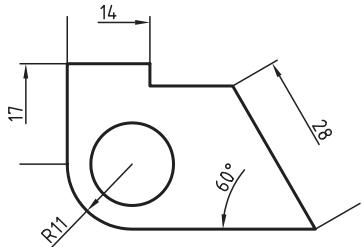



برای مخفی کردن خط رابط اول، مطابق شکل روبرو کاربرد دارد.

برای مخفی کردن خط رابط دوم مطابق شکل روبرو کاربرد دارد.

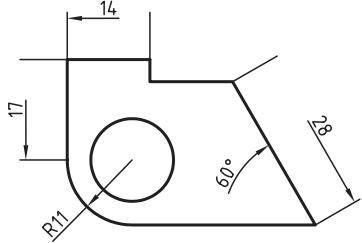

نمایش ندادن نیمه خط اندازه و خط رابط در اندازه‌گذاری نیمنما و نیمبرش کاربرد دارد.


◎ گزینه Extend beyond dim lines برای تنظیم مقدار بیرون‌زدگی خط رابط از خط اندازه مطابق شکل (الف) کاربرد دارد.

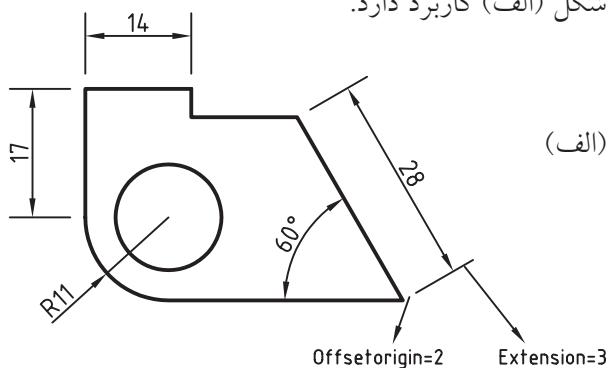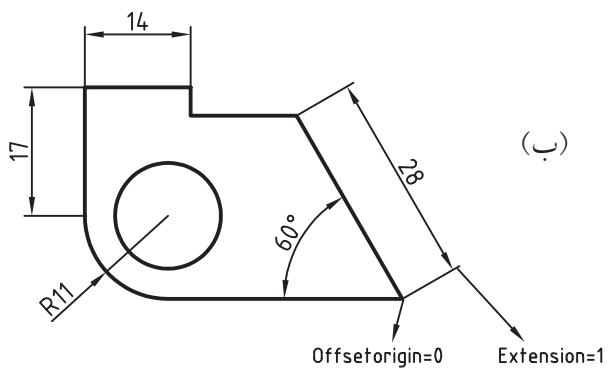


◎ گزینه Offset from origin در تنظیم مقدار فاصله خط رابط از شیء مطابق شکل (ب) کاربرد دارد.



◎ گزینه Fixed length extension lines برای محدود و ثابت کردن طول خط رابط مطابق شکل روبرو کاربرد دارد.

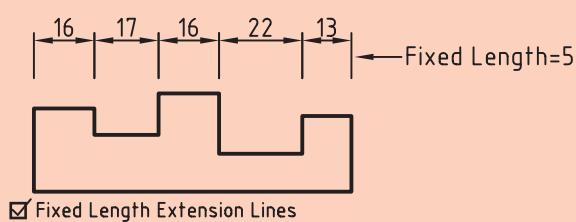

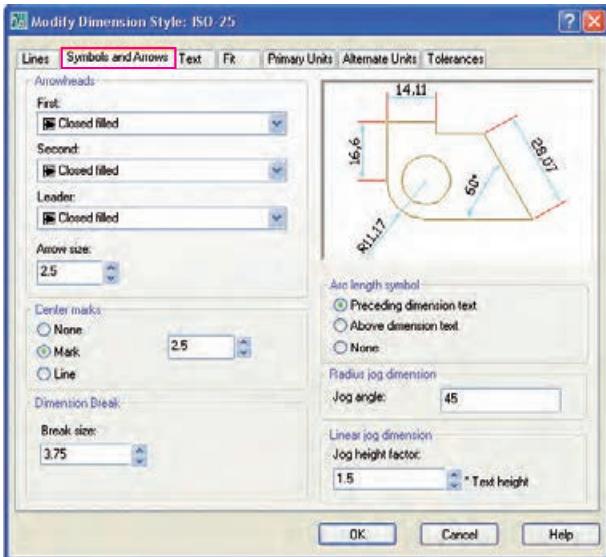

## سربرگ ◀

این سربرگ شامل تنظیمات فلش‌ها، علامت مرکز، طول کمان و زاویه و ارتفاع فشردگی شعاع است.


**قسمت Arrowheads:** در این قسمت نوع و اندازه فلش اندازه و خط راهنمای قابل تنظیم است.

Ⓐ گزینه‌های First و Second برای انتخاب نوع فلش اندازه کاربرد دارد.

Ⓑ گزینه Leader برای تعیین نوع فلش خط راهنمای کاربرد دارد.

Ⓒ گزینه Arrow size برای تنظیم طول فلش کاربرد دارد.

**قسمت Center Marks:** در این قسمت وضعیت علامت مرکز و خط محور برای کمان‌ها و دایره‌ها قابل تنظیم است.

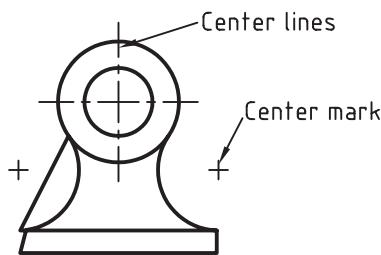

تنظیمات این قسمت بر اجرای فرمان Center Mark اثرگذار است.


Ⓐ گزینه None با فعال شدن این گزینه فرمان Center Mark قابل اجرا نیست، همچنین در اندازه‌گذاری شعاع نیز علامت مرکز درج نمی‌شود.

Ⓑ گزینه Mark برای درج علامت مرکز کاربرد دارد.

Ⓒ گزینه Line برای درج خط مرکز (خط محور) کاربرد دارد. طول خطوط علامت مرکز و همچنین بیرون‌زدگی خط مرکز از کمان‌ها و دایره‌ها به کمک متغیر 2.5 قابل تنظیم است.

آیا می‌دانید

در اتوکد علاوه بر این‌که به کمک فرمان Center Mark می‌توان برای کمان‌ها و دایره‌ها علامت مرکز یا خط محور درج کرد، در هنگام اندازه‌گذاری شعاع کمان‌ها و دایره‌ها به کمک فرمان Dim Radius، به صورت خودکار علامت مرکز درج می‌شود.

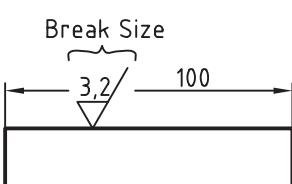


**قسمت Dimension break:** در این قسمت توسط گزینه Break size فاصله نقاط شکستن خط اندازه و خط رابط مطابق شکل رو به رو قابل تنظیم است.

**قسمت length symbol:** در این قسمت محل درج علامت ⚡ (طول کمان) نسبت به متن اندازه در اندازه‌گذاری طول کمان توسط فرمان Arc Length Dimension قابل تنظیم است.


⦿ گزینه Preceding dimension text برای درج علامت  $\cap$  قبل از متن اندازه، مطابق شکل (الف) کاربرد دارد.

⦿ گزینه Above dimension text برای درج علامت  $\cap$  در بالای متن اندازه، مطابق شکل (ب) کاربرد دارد.

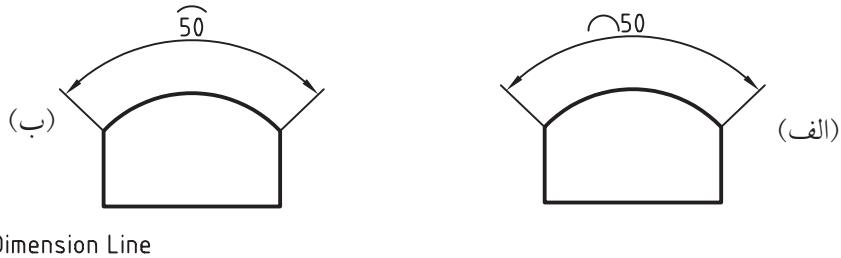


⦿ گزینه None برای عدم درج علامت  $\cap$  کاربرد دارد.

**قسمت Radius Jog dimension:** در این قسمت به کمک گزینه Jog Angle فشردنگی و خط اندازه گذاری شعاع فشرده را می‌توان تنظیم کرد. اندازه گذاری شعاع فشرده توسط فرمان dimggded انجام می‌شود.

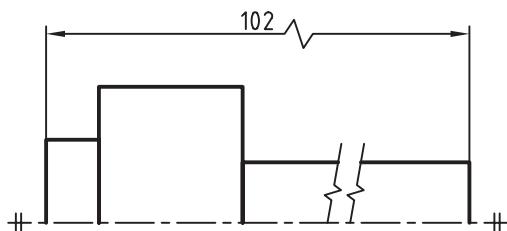


قسمت linear Jog dimension: در این قسمت به کمک گزینه ارتفاع فشردنگی خط اندازه را می‌توان برای فرمان dim Jog linear تنظیم کرد.

فرمان dim Jog linear برای اندازه گذاری خطی فشرده مطابق شکل رو به رو کاربرد دارد.

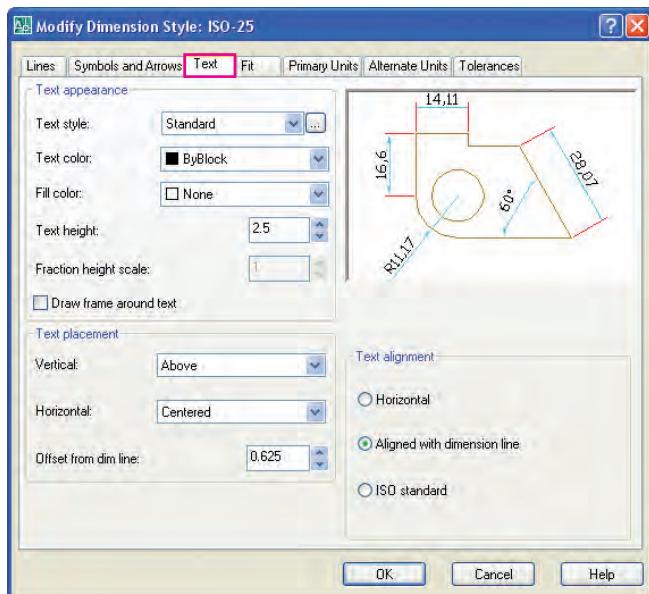


این سربرگ شامل ویژگی‌های ظاهری، موقعیت و راستای متن اندازه است.

## سربرگ Text ◀

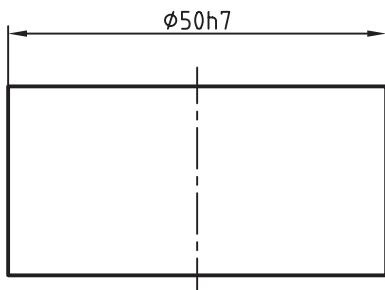

**قسمت Text appearance:** در این قسمت خواص ظاهری متن اندازه به شرح زیر قابل تنظیم است:


- ◎ گزینه Text Style برای تنظیم و کنترل سبک متن اندازه کاربرد دارد و همانند تنظیم سبک در متن‌نویسی انجام می‌شود.

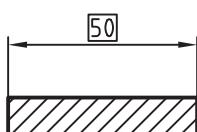



- ◎ گزینه Text Color برای تنظیم رنگ متن اندازه کاربرد دارد.
- ◎ گزینه Fill Color برای تنظیم زمینه متن اندازه کاربرد دارد.
- ◎ گزینه Text height برای تنظیم ارتفاع متن اندازه کاربرد دارد.
- ◎ گزینه Draw from around text برای درج کادر دور متن اندازه برای اندازه‌ی دقیق تئوری کاربرد دارد.

**قسمت TextPlacement:** در این قسمت موقعیت و وضعیت متن اندازه نسبت به خط اندازه قابل تنظیم است.

- ◎ گزینه Vertical برای تعیین موقعیت قائم (عمودی) متن اندازه نسبت به خط اندازه کاربرد دارد. این گزینه دارای چهار حالت، مطابق شکل زیر است.

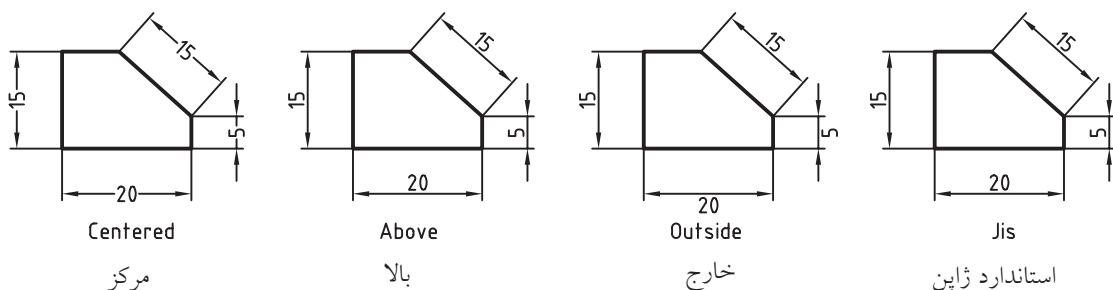


- ◎ گزینه Horizontal برای کنترل موقعیت افقی متن اندازه در طول خط اندازه کاربرد دارد. این گزینه نیز پنج حالت، مطابق شکل زیر، دارد.

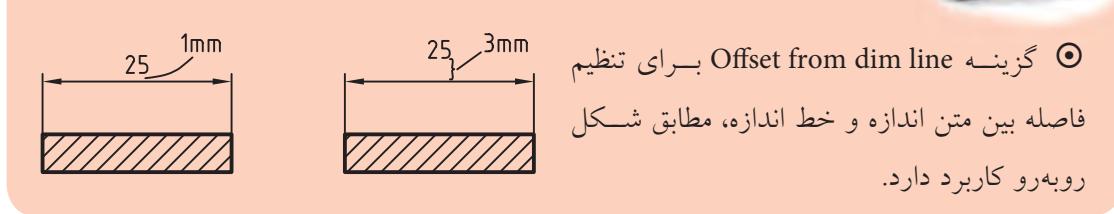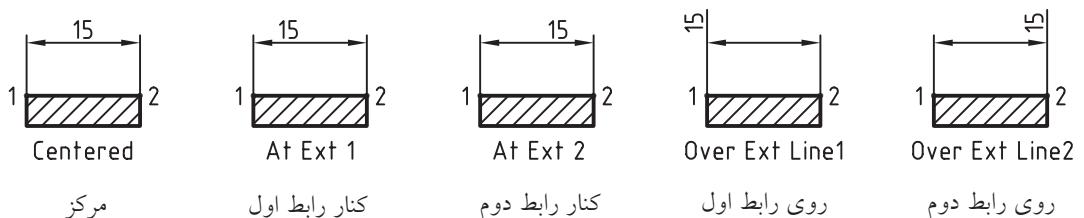


- ◎ گزینه Offset from dim line برای تنظیم فاصله بین متن اندازه و خط اندازه، مطابق شکل رو به رو کاربرد دارد.

**قسمت Text alignment:** در این قسمت وضعیت یکسویه یا دوسویه بودن متن اندازه قابل کنترل است، همچنین در این گزینه استانداردی با عنوان ISO 25 وجود دارد که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید.

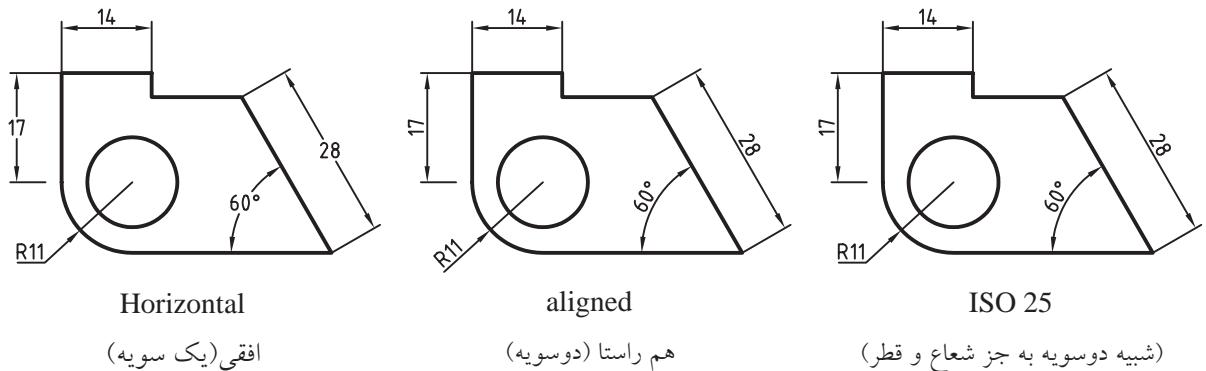

### سربرگ Fit


این سربرگ شامل تنظیمات موقعیت متن اندازه نسبت به خط اندازه و خط رابط و همچنین مقیاس اجزای اندازه‌گذاری است.

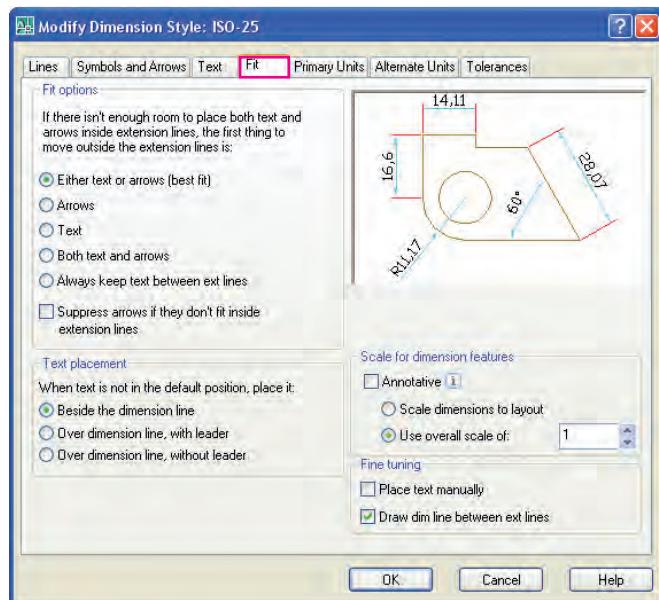

**قسمت FitOption:** در این قسمت نحوه درج متن اندازه و فلش‌ها نسبت به خطوط رابط تنظیم می‌شود. از پرکاربردترین گزینه این قسمت به شرح زیر است.

- ④ گزینه Both text and Arrows برای بیرون فرستادن هر دوی متن اندازه و فلش‌ها (در صورت نداشتن فضای کافی) مطابق شکل رویه‌رو کاربرد دارد. ضمن این که با فعال شدن این گزینه خط اندازه قطر در اندازه‌گذاری قطری (Diameter) به صورت کامل درج می‌شود.

**قسمت Text placement:** در این قسمت موقعیت متن اندازه هنگامی که در محل پیشفرض قرار ندارد قابل تنظیم است.

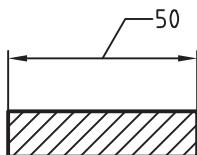



یکی از گزینه های پر کاربرد آن عبارت است از:

- ⦿ گزینه Over dimension line و With leader برای درج متن اندازه در بالای خط اندازه به همراه خط راهنمای مطابق شکل رو به رو در فضای اجزای اندازه گذاری کاربرد دارد.

**قسمت Scale for dimension features:** در این قسمت مقیاس اجزای اندازه گذاری قابل تنظیم است.


مهمترین گزینه این قسمت عبارت است از:

- ⦿ گزینه Use Overall Scale برای تنظیم مقیاس اجزای اندازه گذاری توسط ضریب عددی مطابق شکل زیر کاربرد دارد.

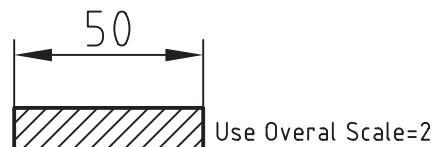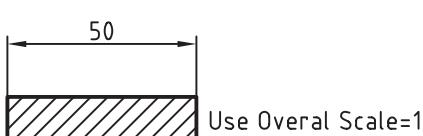


**قسمت Fine Tuning:** در این قسمت تعیین موقعیت متن اندازه قابل تنظیم است.

- ⦿ گزینه Place Text manually امکان تعیین موقعیت متن اندازه هنگام اندازه گذاری به صورت دستی (در محل دلخواه خارج یا داخل خطوط رابط را فراهم می سازد)
- ⦿ گزینه Draw dim line between ext lines امکان رسم خط اندازه بین خطوط رابط در همه شرایط مطابق شکل زیر را فراهم می سازد (حتی اگر متن اندازه خارج از خطوط رابط باشد).

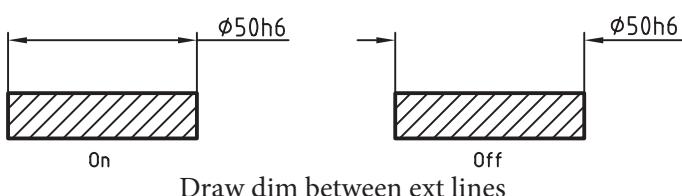

Draw dim between ext lines

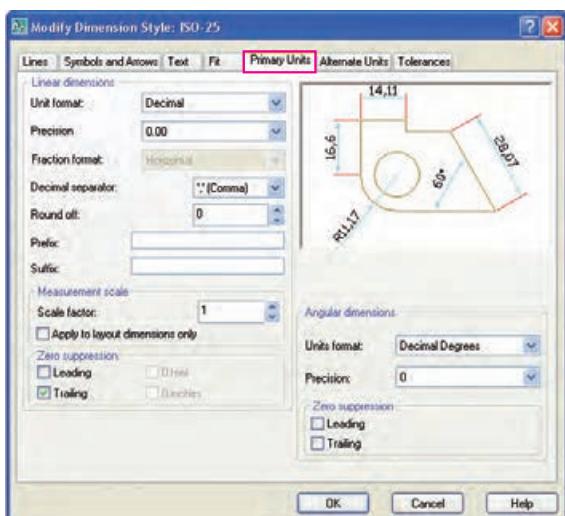

### سربرگ Primary Units ◀

این سربرگ شامل تنظیمات واحد، دقت واحد اندازه و پیشوند و پسوند متن اندازه است.

**قسمت linear dimension**: در این قسمت واحد و دقت اندازه قابل تنظیم است که پر کاربرد ترین گزینه های

آن به شرح زیر است:

- گزینه Unit format برای تنظیم واحد جاری اندازه‌گذاری به جز اندازه‌گذاری زاویه کاربرد دارد.
  - گزینه Precision برای تنظیم تعداد رقم‌های اعشار (دقت اندازه) کاربرد دارد.

مثال: 0.00 برای 40,13 و 0 برای 40



پیش فرض این گزینه Decimal به مفهوم اعشاری مبنای ۱۰ است که واحد مورد استفاده نقشه کشی صنعتی به شمار می‌آید.

- ⊗ گزینه Round off برای تنظیم نحوه گردکردن عدد اندازه کاربرد دارد.
  - ⊗ گزینه prefex برای اضافه کردن پیشوند به متن اندازه کاربرد دارد. مثال M برای M20 و یا % برای Ø20
  - ⊗ گزینه suffix برای اضافه کردن پسوند به متن اندازه کاربرد دارد. مثال H7 برای 20H7

**قسمت Measurement Scale:** در این قسمت مقیاس اندازه‌گیری قابل تنظیم است.

- ⦿ گزینه Scale Factor برای تنظیم ضریب مقیاس اندازه‌گذاری نسبت به اندازه‌گیری است؛ که مهمترین گزینه‌ی این قسمت است.

مثال: اگر مقیاس نقشه ترسیمی 1:2 باشد در این گزینه باید عدد 2 وارد شود تا اعداد اندازه‌گیری شده در آن ضرب شده و به عنوان اندازه حقیقی در اندازه‌گذاری درج شود.



ضریب مقیاس (Scale Factor) اندازه‌گذاری همسه عکس، مقیاس، ترسیم، نقشه است.

آیا می دانید

**قسمت Zero suppression:** در این قسمت نحوه نمایش صفحه‌های قیا، و بعد از ممیز مشاهده می‌شود.


- ⦿ گزینه Leading اگر فعال شود صفر قبل از ممیز نمایش داده نمی‌شود. مثال 0.25 به جای 0.25
  - ⦿ گزینه Tyailing اگر فعال باشد صفرهای بعد از اعداد صحیح نمایش داده نمی‌شود و اگر فعال نباشد به تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز عدد یا صفر قرار می‌گیرد. مثال 0.200 به جای 0.2
  - ⦿ گزینه‌های Feet و Inches در صورتی فعال می‌شود که واحد Engineering به جای Decimal انتخاب شده باشد.

قسمت **Angular dimensions**: در این قسمت واحد زاویه و دقت آن قابل تنظیم است.

◎ گزینه Unit format برای تنظیم نوع واحد زاویه کاربرد دارد.

◎ گزینه Precision برای تنظیم ارقام اعشار اندازه زاویه کاربرد دارد.


قسمت **Zero Suppression**: در این قسمت ارقام اعشار پیش و پس از ممیز قابل تنظیم است.

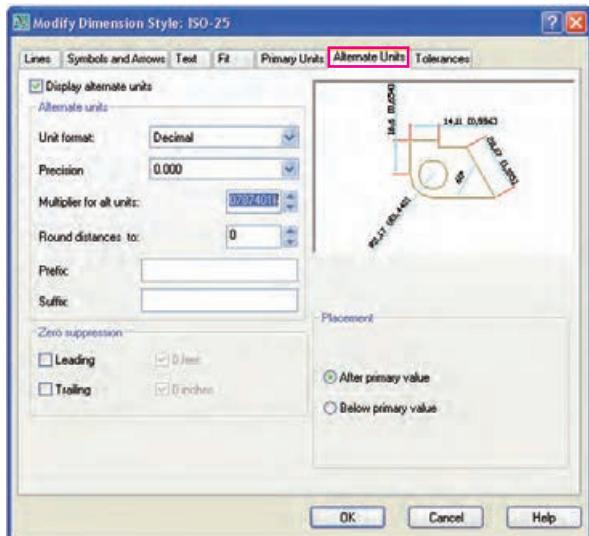

### سربرگ Alternate Units

این سربرگ شامل تعیین نمایش واحدهای تبدیلی (یکاهای تبدیلی) اندازه‌گذاری و تنظیمات آن است.

◎ گزینه Display Alternate Units اگر فعال باشد اندازه‌ها علاوه بر واحد اول (اصلی) واحد دوم نیز داخل علامت [ ]، مطابق شکل روبرو، نمایش داده می‌شود.

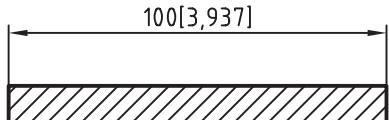

آیا می‌دانید



واحد تبدیلی (Alternate Unit) هنگامی کاربرد دارد که نمایش اندازه‌های یک نقشه علاوه بر واحد اصلی با واحد دیگری نیز نیاز باشد؛ مثال در نقشه‌کشی صنعتی واحد رایج ISO میلی‌متر است. اگر در مواردی واحد اینچ نیز نیاز باشد، واحد اینچ به عنوان واحد دوم واحد تبدیلی محسوب و داخل علامت [ ] نمایش داده می‌شود.

اغلب تنظیمات سربرگ Alternate Units مربوط به واحد اولیه (اصلی) و مشابه سربرگ Primary Units است، بنابراین از توضیح مجدد آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم و به موارد جدید مربوط به واحد دوم (تبدیلی) می‌پردازیم.



قسمت **Alternate Units**: در این قسمت گزینه Multiplier for all units ضریب تبدیل واحد اصلی به واحد دوم تعیین می‌شود؛ مثال، برای تبدیل واحد میلی‌متر به اینچ عدد  $\frac{1}{25.4}$  کاربرد دارد که همان  $0.0393700787$  است و به صورت پیش‌فرض وارد شده است.



**قسمت Placement:** در این قسمت نحوه نمایش واحد تبدیلی نسبت به واحد اول به شرح زیر قابل کنترل است.

◎ گرینه After Primary Value اگر فعال باشد واحد تبدیلی بعد از واحد اصلی، مطابق شکل (الف) درج می شود.

◎ گرینه Below Primary Value اگر فعال باشد واحد تبدیلی زیر واحد اصلی، مطابق شکل (ب) می شود.

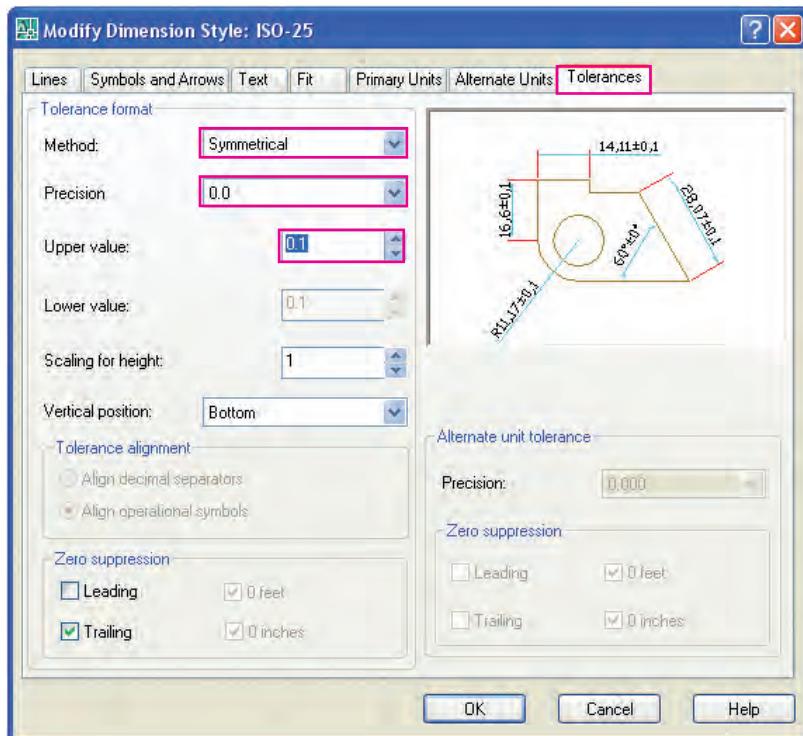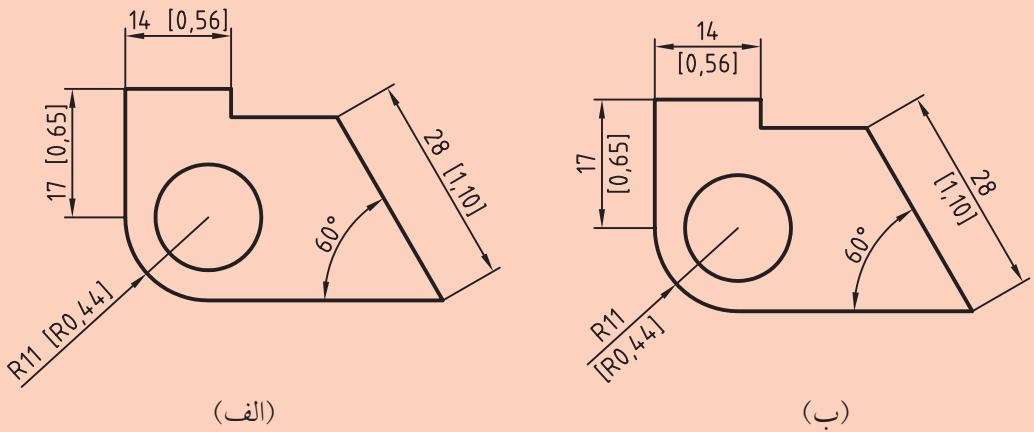

## سربرگ Tolerances ◀

این سربرگ شامل تنظیمات تولرانس ابعادی در کنار متن اندازه است.


قسمت **Tolerance format**: در این قسمت نوع تولرانس و تنظیمات آن قابل کنترل است.

◎ گزینه Method برای انتخاب روش تولرانس گذاری به شرح زیر کاربرد دارد.


حالت None اگر انتخاب شود تولرانس در نظر گرفته نمی شود و تنظیمات مربوطه نیز غیرفعال می شود.

حالت Symmetrical برای تولرانس گذاری متقارن (انحراف بالایی و پایینی مساوی)، مطابق شکل (الف) کاربرد دارد.

برای تولرانس گذاری متفاوت (انحراف بالایی و پایینی متفاوت)، مطابق شکل (ب) کاربرد دارد.

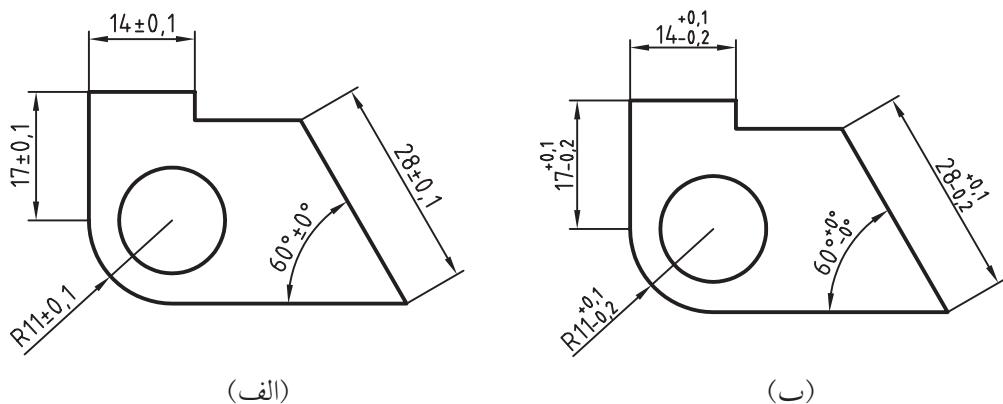

حالت Limits برای اعمال تولرانس به صورت حدی (بزرگترین و کوچکترین اندازه)، مطابق شکل زیر کاربرد دارد.

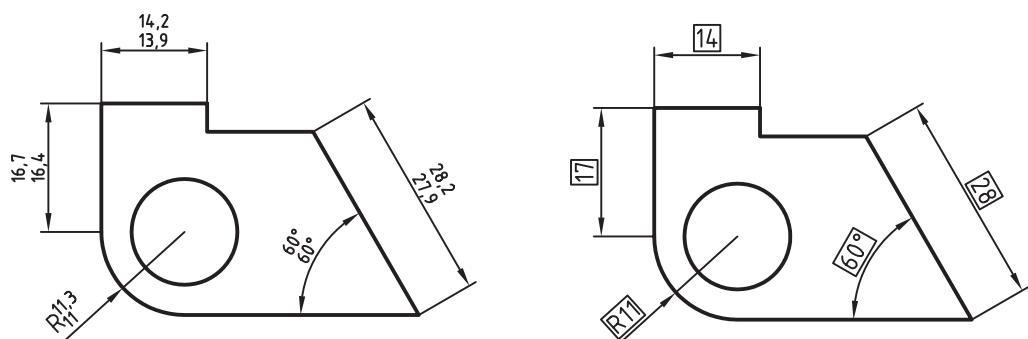

حالت Basic اگر انتخاب شود دور متن اندازه کادر مبنا درج می شود و به این مفهوم است که تعیین تولرانس بعادي غیر ممکن و اندازه به صورت اندازه دقیق تئوری محاسبه می شود.



این نوع اندازه گذاری مانند شکل بالا مربوط به تولرانس گذاری هندسی است.

◎ گزینه Precision برای تعیین تعداد ارقام اعشار تولرانس کاربرد دارد. مثال 0.0 برای تولرانس 0.1 و 0.00 برای تولرانس 0.01.

◎ گزینه Upper Value برای تعیین مقدار انحراف بالای تولرانس کاربرد دارد.

◎ گزینه Lower Value برای تعیین مقدار انحراف پایینی تولرانس کاربرد دارد.

◎ گزینه Scalling for height برای تعیین مقیاس ارتفاع متن تولرانس نسبت به متن اندازه کاربرد دارد. مثال، عدد 1 ارتفاع متن تولرانس را برابر ارتفاع متن اندازه مشابه  $0.1 \pm 20$  و عدد 0.5 ارتفاع متن تولرانس را نصف ارتفاع متن اندازه مشابه  $20^{+0.1}_{-0.2}$  درج می‌کند.

آیا می‌دانید



◎ گزینه Vertical Position برای کنترل موقعیت قائم متن تولرانس نسبت به اندازه متن اندازه به شرح زیر کاربرد دارد.


عملکرد این گزینه هنگامی اثربخش است که ارتفاع متن تولرانس برابر ارتفاع متن اندازه نباشد.



حالات Top متن تولرانس را بالای متن اندازه قرار می‌دهد (شکل روبرو).



حالات Middle متن تولرانس را وسط متن اندازه قرار می‌دهد (شکل روبرو).

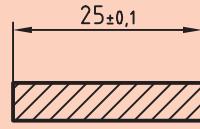

حالات Bottom متن تولرانس را پایین متن اندازه قرار می‌دهد (شکل روبرو).

سایر تنظیمات سربرگ تولرانس مشابه سربرگ‌های Alternate Units و Primary Units است، بنابراین از توضیح در مورد آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

## دستور کار شماره ۲

در سبک اندازه‌گذاری ISO25 تغییرات زیر را مطابق با استاندارد اندازه‌گذاری معمول نقشه‌کشی صنعتی انجام

Offset from origin = 0 Arrow size = 3.5

دهید.

Primary units/precision = 0 Center Mark = line

Fit /  Both text and arrow Text height = 3.5




دقت کنید این تنظیمات را در فایل متريک (مثال ACAD ISO) انجام شود.


### مراحل اجرا

۱. فرمان DimStyle را وارد کنید. (دقت کنید سبک اندازه‌گذاری ISO25 فعال باشد)


۲. در پنجره Dimension Style Dimension **Modify** روی دکمه کلیک کنید.

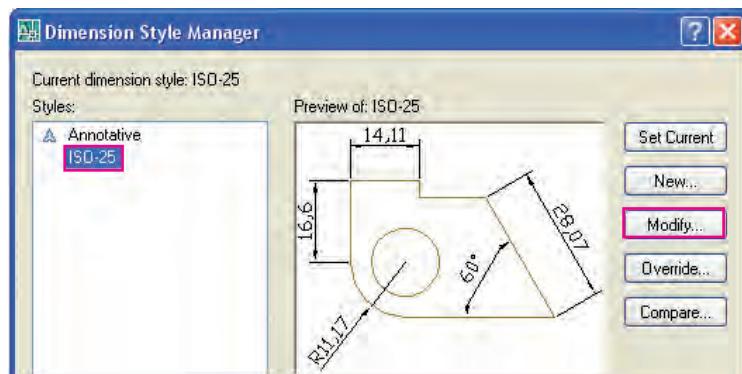


۳. در پنجره Modify Dimension Style: ISO25 و سربرگ Lines مطابق شکل زیر عدد صفر را در گزینه Offset from origin وارد کنید.

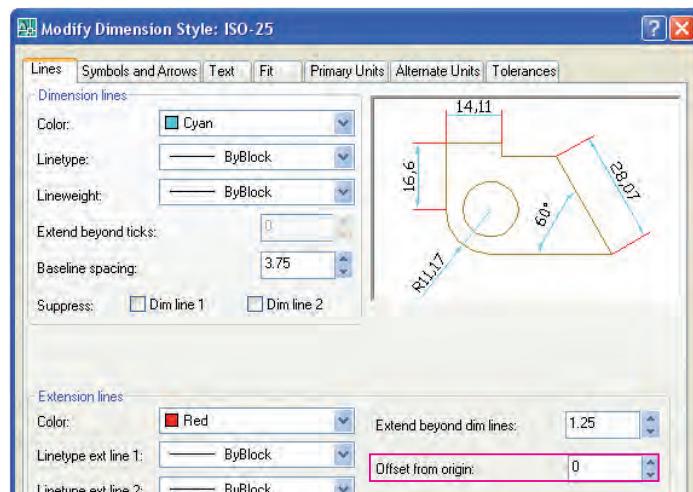


۴. در سربرگ **Symbol and Arrows** مطابق شکل زیر، برای گزینه Arrow size عدد 3.5 (طول فلش = ۳/۵ میلی‌متر) را وارد و گزینه line را در قسمت Center mark انتخاب کنید.

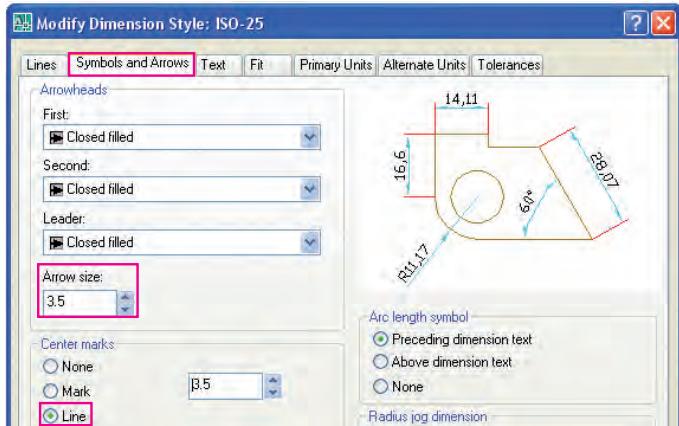

۵. در سربرگ **Text** برای گزینه Text height (ارتفاع متن اندازه) عدد 3.5 را وارد کنید.

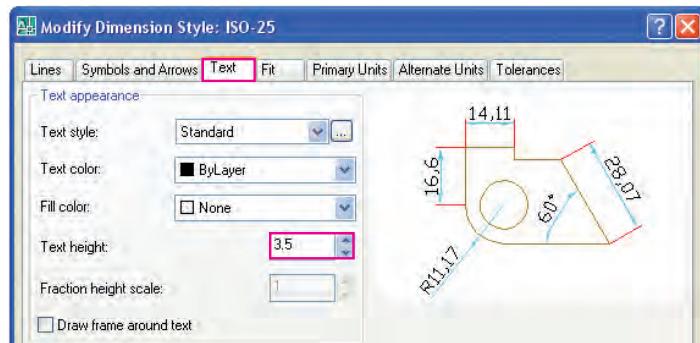

۶. در سربرگ **Primary Units** مقابله گزینه Precision عدد 0 به مفهوم درج اعداد اندازه بدون اعشار را انتخاب کنید.

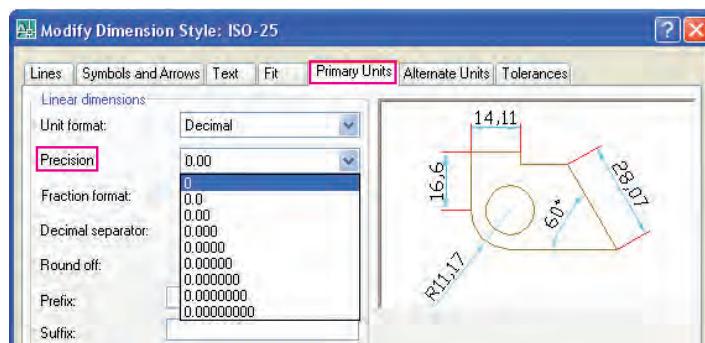

۷. بر روی دکمه **OK** کلیک کنید.

۸. در پنجره Dimension Styles Manager روی دکمه **Close** کلیک کنید.


۹. تنظیمات انجام شده را ذخیره کنید تا از این پس اندازه‌گذاری را به کمک آن انجام دهید.

۱۰. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. عملکرد هر یک از دکمه‌ها و اجزای دیگر پنجره Dimension Style Manager را بنویسید.

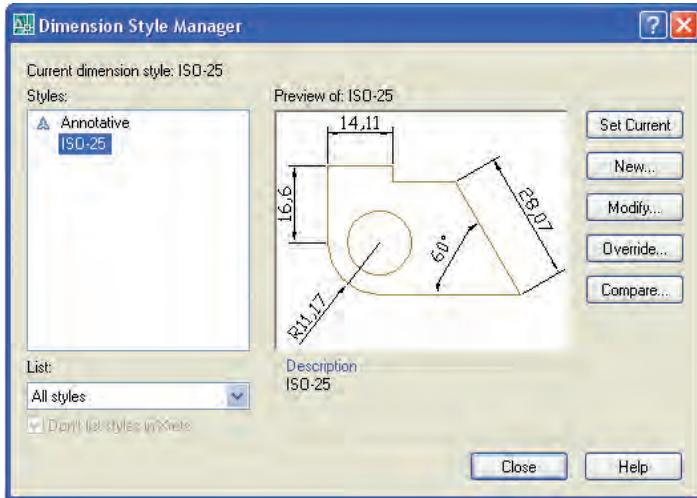

۲. روش‌های جاری کردن یک سبک اندازه‌گذاری را بنویسید.

۳. کاربرد واحد تبدیلی (Alternate Unit) در نقشه‌کشی را با ذکر مثال شرح دهید.

۴. تنظیمات فلش و علائم اندازه در زبانه ..... از پنجره Dimension Style انجام می‌شود.

۵. در سریرگ ..... از پنجره Dimension Style تنظیمات مقیاس اجزای اندازه‌گذاری (درشتی و ریزی متن اندازه و فلش‌ها) انجام می‌شود.

۶. اغلب استانداردهای اندازه‌گذاری در Dimension Style Manager قابل تنظیم است.


نادرست  درست

۷. ضریب مقیاس اندازه‌گذاری همیشه عکس مقیاس ترسیمی نقشه است تا اندازه حقیقی روی نقشه درج شود.

نادرست  درست

۸ فرمان Dimension Style از چه راهی قابل ورود نیست؟

Status (د)  Command (ج)  Dim Menu (ب)  Dim Toolbar (الف)

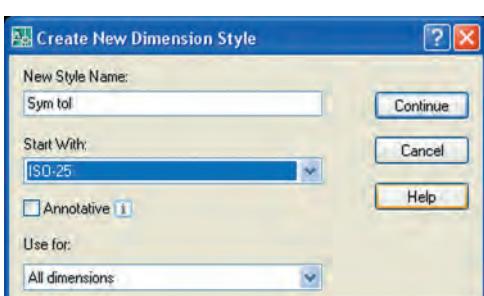


۹. پنجره روبرو مربوط به چه کاری است؟

الف) اصلاح سبک جاری اندازه‌گذاری

ب) ایجاد یک سبک جدید اندازه‌گذاری

ج) اعمال تغییرات موقت بر روی سبک اندازه‌گذاری

د) مقایسه دو سبک اندازه‌گذاری

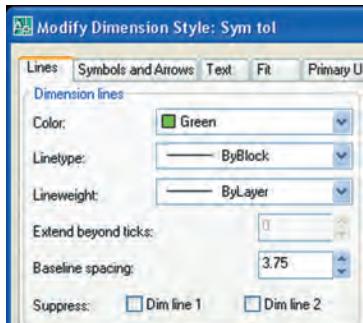

۱۰. با توجه به شکل رو به رو، متغیر Base line Spacing مربوط به چه تنظیمی است؟


- الف) فاصله‌ی خطوط اندازه‌گذاری مبنایی پله‌ای
- ب) فضای موردنیاز برای اندازه‌گذاری متواالی
- ج) ارتفاع متن اندازه
- د) طول فلش اندازه

۱۱. در شکل سؤال ۱۲ گزینه‌های Dimline2 و Dimline1 به چه کار می‌آید؟

- الف) حذف نیمی از خط رابط
- ب) حذف نیمی از خط اندازه
- ج) حذف فلش‌ها
- د) حذف متن اندازه


۱۲. کدام گزینه برای درج خط مرکز (خط محور) دایره به کمک فرمان Center Mark کاربرد دارد؟

- Center
- None
- Mark
- Line
- (الف)
- (ب)
- (ج)
- (د)

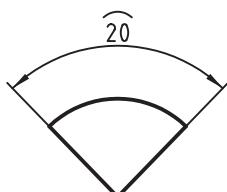


۱۳. مطابق شکل رو به رو برای اندازه‌گذاری طول کمان کدام گزینه باید فعال باشد؟

- Above dimension text
- Preceding dimension text
- None
- Under dimension text
- (الف)
- (ب)
- (ج)
- (د)

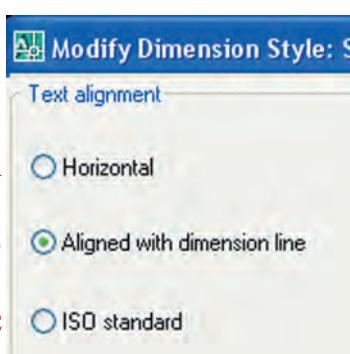

۱۴. کدام گزینه در پنجره شکل رو به رو مربوط به اندازه‌گذاری یکسویه است.

- B
- (ب)
- A
- (الف)
- D
- همه موارد
- C
- (ج)

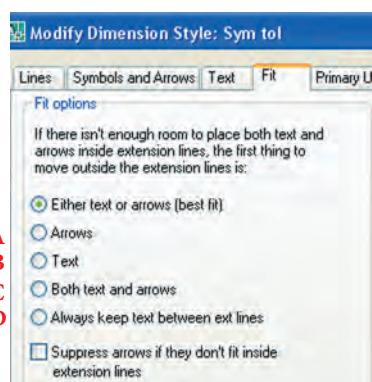

۱۵. در پنجره شکل رو به رو کدام گزینه باید فعال باشد تا متن اندازه و فلش با هم

به داخل یا خارج خطوط رابط انتقال یابد؟

- B
- (ب)
- A
- (الف)
- D
- (د)
- C
- (ج)


۱۶. کدام گزینه سربرگ Primary Units در پنجره Dimension Style مربوط به تنظیم تعداد ارقام اعشار عدد اندازه است؟

- |  |  |
|--|--|
| Precision (ب) <input type="checkbox"/> | Unit Format (الف) <input type="checkbox"/> |
| Sufix (د) <input type="checkbox"/>     | Prefix (ج) <input type="checkbox"/>        |

۱۷. حروف انطباقی در کدام قسمت سربرگ Primary Units می‌تواند قرار بگیرد؟

Trailing (ب) <input type="checkbox"/>	Leading (الف) <input type="checkbox"/>
Prefix (د) <input type="checkbox"/>	Sufix (ج) <input type="checkbox"/>


۱۸. مطابق شکل رو به رو کدام روش از سربرگ Tolerance در پنجره Dimension Style مربوط به تولرانس گذاری متقارن است؟

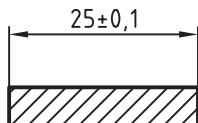

- |  |  |
|--|--|
| Deviation (ب) <input type="checkbox"/> | Symmetrical (الف) <input type="checkbox"/> |
| Basic (د) <input type="checkbox"/>     | Limits (ج) <input type="checkbox"/>        |

### تحقیق ◀

۱. سبك جديدي ايجاد و تنظيم کنيد که به کمک آن بتوان اندازه گذاري مبنياً على غير پله اي مطابق شكل زير را انجام داد، به نحوی که پس از آن به ويرايش نياز نباشد.

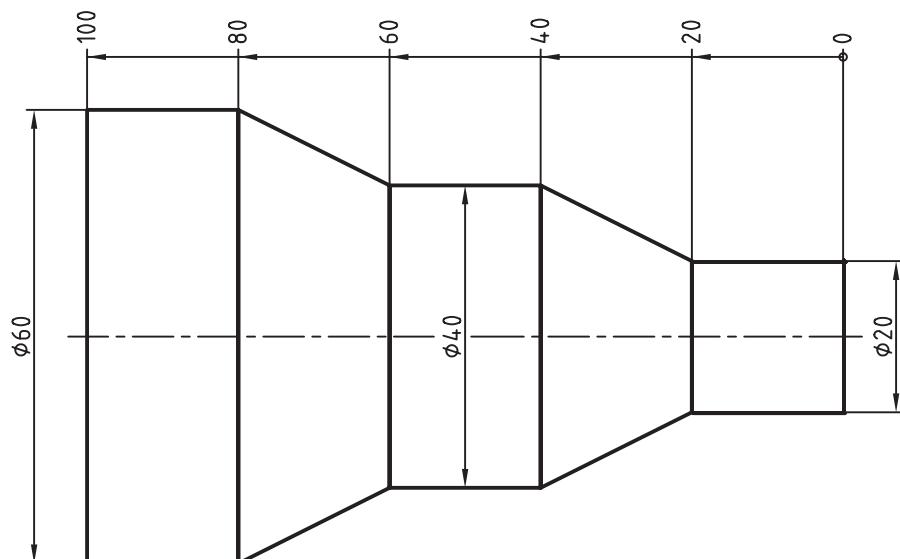


۲. در مورد عملکرد و کاربرد ابزار Compare و Override در پنجره Dimension Styles تحقیق کنید.



◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. نقشه زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 2:1 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

راهنمایی: برای اندازه‌گذاری حقیقی یک سبک جدید ایجاد کرده و در آن متغیر Scale factor در قسمت Primary unit را تنظیم و سپس در آن اندازه‌گذاری کنید.

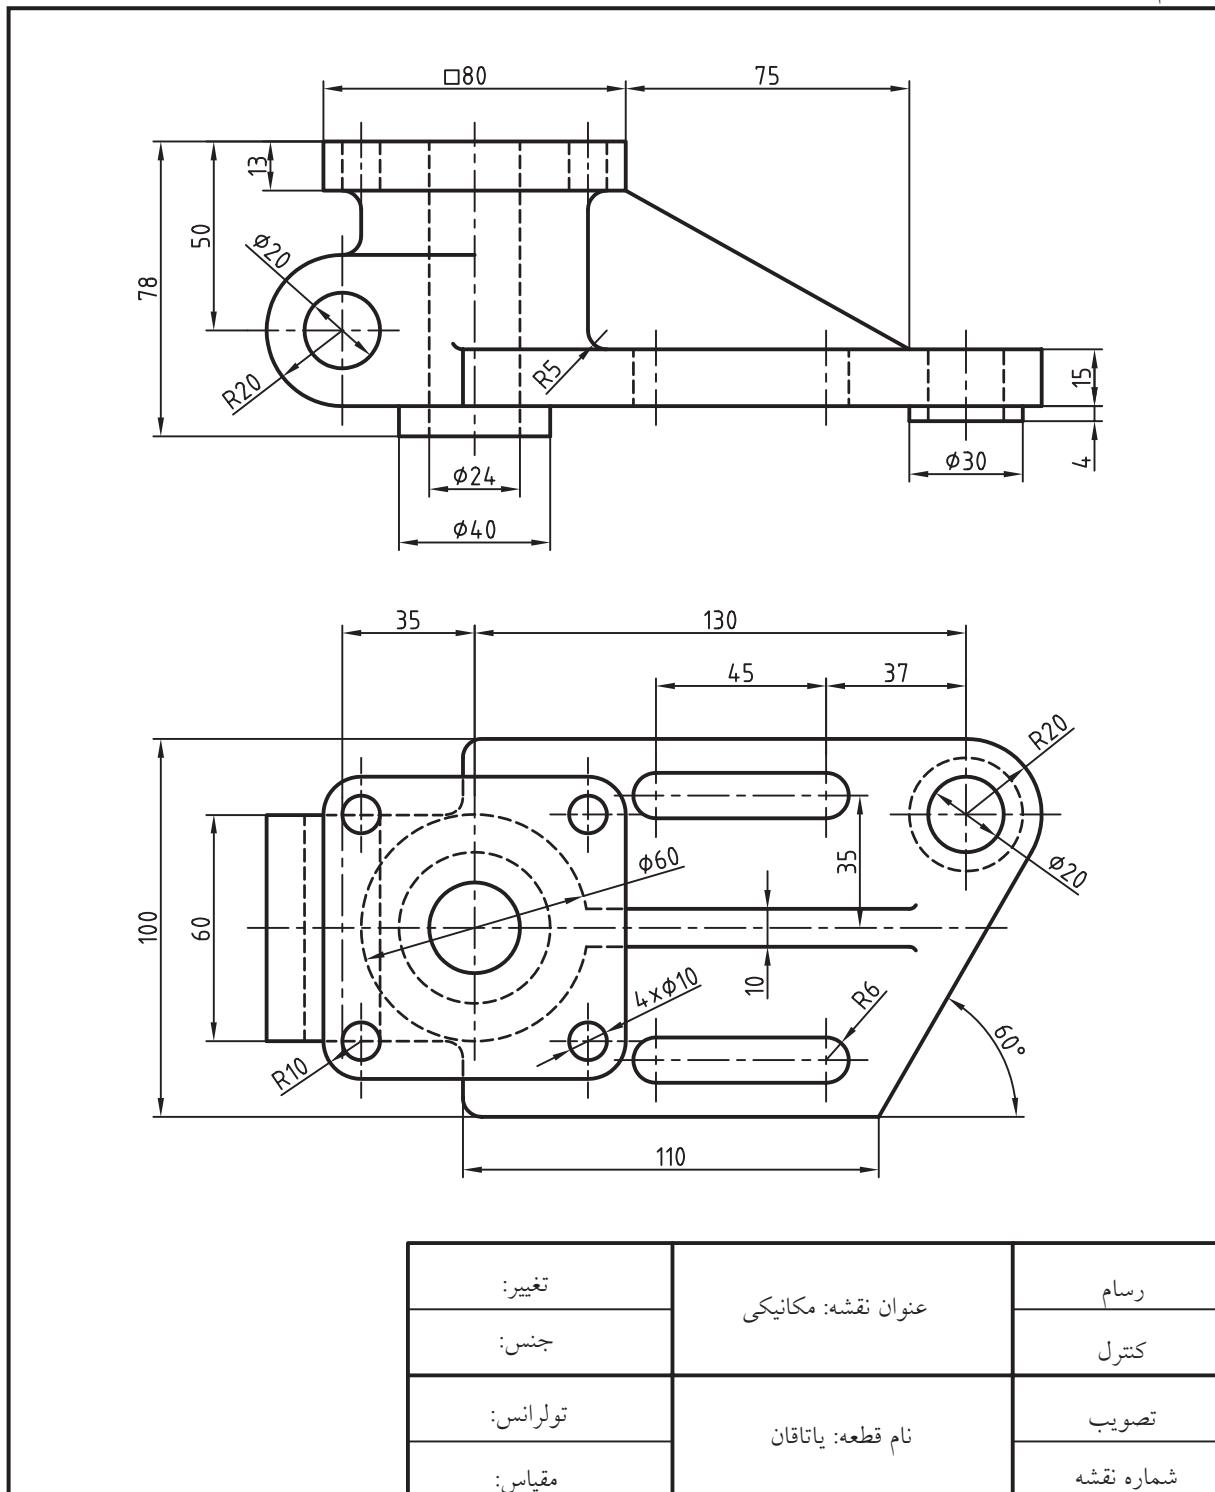

۲. نقشه زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:1 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

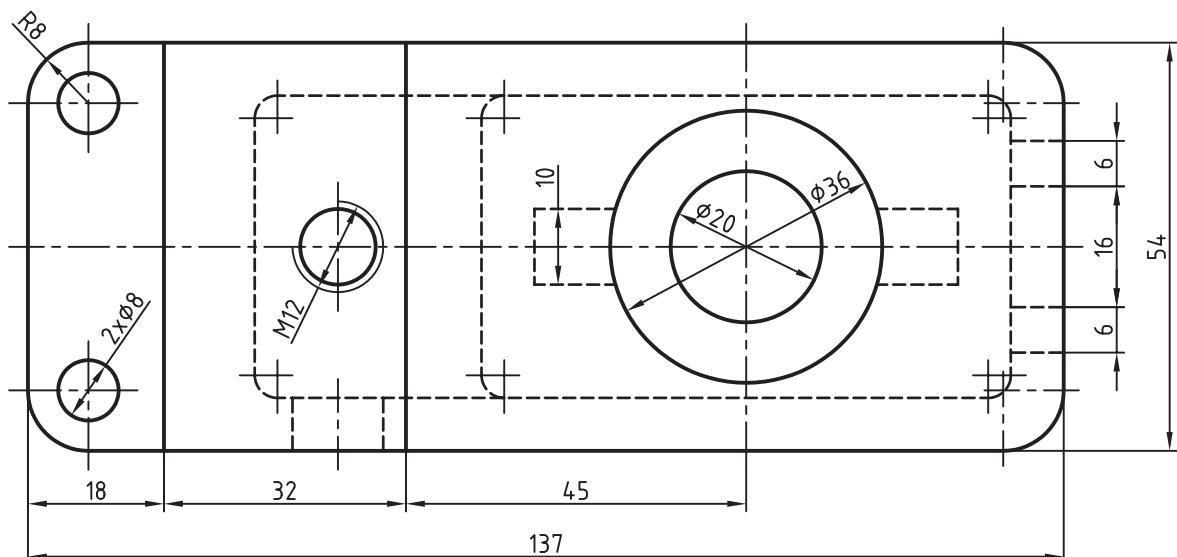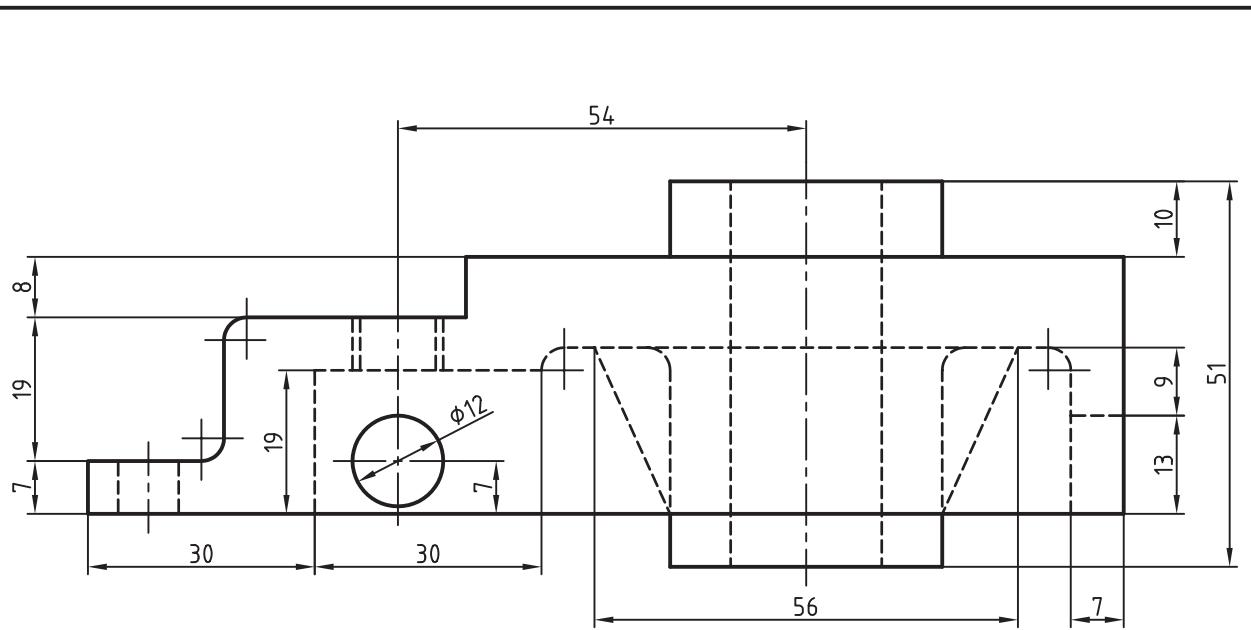


Fillets=R3


تغییر:	عنوان نقشه: مکانیکی	رسم
جنس:		کنترل
تولرانس:	نام قطعه: یاتاقان	تصویب
مقیاس:		شماره نقشه

۳. نقشه زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:1 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

راهنمایی: برای اندازه‌گذاری یک سبک جدید ایجاد کرده، تنظیمات اندازه‌گذاری نیم‌نما را در آن انجام دهید و سپس به کمک آن اندازه‌گذاری کنید.

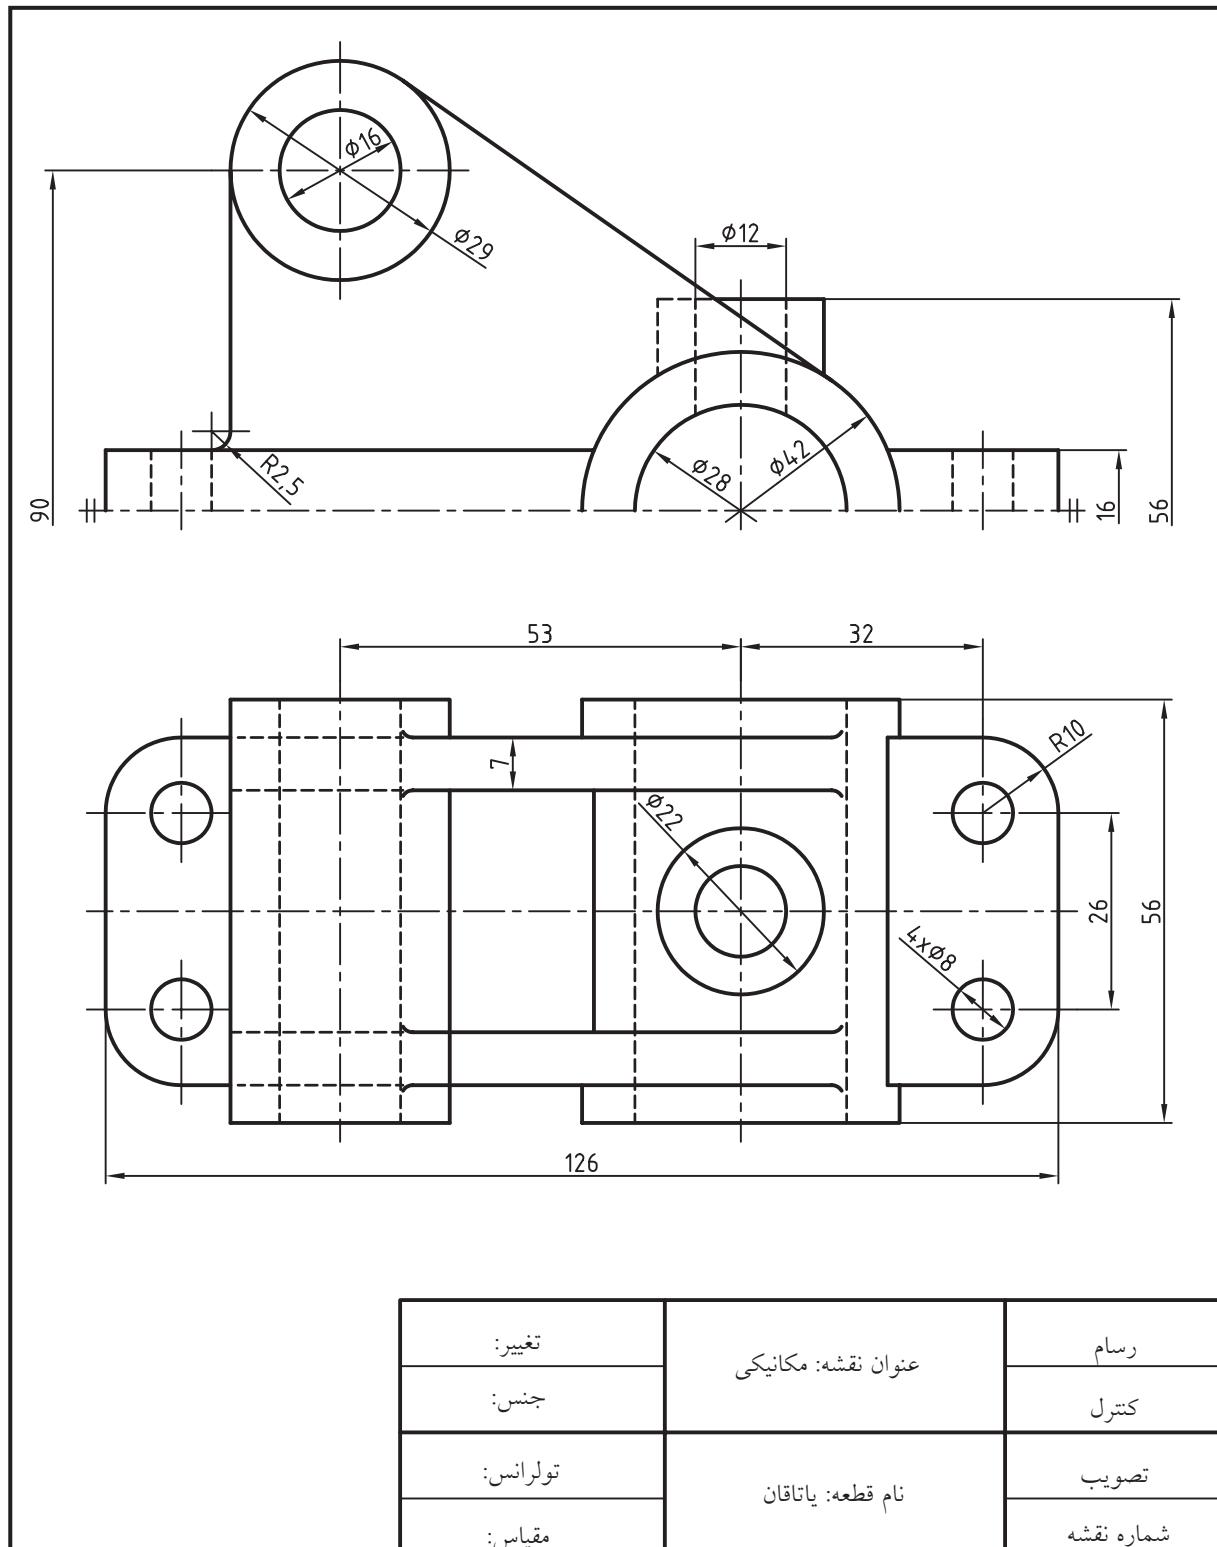

۴. سه نمای نقشه زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:1 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

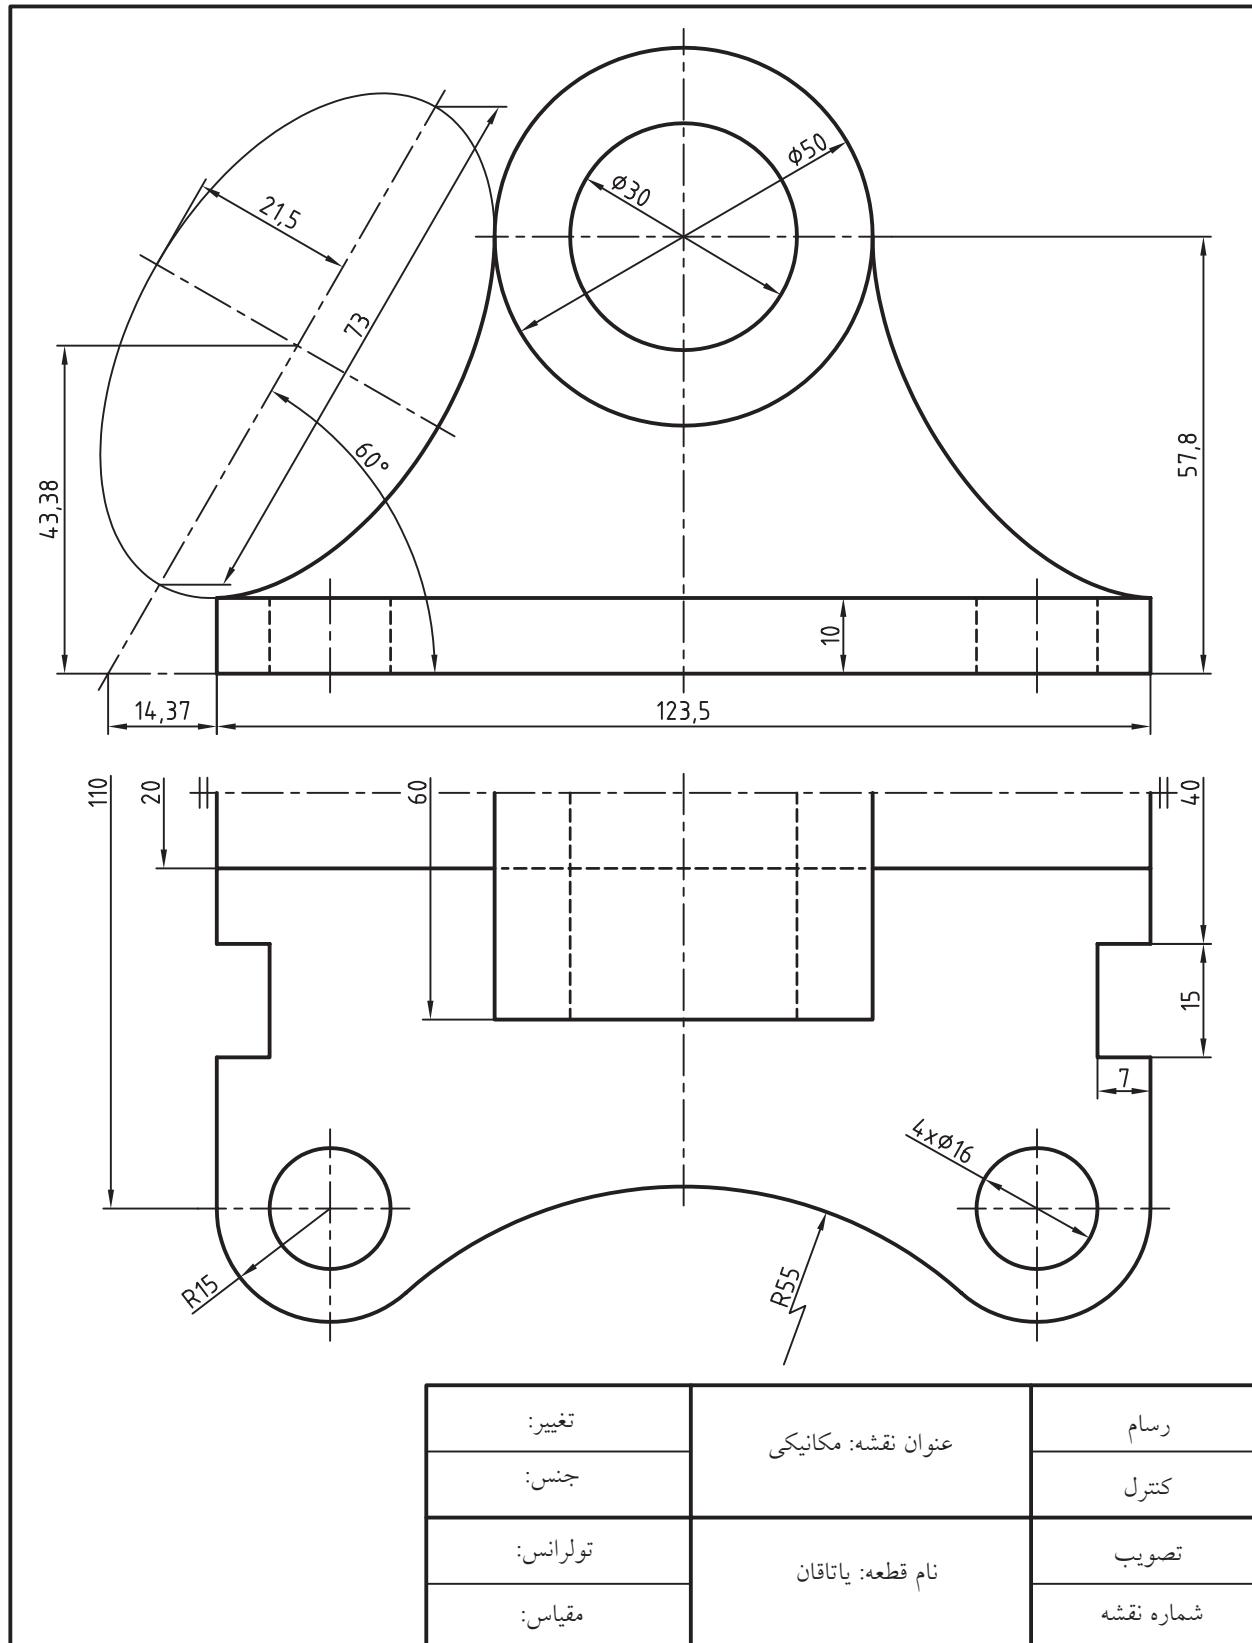

# توانایی ویرایش اندازه‌های موجود یک نقشه


- ◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:
- عملکرد و کاربرد فرمان Oblique را بیان کند.
  - با اجرای فرمان Oblique مفهوم پیغام‌های آن را توضیح دهد.
  - تصاویر مجسم دو بعدی را به کمک فرمان Properties اندازه‌گذاری کند.
  - عملکرد و کاربرد فرمان Dimension Update را بیان کند.
  - ویژگی‌های اندازه‌های موجود یک نقشه را به کمک فرمان DimUpdate به روز کند.
  - مفهوم وابستگی اندازه‌ها (Dimension Association) را توضیح دهد.
  - عملکرد و کاربرد فرمان Reassociate Dimension را بیان کند.
  - فرمان Dim Reassociate را بر روی اندازه‌های موجود اجرا کند.
  - فرم میانبر ویرایش را از راه منوی میانبر ویرایش کند.
  - عملکرد و کاربرد فرمان Dimension Space را بیان کند.
  - با اجرای فرمان Dimspace فاصله‌ی خطوط و اندازه را یکسان کند.
  - عملکرد و کاربرد فرمان Dimension Break را بیان کند.
  - فرم Dim break را بر روی اندازه‌های یک نقشه اجرا کند.

مدت زمان آموزش


نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶



# پیش آزمون

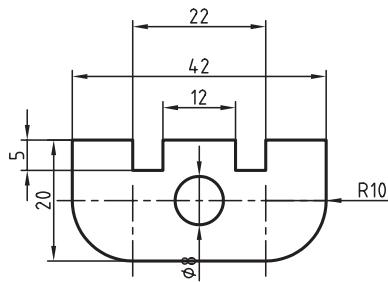

۱. در اندازه‌های نقشه رو به رو چه اشکالاتی وجود دارد؟

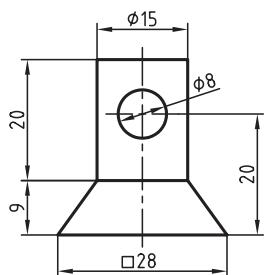

۲. با کلیک بر روی یک اندازه، چه گریپ‌هایی ظاهر می‌شوند؟

۳. به کمک گریپ‌ها چه تغییراتی در ظاهر اندازه‌گذاری امکان‌پذیر است.

۴. به کمک فرمان و پنجره Properties چه تغییراتی می‌توان در اندازه‌ها داد؟


۵. چگونه می‌توان محتوای متن اندازه را تغییر داد؟

۶. چگونه می‌توان موقعیت و زاویه متن اندازه را تغییر داد؟

۷. فاصله‌های خطوط اندازه را چگونه تنظیم و یکسان می‌کنید؟

۸. چگونه می‌توان خط اندازه را مطابق شکل رو به رو (خط اندازه Ø8) شکست؟

۹. علامت □ مطابق اندازه 28 در شکل رو به رو چگونه ایجاد می‌شود؟

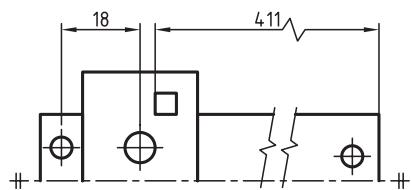

۱۰. خط اندازه فشرده مانند اندازه 411 در شکل رو به رو چگونه ایجاد می‌شود؟


۱۱. تصاویر مجسم دو بعدی را چگونه می‌توان به صورت صحیح اندازه‌گذاری کرد؟

۱۲. چگونه می‌توان تغییرات ایجاد شده در یک سبک اندازه‌گذاری را بر اندازه‌های قبلی انجام داد؟

۱۳. مستطیل شکل (الف) اندازه‌گذاری و سپس انتخاب شده است:

اگر گوشه سمت راست و بالای مستطیل را به نقطه دیگری مانند

شکل (ب) تغییر دهیم، اندازه 20 چه تغییری می‌کند؟

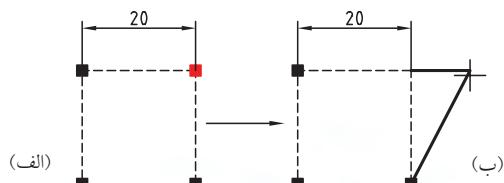

۱۴. وابستگی اجزای اندازه‌گذاری نسبت به یک شیء را چگونه کنترل می‌کنند؟




## ویرایش اندازه‌ها (Modify Dimensions)


اندازه‌های موجود در یک نقشه را می‌توان به کمک فرمان‌های ویرایشی و همچنین گریپ‌ها ویرایش کرد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد اجزای اندازه‌گذاری یک شیء ترسیمی به حساب می‌آید و به راحتی با فرمان‌های ویرایشی قابل اصلاح است. علاوه بر این ساده‌ترین راه ویرایش اجزای اندازه‌گذاری استفاده از گریپ‌هاست. در زیر به دو نمونه از عملکرد آن‌ها اشاره می‌کنیم.

### ◀ جابه‌جایی خط اندازه و هم‌راستا کردن آن با خط اندازه دیگر


۳. انتقال گریپ به محل جدید

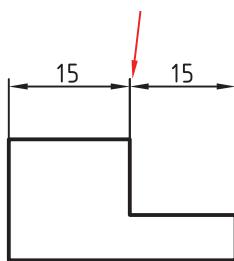

۲. کلیک بر روی گریپ خط اندازه


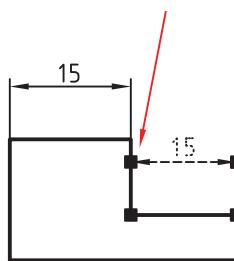


۱. کلیک بر روی اندازه

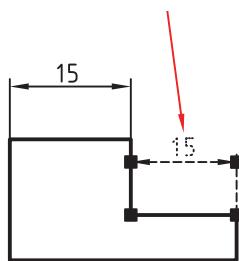


### ◀ جابه‌جایی متن اندازه به محل دیگر

۲. کلیک بر روی گریپ متن اندازه ۳. انتقال گریپ متن اندازه به محل جدید

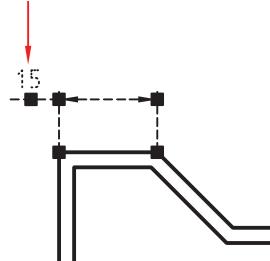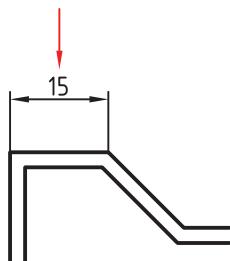

۱. کلیک بر روی اندازه

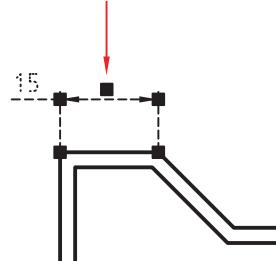

## ویرایش اجزای اندازه با فرمان Properties

اندازه‌های ایجادشده بر روی نقشه نیز همانند سایر اشیاء از ویژگی‌هایی برخوردار است. که برای اصلاح و تغییر آن‌ها از فرمان **Properties** نیز می‌توانیم استفاده کنیم. اگر بر روی اندازه‌های دو بار کلیک کنیم و یا به شیوه‌های دیگر فرمان **Properties** را بر روی اجزای اندازه‌گذاری اجرا کنیم در پنجره **Properties**، مطابق شکل مقابل، پس از ویژگی‌های عمومی، ویژگی‌های اجزای اندازه‌گذاری قابل کنترل و ویرایش است. سربرگ **Misc** برای تنظیم ویژگی‌های سبک اندازه‌گذاری موجود در پنجره **Properties** می‌کند سایر سربرگ‌ها همانند سربرگ‌های سبک اندازه‌گذاری موجود در پنجره **Dimension Style** است که قبلاً آن‌ها را آموخته‌اید. استفاده از این نوع ویرایش اغلب برای تغییرات جزئی و موردنی برای یک یا چند اندازه محدود است.



نکته

به کمک فرمان Match Properties نیز می‌توان ویژگی‌های اندازه‌های موجود در اشیاء را با یکدیگر مطابقت کرد.

### شیوه‌های ورود فرمان


Dimension toolbar	
Dimension Menu	Align Text
Command line	dimtedit  dimited
Dim	TEdit

### فرمان Dim Text Edit


این فرمان برای ویرایش وضعیت متن اندازه از جمله موقعیت و زاویه آن نسبت به راستای افق کاربرد دارد.  
جدول رو به رو شیوه‌های ورود این فرمان را نشان می‌دهد.

### مراحل اجرای فرمان Dim TEdit


Command: dimtedit یا Dimted	۱. فرمان Dimtedit را وارد می‌کنیم.
Specify New location for Dimension or [Left/ Right/Center/Home/Angle]:	۲. موقعیت جدید متن اندازه را تعیین می‌کنیم.

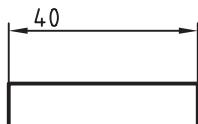


[گزینه Left] این گزینه مطابق شکل رو به رو متن اندازه را به سمت چپ خط اندازه انتقال می‌دهد.

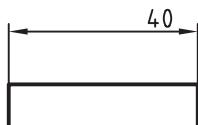


[گزینه Right] این گزینه مطابق شکل رو به رو متن اندازه را به سمت راست خط اندازه انتقال می‌دهد.

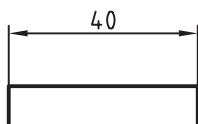


[گزینه Center] این گزینه مطابق شکل رو به رو متن اندازه را به وسط خط اندازه انتقال می‌دهد.

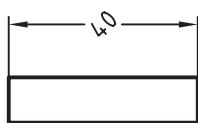

[گزینه Angle] این گزینه مطابق شکل رو به رو برای زاویه دادن به متن اندازه کاربرد دارد.

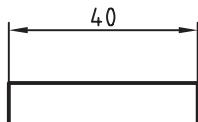


[گزینه Home] این گزینه برای برگرداندن متن اندازه به حالت پیشفرض نسبت به هر یک از حالت‌های بالا کاربرد دارد.

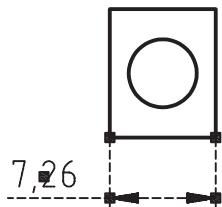

چنان‌چه بر روی اندازه‌ای ابتدا کلیک چپ و سپس کلیک راست کنیم در منوی میان‌بر چندین منوی برای ویرایش اجزای اندازه فراهم می‌شود که به نوبه‌ی خود دارای کاربردهای جالبی است.



- Ⓐ منوی Dim Text Position برای کنترل و تنظیم موقعیت متن اندازه انتخاب شده کاربرد دارد.
- Ⓑ منوی Precision برای تنظیم تعداد ارقام اعشار متن اندازه انتخاب شده کاربرد دارد.
- Ⓒ منوی Dim Style برای تنظیم سبک اندازه‌ی انتخاب شده کاربرد دارد.
- Ⓓ منوی Flip Arrow برای تعویض جهت فلش‌های اندازه انتخاب شده کاربرد دارد.

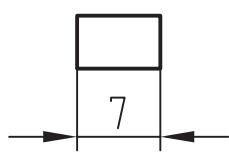

Flip Arrow پیش از



Flip Arrow پس از

## ویرایش محتوای متن اندازه

محتوای متن اندازه را به کمک فرمان **ddEdit** می‌توانیم ویرایش کنیم، به‌نحوی که با اجرای این فرمان بر روی اندازه موردنظر ویرایشگر Text Formatting ظاهر می‌شود و از راه آن می‌توانیم متن انتخاب شده را ویرایش کنیم.




فرمان **ddEdit** مربوط به ویرایش متن چندخطی (Multi line Text) است که قبلاً عملکرد آن را آموخته‌اید.




تولرانس‌های ابعادی و انطباقی را می‌توانیم با ویرایش محتوای متن اندازه به آن اضافه کنیم.

## فرمان Dimension Space


این فرمان برای یکسان کردن فاصله بین خطوط اندازه، مطابق شکل زیر، کاربرد دارد.

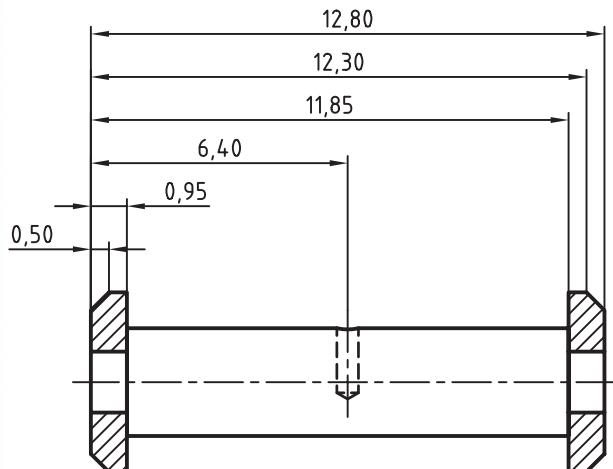

DimSpace پس از اجرای

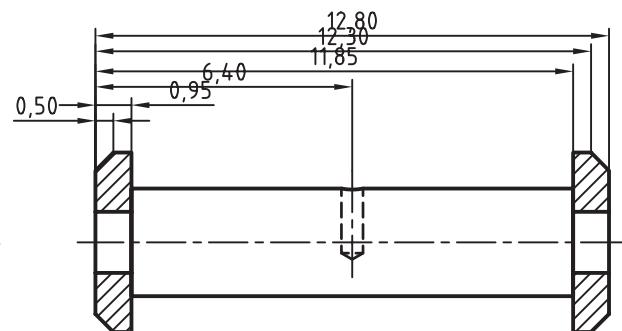

DimSpace پیش از اجرای

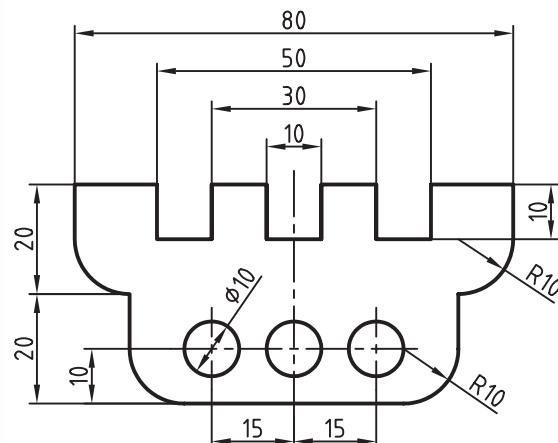

فرمان **Dim space** بر روی تمامی اندازه‌های خطی (linear)، هم راستا (Aligned)، زاویه‌ای (Angular)، متواالی (Continued)، مبنایی (Base line)، و همچنین اندازه‌گذاری سریع (QDim) قابل اجراست.

با این فرمان هم می‌توان فاصله بین خطوط اندازه موازی در اندازه‌گذاری پله‌ای (مبنایی و متقارن) را تنظیم کرد، و هم می‌توان سایر اندازه‌ها را هم راستا (Align) کرد. در شکل روبرو نمونه‌ای از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

### اجرای فرمان Dimension Space

این فرمان به روش‌های مندرج در جدول روبرو وارد می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension toolbar	
Dimension Menu	Dimension Space
Command line	Dim space

## مراحل اجرای فرمان Dim Space

Command: dimspace ↵	۱. فرمان Dim Space را وارد می‌کنیم.
Select base dimension:	۲. یک اندازه را به عنوان پایه انتخاب می‌کنیم.
Select dimensions to space:	۳. اندازه‌های دیگر را انتخاب می‌کنیم.
Select dimension to space:	۴. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.
Enter Value or [Auto] <Auto>	۵. مقدار فاصله موردنظر را وارد می‌کنیم.




نکته

در صورتی که در مرحله ۵ مقدار فاصله را صفر وارد کنیم، خطوط اندازه انتخاب شده در راستای خط اندازه پایه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر خطوط اندازه هم راستا (Align) می‌شوند.

[گزینه Auto] با کاربرد این گزینه مقدار فاصله بین خطوط اندازه به طور خودکار تنظیم می‌شود و اندازه آن بر اساس اندازه متغیر تنظیمی Base line spacing در تنظیمات سبک اندازه‌گذاری است.

## فرمان Dimension Break

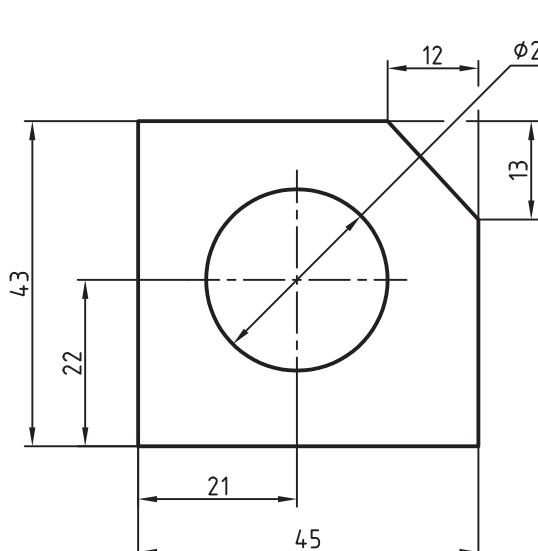


این فرمان برای شکستن خط اندازه، خط رابط، و خط راهنمای مطابق شکل رویه رو، کاربرد دارد. البته خط راهنما اگر از جنس Spline باشد با این فرمان قابل شکستن نیست. در اجرای فرمان Dim Break، اشیاء متقطع با اجزای اندازه‌گذاری به عنوان لبه برش محسوب می‌شوند و عمل شکستن نسبت به آنها صورت می‌گیرد.

انواع اشیاء مانند Dimension, leader, Circle, line, Arc, Spline, Ellipse, Polyline, Text, Multi line Text, Blocks و xrefs می‌توانند به عنوان لبه برش معرفی شوند.



یادآوری

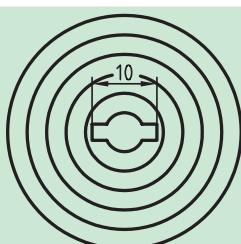

در مبحث فرمان Break گفتیم که اجزای اندازه‌گذاری با فرمان Break قابل شکستن نیست، بنابراین فرمان Dimension Break برای این منظور کاربرد دارد. البته توجه کنید اشیاء ترسیمی دیگر که متداخل با متن اندازه باشد را می‌توان با فرمان break، مطابق شکل رویه رو، شکست.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Dimension Break
Command line	Dim Break

### اجرای فرمان Dimension Break

این فرمان به روش‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان Dim Break

Command: dim break ↵	۱. فرمان Dim Break را وارد می‌کنیم.
Select a dimension or [Multiple]:	۲. اندازه موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Select object to break dimension or [Auto/Restore/Manual] (Auto)	۳. شیئی را به عنوان لبه برش انتخاب می‌کنیم، یا گزینه دیگری را انتخاب می‌کنیم.
Select object to break dimension:	۴. شیء دیگری را به عنوان لبه برش انتخاب می‌کنیم، یا برای پایان دادن به اجزای فرمان ایتر می‌کنیم.

[گزینه Multiple]: به کمک این گزینه می‌توانیم چندین اندازه را برای شکستن انتخاب کنیم.


[گزینه Auto]: این گزینه که در حالت پیش‌فرض است، شکستن اندازه را در دو طرف لبه برش در نظر می‌گیرد. ضمن این‌که با جایه‌جایی اندازه محل شکسته شده نیز جایه‌جا می‌شود.

[گزینه Manual]: با کاربرد این گزینه می‌شود محدوده شکستن اندازه را با تعیین دو نقطه به صورت دستی مشخص کرد (همانند فرمان Break).

[گزینه Restore]: این گزینه برای برگشت قسمت‌های شکسته شده اندازه به حالت اولیه کاربرد دارد.

### فرمان Jogged linear

این فرمان برای فشرده کردن خط اندازه در نمای شکسته، مطابق شکل زیر، کاربرد دارد.

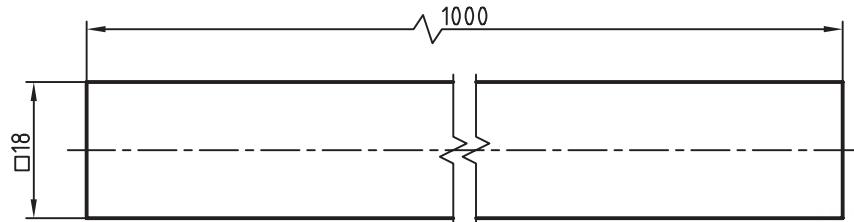

ترسیم خط شکسته در نمای شکسته، مطابق شکل بالا، به کمک فرمان Break line امکان‌پذیر است.

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Jogged linear
Command line	Dim Jog line

### اجرای فرمان Jogged linear

این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول رو به رو قابل وارد کردن است.


### مراحل اجرای فرمان Jogged linear

Command: dim to gline ↵	۱. فرمان Dim Jog line را وارد می‌کنیم.
Select dimension to add Jog or [Remove]:	۲. خط اندازه موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Specify Jog location [or press Enter]:	۳. در محل موردنظر برای ایجاد فشردگی، کلیک می‌کنیم، یا ایتر می‌کنیم تا در محل پیش‌فرض خط اندازه فشرده شود.

[گزینه Remove]: برای برگشت (حذف) علامت Jogged کاربرد دارد.



با کلیک بر روی علامت Jogged به کمک گریپ مربوطه می‌توانیم آن را جایه‌جا کنیم.

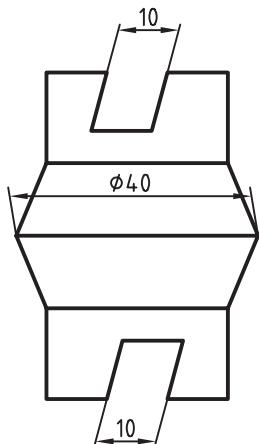

### فرمان Oblique (ویرایش خطوط رابط)

این فرمان برای مایل کردن خطوط رابط اندازه، مانند اندازه‌های 10 و 40 در شکل رو به رو، کاربرد دارد.

این فرمان برای اندازه‌گذاری تصویر مجسم نیز کاربرد دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

## اجرای فرمان Oblique

این فرمان به شبیه‌های روبرو وارد می‌شود:

شبیه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Oblique
Command line	DimEdit
Dim	Oblique یا Ob







### مراحل اجرای فرمان Oblique

Dim: oblique یا Ob ↵	۱. فرمان Oblique را وارد می‌کنیم.
Select object:	۲. شیء (اندازه مورد نظر) را انتخاب می‌کنیم.
Select object: ↵	۳. اندازه دیگری را انتخاب، یا برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.
Enter obliquing angle (press Enter for none):	۴. زاویه تمایل خطوط رابط را وارد می‌کنیم.

## دستور کار

تصویر مجسم مقابل را در کاغذ A4 رسم و اندازه‌گذاری کنید.

(زمان: ۱۵ دقیقه)

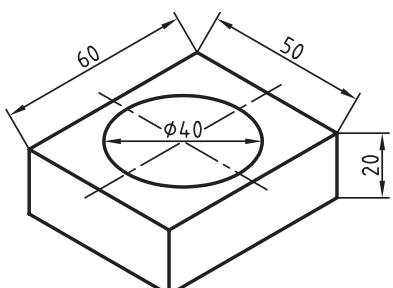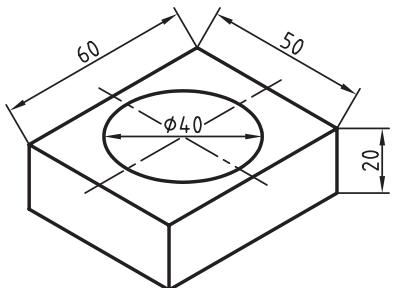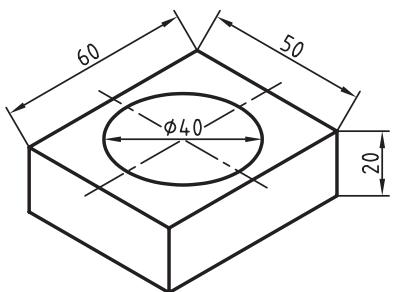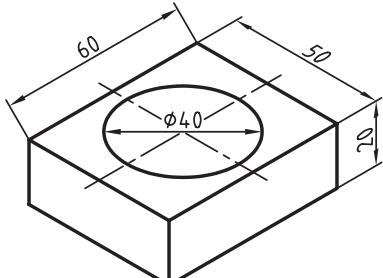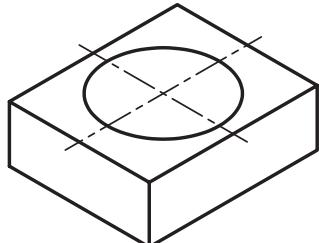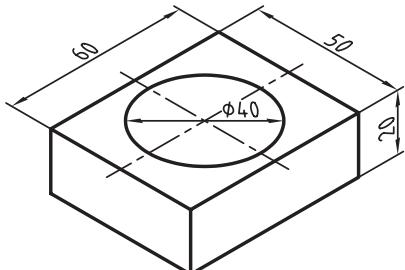

۱. فایل ترسیمی A4 و لایه‌های لازم را آماده کنید. (یک لایه به نام ISO برای تصویر ایزومتریک اختصاص دهید.)

۲. تصویر مجسم ایزومتریک را، مطابق شکل رو به رو، با استفاده از ابزار Isometric/Snap رسم کنید.

۳. با استفاده از فرمان Dim Aligned، مطابق شکل رو به رو، اندازه‌گذاری کنید.

۴. با استفاده از فرمان DimEdit و گزینه Oblique، مطابق شکل رو به رو، اندازه‌های 20 و 50 را ویرایش و خطوط رابط آنها را در راستای زاویه  $30^\circ$  تنظیم کنید.

۵. مجدداً با استفاده از فرمان DimEdit و گزینه Oblique، مطابق شکل رو به رو، اندازه 60 را ویرایش و خطوط رابط آنرا در راستای زاویه  $150^\circ$  درجه تنظیم کنید.

۶. بر روی اندازه 40 دوبار کلیک کرده و در پنجره Properties سربرگ Ext line1 و Ext line2 را بروی حالت off تنظیم کنید تا خطوط رابط آن حذف شود.

۷. فایل خود را ذخیره کنید.

۸. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## فرمان Dimension Update

این فرمان برای همگام کردن ویژگی‌های اندازه‌های موجود یک نقشه با تنظیمات سبک جاری کاربرد دارد. به عبارت دیگر فرمان **Update** تنظیمات و ویژگی‌های سبک جاری را به اندازه‌های انتخاب شده اختصاص می‌دهد.

### اجرای فرمان Update


شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Update
Dim	Update یا Up

برای وارد کردن این فرمان به شیوه‌های رو به رو عمل می‌کنیم:

مراحل اجرای فرمان Update	
Dim: Update یا Up ↵	۱. فرمان Update را وارد می‌کنیم.
Select object:	۲. اندازه‌های موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Select objects: ↵	۳. برای پایان دادن به انتخاب ایتر می‌کنیم.

## کنترل وابستگی اندازه (Dimension Association)


همان‌طور که در ابتدای مبحث اندازه‌گذاری اشاره شد، طبق تنظیمات پیش‌فرض، اجزای اندازه به اشیاء مورد اندازه‌گذاری وابسته است. این وابستگی توسط گزینه **Associative Dimensioning** در پنجره Options، مطابق شکل زیر، قابل کنترل است.

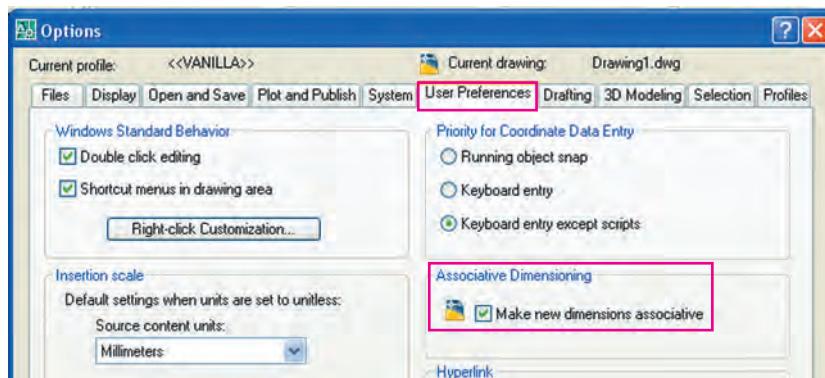

برای دسترسی به پنجره Option از منوی Tools یا منوی میانبر گزینه‌ی Option را انتخاب کنید. بدیهی است فعل بودن گزینه Make New dimensions associative باعث وابستگی اندازه‌های جدید به اشیاء و فعال نبودن آن باعث ناوابستگی اندازه‌ها می‌شود.



نکته

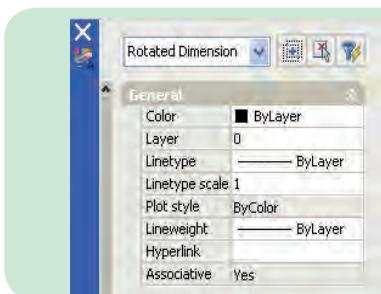

با دو بار کلیک بر روی یک اندازه در پنجره Properties، مقابل گزینه Associative عبارت Yes، وابستگی ناوابستگی اجزا اندازه‌گذاری به اشیاء را مشخص می‌کند.



## فرمان Reassociate Dimensions

این فرمان برای وابستگی مجدد اندازه‌های ناوابسته کاربرد دارد، به نحوی که به کمک آن می‌توان اندازه‌های انتخابی را به شیء مورد اندازه‌گذاری و یا حتی اشیاء دیگر وابسته کرد.

### اجرای فرمان Reassociate Dimensions

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Menu	Reassociate Dimensions
Command line	DimreassociateDre

### مراحل اجرای فرمان Dimensions Reassociate

Command: dre ↵	۱. فرمان Dim reassociate را وارد می‌کنیم.
Select dimensions to Reassociate...	۲. اندازه‌های موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
Select object:	۳. محل وابستگی خط رابط اول را تعیین می‌کنیم.
Specify first extension line origin or [Select object] <Next>	۴. محل وابستگی خط رابط دوم را تعیین می‌کنیم.
Specify Second extension line origin <Next>	


نکته:

- در اجرای فرمان Dim reassociate پیغام‌های مرحله ۳ به بعد با توجه به نوع اندازه متفاوت است.
- به کمک فرمان DimDisAssociate می‌توان اندازه‌های وابسته را به ناوابسته تبدیل کرد.


# ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. در پنجره Properties، شکل زیر، اجزای قابل ویرایش هر سربرگ را رویه روی آن بنویسید.

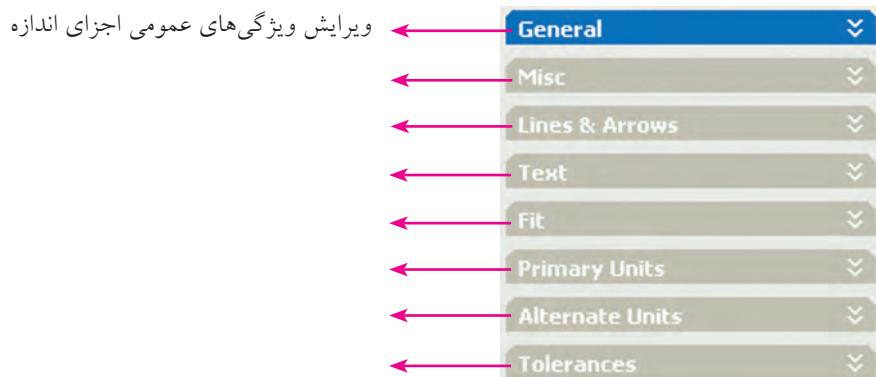


۲. فرمان Dim Text Edit چه کاربردی دارد؟

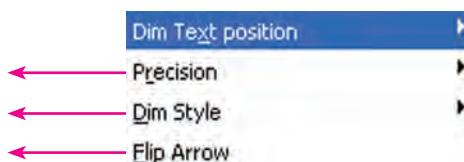

۳. گزینه های زیر مربوط به چه منوی است؟

عملکرد هر یک را رویه روی آن بنویسید.

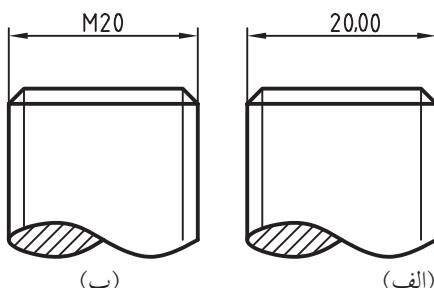

۴. محتوای متن اندازه 20.00 به M20 مطابق شکل رویه رو، چگونه ویرایش می شود؟

۵. عملکرد و کاربرد فرمان Dimension Space را همراه با شکل توضیح دهید.


۶. عملکرد و کاربرد فرمان Dimension Break را همراه با شکل توضیح دهید.

۷. عملکرد کاربرد فرمان Jogged linear را همراه با شکل توضیح دهید.

۸. مراحل اجرای فرمان Oblique را بنویسید.

۹. مراحل اجرای فرمان Dimension Update را بنویسید.

۱۰. تنظیمات مشخص شده در شکل زیر مربوط به چیست؟ درباره آن توضیح دهید.

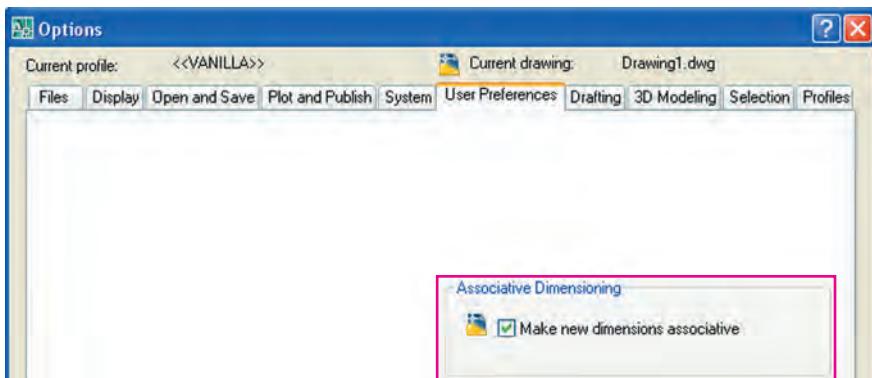

۱۱. پیغام... Specify New location for Dimension text مربوط به فرمان ..... است.

۱۲. فرمان ddedit مربوط به ..... است.

۱۳. نشانه  مربوط به فرمان ..... است.

۱۴. با گریپ‌ها نمی‌توان متون اندازه را جابه‌جا کرد؟

درست  نادرست

۱۵. به کمک فرمان Match Properties نیز می‌توان ویژگی‌های اندازه‌ها را با یکدیگر تطبیق داد.

درست  نادرست

۱۶. تولرانس‌های ابعادی و انطباقی را با فرمان dedit می‌توانیم به متون اندازه اضافه کنیم.

درست  نادرست

۱۷. فرمان Dimension Space برای هم‌راستا کردن خطوط اندازه نیز کاربرد دارد.

درست  نادرست

۱۸. در فرمان Dimension Break کدام گزینه را برای تعیین محدوده شکستن دستی مشخص می‌کنیم؟

Manual (ب)  Multiple (الف)

Auto (د)  Remove (ج)

۱۹. در فرمان Jogged linear کدام گزینه برای برگشت (حذف) علامت فشردگی کاربرد دارد؟

Delete (الف)  Remove (ب)

Erase (ج)  همه‌ی موارد (د)

۲۰. برای اصلاح خطوط رابط اندازه‌های تصویر حجم کدام فرمان اجرا می‌شود؟

Oblique (الف)  Rotate (ب)

Home (ج)  Inspection (د)

۲۱. کدام گزینه برای برگرداندن متن اندازه به حالت پیشفرض کاربرد دارد؟

- Remove  ب) Angle  الف)  
Home  د) Center  ج)

۲۲. فرمان Dimension Space بر روی کدام نوع اندازه قابل اجرا نیست؟

- Aligned  ب) Linear  الف)  
Radius  د) Angular  ج)


۲۳. کدامیک از نشانه‌های زیر مربوط به فرمان Dimension Break است؟



۲۴. در پنجره Properties مطابق شکل روبرو کدام گزینه وضعیت

وابستگی اندازه به شیء را نشان می‌دهد؟

- Hyper link  ب) Associative  الف)  
Line Weight  د) Plot Style  ج)

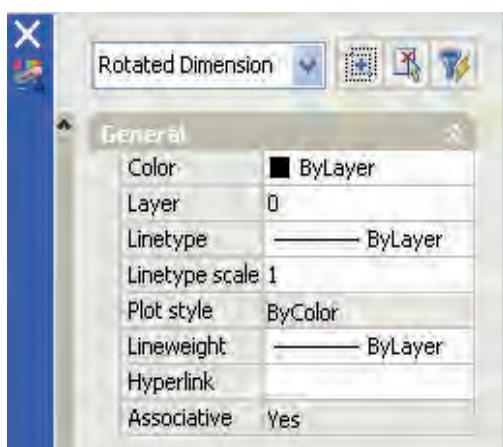


### ◀ تحقیق

با توجه به این‌که تولرانس‌های ابعادی و انطباقی یک نقشه معمولاً متفاوت و گوناگون است، بهترین شیوه برای درج آن‌ها در اندازه‌گذاری چیست؟

## ◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. نقشه‌های زیر را به همراه اندازه‌گذاری و تولرانس‌های ابعادی در کاغذ A4 ترسیم کنید.  
راهنمایی: مقادیر تولرانس ابعادی را با راهنمایی هنرآموز محترم از جدول ISO2768 استخراج و در نقشه درج کنید.

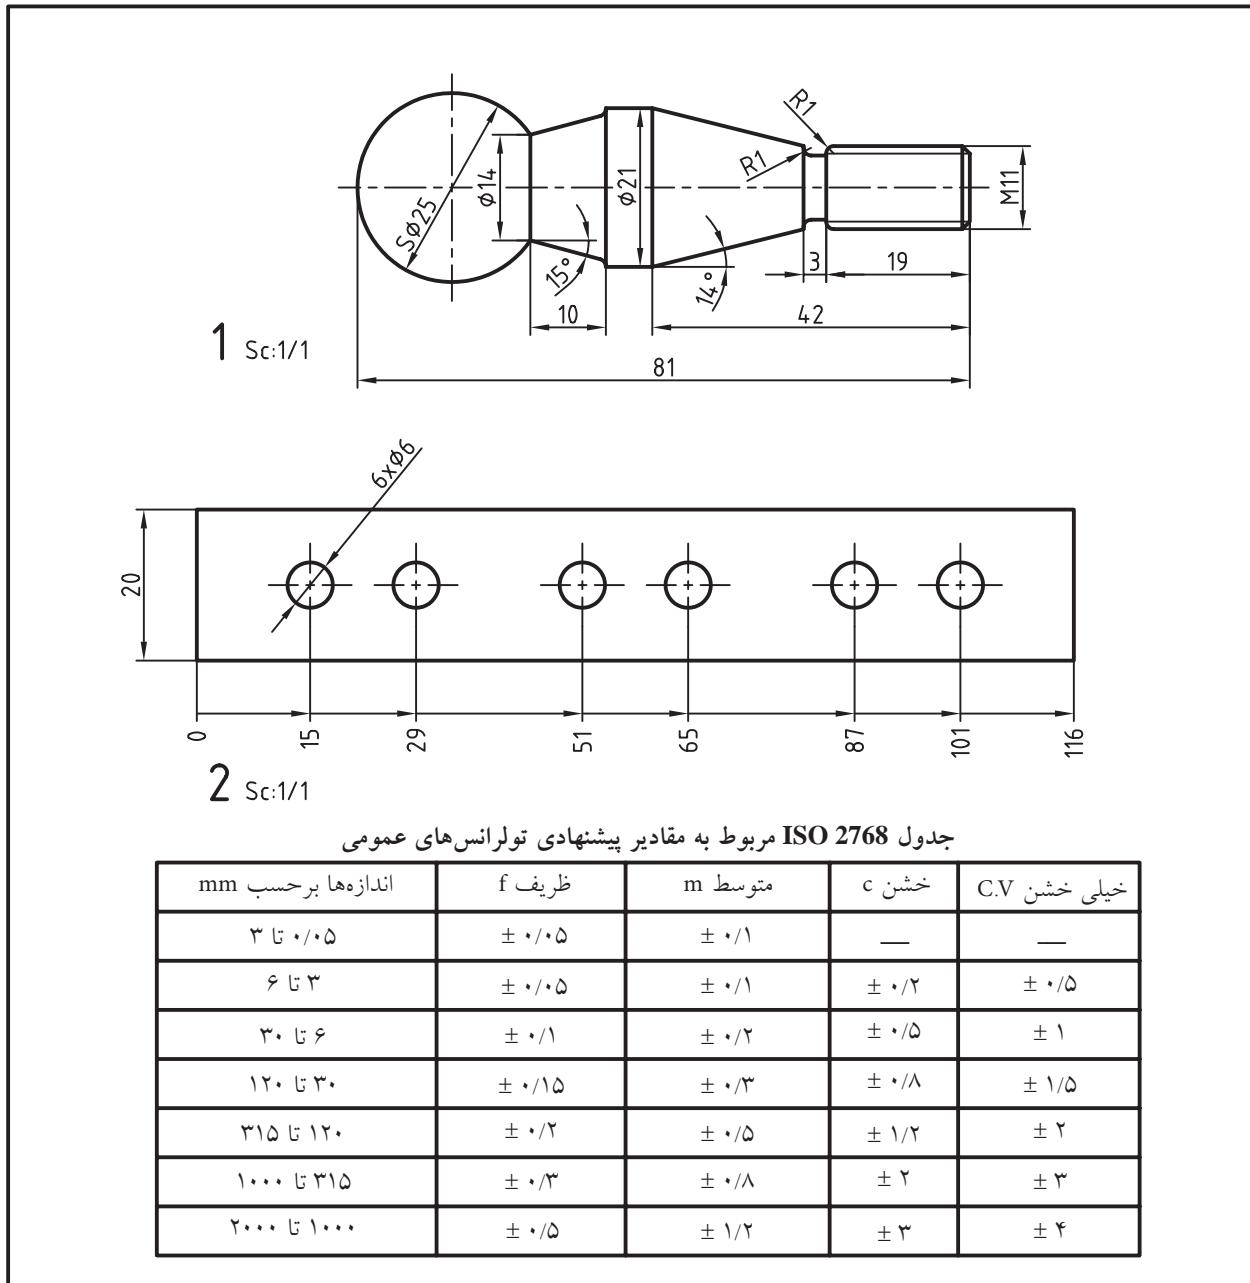


جدول ISO 2768 مربوط به مقادیر پیشنهادی تولرانس‌های عمومی


اندازه‌ها بر حسب mm	f	m	c	C.V
۳ تا ۰/۰۵	$\pm 0/05$	$\pm 0/1$	—	—
۶ تا ۳	$\pm 0/05$	$\pm 0/1$	$\pm 0/2$	$\pm 0/5$
۳۰ تا ۶	$\pm 0/1$	$\pm 0/2$	$\pm 0/5$	$\pm 1$
۱۲۰ تا ۳۰	$\pm 0/15$	$\pm 0/3$	$\pm 0/8$	$\pm 1/5$
۳۱۵ تا ۱۲۰	$\pm 0/2$	$\pm 0/5$	$\pm 1/2$	$\pm 2$
۱۰۰۰ تا ۳۱۵	$\pm 0/3$	$\pm 0/8$	$\pm 2$	$\pm 3$
۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰	$\pm 0/5$	$\pm 1/2$	$\pm 3$	$\pm 4$

تغییرات:	عنوان نقشه:	رسم:
جنس:		کنترل:
تولرانس:	نام قطعه: دهانه میله	تصویب:
مقیاس:		شماره نقشه:


۲. نقشه‌های زیر را مطابق شکل موجود به همراه اندازه‌گذاری و تولرانس‌های ابعادی ترسیم کنید. مقادیر تولرانس را از جدول ISO2768 استخراج کنید.

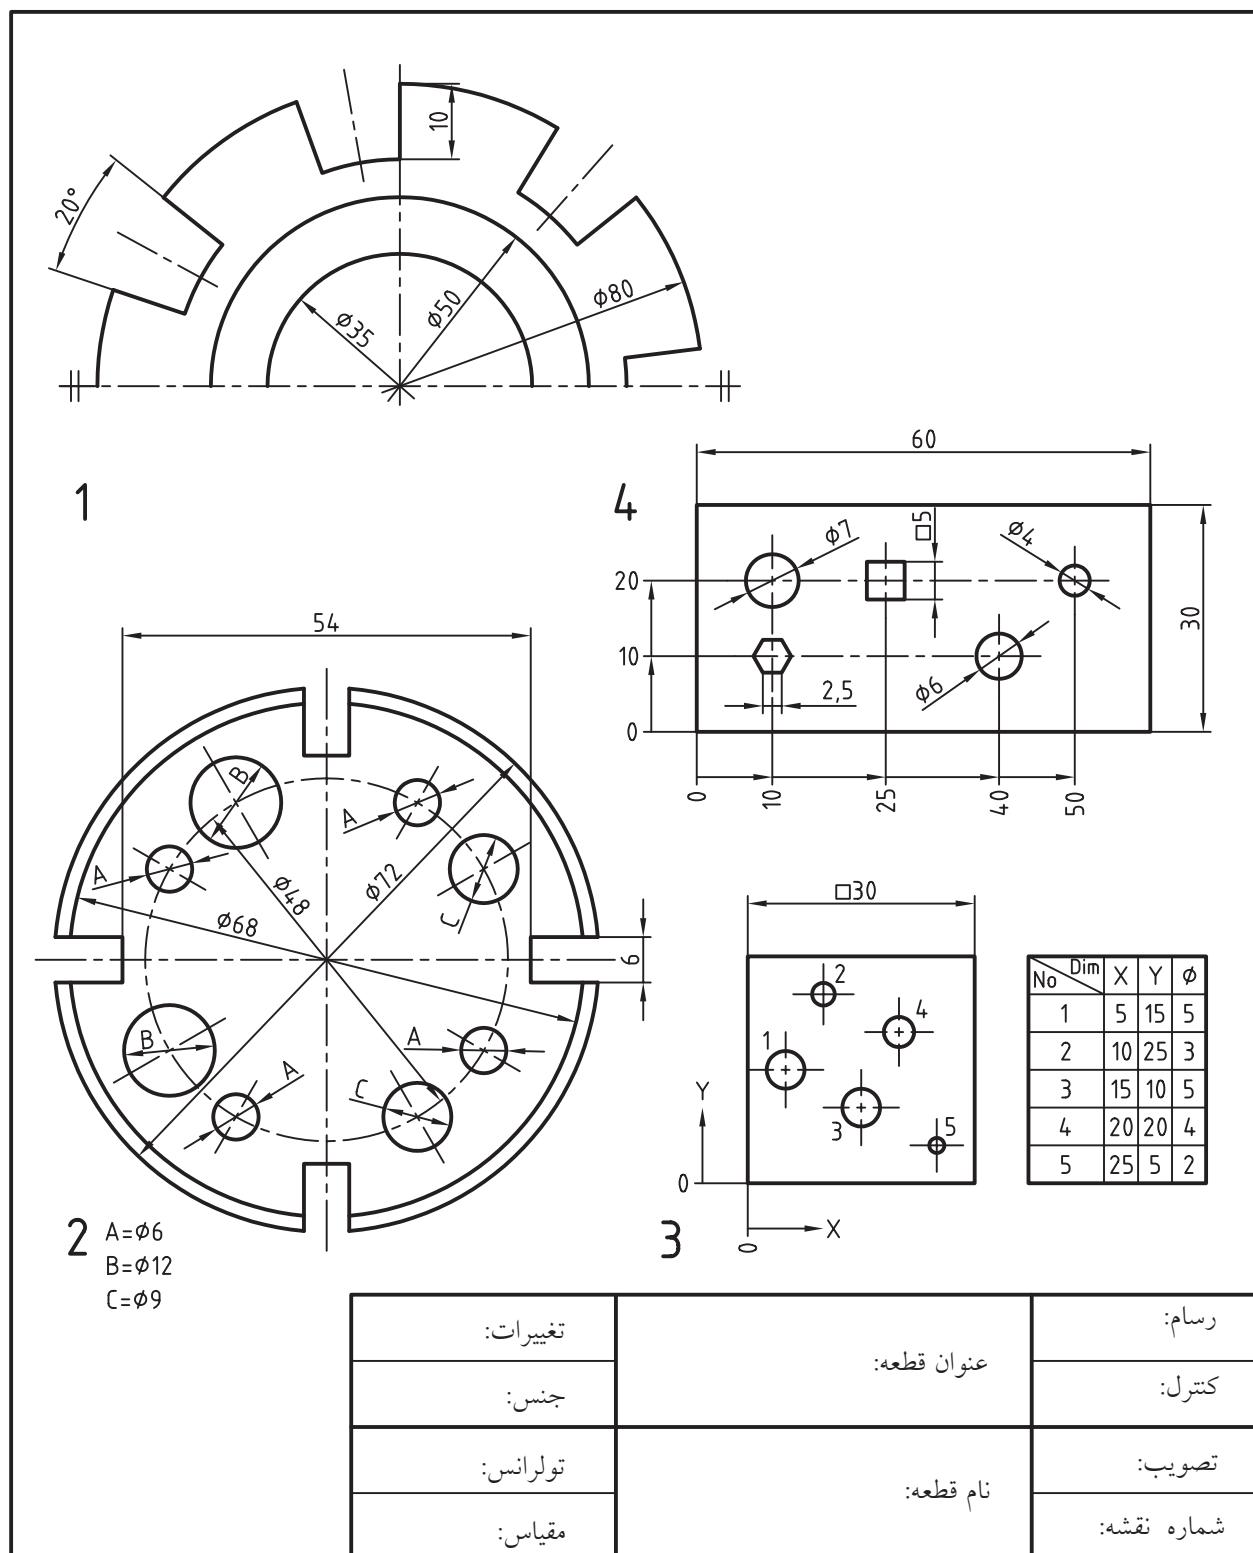

۳. نقشه‌های زیر را با مقیاس‌های زیرنویس شده ترسیم و اندازه‌گذاری کنید (به همراه تولرانس‌های ابعادی و انطباقی). راهنمایی: با توجه به مقیاس‌های متفاوت دو قطعه، می‌توانید دو سبک جدآگانه با ضریب مقیاس مربوط به هر قطعه ایجاد و استفاده کنید.

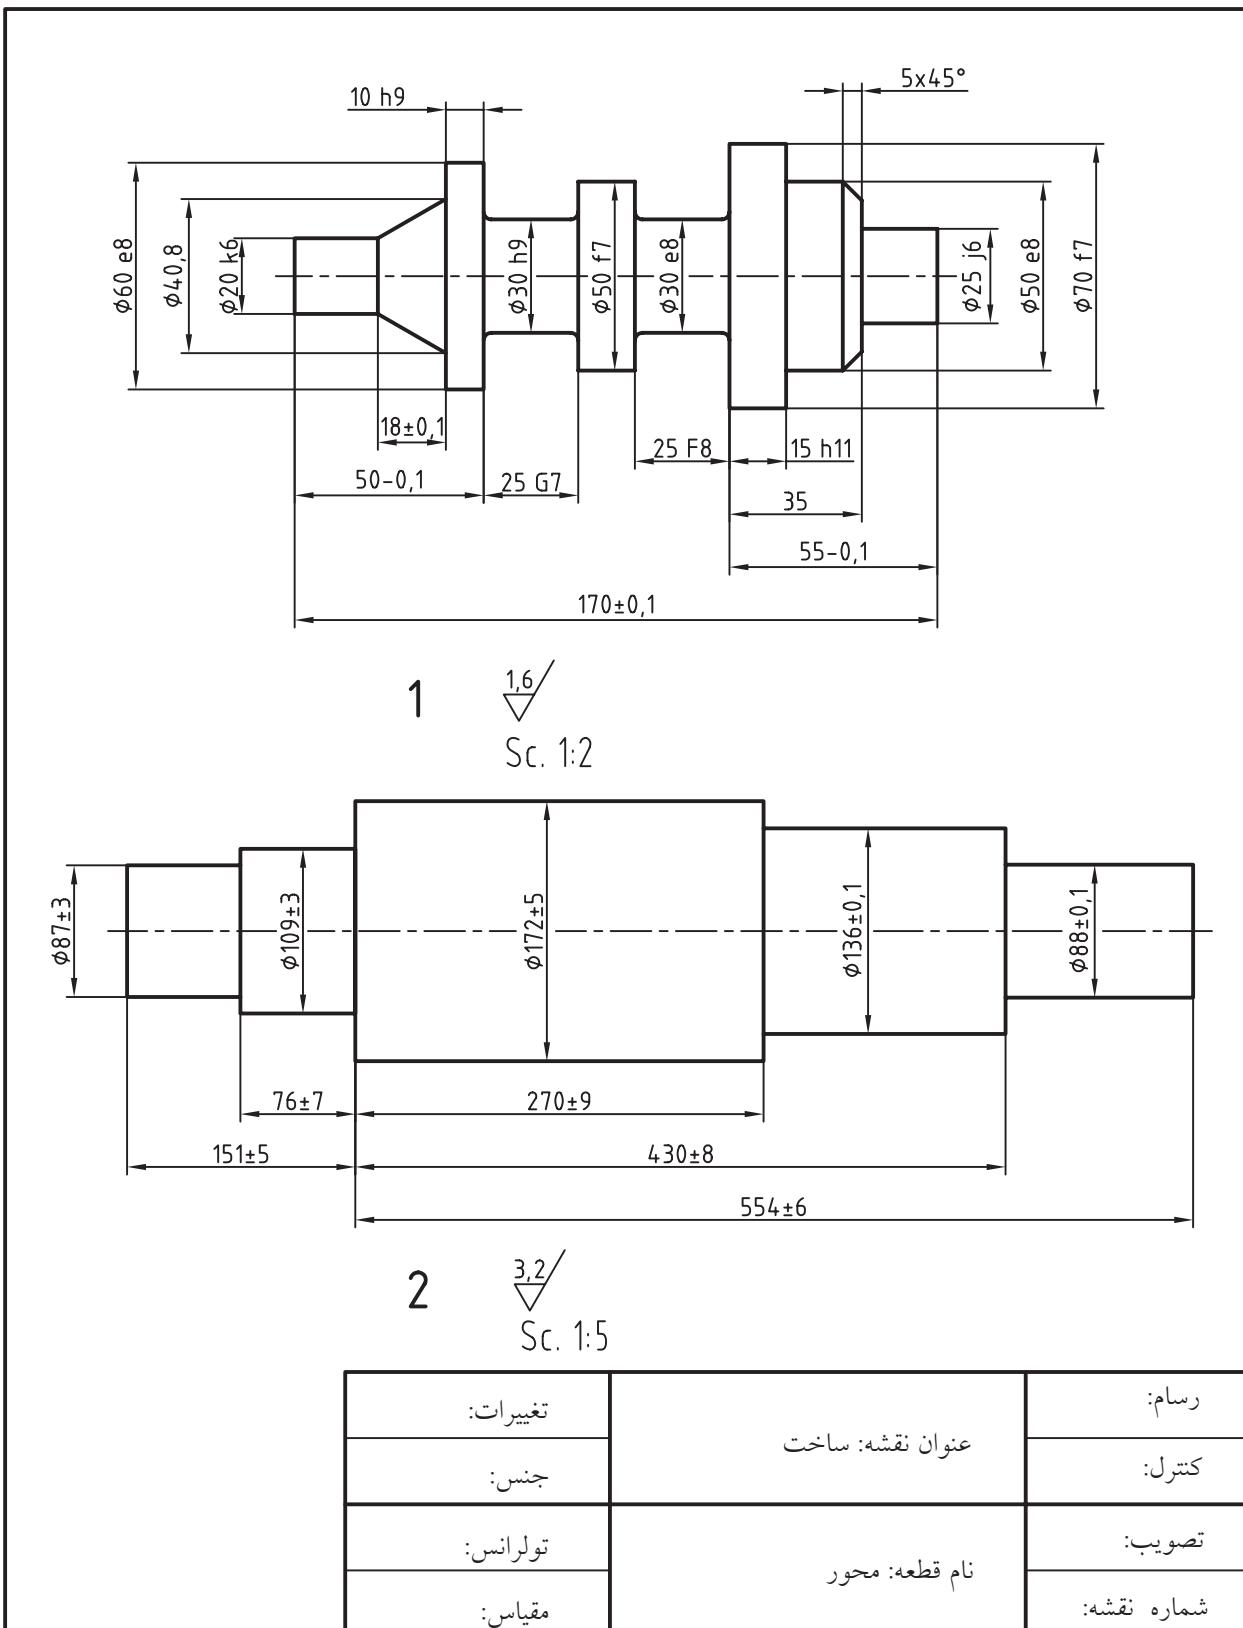

۴. تصاویر مجسم قطعات زیر را ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

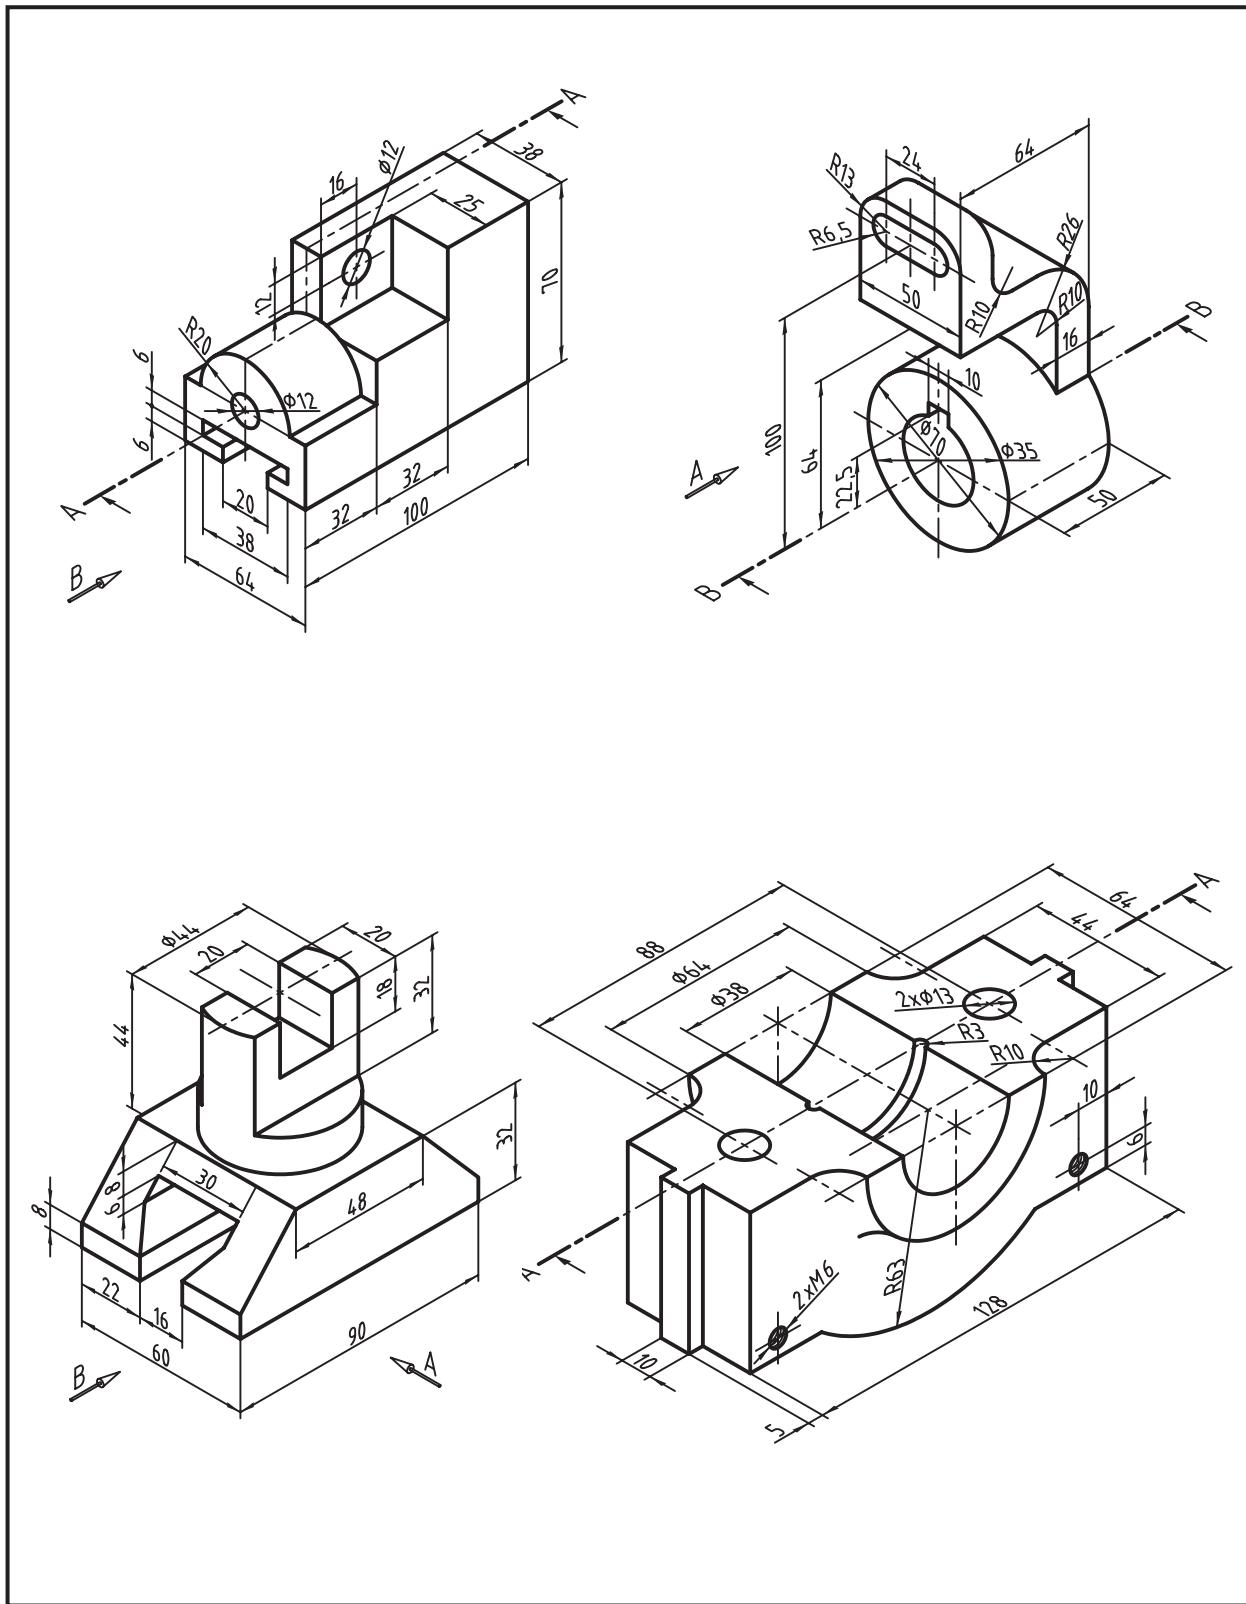

# توانایی اندازه‌گذاری تخصصی و تولرانس گذاری

◀ پس از آموزش این توانایی از فراگیر انتظار می‌رود:


- عملکرد و کاربرد فرمان Tolerance را توضیح دهد.
- با اجرای فرمان Tolerance، تولرانس گذاری هندسی Center Mark ایجاد کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Multi Leader را توضیح دهد.
- ضمایم نقشه‌های صنعتی را به کمک فرمان Qleader ایجاد کند.
- سبک خط راهنمای و ضمایم آن را به کمک فرمان MultiLeader Style مدیریت کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Mleader Edit را توضیح دهد.
- خطوط راهنمای موجود در یک نقشه را به کمک فرمان Inspection Dimension ویرایش کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



# پیش آزمون

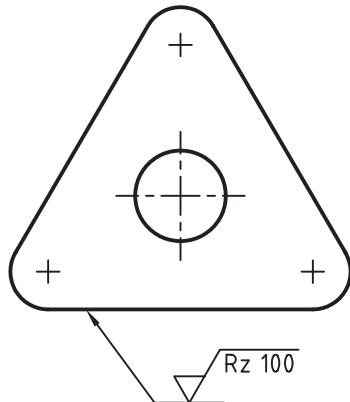


۱. در اتوکد علامت مرکز و خط مرکز، مطابق شکل رو به رو، چگونه ایجاد می شود؟

۲. منظور از ضمایم در نقشه کشی صنعتی چیست؟

۳. در اتوکد خط راهنمای، مطابق شکل بالا، چگونه ایجاد می شود؟

۴. چند کاربرد خط راهنمای در نقشه کشی صنعتی را با شکل نشان دهید.

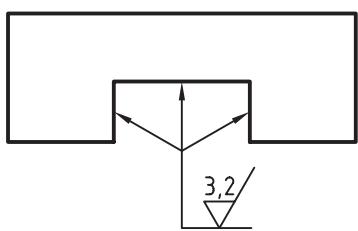

۵. در اتوکد خط راهنمای چندتایی، مطابق شکل رو به رو، چگونه ایجاد می شود؟

۶. در اتوکد تولرنس گذاری هندسی چگونه انجام می شود؟


۷. در اتوکد اندازه های مورد بازرگانی یک نقشه چگونه مشخص می شود؟

۸. در اتوکد تولرنس گذاری ابعادی و انطباقی چگونه انجام می شود؟



## علامت مرکز (Center Mark) و خط مرکز (Center Line)

در نقشه‌کشی برای دایره و کمان علامت مرکز یا خط مرکز، مطابق شکل زیر، درج می‌شود.

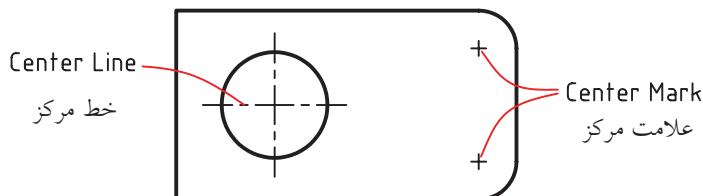


در اتوکد فرمان **Center Mark** به این منظور کاربرد دارد که در حالت پیش‌فرض برای **Center Mark** تنظیم است، و با تنظیم گزینه **line** در پنجره **Symbol and Arrow** زبانه **Dimension Style Manager** خط مرکز (خط محور) درج می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
Dimension Toolbar	
Dimension Menu	Center Mark
Command line	dim center یا dce
Dim	center یا ce

### اجرای فرمان Center Mark

این فرمان به شیوه‌های مندرج در جدول وارد می‌شود.

مراحل اجرای فرمان	
Command: dimcenter ↵	۱. فرمان <b>dim center</b> را وارد می‌کنیم.
Select arc or circle:	۲. دایره یا کمان مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select arc or circle:	۳. برای پایان دادن به فرمان ایتر می‌کنیم.

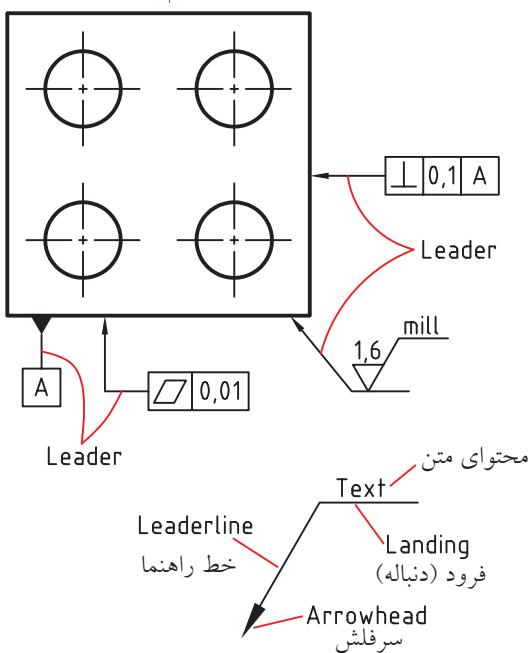

### خط راهنمایی (leader)

خط راهنمایی در نقشه‌کشی صنعتی برای اضافه کردن ضمایم نقشه، مطابق شکل رو به رو، اعم از اندازه‌گذاری، تولرانس‌گذاری هندسی، و یا شماره‌گذاری قطعات کاربرد دارد.

همان‌طور که در شکل رو به رو ملاحظه می‌کنید، خط راهنمایی ضمایم مربوط به آن از اجزایی تشکیل شده است که در هنگام ایجاد یا ویرایش آن قابل کنترل و تنظیم است.

در اتوکد 2008 خط راهنما با فرمان Multileader ایجاد می‌شود. علاوه بر این که این فرمان زیرمجموعه اندازه‌گذاری است، نوار ابزار اختصاصی، به شکل زیر، نیز دارد.



در اتوکد 2008 علاوه بر فرمان جدید Multileader با دو فرمان leader و Quick leader نیز می‌توانیم خط راهنمای توأم با ضمایم ایجاد کنیم که در برخی امور تخصصی مانند تولرانس‌گذاری هندسی کارآیی جالبی دارد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Multileader Toolbar	
Dimension Menu	Multileader
Command line	mleader یا mld

### اجرای فرمان Multi leader

این فرمان با شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان Multileader

- |   |   |
|---|---|
| Command: Mleader ↵  | ۱. فرمان Mleader را وارد می‌کنیم.           |
| Specify leader Arrow head location or <leader><br>Landing first / Content first / Option) | ۲. محل سر فلش خط راهنما را تعیین می‌کنیم.   |
| Specify next point  | ۳. نقطه بعدی خط راهنما را تعیین می‌کنیم.    |
| Specify landing location  | ۴. محل دنباله‌ی خط راهنما را تعیین می‌کنیم. |
| ۵. متن مورد نظر را به کمک ویرایشگر متن Text Formatting می‌نویسم.                          |   |
|   |   |
| ۶. بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.   |   |

[گزینه Leader landing first]: با انتخاب این گزینه ابتدا دنباله‌ی خط راهنما تعیین می‌شود، سپس فلاش سر خط راهنما و آن‌گاه متن ضمایم درج می‌شود.

[گزینه Content First]: با انتخاب این گزینه ابتدا متن ضمایم و سپس دنباله و فلاش سر خط راهنما درج می‌شود.


[گزینه Option]: این گزینه شامل تنظیمات نوع اجزای تشکیل‌دهنده خط راهنماست و چون در مدیریت سبک خط راهنما نیز وجود دارد، در ادامه به آن می‌پردازیم.

### مدیریت سبک خط راهنما


سبک خط راهنما دارای فرمانی است که با ورود آن پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود.

در این پنجره عملیات زیر را می‌توان انجام داد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Multileader Toolbar	
Style toolbar	
Format Menu	Multileader Style
Command line	Mleader Style یا MLS

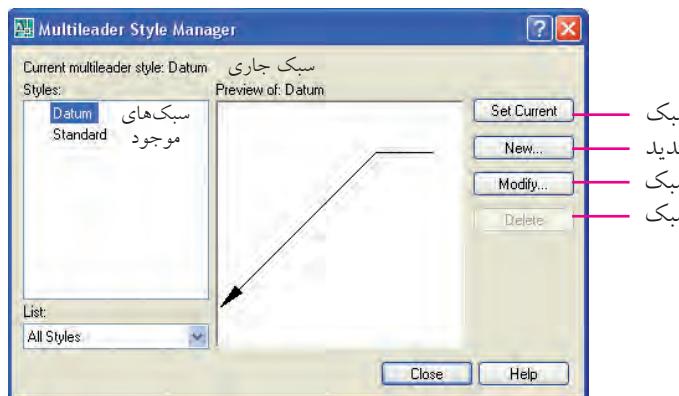

- جاری کردن یک سبک
- ایجاد یک سبک جدید
- اصلاح یک سبک
- حذف یک سبک

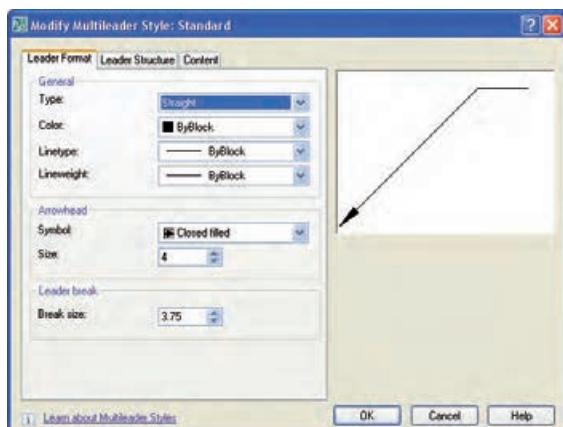

چنانچه بر روی دکمه **Modify** کلیک کنیم پنجره **Multileader Style** مطابق شکل رو به رو، ظاهر می‌شود، که تنظیمات سبک خط راهنما در آن به شرح زیر قابل ویرایش است.

در سربرگ **Leader Format** نوع خط، فلاش و خواص آن‌ها قابل تنظیم است.


در سربرگ **Leader Structure** تنظیمات ساختاری شامل نقاط تعیین راستای خط راهنما و دنباله‌ی آن انجام می‌شود.

در سربرگ **Content** نوع محتوای ضمایم و تنظیمات آن‌ها قابل ویرایش است.

# دستور کار شماره ۱

به کمک فرمان Multi leader Style یک سبک جدید به نام Datum ایجاد کنید.

(زمان: ۵ دقیقه)

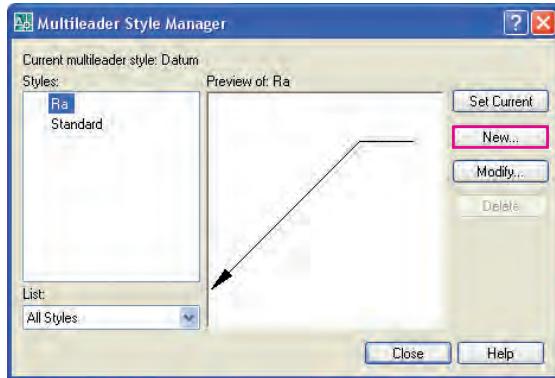

مراحل اجرا:

۱. فرمان Multileader Style را وارد کنید.

Command: mleader style ↴


۲. در پنجره Multileader Style Manager بر روی دکمه

کلیک کنید.

New



۳. در پنجره Create New Multileader Style نام سبک Datum را وارد و بر روی دکمه Continue کلیک کنید.

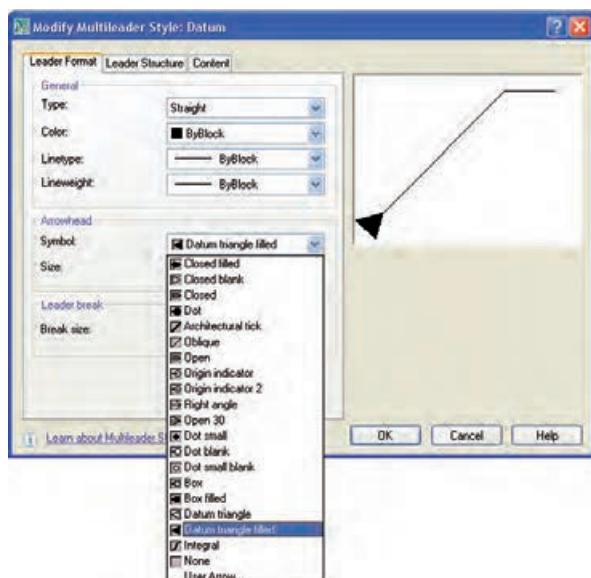

۴. در پنجره Modify Multileader Style: Datum و سربرگ Leader Format در قسمت Arrowhead مطابق شکل رو به رو، گزینه Symbol را بر روی نوع فلش Datum Triangle Field تنظیم و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

۵. در پنجره Multileader Manager بر روی دکمه Close کلیک کنید.

۶. فایل خود را ذخیره کنید.

۷. نتیجه کار را به منظور ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## فرمان Mleader Edit

این فرمان برای ویرایش خط راهنمایی کاربرد دارد:

در ویرایش خط راهنمایی توانیم خطوط راهنمایی جدید به خط راهنمایی مورد ویرایش اضافه (add) کنیم یا خطوط راهنمایی چندتایی را حذف (Remove) کنیم. با این فرمان راستای ضمایم دنباله‌ی خط راهنمایی نیز قابل تنظیم است.

### اجرای فرمان Mleader Edit

شیوه‌های ورود فرمان	
Mleader toolbar	یا
Modify Menu	Object>Multileader
Command line	Mleaderedit یا mle


این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان Mleader Edit


Command:mle یا mleaderedit ←	۱. فرمان Mleader Edit را وارد می‌کنیم.
Select a Multileader:	۲. خط راهنمایی مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select an point [add leader Remove leader]<Add leader>:	۳. برای افزودن خط راهنمایی گزینه Add را انتخاب می‌کنیم.
Specify leader arrowhead location:	۴. موقعیت سر فلش را تعیین می‌کنیم.
Specify leader arrow head location:	۵. برای پایان دادن به فرمان ایتر می‌کنیم.

[گزینه Remove leader]: برای حذف خط راهنمایی چندگانه کاربرد دارد.


مثال: برای درج علامت کیفیت سطح برای چند سطح به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

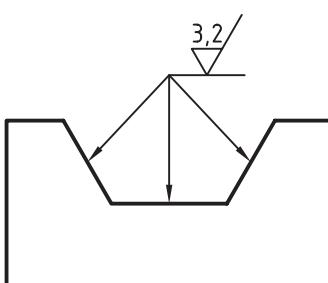

۳. اضافه کردن علامت کیفیت سطح روی خط راهنمایی.

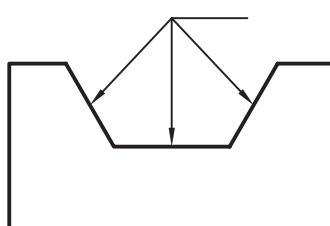

۲. افزودن دو خط راهنمایی دیگر به کمک گزینه Addleader از فرمان Mleader Edit

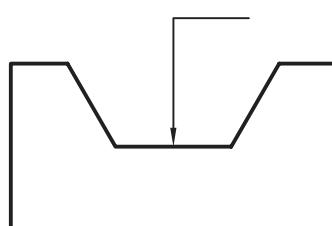


۱. ایجاد خط راهنمایی پایه به کمک فرمان Mleader


همچنین گزینه‌های فرمان Multileaderedit در نوار ابزار Multileader نیز وجود دارد که در شکل زیر معرفی شده‌اند.



مثال: دو نمونه از کاربردهای ابزار بالا را مشاهده می‌کنید.  
ابزار برای یکی کردن خط راهنمای شماره‌گذاری به کمک فرمان Multileadercollect استفاده شده است.

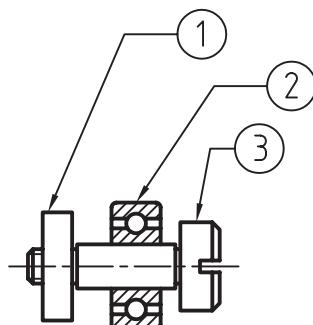


Mleadercollect پیش از اجرای

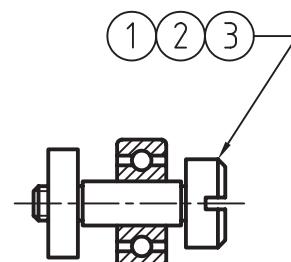


Mleadercollect پس از اجرای

ابزار برای هم راستا کردن ضمایم شماره‌گذاری به کمک فرمان Multi leaderAlign استفاده شده است.

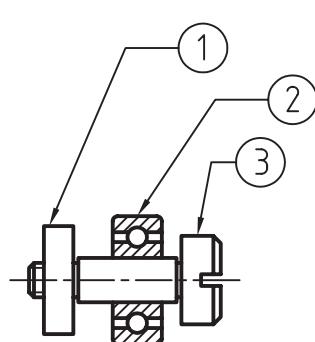


Mleader Align پیش از اجرای

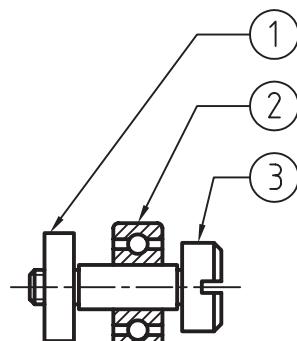

Mleader Align پس از اجرای

## تولرانس گذاری هندسی (Geometrical Tolerance)

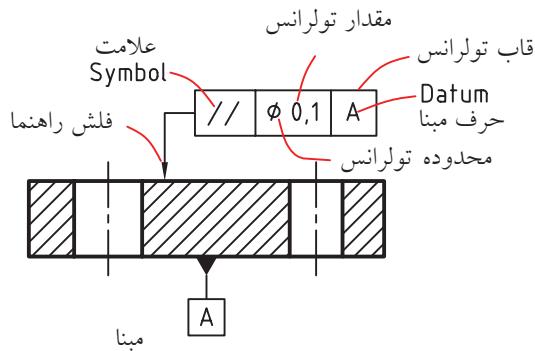

تولرانس‌های هندسی جزو مباحث تخصصی نقشه‌کشی صنعتی است که در اتوکد زیرمجموعه اندازه‌گذاری است. همان‌طور که از نقشه‌کشی می‌دانید تولرانس‌های هندسی، مطابق شکل رو به رو از چندین جزء تشکیل شده است.



أنواع تولرانس‌های هندسی و ویژگی‌های هر یک در جدول زیر آمده است.

Symbol علامت	Characteristic ویژگی	Type نوع
⊕	Position وضعیت	
◎	Concentricity or coaxiality هم مرکزی یا هم محوری	Location موقعیت
≡	Symmetry تقارن	
//	Parallelism توازی	
⊥	Perpendicularity تعامد	Orientation جهت
∠	Angularity زاویه داشتن	
Ø	Cylindricity استوانه‌ای	
□	Flatness ختی	Form شكل (فرم)
○	Circularity or roundness دایره‌ای یا گردی	
—	Straightness مستقیمی	
⌒	Profile of a surface پروفیل یک سطح	Profile پروفیل
⌒	Profile of a line پروفیل یک خط	
↗	Circular runout لنگی دایره‌ای	Runout (دویدگی) لنگی
↖	Total runout لنگی کلی	

## شیوه‌های ورود فرمان

Dimension toolbar	
Dimension Menu	Tolerance
Command line	Tolerance يا Tol

## اجرای فرمان Tolerance


در اتوکد فرمان Tolerance مخصوص ایجاد تولرانس‌های هندسی است. این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول روبرو وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان Tolerance

Command: Tolerance tol لـ tol یا

۱. فرمان Tolerance را وارد می‌کنیم.

۲. از پنجره ظاهر شده (Geometrical Tolerance) علامت تولرانس، مقدار تولرانس و موارد دیگر تولرانس را تنظیم می‌کنیم.

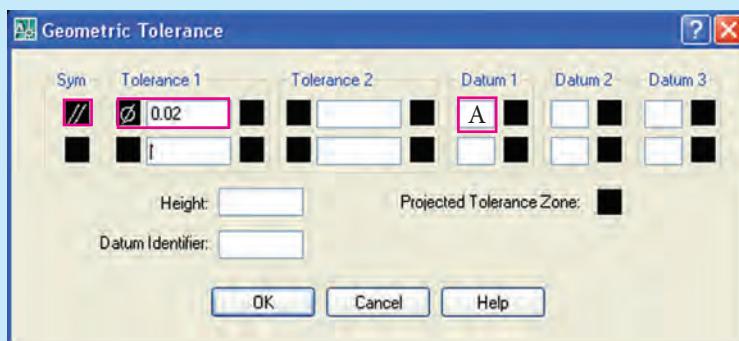

۳. بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.


// Ø 0,02 A

Enter tolerance location:

۴. محل درج تولرانس را تعیین می‌کیم.




نکته

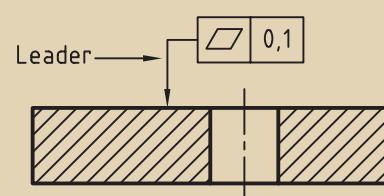

ابتدا می‌توانید خط راهنمای تولرانس هندسی را به کمک فرمان leader ایجاد کنید، سپس در هنگام تولرانس‌گذاری آنرا در انتهای خط راهنمای قرار دهید.



علام ویژه تولرانس‌های هندسی

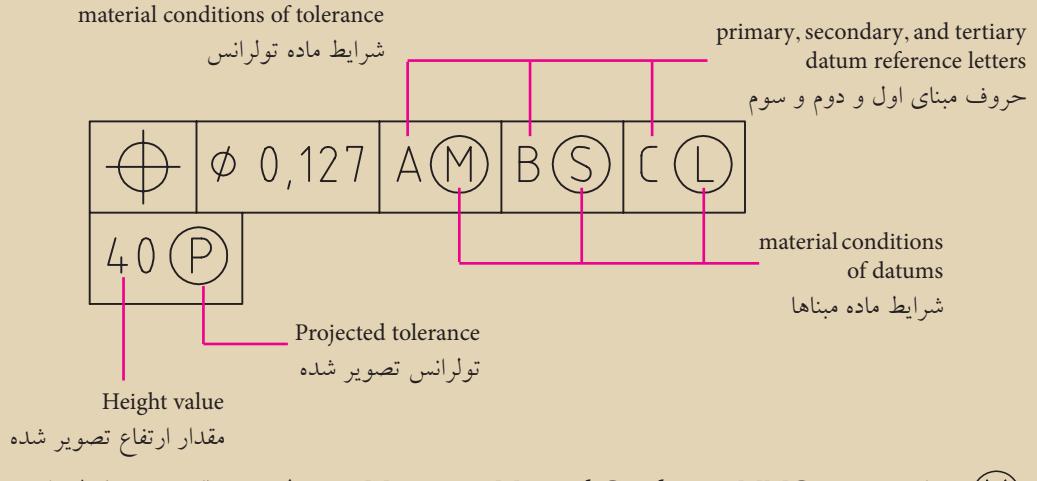

نماد معرف (MMC) Maximum Material Condition) مربوط به حد اکثر شرایط ماده است.


نمد معرف LMC (Least Material Condition) مربوط به حداقل شرایط ماده است.

نماد معرف RFS (Regardless of future Size) مربوط به صرف نظر از اندازه ماده است.

نماد معرف Projected Tolerance، مربوط به تولرانس تصویر شده است که ارتفاع یا

محدوده تصویر شده (مثال، عدد 40) در کنار آن درج می‌شود.

نحوه درج علائم ویژه را در شکل زیر ملاحظه می‌کنید.

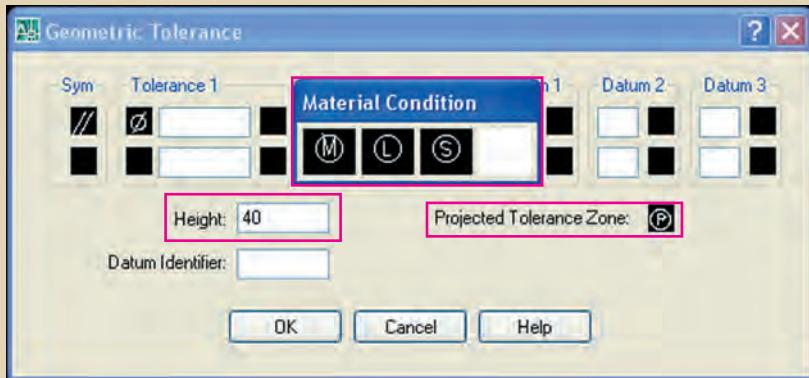

تولر انس گذاری هندسی به کمک فرمان leader و Qleader

از راه فرمان‌های **leader** و **Qleader** می‌توان هنگام ایجاد خط راهنمایی در ادامه آن تولرانس هندسی درج کرد، به نحوی که با انتخاب گزینه **Tolerance** در تنظیمات این دو فرمان به جای **Mtext** امکان تولرانس گذاری هندسی فراهم می‌شود.


## مراحل تولرانس‌گذاری هندسی به کمک فرمان Qleader

Command: qleader / le ↵

۱. فرمان Qleader را وارد می‌کنیم.

Specify first leader point or [setting] <setting>: ↵

۲. به منظور تنظیم ضمایم ایتر می‌کنیم.

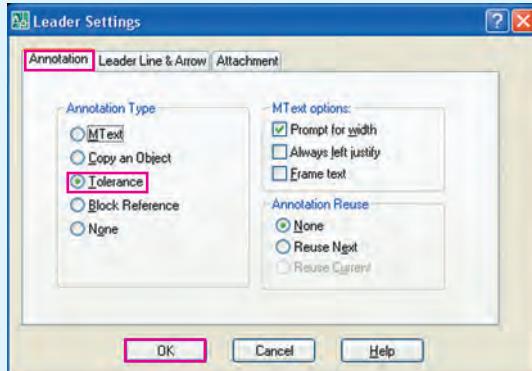

۳. در پنجره leader settings و سربرگ Annotation گرینه‌ی Tolerance را مطابق شکل رو به رو، انتخاب و بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.

Specify first leader point, or...

۴. محل سرفش تولرانس‌گذاری را تعیین می‌کنیم.



Specify next point:

۵. نقطه دوم خط راهنمای را تعیین می‌کنیم.

Specify next point:

۶. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.

۷. از پنجره Geometric Tolerance که ظاهر شده اجزای تولرانس هندسی را، مطابق شکل زیر، انتخاب و تنظیم می‌کنیم.

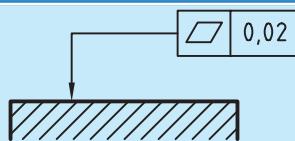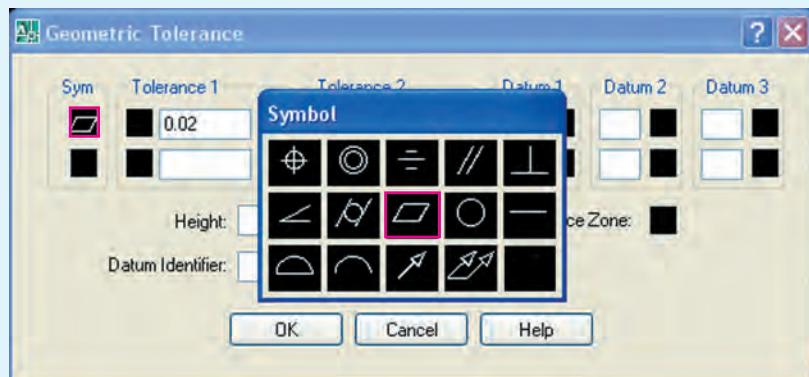


۸. بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.



۱. پس از تنظیم ضمایم در فرمان `qleader` بر روی گزینه `Tolerance`, تا زمانی که گزینه آن را تعویض نکنیم با اجرای فرمان `qleader` تولرانس‌گذاری هندسی میسر است و نیازی به انتخاب گزینه `Tolerance` نیست.

۲. در فرمان `leader` انجام تنظیمات از جمله انتخاب گزینه `Tolerance` از راه خط فرمان `leader` صورت می‌گیرد، ضمن این‌که برای تولرانس‌گذاری هندسی با هر بار اجرای فرمان `leader` باید گزینه `Tolerance` انتخاب شود.

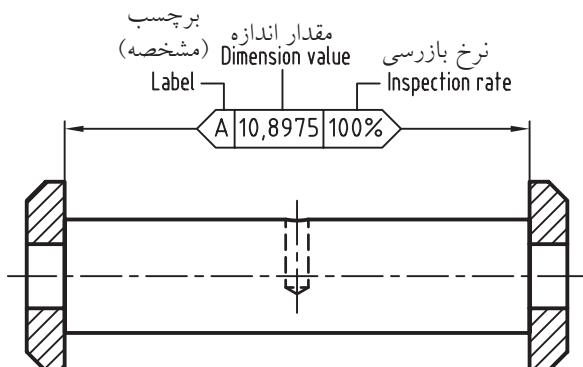


## DIMINSPECT فرمان

این فرمان برای مشخص کردن اندازه‌های مورد بازررسی، مطابق شکل رو به رو، کاربرد دارد.  
«اندازه‌های مورد بازررسی، اندازه‌هایی هستند که در مراحل ساخت و یا پس از آن به صورت ویژه کنترل می‌شوند.»

### شیوه‌های ورود فرمان

Dimension toolbar	
Dimension Menu	Inspection
Command line	Diminspect

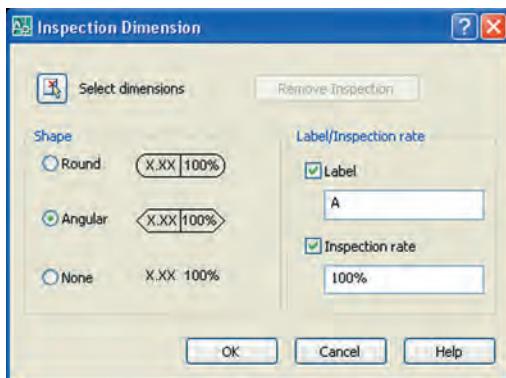

### اجرای فرمان Diminspect

با وارد کردن این فرمان، مطابق شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو، کادر زیر ظاهر می‌شود، که عملکرد گزینه‌های آن به شرح زیر است.

- دکمه برای انتخاب اندازه موردنظر کاربرد دارد.
- در قسمت `Shape` می‌توانیم شکل علامت بازررسی را انتخاب کنیم.
- گزینه `Label` برای اختصاص نام به اندازه مورد بازررسی کاربرد دارد.
- گزینه `Inspection rate` برای انتخاب و تنظیم مقدار درصد نیاز بازررسی کاربرد دارد.




دقت داشته باشید، مشخص کردن اندازه‌ای به عنوان اندازه مورد بازررسی جزء ویرایش اندازه‌گذاری است، یعنی ابتدا باید اندازه مورد نظر با فرمان‌های اندازه‌گذاری ایجاد شود سپس با فرمان `Diminspect` آن را به صورت اندازه مورد بازررسی درآوریم.

## دستور کار شماره ۲

تولرانس های هندسی شکل رو به رو را از راه فرمان leader ایجاد کنید.

(زمان: ۱۵ دقیقه)

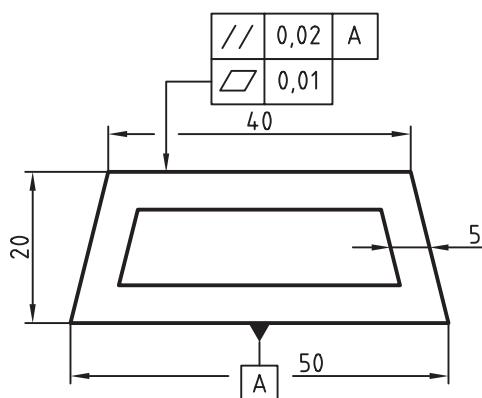

### مراحل اجرا:

۱. شکل اولیه را مطابق شکل رو به رو رسم کنید.

۲. فرمان leader را وارد کنید.

Command: Leader ↵

۳. نقطه شروع خط راهنمای را تعیین کنید. (نقطه ۱)

Specify leader start point

۴. نقطه بعدی خط راهنمای را تعیین کنید. (نقطه ۲)

Specify next point

۵. نقطه بعدی خط راهنمای را تعیین کنید. (نقطه ۳)

Specify next point or ...

۶. حرف A را به منظور انتخاب گزینه Annotation وارد کنید.

Specify next point or [Annotation/Format/  
undo] <Annotation>: A ↵

۷. به منظور تأیید پیشفرض <Option> اینتر کنید.


Enter First line of annotation next or

<option>: ↵


۸. حرف T را به منظور انتخاب گزینه Tolerance وارد کنید تا پنجره زیر ظاهر شود.

Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext <mtext>: T ↵


۹. در پنجره Geometric Tolerance عالیم، مقادیر و حرف مبنای A را، مطابق شکل زیر تنظیم و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

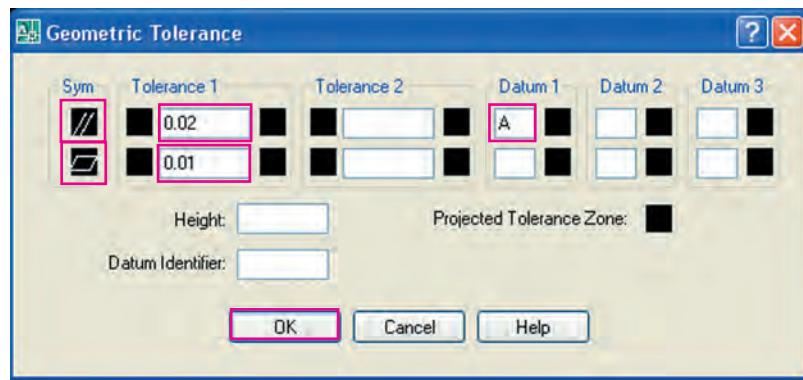

با انجام این کار نتیجه همانند شکل روبرو می‌شود.

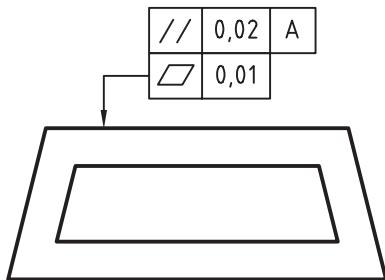


۱۰. ضمیمه مبنای A را به کمک فرمان leader و گزینه Tolerance مطابق مراحل قبل به زیر شکل اضافه کنید.

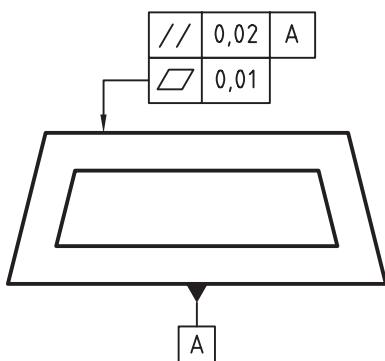


۱۱. فایل خود را ذخیره کنید.  
۱۲. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی



نظری ◀

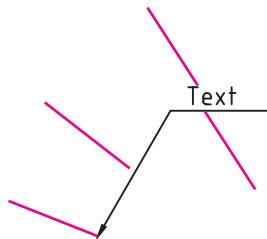

۱. مراحل اجرای فرمان Center Mark را بنویسید.
۲. اجزای خط راهنمای شکل رو به رو را در محلهای مشخص شده معرفی کنید.
۳. ابزار و نشانههای نوار ابزار Multileader را در محلهای مشخص شده معرفی کنید.

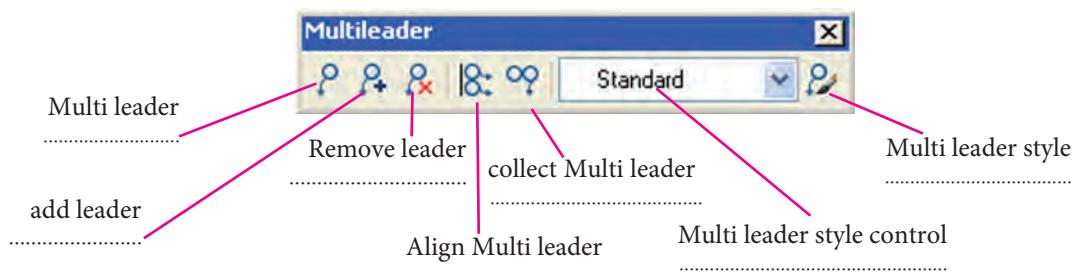

۴. عملکرد گزینه Content first Multi leader در فرمان چیست؟
۵. اجزای پنجره زیر را بر روی شکل معرفی کنید.

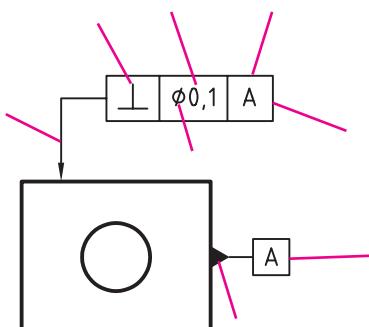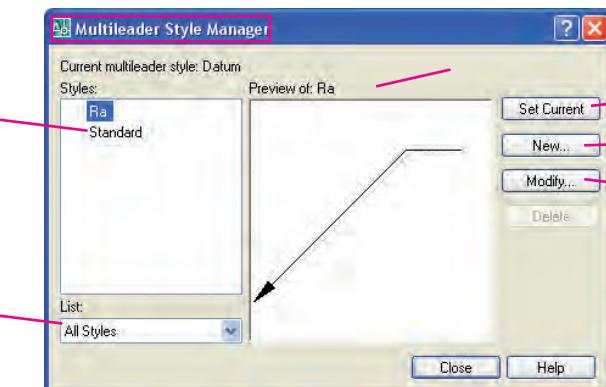


۶. اجزای تشکیل دهنده تولرانس هندسی را مطابق شکل رو به رو در محلهای مشخص شده معرفی کنید.

۷. عملکرد و کاربرد فرمان Diminspect را همراه با شکل توضیح دهید.

۸. اجزای پنجره Inspection Dimension را بر روی

شکل روبرو معرفی کنید.

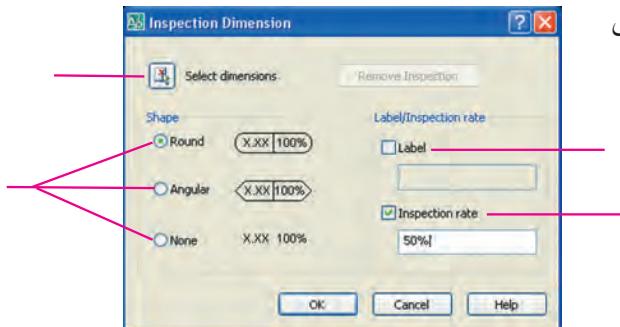

۹. خط محور (Center line) دایره‌ها نیز به کمک فرمان ..... ایجاد می‌شود.

۱۰. ویرایش خط راهنمای توسط فرمان ..... انجام می‌شود.

۱۱. در پنجره Multileader Style Manager عملیات ..... انجام می‌شود.

۱۲. در اتوکد 2008 به کمک فرمان leader نمی‌توانیم خط راهنمای ایجاد کنیم.

نادرست  درست

۱۳. به کمک گزینه Leader landing first ابتدا دنباله خط راهنمای و سپس فلش و ضمایم درج می‌شود.

نادرست  درست

۱۴. نشانه برای افزودن خط راهنمای قبلی کاربرد دارد.

نادرست  درست

۱۵. در فرمان leader برای تولرانس‌گذاری هندسی، هر بار باید گزینه Tolerance انتخاب شود.

نادرست  درست

۱۶. در اتوکد 2008 با کدام گزینه نمی‌توان تولرانس‌گذاری هندسی انجام داد؟

Mleader (د)  Q leader (ج)  Leader (ب)  Tolerance (الف)

۱۷. فرمان مدیریت سبک خط راهنمای (Multi leader Style) در کدام منو است؟

Modify (د)  Tools (ج)  Format (ب)  Dimension (الف)

۱۸. کدام نشانه در نوار ابزار Multileader برای هم‌راستا کردن ضمایم شماره‌گذاری کاربرد دارد؟

(د) (ج)  (ب) (الف)

۱۹. در پنجره Geometric Tolerance کدام قسمت مربوط به


انتخاب عالمی تولرانس‌های هندسی است؟

Tolerance (ب)  Datum (الف)

Sym (د)  Height (ج)


۲۰. کدام گزینه مربوط به بازرگانی اندازه نیست؟

100 (د) X,XX 100% (ج) <X,XX|100%> (ب) (X,XX|100%) (الف)

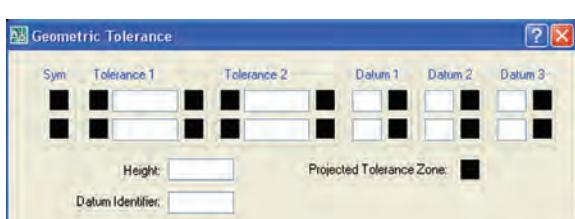


◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. هر یک از نقشه‌های زیر را ترسیم، اندازه‌گذاری و تولرانس گذاری کنید.

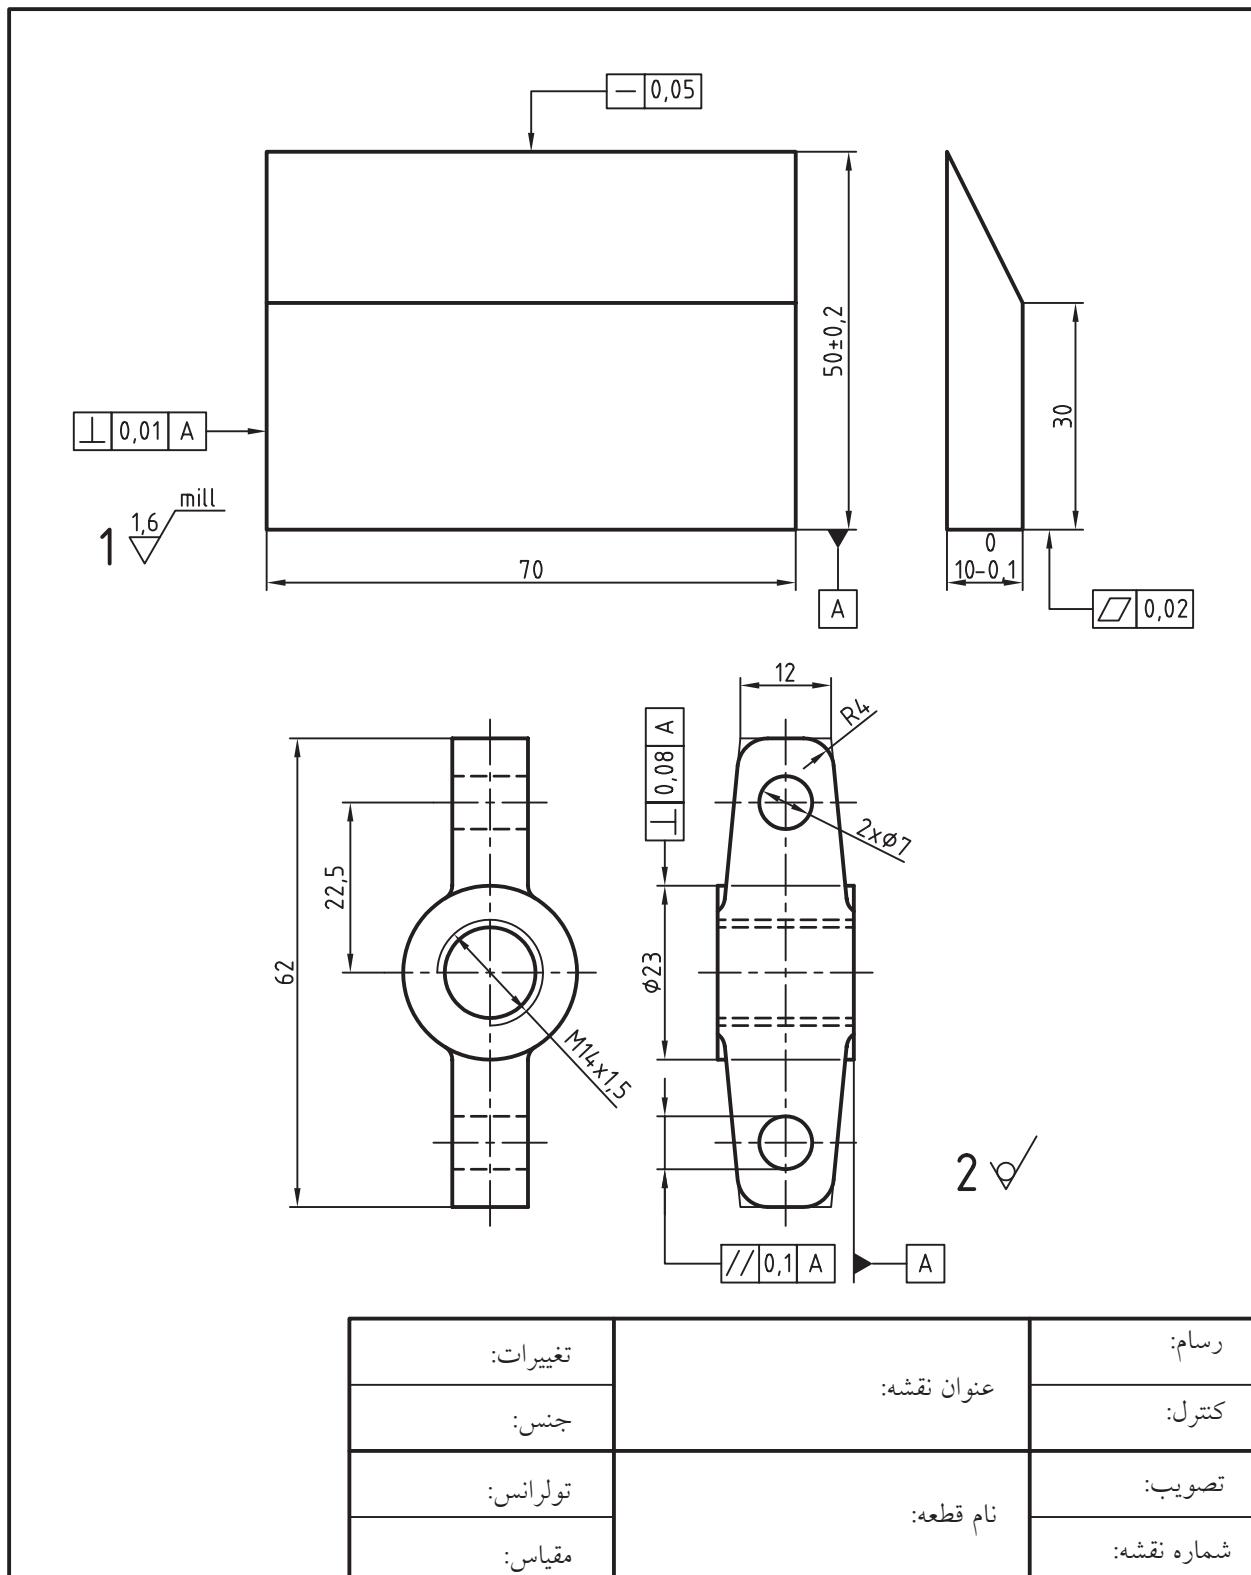


۲. هر یک از نقشه‌های زیر را ترسیم، اندازه‌گذاری و تولرانس‌گذاری کنید.

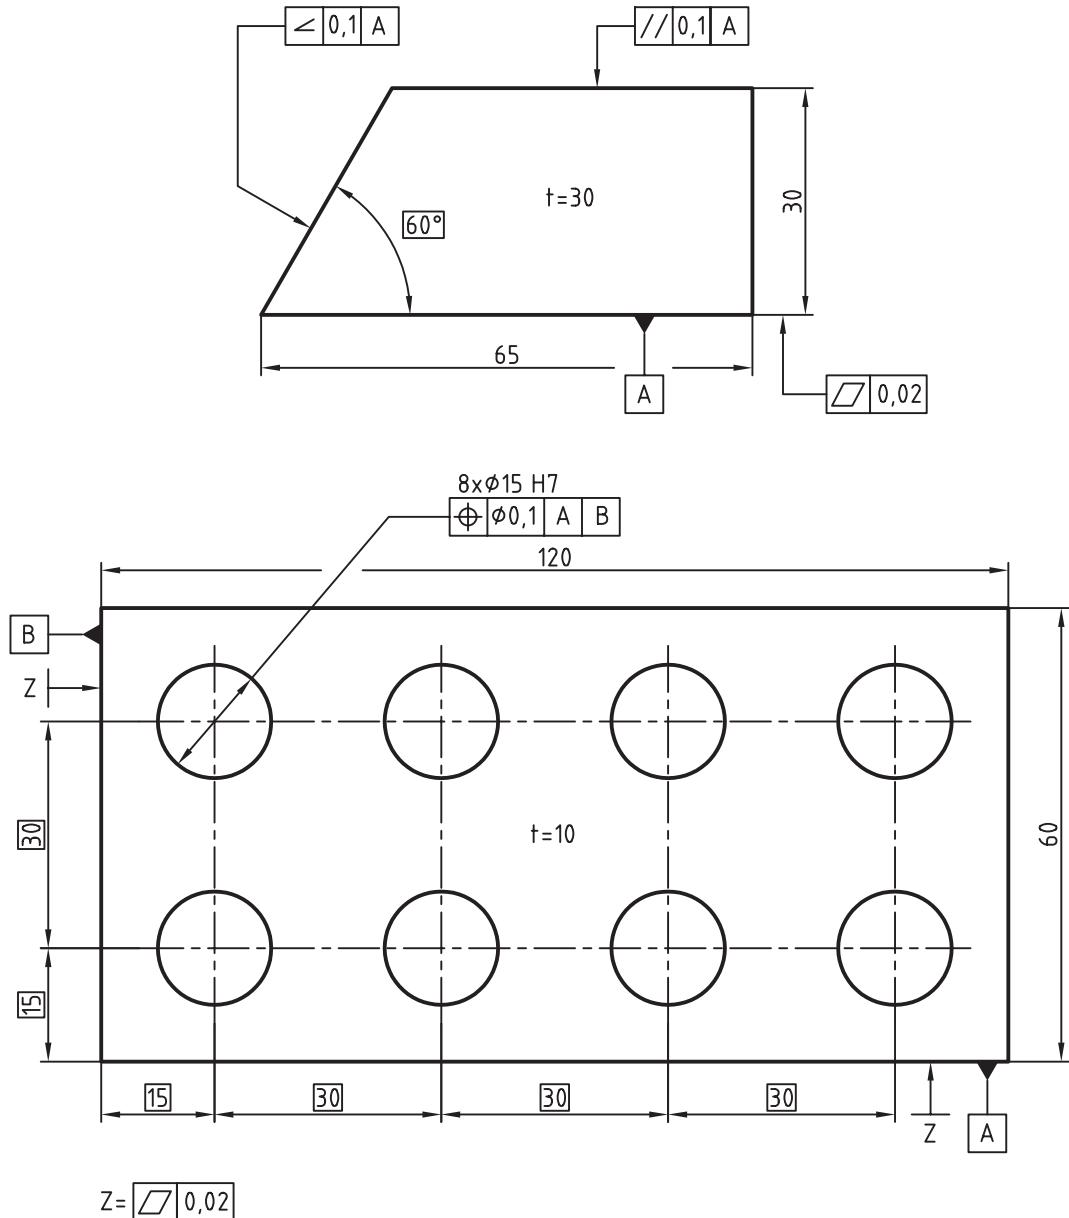


رسم: _____	عنوان نقشه: _____	تغییرات: _____
کنترل: _____	نام قطعه: _____	جنس: _____
تصویب: _____	شماره نقشه: _____	تولرانس: _____
_____	_____	مقیاس: _____

۳. هر یک از نقشه‌های زیر را ترسیم، اندازه‌گذاری و تولرانس‌گذاری کنید.

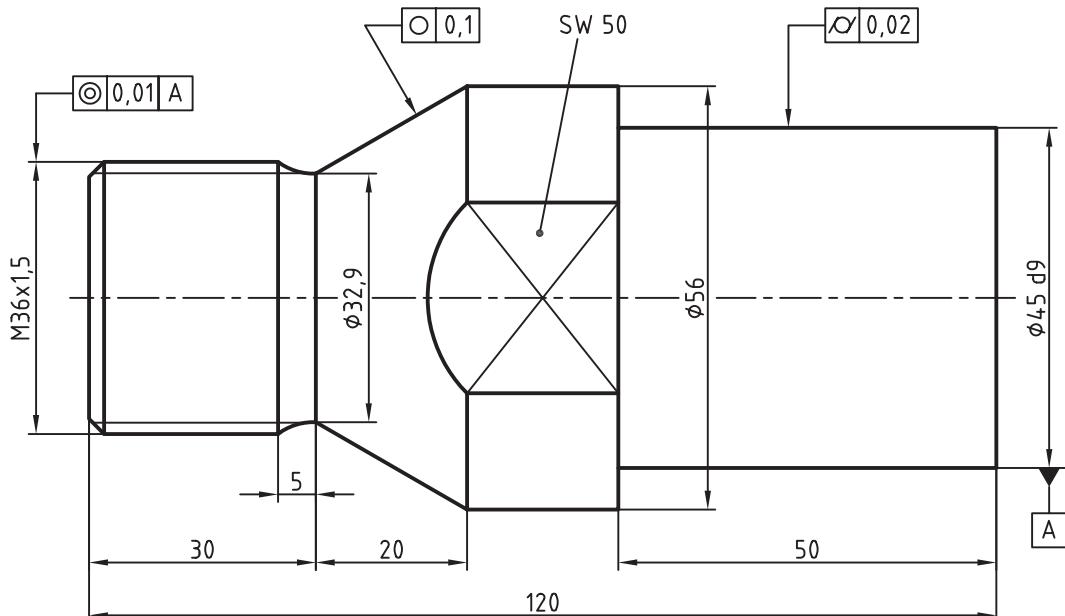


1 St 50-2

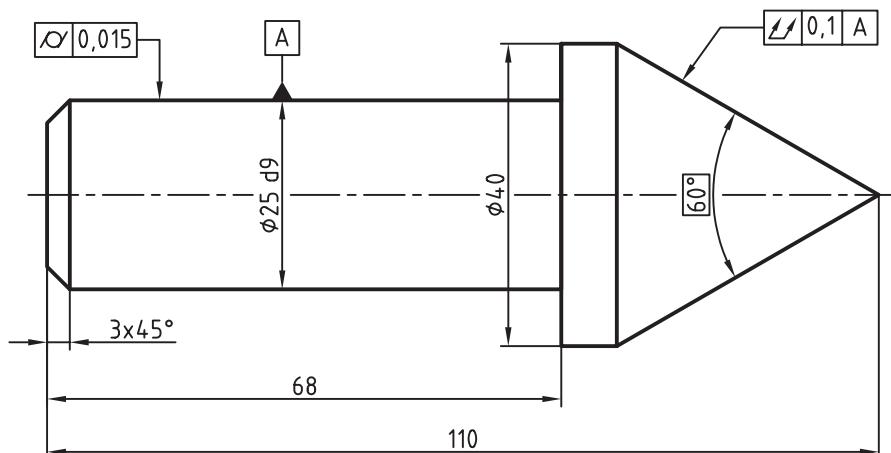

2 15Cr13

تغييرات:	عنوان نقشه:	رسم:
جنس:		کترل:
تولرانس: ISO2768	نام قطعه: 1 درن بست 2 مرغک ثابت	تصویب:
مقیاس:		شماره نقشه:

۴. نقشه زیر را ترسیم، اندازه‌گذاری و تولرانس‌گذاری کنید.

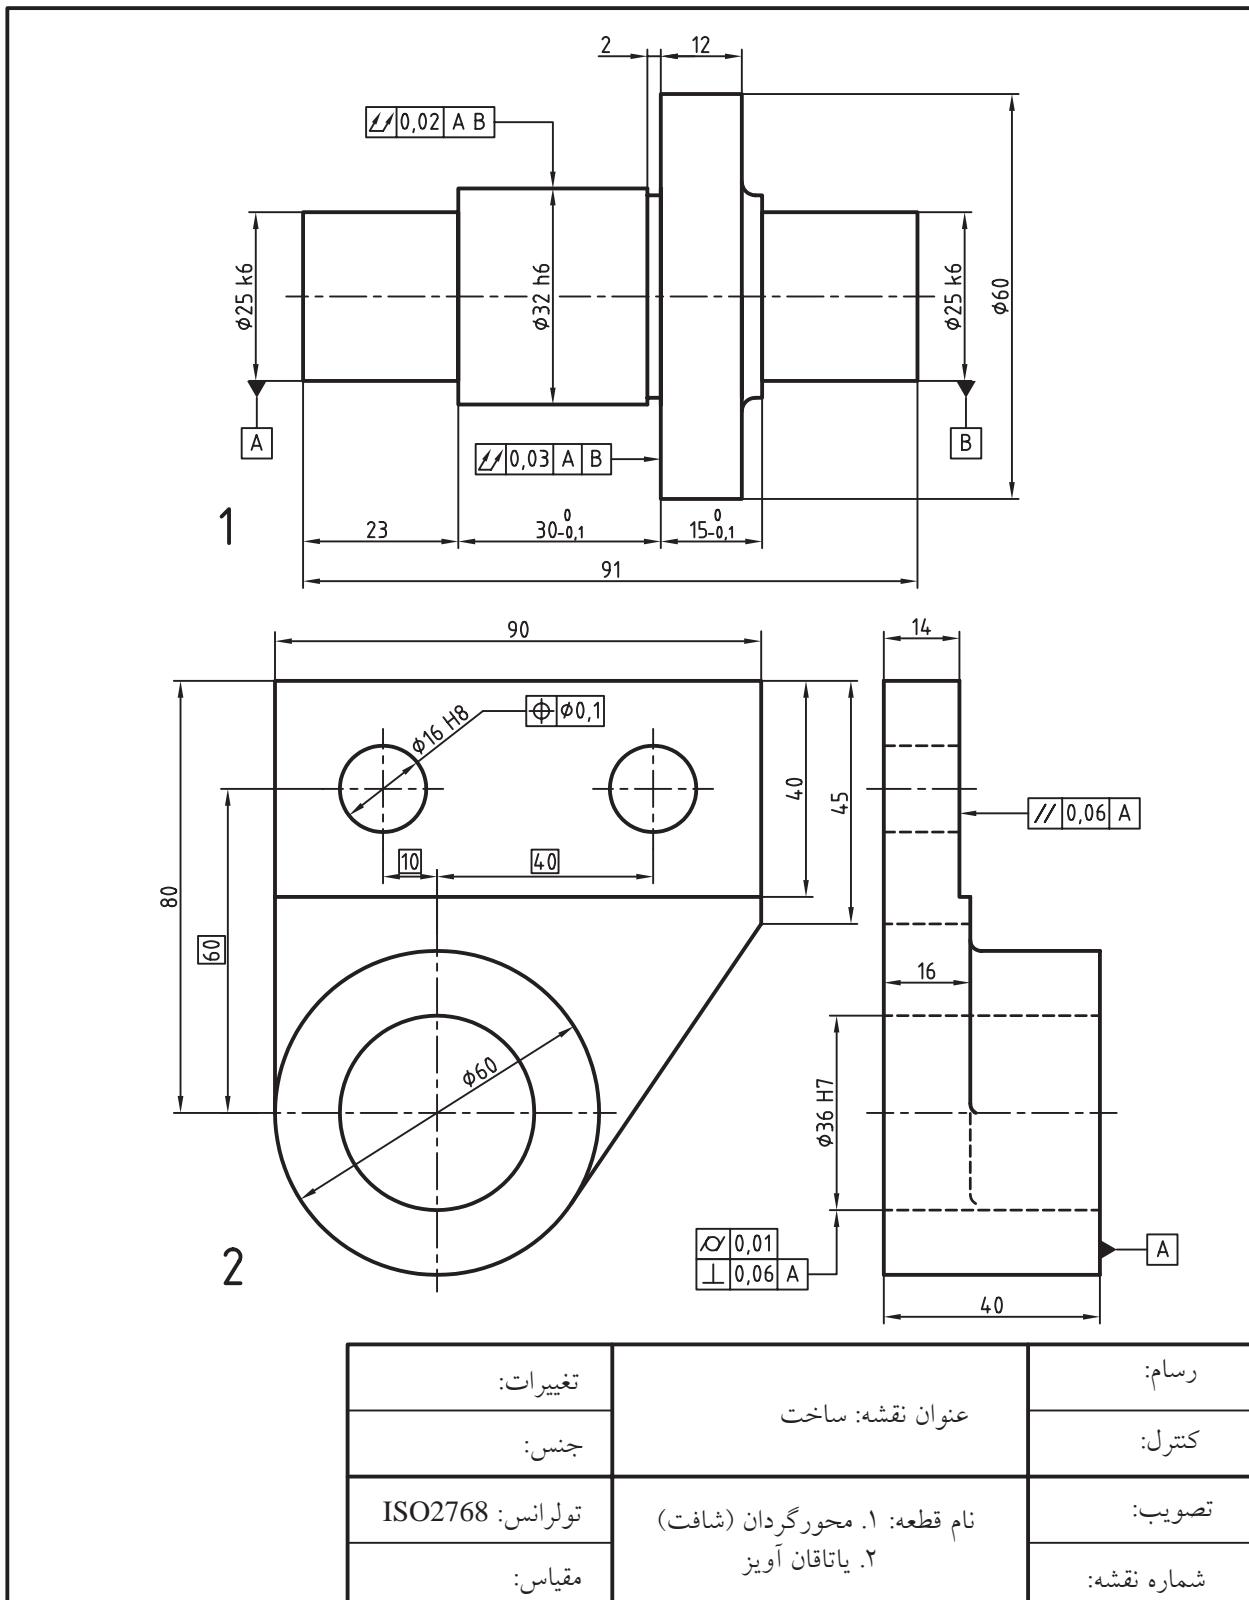

## واحد کار دهم

ترسیم برش و آج در نقشه‌های صنعتی و سایه‌زنی تصاویر مجسم

زمان			عنوان توانایی	شماره توانایی
جمع	عملی	نظری		
۸	۶	۲	اجرای فرمان‌های Gradient, Hatch و Hatch Edit	۱
۶	۴	۲	اجرای فرمان‌های Boundary, Region, Pedit و Join, Spline	۲

# توانایی اجرای فرمان‌های Hatch و Gradient Hatch

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- عملکرد و کاربرد فرمان Hatch در نقشه‌کشی صنعتی را توضیح دهد.
- با اجرای فرمان Hatch and Gradiant، اجزای پنجره Hatch and Gradiant را تشریح کند.
- در اتوکد انواع نقشه‌های صنعتی را در حالت‌های مختلف برش رسم کند.
- هاشورهای موجود یک نقشه را با فرمان Hatch Edit ویرایش کند.
- هاشور آج در نقشه‌های صنعتی را فرمان Hatch بیان کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Gradient را بیان کند.
- جزئیات سربرگ Hatch and Gradient از پنجره Hatch and Gradient را معرفی کند.
- با اجرای فرمان Gradient تصاویر مجسم دو بعدی را رنگ‌آمیزی و سایه‌زنی کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸



# پیش آزمون

۱. مفهوم و کاربرد برش در نقشه‌کشی چیست؟

۲. ویژگی‌های هاشور در نقشه‌کشی صنعتی چیست؟

۳. آج در نقشه‌های صنعتی چگونه نمایش داده می‌شود؟

۴. در اتوکد هاشور برش و آج چگونه ایجاد می‌شود؟

۵. در اتوکد آج موضعی، مطابق شکل رو به رو، چگونه ایجاد می‌شود؟


۶. سایه‌زنی تصاویر مجسم در نقشه‌کشی صنعتی به چه منظور انجام می‌شود؟

۷. در اتوکد چگونه و یا چه فرمانی می‌توانیم تصاویر مجسم دو بعدی را رنگ‌آمیزی و سایه‌زنی کنیم؟

۸. هاشور و سایه‌های موجود در یک نقشه چگونه ویرایش می‌شود؟


۹. معادل انگلیسی واژه هاشور چیست؟

۱۰. اصطلاح Gradient به چه مفهومی است؟

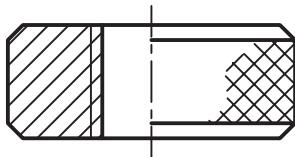

## فرمان Hatch

این فرمان برای ایجاد هاشور برش، آج، و غیره، مطابق شکل رویه‌رو، اجرا می‌شود.

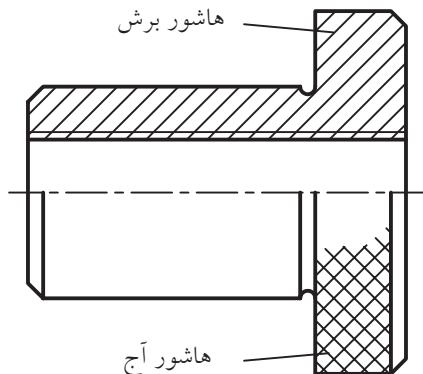

### شیوه‌های ورود فرمان

Draw toolbar	
Draw Menu	Hatch
Command line	Hatch یا bhatch یا H یا bh


### اجرای فرمان Hatch

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول قابل ورود است.


### مراحل اجرای فرمان Hatch برای هاشور برش

Command:H / Hatch ↲

۱. فرمان Hatch را وارد می‌کنیم.

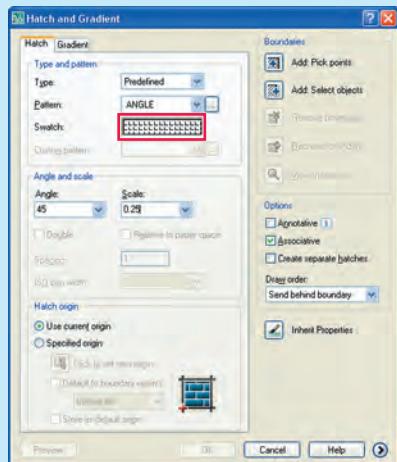

۲. در پنجره Hatch and Gradient و سربرگ Hatch در قسمت Swatch بر روی الگوی هاشور کلیک می‌کنیم.

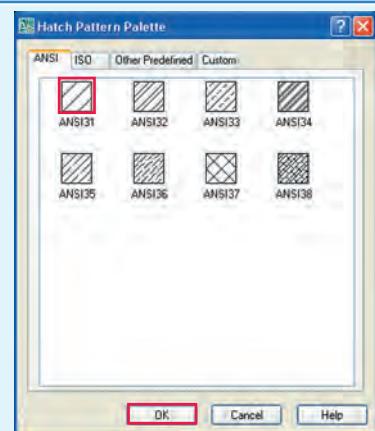

۳. در پنجره Hatch pattern pallet و سربرگ ANSI الگوی هاشور موردنظر (ANSI31) را انتخاب و بر روی دکمه کلیک می‌کنیم.

## مراحل اجرای فرمان Hatch برای هاشور برش



۴. در پنجره Hatch and Gradient بر روی دکمه **Add pickpoints** کلیک می‌کنیم.


۵. در پاسخ به پیغام Pick internal point or [select object /remove Boundaries]: در نقطه‌ای داخل محدوده موردنظر برای هاشور کلیک و ایتر می‌کنیم.

۶. در پنجره Hatch and Gradient بر روی دکمه **Preview** کلیک و هاشور را پیش‌نگری می‌کنیم.

۷. در صورت مناسب بودن هاشور ایتر و در غیر این صورت کلیک می‌کنیم تا به پنجره Hatch and Gradient بازگردیم، آنگاه تنظیمات لازم را انجام می‌دهیم و سپس بر روی دکمه **OK** کلیک می‌کنیم.

## Hatch and Gradient پنجره تنظیمات

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این پنجره دو سربرگ به نام‌های Hatch و Gradient وجود دارد که در این جا به تنظیمات سربرگ Hatch می‌پردازیم و سربرگ Gradient را به انتهای توانایی موکول می‌کنیم.

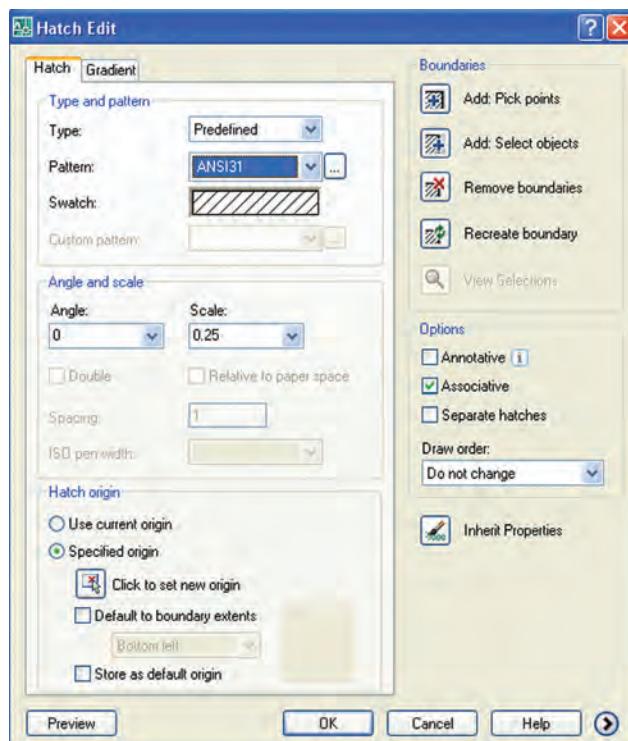

## سربرگ Hatch

قسمت Type and pattern: در این قسمت نوع و الگوی هاشور (شکل ظاهری هاشور) قابل تنظیم است.

⦿ گزینه Type: برای تعیین نوع هاشور کاربرد دارد. Predifiend ہاشورهای از پیش تعریف شده، User defined ہاشورهایی که توسط کاربر تعریف می شود، و custom ہاشور اختصاصی را ایجاد می کنند.

⦿ گزینه Pattern: برای انتخاب الگوی هاشور از راه فهرست نامهای ہاشورهای از پیش تعریف شده Hatch Pattern (Predifiend) کاربرد دارد و از راه کلیک روی دکمه ... می توان به پنجره الگوهای هاشور (Pallet) دست یافت.

⦿ گزینه Swatch: الگوی هاشور انتخاب شده در این گزینه قابل مشاهده است، ضمن این که با دوبار کلیک بر روی الگوی نمایش داده شده می توان به پنجره الگوهای هاشور دست یافت.

نکته

اگر الگوی هاشور Solid (سطح کاملاً توپر) انتخاب شده باشد از راه گزینه Swatch رنگ آن قابل انتخاب است.

قسمت Angle and Scale: در این قسمت زاویه و مقیاس (فاصله خطوط) هاشور قابل تنظیم است.

⦿ گزینه Angle: برای تنظیم زاویه هاشور کاربرد دارد. توجه کنید زاویه‌ای که در کادر Angle وارد می کنید با زاویه اولیه خطوط هاشور جمع می شود. به عبارت دیگر زاویه وارد شده زاویه تغییرات خطوط هاشور است. برای مثال، الگوی هاشور Ansi31 که بیشترین کاربرد را در هاشور برش دارد در حالت پیشفرض دارای زاویه 45 درجه است، در صورتی که در کادر Angle عدد (صفر) درج شده است. بنابراین اگر شما عدد 45 را در آن وارد کنید زاویه خطوط هاشور ۹۰ درجه خواهد شد.

⦿ گزینه Scale: در این گزینه مقیاس (بزرگی یا کوچکی) فاصله خطوط هاشور الگوهای از پیش تعریف شده (Predefined) قابل تنظیم است، به نحوی که با وارد کردن عددی در کادر مربوطه یا انتخاب ضرایب موجود از کشو آن مقیاس هاشور نسبت به نقشه قابل تنظیم است.

توجه: توجه کنید عدد تنظیمی در گزینه Scale فاصله میلی‌متری بین خطوط هاشور نیست، بلکه ضریب بزرگی یا کوچکی فاصله‌ها نسبت به تنظیمات اولیه هاشور است.



⦿ گزینه Doble: این گزینه برای تعریف هاشور دوتایی (متقاطع) کاربرد دارد و در صورتی فعال می شود که نوع هاشور توسط کاربر تعریف شود، یعنی در گزینه Type عبارت User defined انتخاب شده باشد.

⦿ گزینه Spacing: این گزینه برای تنظیم فاصله خطوط هاشور کاربرد دارد، البته اگر هاشور توسط کاربر (User defined) تعریف شده باشد.

**قسمت Hatch origin:** در این قسمت نقطه‌ی شروع ایجاد هاشور قابل تنظیم است.

⦿ گزینه User Current Origin: برای استفاده از تنظیمات پیش‌فرض کاربرد دارد.

⦿ گزینه Specified Origin: با انتخاب این گزینه کاربر می‌تواند نقطه شروع ایجاد هاشور را تنظیم کند.

**قسمت Boundaries:** در این قسمت تنظیمات انتخاب محدوده هاشور انجام می‌شود.

گزینه Add Pick Points: یا کلیک بر روی دکمه



نکته



در این روش طبق تنظیمات پیش‌فرض با توجه به زاویه خطوط هاشور مرز محدوده هاشور باید بسته باشد، اما با تنظیم گزینه Gaptolerance (که در ادامه توضیح خواهیم داد) می‌توان محدوده درزدار را نیز هاشور زد.

⦿ گزینه Add Select Objects: با کلیک بر روی دکمه




اشیاء مشخص کرد.

نکته



در این روش بسته بودن مرزهای محدوده هاشور الزامی نیست، اما خطوط مرزی باید رو به رو خطوط هاشور مطابق شکل رو به رو باشند.

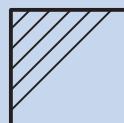

⦿ گزینه Remove boundaries: برای برگشت مرز هاشور، یا به عبارت دیگر خارج کردن مرزهای انتخاب شده از حالت انتخاب کاربرد دارد.



در اتوکد طبق تنظیمات پیش‌فرض، متون از جمله متن اندازه در سطح هاشور به حالت جزیره محسوب می‌شود و روی آن‌ها هاشور نمی‌خورد. چنان‌چه بخواهیم متون هاشور بخورد با گزینه Remove آنرا از حالت جزیره خارج می‌کنیم.

⦿ گزینه Recreate boundary: در این گزینه تعیین مجدد مرز هاشور به کمک چند ضلعی یکپارچه (Polyline) و ناحیه‌ها (Region) امکان‌پذیر است.


⦿ گزینه View Selection: برای دیدن موقت مرزهای انتخاب شده کاربرد دارد. قسمت options: در این قسمت وضعیت هاشور قابل تنظیم است.

⦿ گزینه Annotative: هاشور را به صورت ضمایم مقیاس‌پذیر در می‌آورد.

⦿ گزینه Associative: برای کترل وضعیت وابستگی یا ناوابستگی هاشور نسبت به اشیاء مرزی کاربرد دارد.



طبق تنظیمات پیش‌فرض هاشور به اشیاء مرزی وابسته است، یعنی با جابه‌جایی و یا تغییر اندازه موضع، هاشور نیز جابه‌جا می‌شود.

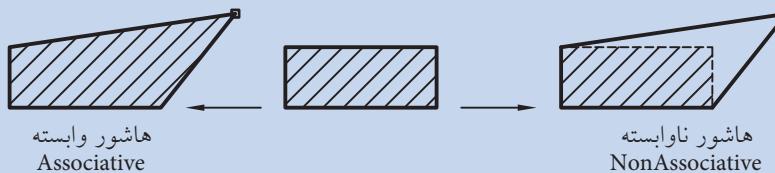

⦿ گزینه Create separated hatches: برای جداسازی چند محدوده که با هم انتخاب شده‌اند کاربرد دارد. یعنی با فعال بودن این گزینه و انتخاب چند محدوده‌ی هاشور، پس از آن هاشور هر محدوده مستقل محسوب می‌شود و به طور مستقل قابل ویرایش است.



⦿ گزینه Draw Order: اگر چند شیء با هاشور روی هم باشند، به کمک این گزینه می‌توان تقدم یا تأخیر نمایش هاشور را نسبت به اشیاء دیگر تنظیم کرد.

⦿ گزینه Inherit Properties: این گزینه امکان انتخاب الگوی هاشور از روی هاشور موجود را می‌سرماید، به نحوی که با کلیک بر روی این گزینه و سپس انتخاب الگوی هاشور موجود، هاشور در حال ترسیم مطابق با هاشور موجود در می‌آید.

اگر بر روی نشانه (More Options) کلیک کنیم قسمتی مطابق شکل رو به رو به پنجره هاشور اضافه می‌شود که تنظیمات آن به شرح زیر است:

**قسمت Island:** در این قسمت وضعیت محدوده‌های چندگانه هاشور قابل تنظیم است، به نحوی که اگر محدوده‌های چندتایی هاشور به کمک گزینه Island انتخاب شوند و گزینه‌ی Add select object detection نیز فعال باشد عملکرد گزینه‌های آن به شرح زیر است:

- Ⓐ گزینه Normal: موجب هاشور خوردن محدوده‌ها به صورت یک در میان می‌شود.
- Ⓑ گزینه Outer: موجب هاشور خوردن تمامی محدوده‌ها بدون در نظر گرفتن مرزهای داخلی می‌شود.
- Ⓒ گزینه Ignore: موجب هاشور خوردن تمامی محدوده‌ها بدون در نظر گرفتن مرزهای داخلی می‌شود.



**قسمت Boundary retention:** در این قسمت وضعیت تبدیل مرز هاشور به چندخطی یکپارچه یا ناحیه مشخص می‌شود.

- Ⓐ گزینه Retain boundaries: اگر این گزینه فعال شود مرز هاشور می‌تواند به چندخطی یکپارچه (Polyline) یا ناحیه (Region) تبدیل شود. البته به شرطی که محدوده هاشور از طریق گزینه Add pickpoints انتخاب شده باشد.
- نکته: مرز Polyline یا Region حاصل از فعل بودن گزینه Retain boundary در واقع از روی محدوده انتخابی تکثیر می‌شود.

**قسمت Boundary Set:** این قسمت برای تنظیم مرز هاشور بر اساس آنالیز اشیاء کاربرد دارد. اگر مرزهای انتخابی متعدد و شلوغ باشد با کلیک بر روی دکمه (New) می‌توان مرزهای مورد نظر برای آنالیز را انتخاب کرد.

**قسمت Gaptolerance:** در این قسمت تنظیم دقیق تولرانس برای درزهای مرز هاشور امکان‌پذیر است. به نحوی که با وارد کردن عددی بین ۰ و ۵۰۰۰ واحد، مرزهایی که درز آن‌ها کمتر یا مساوی عدد تنظیمی تولرانس باشد هاشور پذیر می‌شوند.

**قسمت Inherit Options:** در این قسمت نقطه‌ی هاشور الگوبرداری شده از روی هاشورهای قبلی قابل تنظیم است.


- Ⓐ گزینه Use Current Origin: شروع هاشور الگوبرداری شده مطابق با تنظیمات جاری فایل ترسیمی است.

- Ⓑ گزینه Use Source Hatch Origin: شروع هاشور الگوبرداری شده مطابق مرجع الگو انجام می‌شود.

## دستور کار شماره ۱

نقشه رویه را در کاغذ A4 رسم و اندازه گذاری کنید.

(زمان: ۱۵ دقیقه)

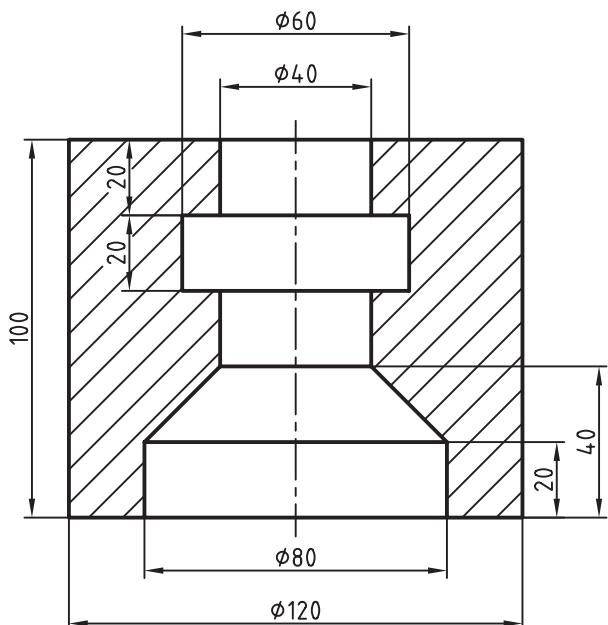


### مراحل اجرا:

۱. یک کاغذ A4 آماده و لایه های لازم را در آن تنظیم کنید.  
تذکر: حتماً لایه ای به نام Hatch ایجاد و استانداردهای خط هاشور را به آن اختصاص دهید.

۲. نقشه اولیه را، مطابق شکل رویه را، به کمک فرمان های ترسیمی و ویرایشی در لایه های مربوط ایجاد کنید.  
راهنمایی: برای تسريع کار از فرمان Mirror به منظور قرینه سازی استفاده کنید.

۳. لایه Dim را جاری و نقشه را مطابق شکل رویه را اندازه گذاری کنید.

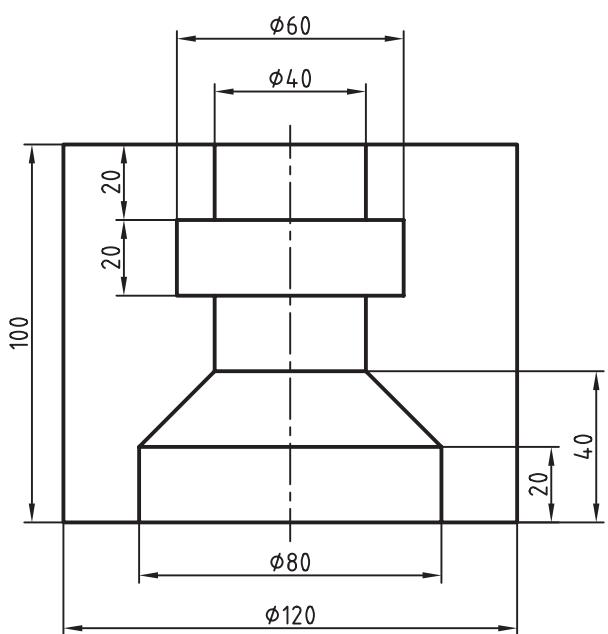





۴. لایه Hatch را جاری و فرمان Hatch را وارد کنید.

Command: Hatch ↵

۵. در پنجره Hatch and Gradiant الگوی ANSI31 را مطابق شکل رو به رو انتخاب کنید.

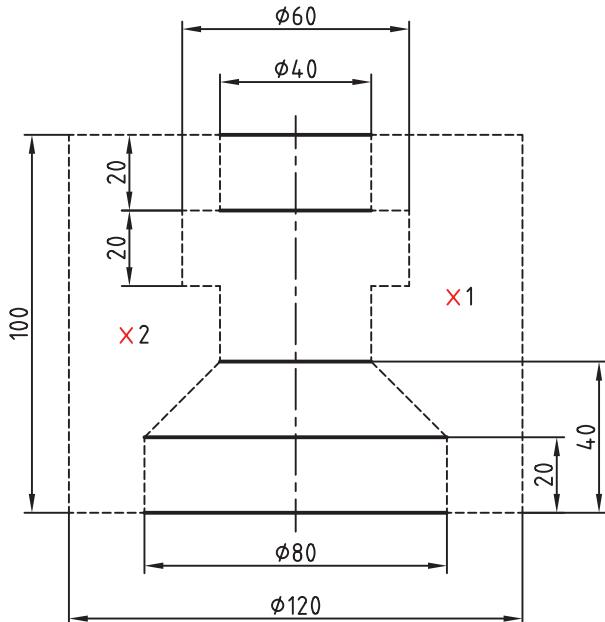

۶. به کمک گزینه Addpick points، مطابق شکل رو به رو، درون محدوده های موردنظر (نقاط ۱ و ۲) کلیک کنید تا مرزهای آن به صورت خط چین درآید.

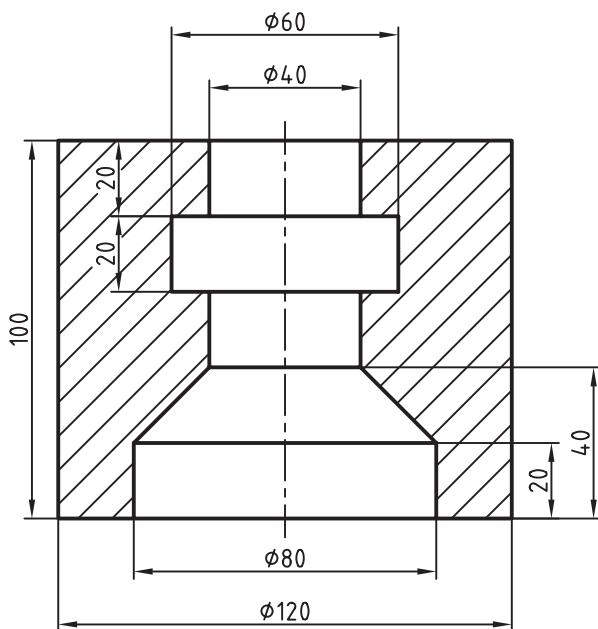

۷. بر روی دکمه Preview کلیک و هاشور را پیش نگری کنید. در صورت تأیید اینتر کنید و در غیر این صورت کلیک کنید و در پنجره تنظیمات هاشور تغییرات لازم را انجام دهید، سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید.

۸. فایل خود را ذخیره کنید.

۹. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## ویرایش هاشور (Hatch Edit)

هاشور از جمله اشیاء ترسیمی است که اغلب فرمان‌های ویرایشی نظیر Rotate, Copy, Move, Erase, Array و Trim بر روی آن قابل اجراست. همچنین به کمک فرمان Explode می‌توان هاشور را به اجزای تشکیل‌دهنده آن تجزیه کرد. برای مثال هاشور ANSI31 که به شکل  است، در صورت تجزیه شدن به خطوط مجزا تبدیل می‌شود.


در اتوکد برای ویرایش ویژگی‌های اختصاصی هاشور فرمان Hatch Edit نیز اختصاص یافته است و به کمک آن می‌توانیم اغلب تنظیمات هاشور را تغییر دهیم.

### شیوه‌های ورود فرمان


Modify toolbar	
Modify Menu	Object > Hatch
Shortcut Menu	Hatch Edit
Command line	Hatch Edit یا He

### اجرای فرمان Hatch Edit

برای وارد کردن این فرمان علاوه بر شیوه‌های درج شده در جدول می‌توانیم بر روی هاشور موجود دو بار کلیک کنیم. نتیجه آن ظاهر شدن پنجره Hatch Edit، مطابق شکل زیر، که دقیقاً مشابه پنجره Hatch and Gradient است و اغلب تنظیمات آن برای ویرایش فعال است.

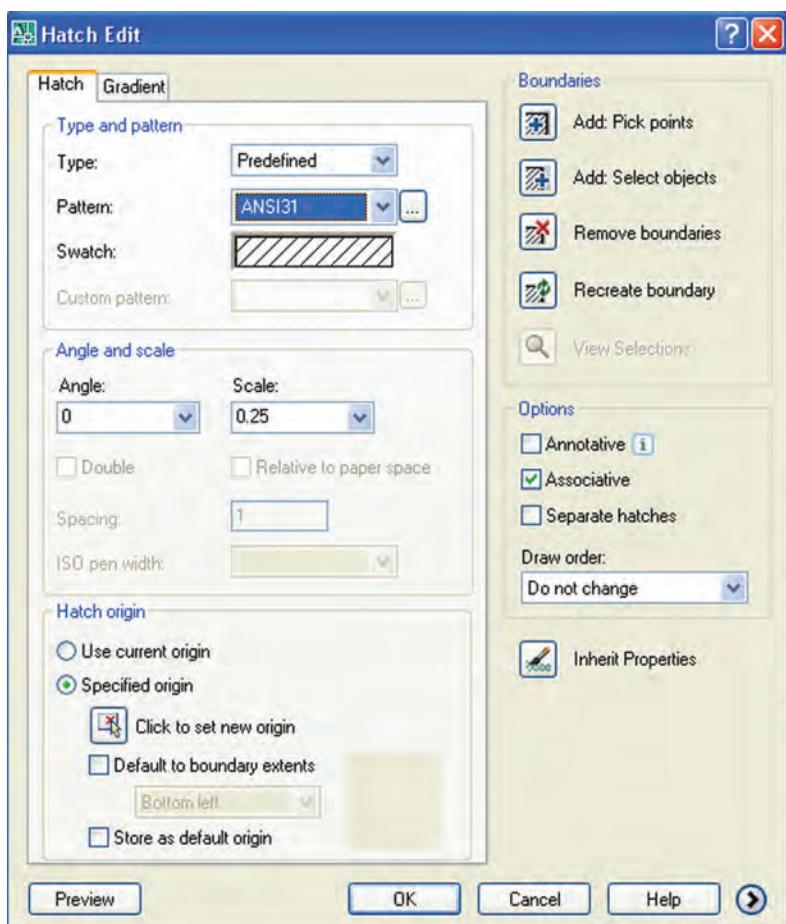

از راه پنجره Properties نیز می‌توان بیشتر ویژگی‌های هاشور را ویرایش کرد.

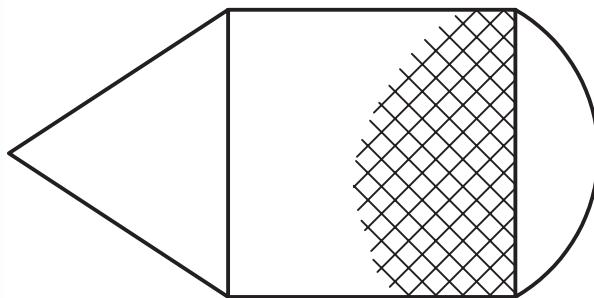

## ایجاد هاشور آج به صورت موضعی

همان طور که می دانید در نقشه کشی صنعتی هاشور آج اغلب به صورت موضعی، مطابق شکل رو به رو، رسم می شود. به همین منظور در اتوکد چندین روش به شرح زیر وجود دارد.

الف) ترسیم یک خط منحنی کمکی در محدوده آج و ایجاد هاشور در آن محدوده و سپس حذف خط منحنی.

ب) ترسیم منحنی محدوده آج در یک لایه ویره، ایجاد هاشور آج و سپس خاموش کردن لایه مزبور.

ج) ایجاد هاشور بدون مرز به کمک فرمان Hatch که از طریق خط فرمان مطابق مراحل زیر انجام می‌شود:

Command: -Hatch ↴

۱. فرمان Hatch- را وارد می کنیم.

تذکرہ: تاب خط تیرہ قیا، از فرمان Hatch-در اجرای ابن روش، الزامه، است.

۲. حرف P را به منظور انتخاب گزینه Properties برای انتخاب الگو و زاویه مورد نظر وارد می کنیم.

Specify internal point or [Properties/

Select objects/draw boundary/ ...]:P ↴

۳. کلمه ANSI37 را مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.

Enter a pattern name or [?/solid/user defined]: ANSI37 ↵

۴. در پاسخ به پیغام زیر به منظور تعیین ضریب فاصله خطوط آج (مثال عدد ۱) را وارد می‌کنیم:

Specify a scale for the pattern <0.25>:1 ↴

۵. عدد ۹۰ را به منظور تعیین زاویه خطوط آج رو به روی پیغام زیر وارد می کنیم.


Specify an angle for the pattern <90>: 90 ↴

۶. حرف W را به منظور ترسیم مرز هاشور مقابل پیغام زیر وارد می کنیم.

Specify internal point or [Properties/


Select object/draw boundary/... W ↴

۷. به منظور برجای نمایندن مرز هاشور گزینه N را وارد می کنیم.

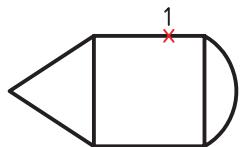


Retain polyline boundary? [Yes/No] <N> لـ

۸. اولین نقطه مرز هاشور را تعیین می کنیم.(۱)

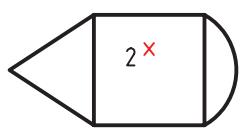


Specify start point:

۹. نقطه بعدی مرز هاشور را تعیین می کنیم.(۲)

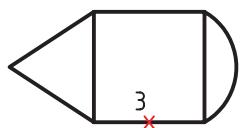


Specify next point or [Arc/length/undo]:

۱۰. نقطه بعدی مرز هاشور را تعیین می کنیم.(۳)

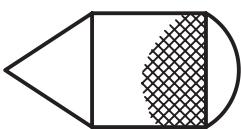

۱۱. برای پایان دادن به اجرای فرمان و ظاهر شدن آج ایجادشده ایتر می کنیم.

Specify next point or [Arc/length/undo]:

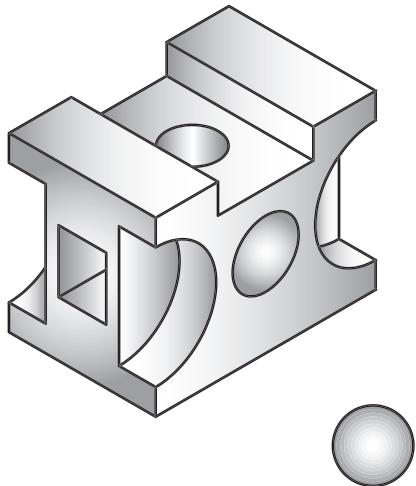

## فرمان Gradient

این فرمان برای رنگ‌آمیزی و یا سایه‌زنی اشیاء از جمله تصاویر مجسم (دوبعدی)، مطابق شکل رو به رو، کاربرد دارد.


بیشتر تنظیمات این فرمان با تنظیمات فرمان Hatch یکی است، اما آنچه متفاوت است مربوط به انتخاب رنگ‌ها و جهت نور است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

### اجرای فرمان Gradient

شیوه‌های ورود این فرمان مطابق جدول زیر است. به محض وارد کردن فرمان پنجره Hatch and Gradient، مطابق شکل رو به رو، ظاهر می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قسمت سمت راست این پنجره همان تنظیمات هاشور و تنظیمات قسمت سمت چپ به شرح زیر است:  
قسمت Color: در این قسمت تنظیمات رنگ زمینه با گزینه‌های زیر انجام می‌شود.

⦿ گزینه One Color: در صورت فعال بودن این گزینه فقط از یک رنگ برای رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود و با ترکیب آن با رنگ سفید (یا سیاه) حالت سایه و روشن ایجاد می‌شود؛ در این حالت شدت نور در نوار رو به رو قابل تنظیم است.

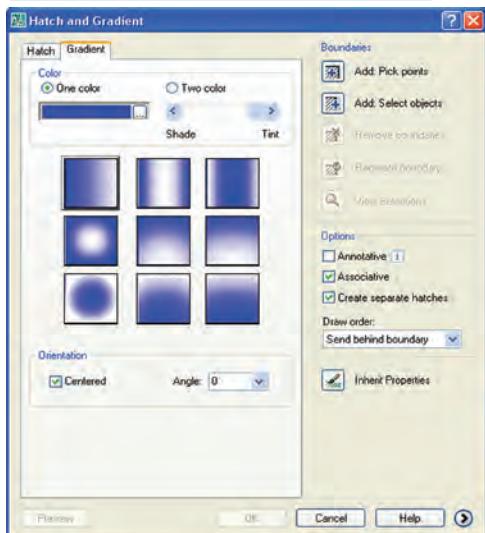

⦿ گزینه Two Color: با فعال کردن این گزینه، علاوه بر رنگ اول، رنگ دومی نیز قابل انتخاب است. در این حالت رنگ دوم جایگزین نوار سایه و روشن می‌شود.

برای انتخاب رنگ موردنظر در هر دو گزینه One Color و Two Color بر روی دکمه یا داخل کادر رنگ مربوط کلیک می‌کنیم.

الگوی ترکیب رنگ را می‌توان توسط ۹ کادر مرتعشکل زیرمجموعه Color انتخاب کرد.



قسمت Orientation: در این قسمت جهت زاویه و وضعیت تقارن نور و رنگ تنظیم می‌شود.

⦿ گزینه Centered: با فعال بودن این گزینه رنگ به صورت متقاضی با نور یا رنگ دوم ترکیب می‌شود و در صورت فعال نبودن جهت آن به سمت چپ و بالا متمایل می‌شود.

⦿ گزینه Angle: به کمک این گزینه زاویه نور یا رنگ قابل تنظیم است.


## دستور کار شماره ۲

تصویر مجسم ایزومتریک روبه‌رو را رسم و سایه‌زنی  
(رنگ‌آمیزی) کنید.  
(زمان: ۱۵ دقیقه)

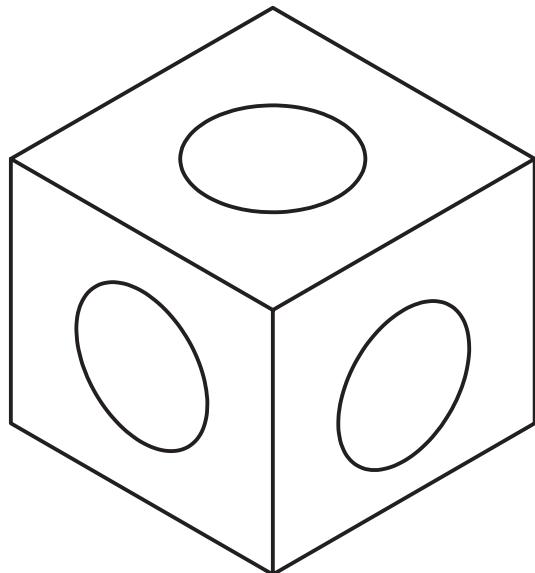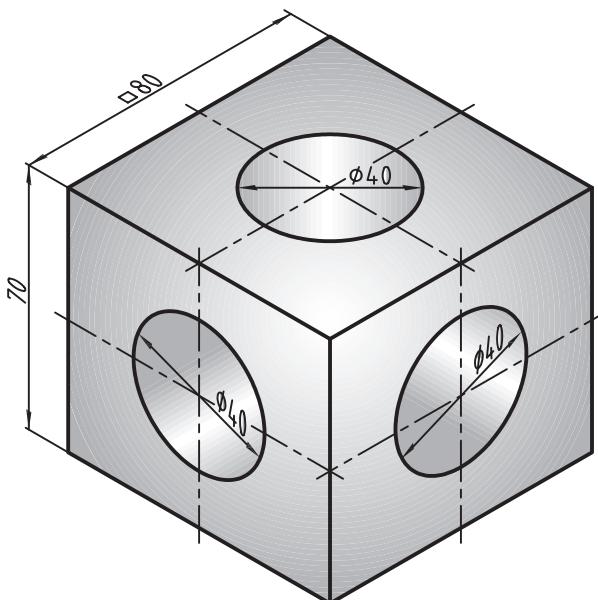

### مراحل اجرا




۱. یک کاغذ A4 آماده و لایه‌های لازم را در آن تنظیم کنید.  
توجه: لایه‌ای به نام Grad به منظور سایه‌زنی ایجاد و تنظیم کنید.
۲. تصویر اولیه را به کمک ابزار Snap/Isometric، مطابق شکل روبه‌رو، رسم کنید.

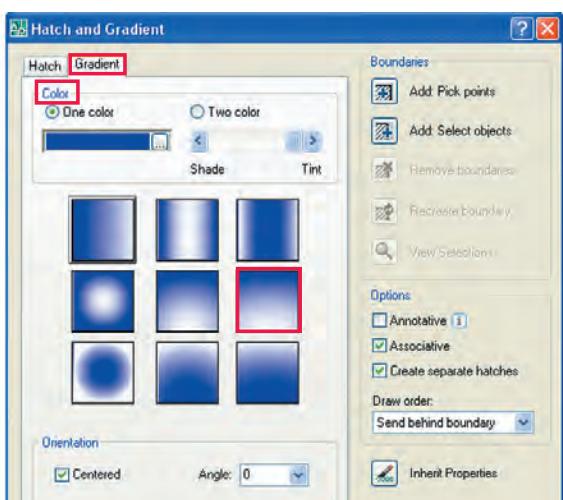

۳. فرمان Gradient را وارد کنید.

Command: Gradient/gd ↵

۴. در پنجره Gradiant، مطابق شکل روبه‌رو، از قسمت Color الگوی مشخص شده را انتخاب کنید.  
توجه: سایر تنظیمات را تغییر ندهید.

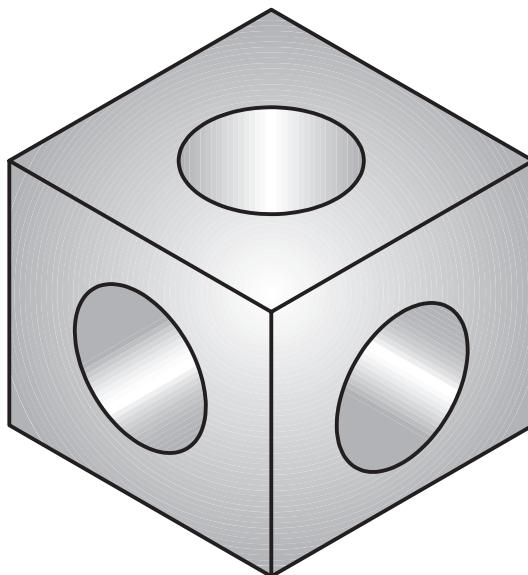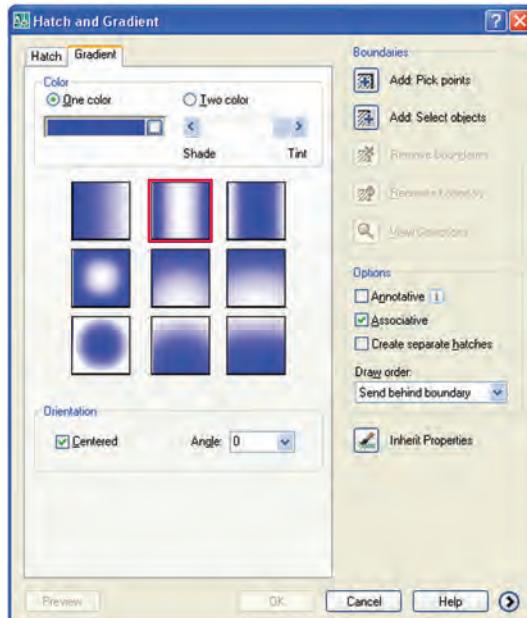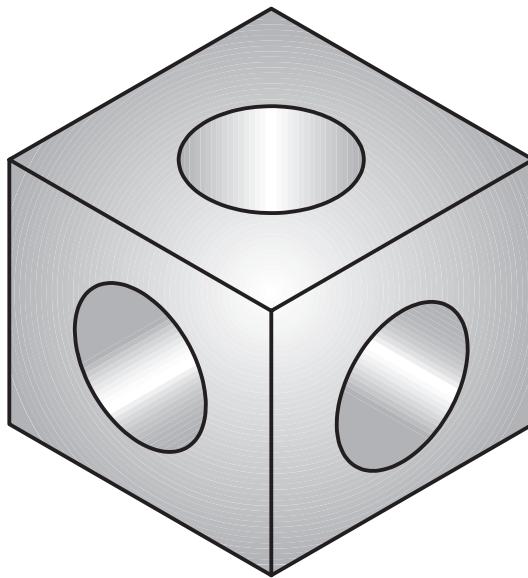

۵. به کمک گزینه Addpick point نمای سر را انتخاب و

رنگ‌آمیزی کنید. (با زاویه‌ی پیش فرض O)

۶. یک بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و نمای رو به رو

را با همان الگوی قبل و زاویه ۲۷۰ درجه رنگ‌آمیزی

کنید.

۷. بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و نمای جانبی را با

همان الگو و زاویه ۹۰ درجه رنگ‌آمیزی کنید.

۸. فرمان Gradient را وارد و در پنجره آن الگوی

مشخص شده در شکل رو به رو را انتخاب کنید.

۹. به کمک گزینه Addpick point سطح سوراخ نمای

سر را انتخاب و رنگ‌آمیزی کنید. (با زاویه‌ی پیش فرض

(O)

توجه: سایر تنظیمات تغییر نکند.

۱۰. بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و سطح سوراخ

نمای رو به رو را با زاویه ۶۰ درجه رنگ‌آمیزی کنید.

۱۱. یک بار دیگر فرمان Gradient را اجرا و سطح سوراخ

نمای جانبی را با زاویه ۳۰۰ درجه رنگ‌آمیزی کنید.

۱۲. فایل خود را ذخیره کنید.



۱۳. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم

ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی

نظری ◀

- موارد کاربرد هاشور در نقشه‌های صنعتی را بهمراه شکل توضیح دهید.
- در شکل زیر موارد مشخص شده را معرفی کنید.

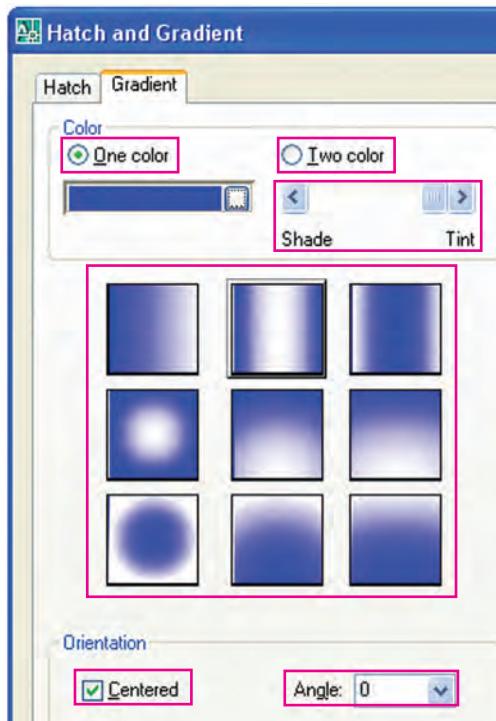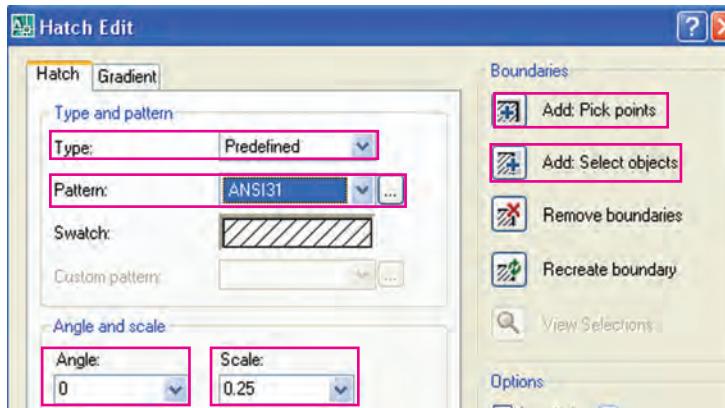

- عدد تنظیمی در گزینه Scale پنجره تنظیمات هاشور فاصله میلی‌متری بین خطوط هاشور است.

نادرست  درست

۲۲۰

- ویرایش هاشور چگونه انجام می‌شود؟
- روش‌های ایجاد هاشور موضعی مانند هاشور آج را بنویسید.
- قسمت‌های مشخص شده پنجره Gradient در شکل روبرو را معرفی کنید.

۵. قسمت‌های مشخص شده پنجره Gradient در شکل روبرو را معرفی کنید.

- فرمان هاشور ..... است.
- پیش‌نگری هاشور با گزینه ..... انجام می‌شود.
- رنگ‌آمیزی و سایه‌زنی با فرمان ..... انجام می‌شود.
- در نقشه‌های صنعتی نمایش آج نیز با فرمان Hatch انجام می‌شود.

نادرست  درست

۲۲۰

۱۱. با دوبار کلیک روی هاشور پنجره Properties باز می شود.

نادرست  درست

۱۲. برای اجرای هاشور از راه خط فرمان تایپ خط تیره الزامی است.

نادرست  درست

۱۳. کدام گزینه برای وارد کردن فرمان هاشور در خط فرمان کاربردی نیست؟

bH  الف)  bHatch

HG  د)  H ج)

۱۴. با توجه به شکل رو به رو کدام گزینه برای برگشت مرز هاشور کاربرد دارد؟

D  C  ب)  A  الف) ج)

۱۵. کدام گزینه در شکل رو به رو مربوط به وابستگی هاشور به مرز است؟


H  D  G  ب)  E  الف) ج)

۱۶. برای ویرایش هاشور کدام فرمان کاربرد دارد؟


P hatch  ب)  b hatch  الف) Hatch Modify  د)  Hatch Edit ج)




۱۷. کدام گزینه صحیح معرفی شده است؟

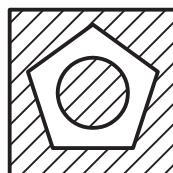

Ignor  ب)

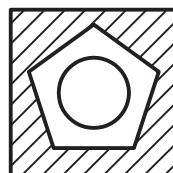

هیچ کدام  د)

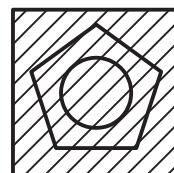

Normal  الف)

Outer  ج)

۱۸. سایه‌زنی تصاویر حجم دو بعدی با کدام گزینه انجام می شود.


Hatch  ب)  Gradient  الف)

ISO Gradient  د)

ISO Hatch  ج)


◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. برای نقشه زیر مطلوب است؛ الف) ترسیم نمای رو به رو در برش از مسیر A-A  
 ت) اندازه گذاری کامل نقشه  
 ب) ترسیم نمای سرتاسر از مسیر B-B

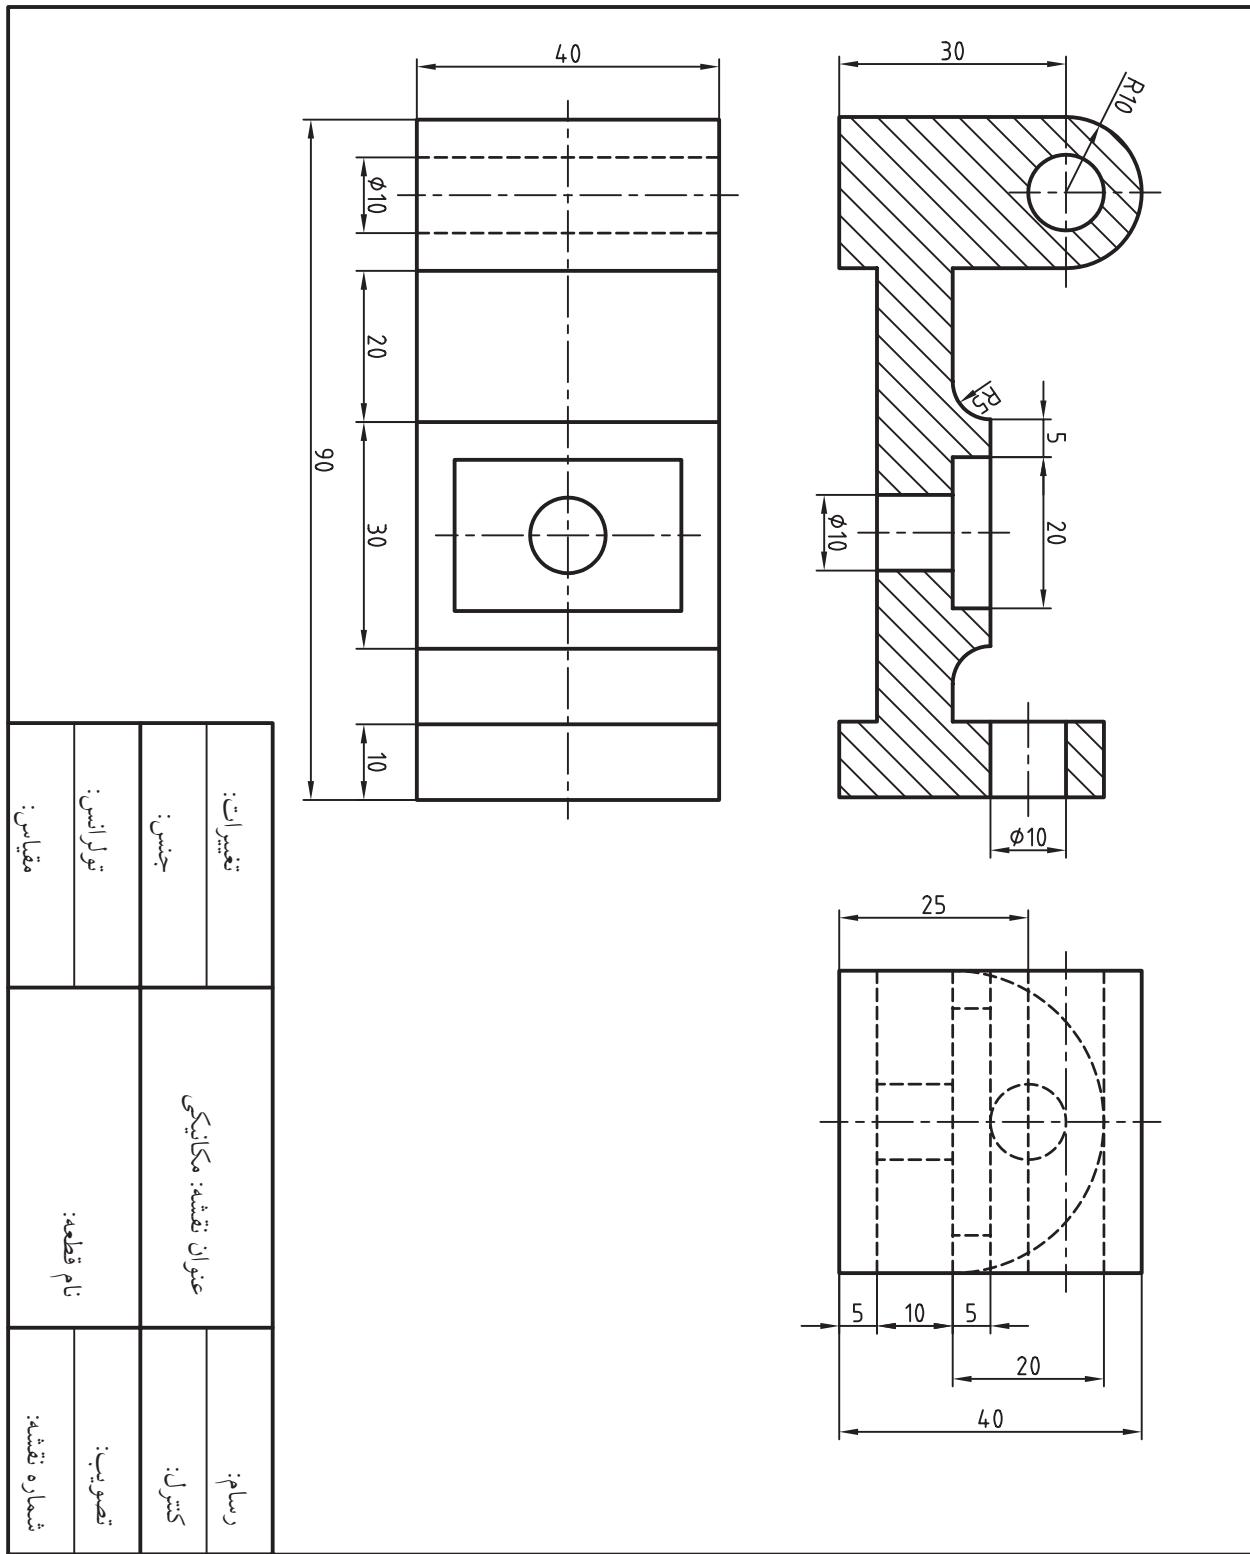


۲. نقشه زیر را در لایه‌های لازم و با مقیاس ۱:۲ روی کاغذ A۴ افقی ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.


توجه: نمایش مسیر برش دورانی (مايل) الزامی است. نمای سر باشد در حالت طول حقیقی با استفاده از دوران نمای رو به رو ترسیم شود.

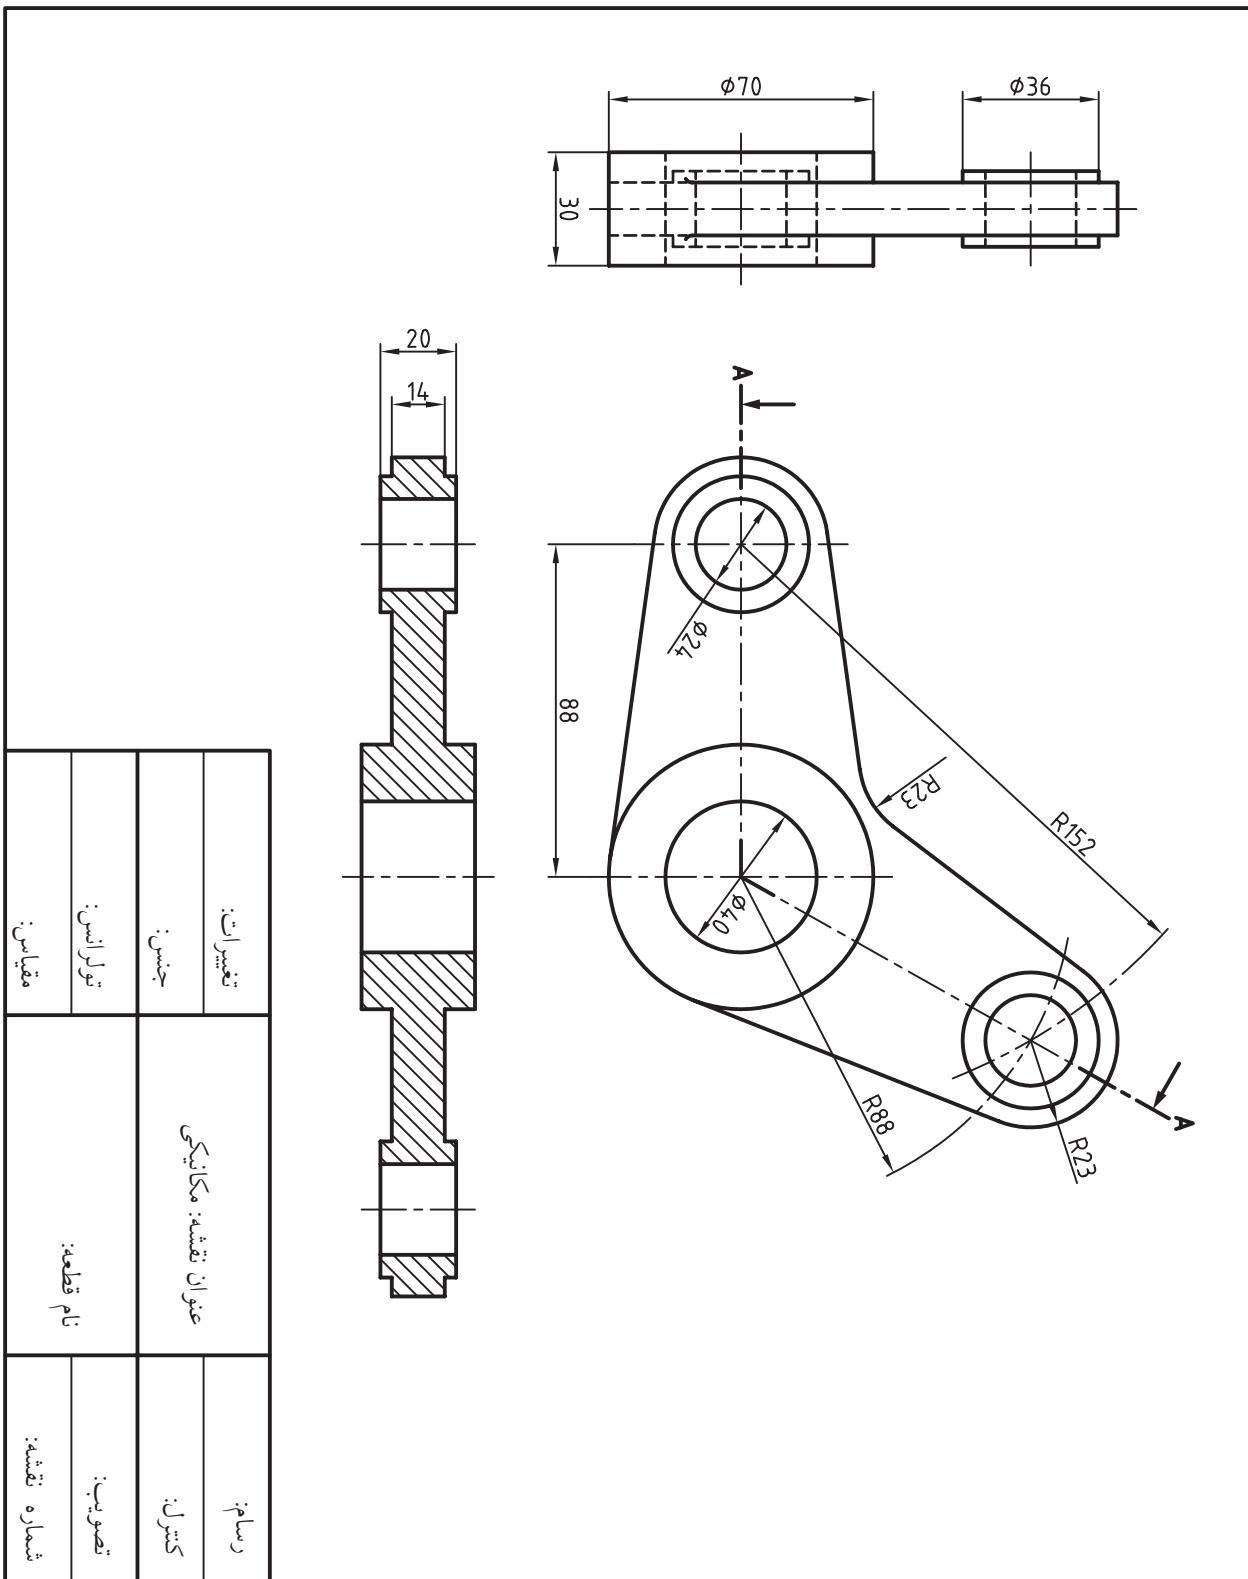

۳. نقشه زیر را در لایه‌های لازم روی A4 با مقیاس 1:2 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

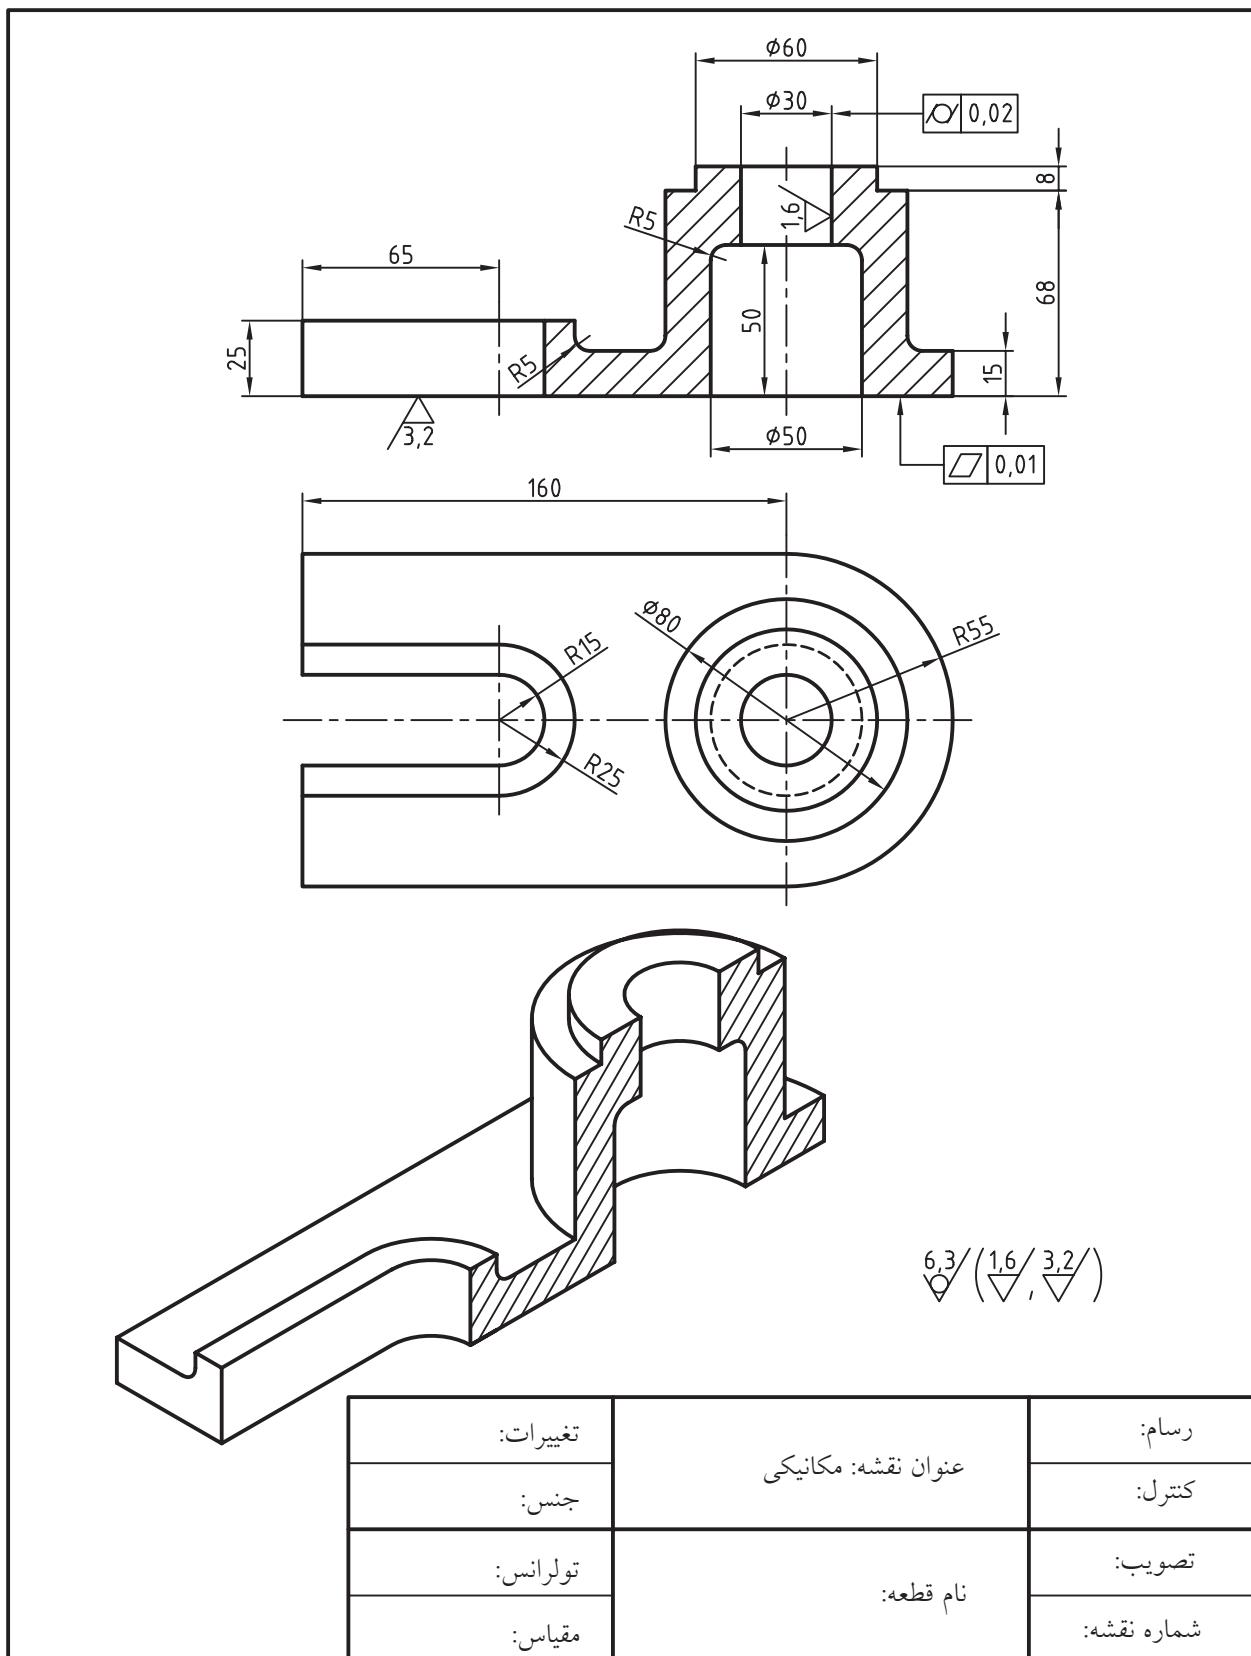

۴. نقشه ریخته‌گری زیر را دقیقاً مانند آنچه مشاهده می‌کنید ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

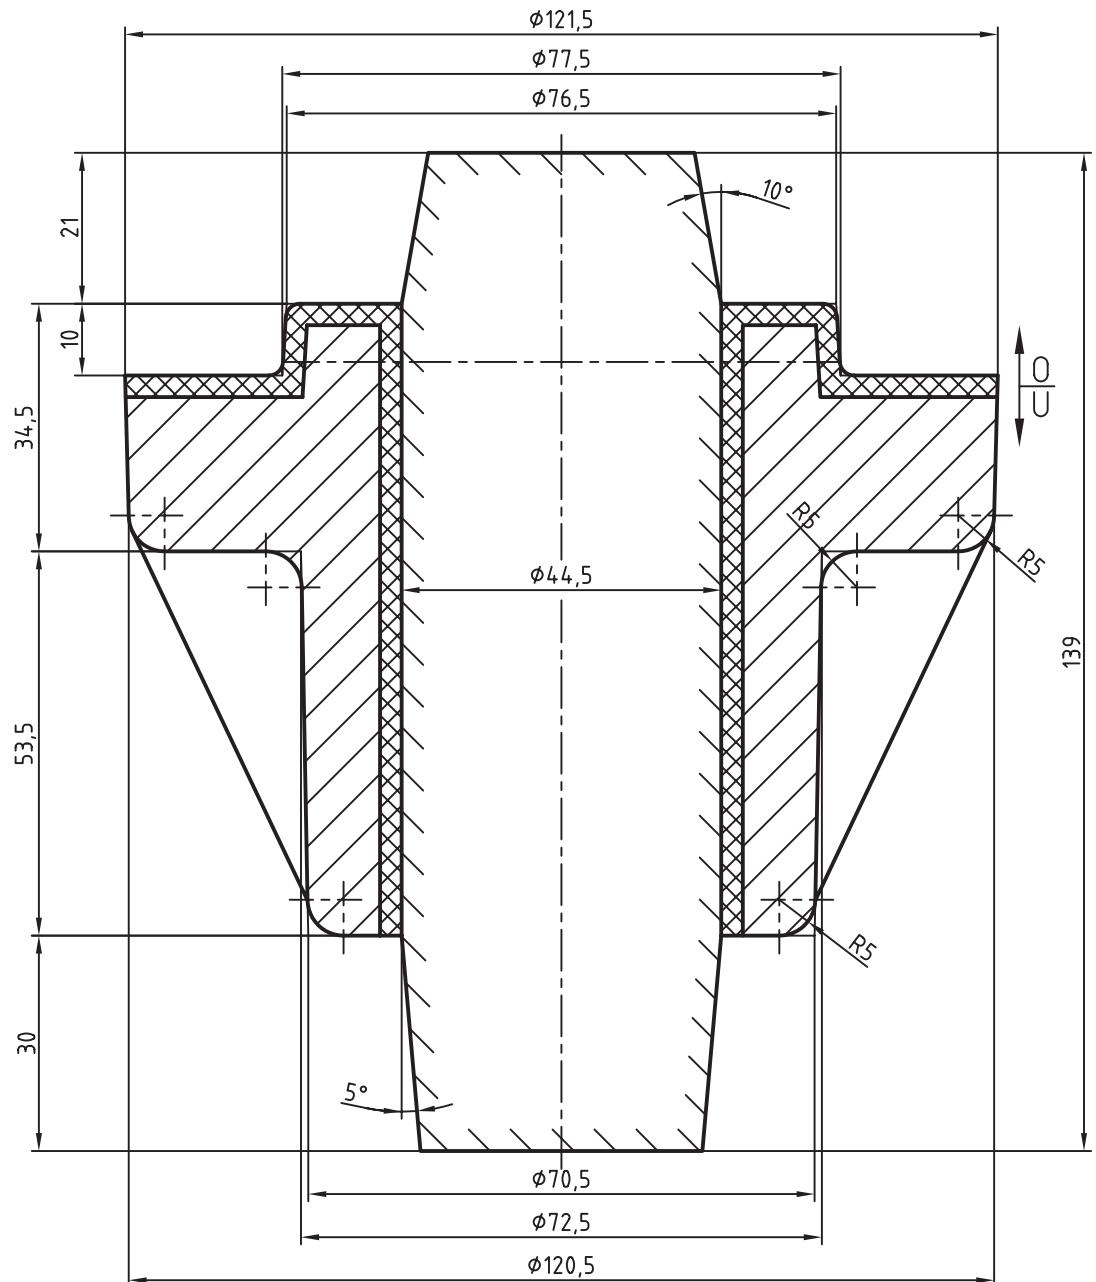


Fillets=R2,5


تغييرات:	عنوان نقشه: ریخته‌گری	رسم:
جنس:		کترل:
تولرانس:	نام قطعه:	تصویب:
مقیاس:		شماره نقشه:

۵. نقشه زیر را در لایه‌های لازم روی برگه‌ی A4 ترسیم و تصویر مجسم را سایه‌زنی کنید.

توجه: مشخصات جدول تکمیل گردد.

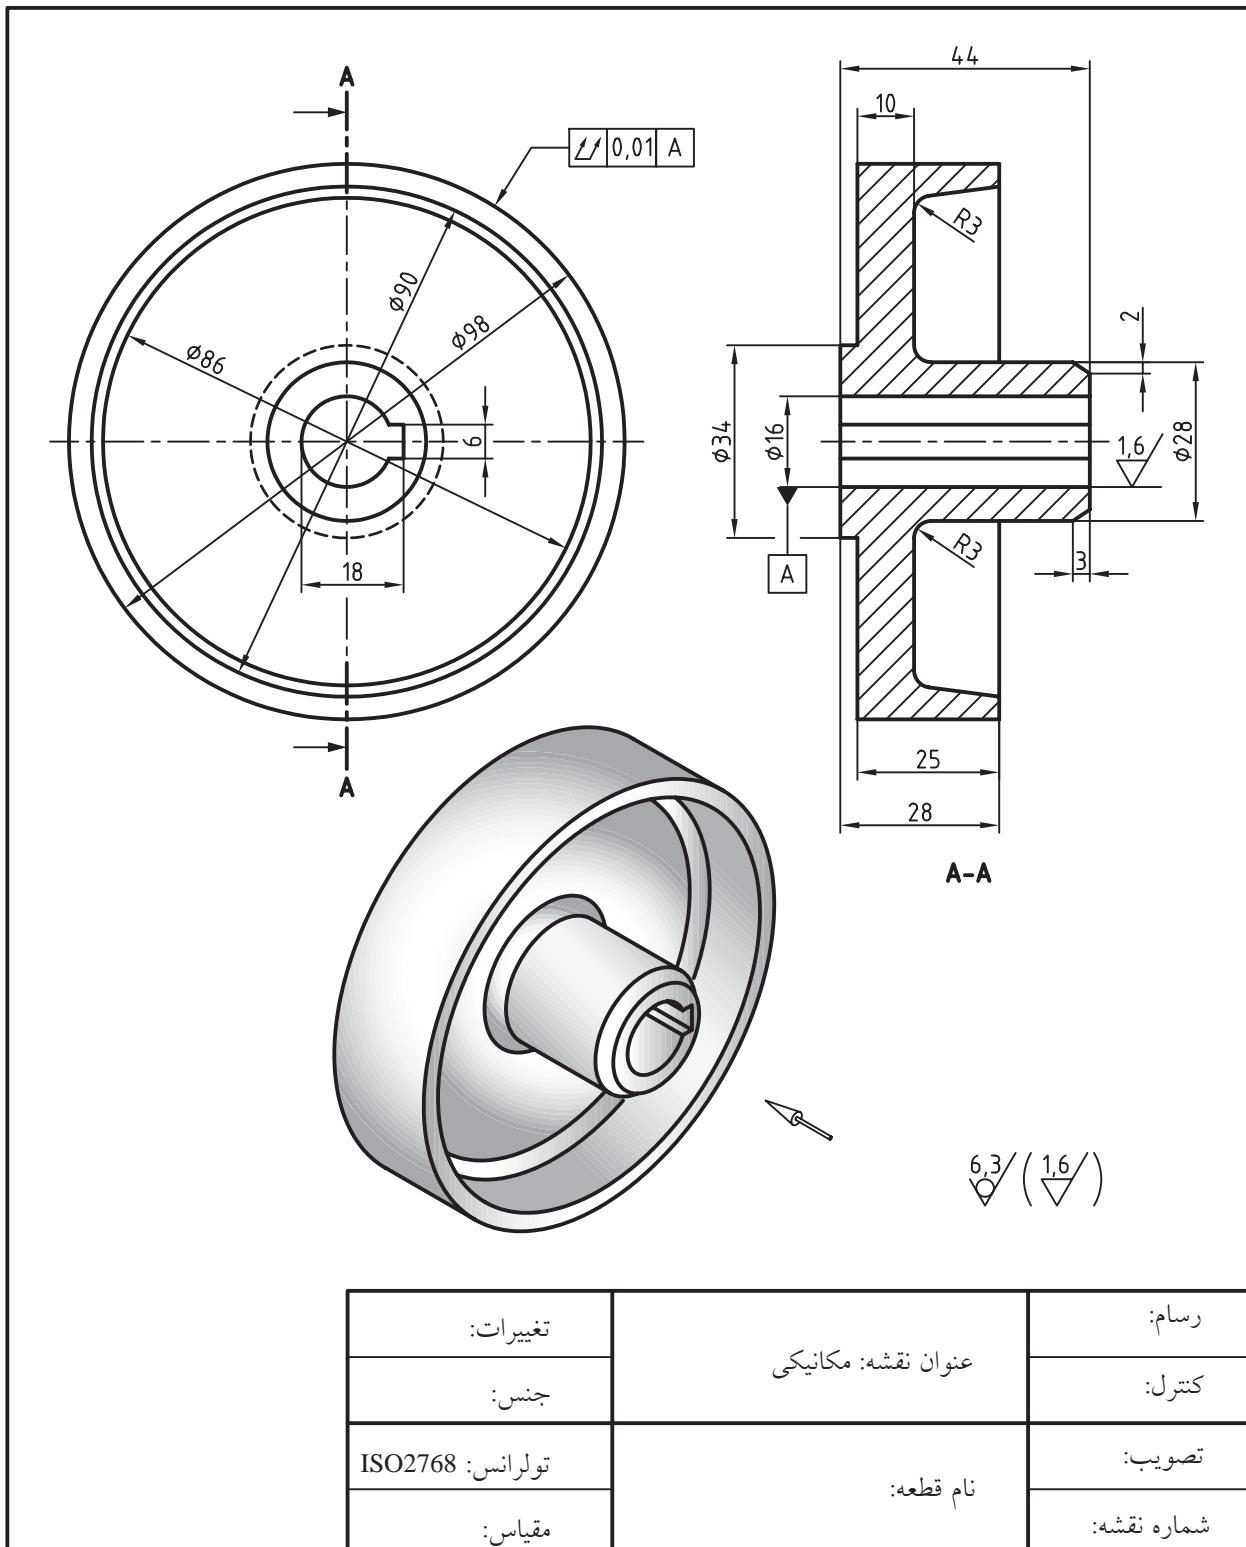

۶. هریک از تصاویر مجسم ایزو متریک زیر را در یک کاغذ A4 ترسیم کرده و به کمک فرمان Gradient طبق الگوی کتاب سایه زنی کنید.

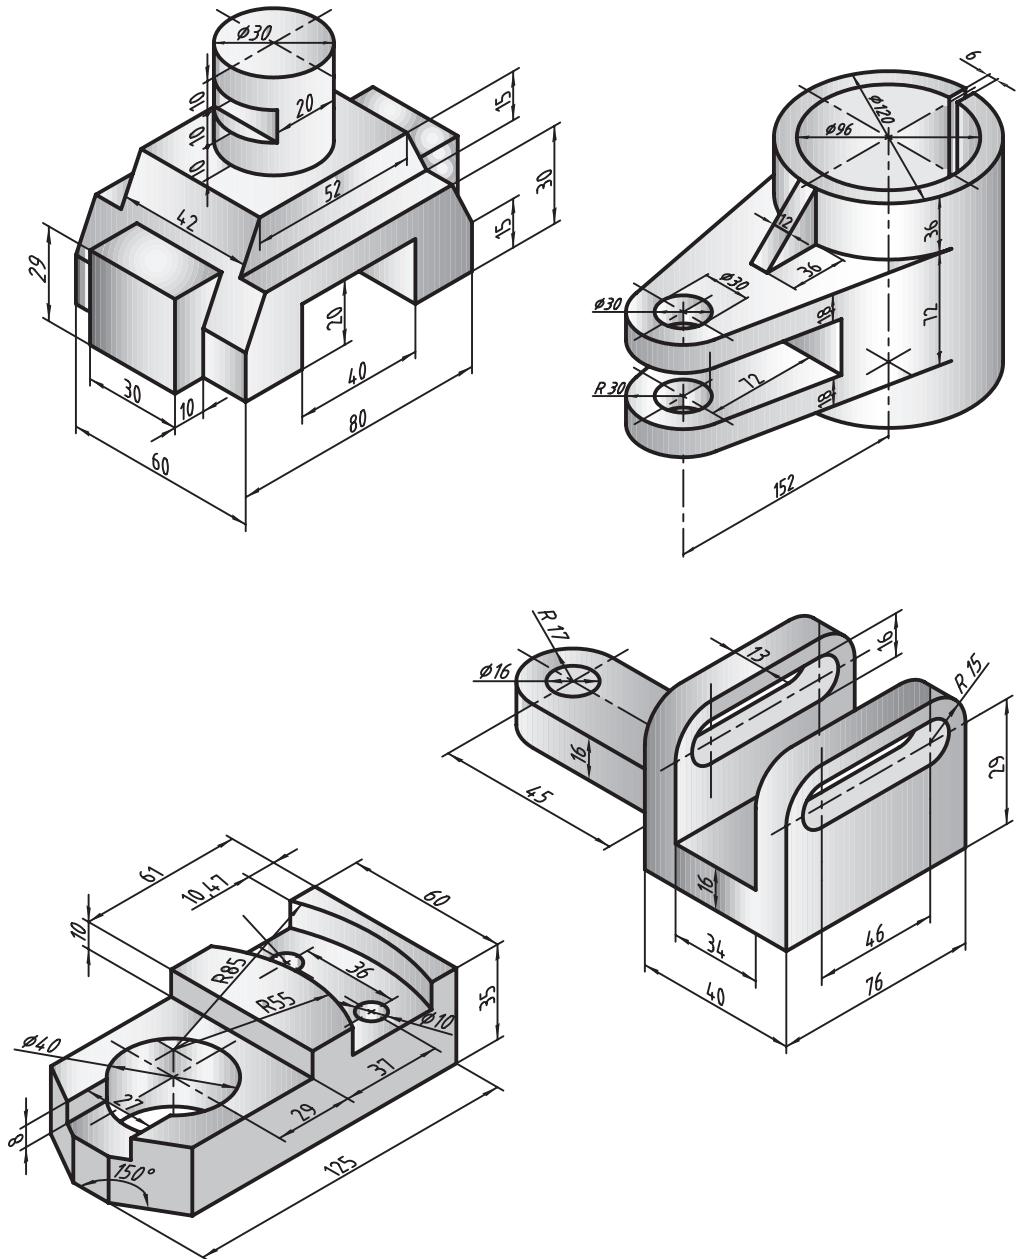

رسام:	عنوان نقشه: تصویر مجسم	تغييرات:
کترل:		جنس:
تصویب:	نام قطعه:	تولرانس:
شماره نقشه:		مقیاس:

# توانایی اجرای فرمان‌های Pedit Join Region Boundary Spline

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- عملکرد و کاربرد فرمان Boundary را توضیح دهد.

- فرمان Boundary را در نقشه‌کشی اجرا و به کار گیرد.

- عملکرد و کاربرد فرمان Region را بیان کند.

- فرمان Region را در نقشه‌کشی اجرا و به کار گیرد.

- عملکرد و کاربرد فرمان Spline را توضیح دهد.

- فرمان Spline را در نقشه‌کشی اجرا و به کار گیرد.

- عملکرد و کاربرد فرمان Join را بیان کند.

- فرمان Join را در نقشه‌کشی اجرا و به کار گیرد.

- عملکرد و کاربرد فرمان Pedit را توضیح دهد.


- فرمان Pedit را در نقشه‌کشی اجرا و به کار گیرد.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۴	۶



# پیش آزمون

۱. منظور از اشیاء یکپارچه و چندپارچه چیست؟
۲. چگونه می‌توان اشیاء چندپارچه را یکپارچه کرد؟
۳. مفهوم Spline و کاربرد آن در نقشه‌کشی چیست؟
۴. محدوده برش موضعی در اتوکد چگونه ترسیم می‌شود؟
۵. در اتوکد شکل‌هایی مانند شکل زیر را چگونه رسم می‌کنند؟
۶. برای اتصال و یکی کردن اشیاء مانند خطوط زیر چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

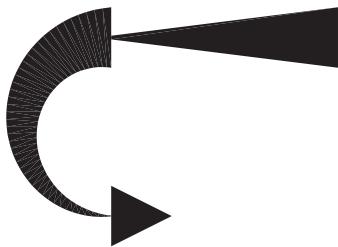


۷. چگونه می‌توان پهنای خطوط یک شیء را، مطابق شکل رو به رو، به صورت متفاوت تغییر داد.

۸. در اتوکد چگونه می‌توان منحنی‌های چندگانه‌ی یکپارچه مانند شکل زیر را به چندخطی یکپارچه تبدیل کرد.



## فرمان Spline

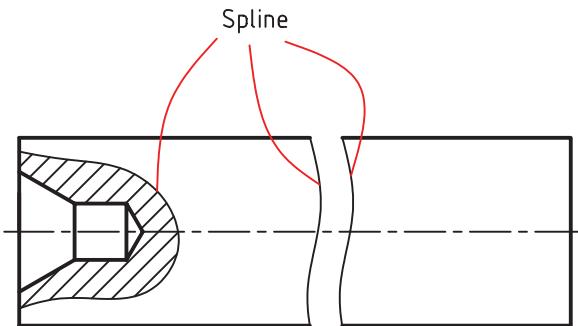




این فرمان برای ایجاد منحنی نقطه‌یابی، مطابق شکل روبرو، کاربرد دارد. منحنی Spline، منحنی است که از شعاع خاصی تبعیت نمی‌کند بلکه با تعیین نقاطی در مسیر منحنی یا به عبارتی نقطه‌یابی ترسیم می‌شود. این نوع منحنی علاوه بر موارد مشخص شده شکل روبرو، در ترسیم فصل مشترک احجام و شبیه آن نیز کاربرد دارد.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw toolbar	
Draw Menu	Spline
Command line	Spline یا Spl

## اجرای فرمان Spline

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول وارد می‌شود.

مراحل اجرای فرمان Spline	
Command: Spline یا Spl	۱. فرمان Spline را وارد می‌کنیم.
Specify first point or [object]:	۲. نقطه اول را تعیین می‌کنیم.
Specify next point:	۳. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>	۴. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>	۵. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: ↵	۶. برای تعیین نقاط مماس بر منحنی ایتر می‌کنیم.
Specify Start tangent: ↵	۷. برای مماس شدن منحنی بر نقطه شروع ایتر می‌کنیم.
Specify End tangent: ↵	۸. برای مماس شدن منحنی بر نقطه پایان ایتر می‌کنیم.

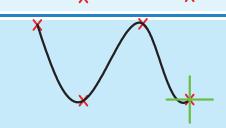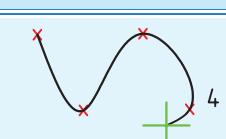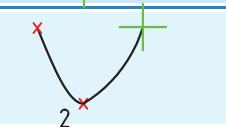

- ⊗ [گزینه Object]: این گزینه برای تبدیل یک شیء موجود به منحنی Spline کاربرد دارد.
- ⊗ [گزینه Close]: با وارد کردن حرف C نقطه آخر منحنی به نقطه اول وصل و یک منحنی بسته ایجاد می‌شود.
- ⊗ [گزینه Fit tolerance]: با این گزینه دقت گذر منحنی از نقاط تعیین شده تنظیم می‌شود، به نحوی که اگر Fit tolerance صفر باشد منحنی دقیقاً از نقاط تعیین شده عبور می‌کند. در غیر این صورت منحنی به مقدار تعیین شده در Fit tolerance از نقاط تعیین شده فاصله می‌گیرد.




## ویرایش منحنی‌های Spline

چنانچه برروی یک منحنی Spline کلیک کنیم، به کمک گریپ‌های آن می‌توانیم نقاط منحنی را ویرایش کنیم، و اگر برروی منحنی دوبار کلیک کنیم فرمان ویژه Splineedit وارد می‌شود و به کمک آن می‌توانیم ویژگی‌های تخصصی منحنی Spline را ویرایش کنیم.

فرمان Modify در منوی Object، گزینه Modify II و همچنین نوار ابزار Splineedit نیز وجود دارد.

## فرمان Boundary

با اشیاء یکپارچه و نحوه ایجاد آنها در واحد کار پنجم آشنا شدید اما شاید تا به حال پیش آمده باشد که بخواهید یک شیء خطی چندپارچه را به شیء یکپارچه تبدیل کنید. یکی از فرمان‌های مناسب این کار فرمان است. این فرمان به دو حالت از اشیاء انتخابی، یک شیء یکپارچه ایجاد می‌کند.

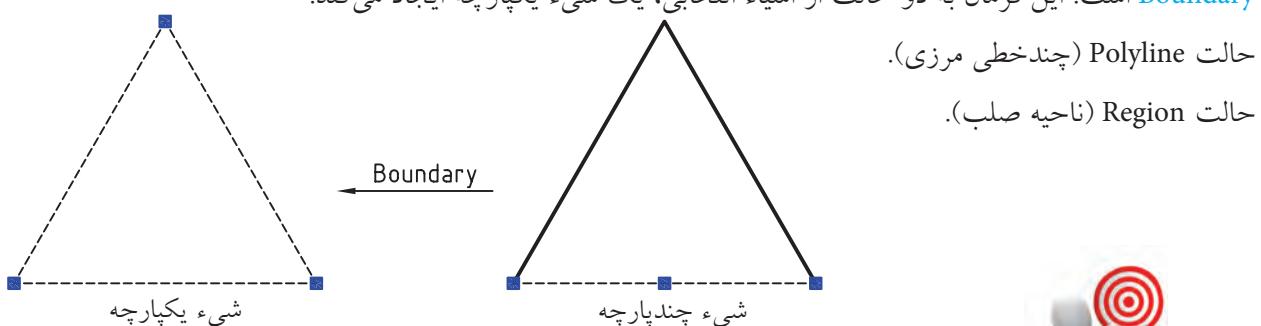

### شیوه‌های ورود فرمان

Draw Menu	Boundary
Command line	Boundary يا poly يا bo


### اجرای فرمان Boundary

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

## مراحل اجرای فرمان Boundary

Command: Boundary یا Bo

۱. فرمان Boundary را وارد می کنیم.

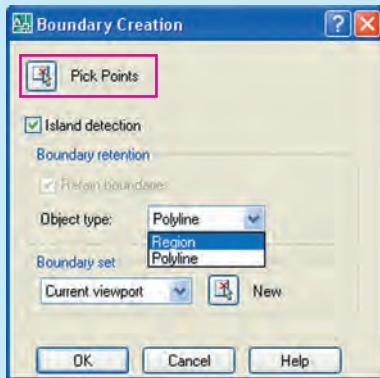

۲. در پنجره Boundary Creation ، مطابق شکل رو به رو، بر روی دکمه Pick point کلیک می کنیم.

Pick internal point:

۳. بر نقطه ای درون محدوده های مورد نظر از اشیاء کلیک می کنیم.

Pick internal point:

۴. برای پایان دادن به اجرای فرمان ایتر می کنیم.

**[گزینه Polyline]:** با انتخاب این گزینه، شیء مرزی یکپارچه از شیء انتخابی تکثیر می شود که قابلیت جایه جایی از روی شیء اولیه را دارد.

**[گزینه Region]:** با انتخاب این گزینه، ضمن تکثیر مرز یکپارچه محدوده داخلی اشیاء انتخابی به یک ناحیه تبدیل می شود که قابلیت سایه دار شدن با فرمان [Visual styles](#) را دارد.

سایر گزینه های این فرمان مشابه قسمت سمت راست پنجره Hatch and Gradient است، که قبلاً توضیح داده شده است.

## فرمان Region

این فرمان برای تبدیل یک شیء خطی بسته به یک ناحیه سطحی صلب کاربرد دارد. بدیهی است با تبدیل سطح داخلی اشیاء انتخابی به یک ناحیه، مرزهای آن نیز یکپارچه می شود. عملکرد فرمان [Region](#) شبیه فرمان [Boundary](#) است، با این تفاوت که خود شیء انتخابی به ناحیه تبدیل می شود و تکثیر صورت نمی گیرد.

### شیوه های ورود فرمان

Draw Toolbar	
Draw Menu	Region
Command line	Region یا reg

### اجرای فرمان Region

این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو وارد می شود.

## مراحل اجرای فرمان Region

Command: Region یا Reg	۱. فرمان Region را وارد می کنیم.
Select objects:	۲. اشیاء مورد نظر را انتخاب می کنیم.
Select objects:	۳. برای پایان دادن به اجرا ایتر می کنیم.

## فرمان Join

این فرمان برای اتصال و یکی کردن دو یا چند شیء خطی هم جنس کاربرد دارد. همچنین به کمک این فرمان می توانیم کمان دایره‌ای را به دایره و کمان بیضوی را به بیضی تبدیل کنیم. اشیائی که فرمان Join بر روی آنها قابل اجراست عبارت اند از: Line (خطوط)، Arcs (کمان‌ها)، Poly line (چندخطی‌های یکپارچه)، Splines (منحنی‌ها)

### شیوه‌های ورود فرمان

Modify Toolbar	
Modify Menu	Join
Command line	Join یا J

### اجرای فرمان Join


این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول وارد می شود.

## مراحل اجرای فرمان Join

Command: Join یا J	۱. فرمان Join را وارد می کنیم.
Select source objects:	۲. اشیاء مرجع را انتخاب می کنیم (مثال، اگر یک پاره خط انتخاب کنیم).
Select lines to Join to source:	۳. خطوط دیگر را انتخاب می کنیم.


در اجرای فرمان Join با توجه به نوع شیء انتخابی در مرحله ۲ به عنوان مرجع، پیغام مرحله ۳ صادر می شود، ضمن این‌که اشیاء انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند.

◀ Lines (خطوط): خطوط مورد نظر باید در یک راستا باشند، اما می توانند با فاصله یا بدون فاصله باشند.

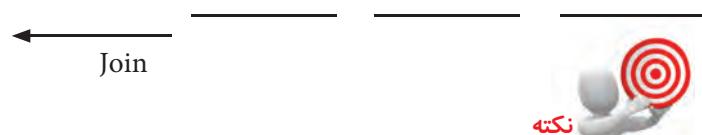

اگر دو خط بر روی هم رسم شده باشند با فرمان Join به یک خط تبدیل می شوند.

Arcs (کمان‌ها): باید هم شعاع و هم مرکز باشند، به عبارت دیگر کمان‌های انتخابی باید همه قطاع‌های یک دایره باشند.

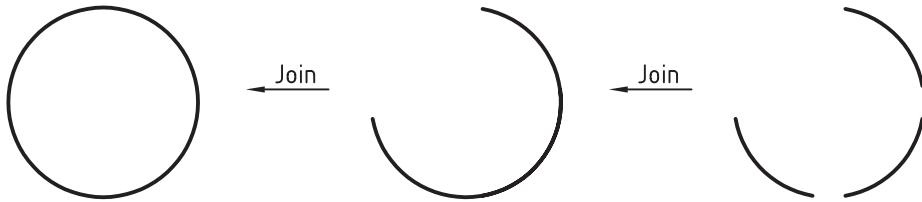

با انتخاب اولین کمان به عنوان مرجع، گزینه‌ی Lose در خط فرمان ظاهر می‌شود، که با وارد کردن حرف L کمان را به دایره تبدیل می‌کند.

Elliptical Arcs (کمان‌های بیضوی): در این حالت نیز کمان‌ها باید قطاع‌های یک بیضی باشند.




با انتخاب اولین کمان بیضی نیز گزینه Lose قابل انتخاب است و با وارد کردن حرف L به بیضی تبدیل می‌شود.



وقتی که فرمان Join بر روی دو یا چند کمان دایره‌ای یا کمان بیضوی اجرا می‌شود، اتصال آن‌ها در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (CCW) انجام می‌شود.


Poly lines (چندخطی‌های یکپارچه): در این حالت شیء مرجع (اولین انتخاب) باید چند خطی یکپارچه باشد، ولی اشیاء انتخابی ملحق‌شونده می‌توانند خط (line) یا کمان (Arc) باشند؛ همچنین اشیاء انتخابی باید با هم فاصله داشته باشند.

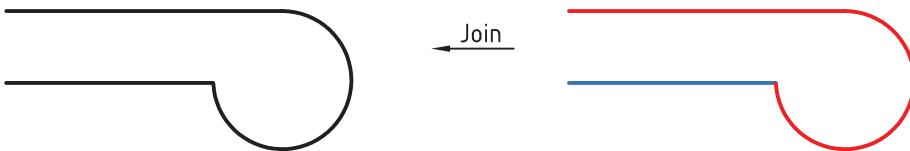

Splines (منحنی‌ها): با اجرای فرمان Join در صورتی که شیء مرجع Spline باشد، اشیاء متصل‌شونده می‌توانند Helix یا Spline باشند. Helix منحنی‌های مارپیچ‌اند، در این حالت نیز منحنی‌های انتخابی باید فاصله داشته باشند.



## فرمان PEdit

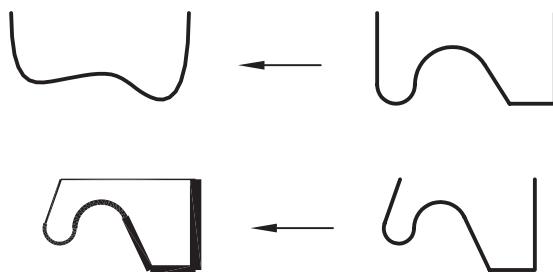

این فرمان برای ویرایش چند خطی ها کاربرد دارد. عملیاتی مانند تبدیل چند خطی به منحنی (Spline)، تغییر پهنای خطوط (Width)، یکی کردن اشیاء (Join)، بستن اشیاء (Close) از جمله کارهایی است که با فرمان **Pedit** انجام می شود. همچنین اشیاء انتخابی می توانند چند خطی های دو بعدی یا سه بعدی باشند.

### اجرای فرمان PEdit

شیوه های ورود فرمان	
ModifyII Toolbar	
Modify Menu	Object Poly line
Command line	PEdit یا PE
Short CutMenu	Poly line edit


این فرمان به شیوه های درج شده در جدول رو به رو وارد می شود. البته در صورتی که اشیاء چندخطی یکپارچه ابتدا انتخاب و سپس کلیک راست کنیم از طریق منوی میان برم فرمان Poly line edit قابل ورود است. ضمن اینکه با دو بار کلیک بر روی اشیاء چند خطی یکپارچه و منحنی های Spline نیز این فرمان وارد می شود.

### مراحل اجرای فرمان PEdit

Command: PEdit یا Pe	۱. فرمان PEdit را وارد می کنیم.
Select Polyline or[Multiple]:	۲. یک چندخطی یکپارچه را انتخاب می کنیم.
Enter an option[close / Join / Width / Edit vertex / Fit / Spline / Decurve / ltypegen / undo]:	۳. یکی از گزینه ها را وارد می کنیم و عملیات مورد نظر را انجام می دهیم.
Enter an option [close / ...	۴. برای پایان دادن به کار ایتر می کنیم.

[گزینه **Multiple**]: به کمک این گزینه می توانیم چند خط (Line) و کمان (Arc) را انتخاب و ویژگی های آنها را ویرایش کنیم.

[گزینه **Close**]: این گزینه برای تبدیل اشیاء باز به شکل های بسته کاربرد دارد. مثال:

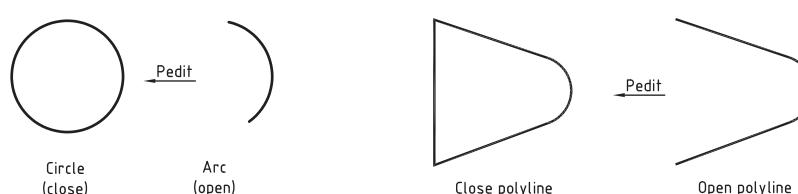

[گزینه **Join**]: عملکرد این گزینه همانند فرمان **Join** است، البته با شرایط خاص.




در صورتی که شیء یکپارچه بسته‌ای در اجرای فرمان **pedit** انتخاب شود به جای گزینه **Close** گزینه **Open** ظاهر می‌شود که با وارد کردن آن آخرین پاره خط یا کمان چندخطی حذف می‌شود.


[**گزینه Width**]: این گزینه برای تغییر پهنانی خطوط اشیاء کاربرد دارد، به کمک گزینه **Width** می‌توانیم پهنانی خطوط یک شیء را مانند شکل روبرو به صورت متفاوت تغییر دهیم.

[**گزینه Edit Vertex**]: به کمک این گزینه می‌توانیم نقطه شروع چند خطی‌ها را ویرایش کنیم.

[**گزینه Fit**]: این گزینه برای تبدیل یک چند خطی با گوشه‌های تیز به منحنی موسوم به **Fit curve** کاربرد دارد.

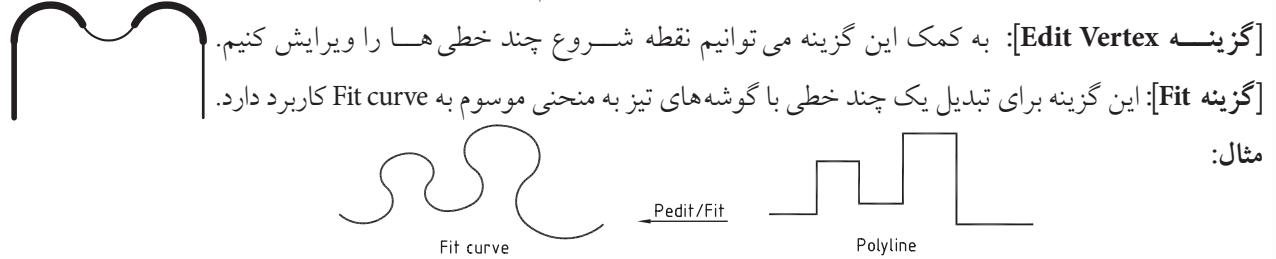


مثال:

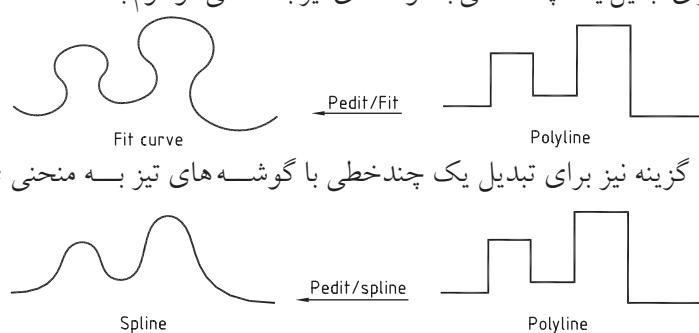


مثال:

[**گزینه Spline**]: این گزینه نیز برای تبدیل یک چند خطی با گوشه‌های تیز به منحنی **Spline** کاربرد دارد.

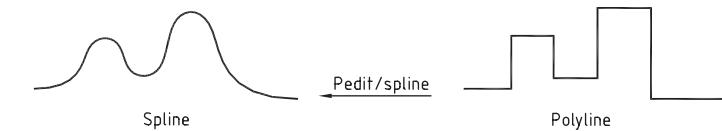

مثال:

[**گزینه Decurve**]: این گزینه برای تبدیل منحنی‌های **Spline** و **Fit curve** به چند خطی یکپارچه با گوشه‌های تیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر نسبت به گزینه‌های **Spline** و **Fit curve** به طور معکوس عمل می‌کند.

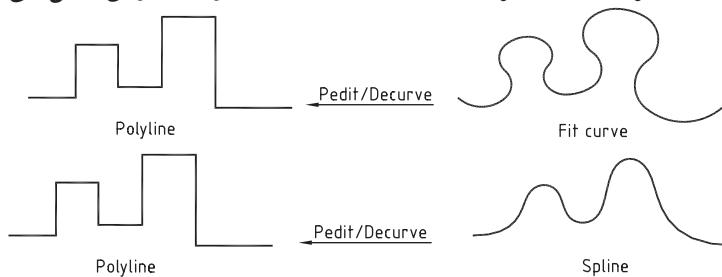

مثال:

با گزینه **Decurve** کمان‌های یکپارچه نیز، مطابق شکل زیر، به چند خطی تبدیل می‌شود.



مثال:

[**گزینه Ltype gen**]: این گزینه برای ویرایش نوع خط (**line type**) چند خطی‌های یکپارچه کاربرد دارد و در دو حالت **on** و **off**، به شکل زیر، قابل تنظیم است.



Polyline

Polyline

[**گزینه Undo**]: گزینه **Undo** برای برگشت عملیات انجام شده بر روی چند خطی‌ها از آخر به سمت اول

کاربرد دارد.

# ارزشیابی پایانی

نظری ◀

- مفهوم و کاربرد Spline در نقشه‌کشی صنعتی را به همراه شکل شرح دهید.
- مفهوم پیغام‌های فرمان Spline را در رویه‌روی هر یک بنویسید.

Command: Spl ↲

Specify first point or [object]:

Specify next point:

Specify next point or

Or [close / Fit tolerance] < Start tangent>

۳. عملکرد و کاربرد پیش‌فرض <Start tangent> در پیغام فرمان Spline را بنویسید.

۴. قسمت‌های مشخص شده در پنجره شکل رویه‌رو را معرفی کنید.

۵. تفاوت عملکرد فرمان Region و فرمان Boundary چیست؟

۶. مراحل اجرای فرمان Region را بنویسید.

۷. فرمان Join چه کاربردی دارد و بر روی چه اشیائی قابل اجراست؟

۸. مراحل اجرای فرمان Join را بنویسید.

۹. شرایط اجرای فرمان Join بر روی خطوط (lines) چیست؟

۱۰. شرایط اجرای فرمان Join بر روی کمان‌ها چیست؟

۱۱. عملکرد گزینه Close در فرمان pedit را همراه با ترسیم شکل شرح دهید.

۱۲. تفاوت دو شکل زیر مربوط به عملکرد گزینه ..... در فرمان Spline است.



۱۳. ناحیه صلب (Region) به کمک فرمان ..... سایه‌دار می‌شود.

۱۴. برای ویرایش چند خطی‌ها فرمان ..... کاربرد دارد.

۱۵. برای تغییر پهنه‌ای خطوط یک شیء گزینه ..... از فرمان pedit کاربرد دارد.

۱۶. اشیاء باز (open) را به کمک فرمان Boundary می‌توانیم به شیء یکپارچه تبدیل کنیم.

□ نادرست

□ درست

۱۷. شیء یکپارچه به دست آمده از فرمان Region از روی شیء انتخابی تکثیر نمی‌شود، اما حاصل گزینه در فرمان Boundary تکثیر از شیء اولیه است.

نادرست  درست

۱۸. خطوط متقاطع را نیز به کمک فرمان Join می‌توان یکی کرد.

نادرست  درست

۱۹. اگر دو خط بر روی هم ترسیم شده باشند به کمک فرمان Join به یک خط تبدیل می‌شوند.

نادرست  درست

۲۰. اتصال دو کمان به کمک فرمان Join در جهت حرکت عقربه‌های ساعت صورت می‌گیرد.

نادرست  درست

۲۱. با فرمان Pedit اشیاء چند خطی بسته (Close) را می‌توان به حالت باز (Open) تبدیل کرد.

نادرست  درست

۲۲. با کدام فرمان اشیاء چندپارچه به یکپارچه تبدیل نمی‌شود؟

Width (د)  pedit (ج)  Region (ب)  Boundary (الف)

۲۳. فرمان Join بر روی کدام شیء قابل اجرا نیست؟

Spline (د)  Polyline (ج)  Arc (ب)  Circle (الف)

۲۴. برای تبدیل یک چندخطی به منحنی کدام فرمان کاربرد دارد؟

Join (د)  pedit (ج)  Region (ب)  Boundary (الف)

۲۵. کدام گزینه از فرمان Pedit برای برگشت منحنی Spline به چند خطی کاربرد دارد؟

Fit (د)  Polyline (ج)  Dcurve (ب)  Spline (الف)


۲۶. کدام گزینه فرمان pedit برای ویرایش نوع خط (linetype) اشیاء کاربرد دارد.

lts (د)  lwt (ج)  Edit vertex (ب)  typegen (الف)


◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)

۱. نقشه زیر را در لایه‌های لازم بر روی کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

راهنمایی: برای مرز برش موضعی از فرمان Spline استفاده کنید.

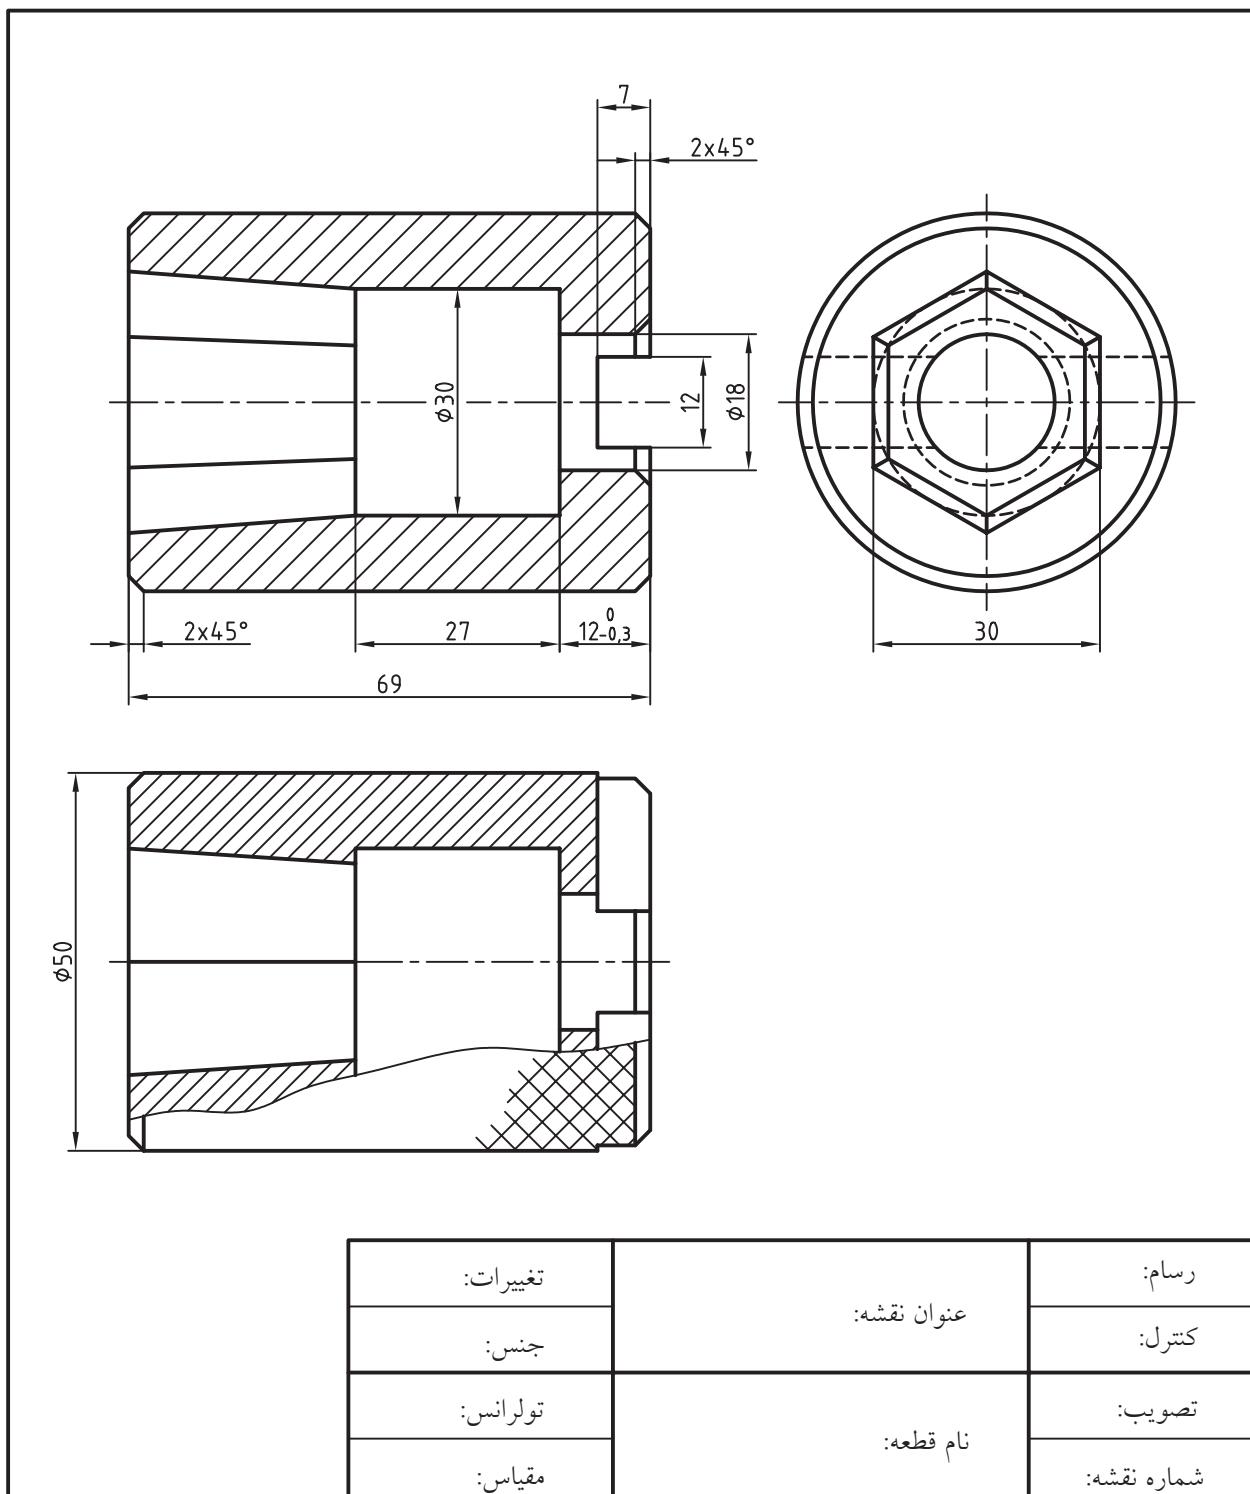


۲. نقشه قطعات شاقول زیر را در کاغذ A3 با مقیاس‌های خواسته شده ترسیم و اندازه‌گذاری کنید و سپس قطعات را بر روی هم مونتاژ و نقشه ترکیبی آن را نیز با مقیاس 1:2 ارائه کنید.  
توجه: اطلاعات جداول مربوطه کاملاً تکمیل شود.<sup>۱</sup>

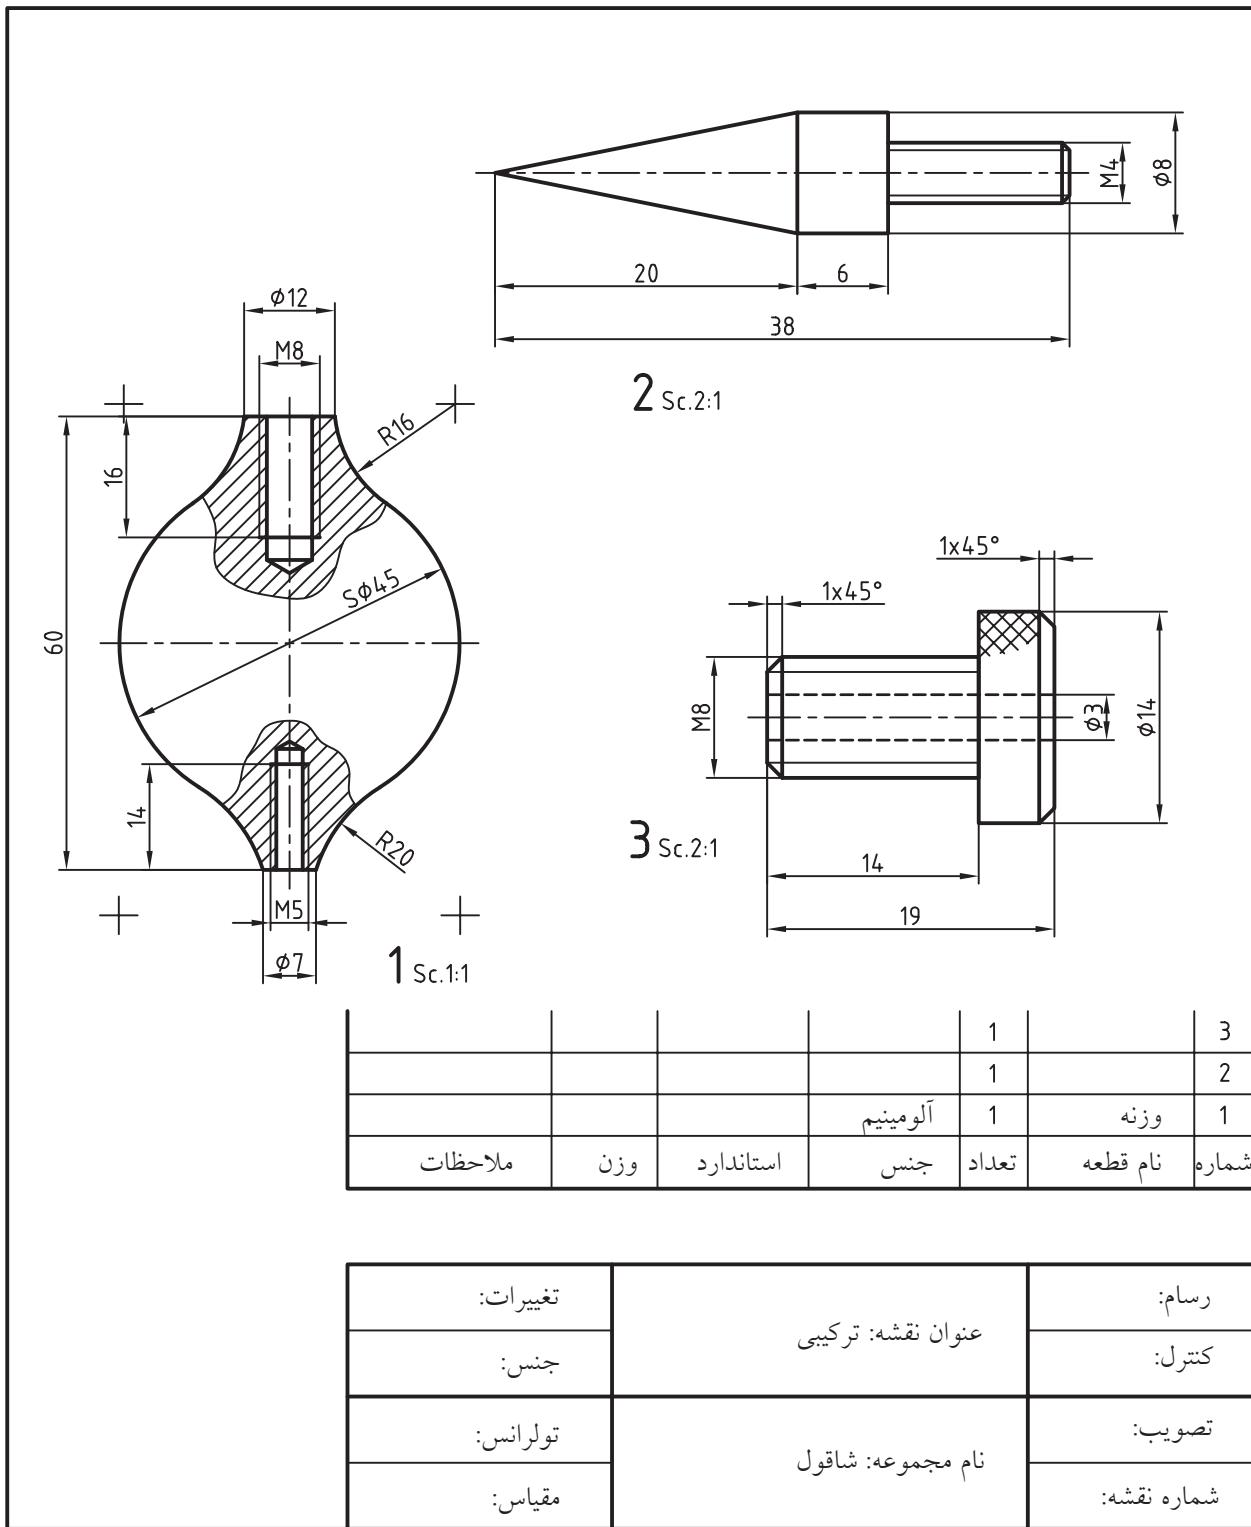


۱. سایر اطلاعات جدول را با مشورت هنرآموز محترم تعیین و در جدول بنویسید.

۳. نقشه قطعات صندلی زیر را با مقیاس مناسب در کاغذ A3 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

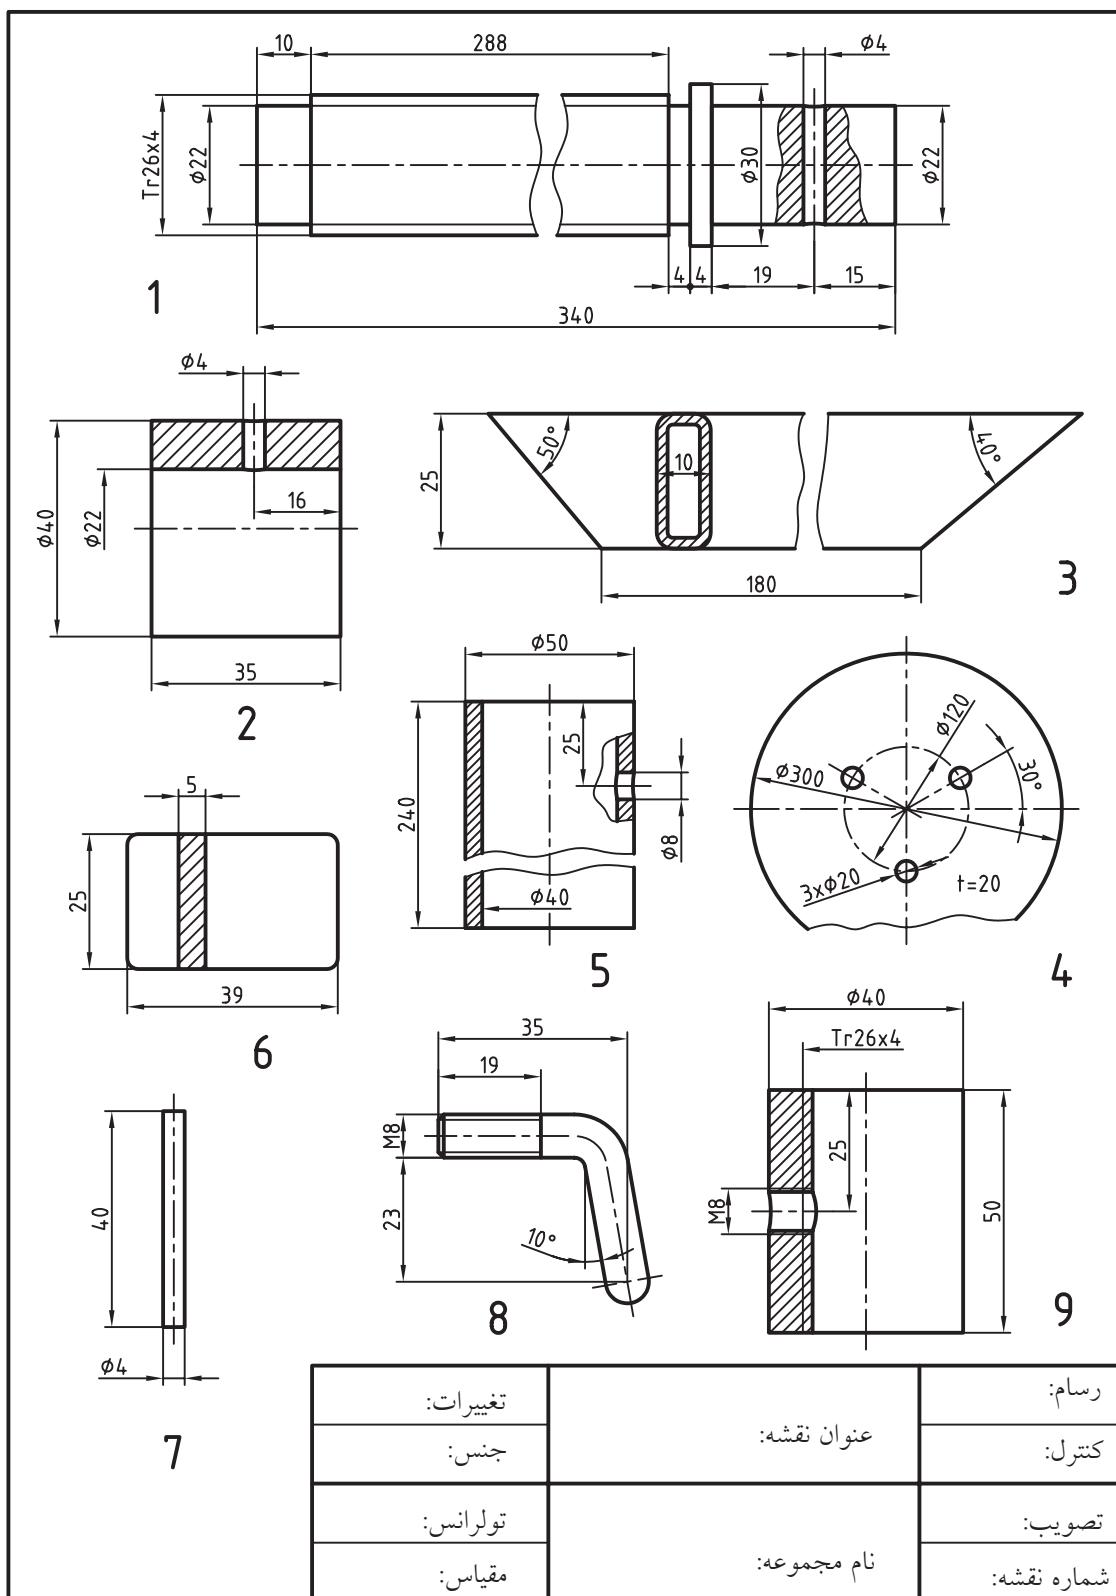


۱. در مورد نام، عملکرد و تهیه نقشه ترکیبی (مونتاژ) این مجموعه زیر نظر هنرآموز محترم تحقیق کنید.

- الف) طراحی برگه A4 به همراه کادر و جدول مشخصات مطابق جدول موجود و ایجاد و تنظیم لایه‌های لازم.
- ب) ترسیم تمامی قطعات مطابق با نقشه موجود با مقیاس و جانمایی مناسب.
- ج) اندازه‌گذاری و تولرانس‌گذاری.
- د) طراحی و تکمیل جدول فهرست قطعات.

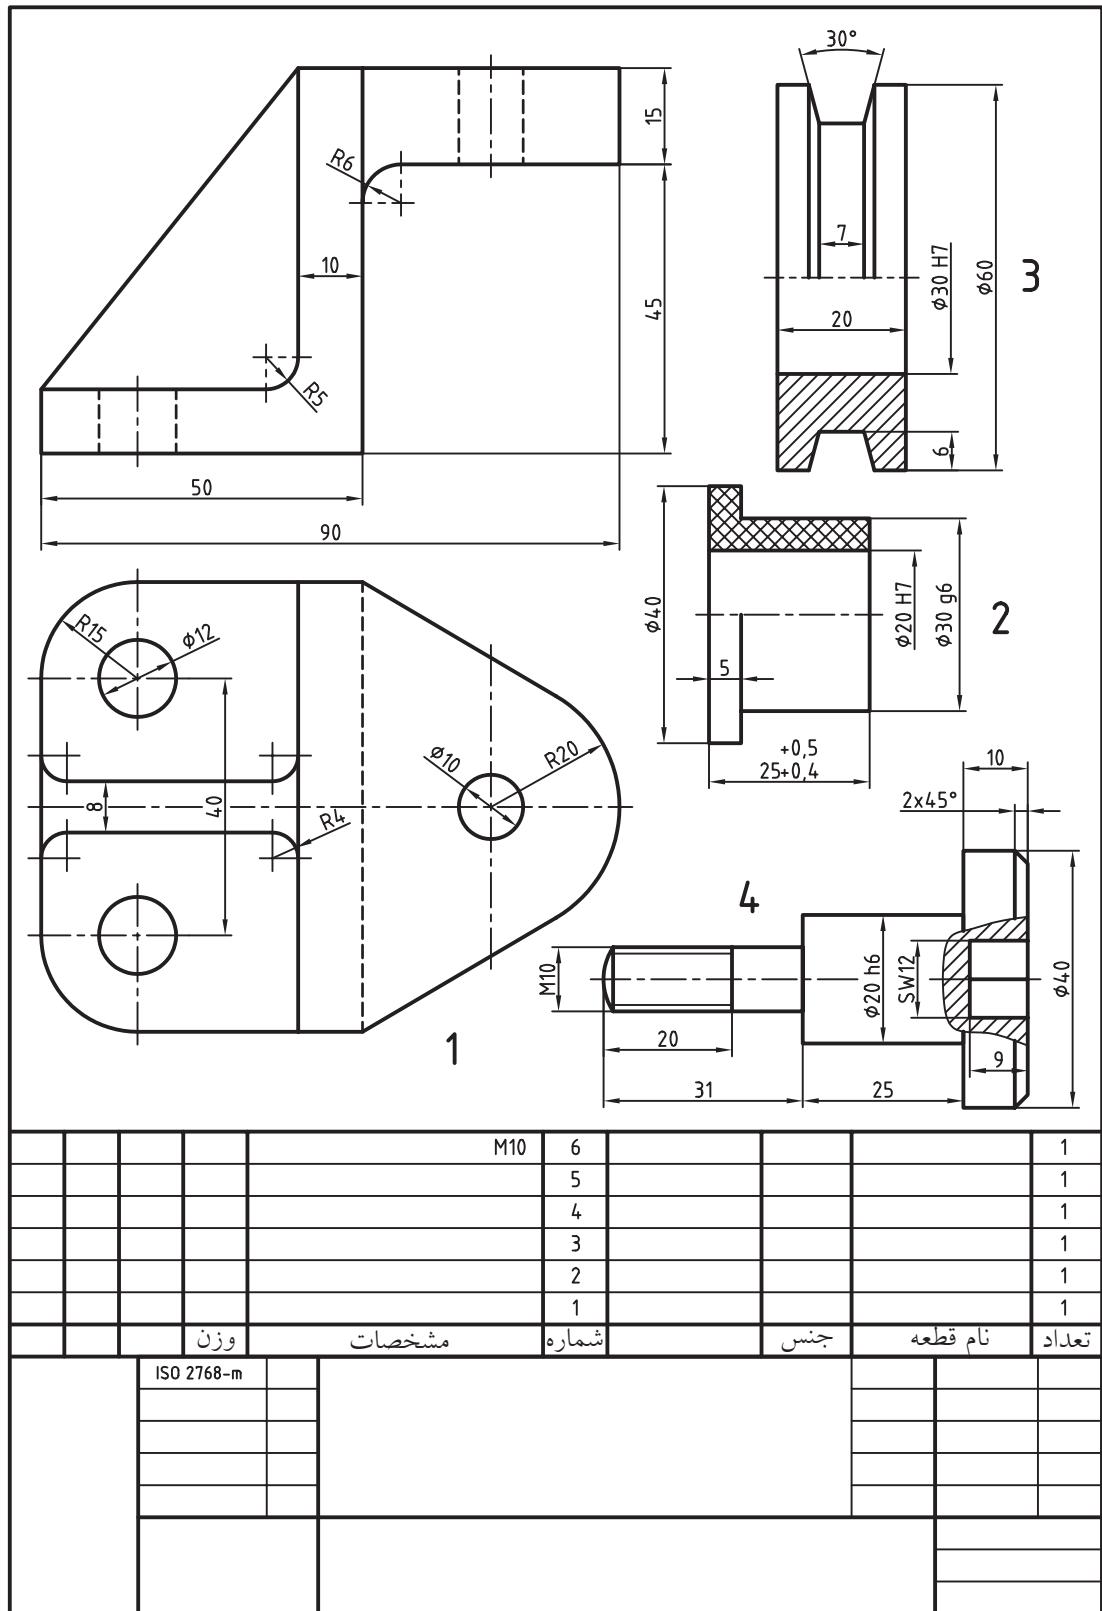

۵. نقشه زیر را ترسیم و اندازه‌گذاری کنید و علائم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.

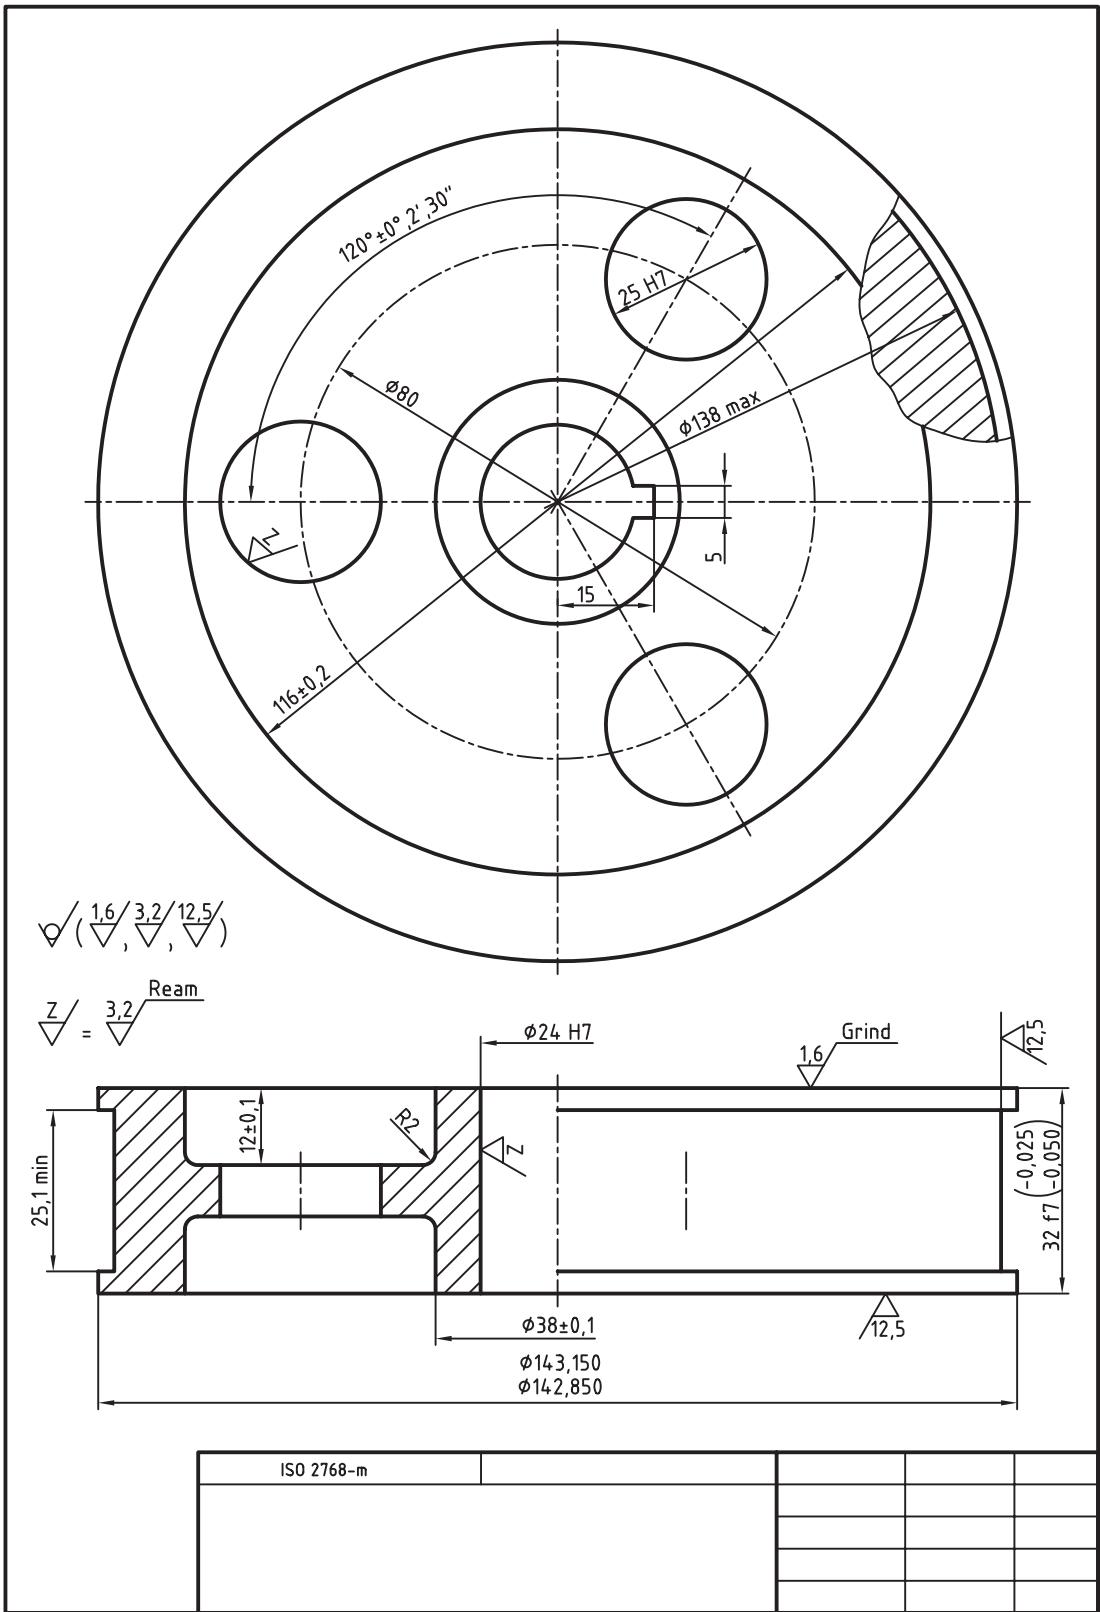

## واحد کار یازدهم

کاربرد بلوک‌ها، استعلام اطلاعات و تقسیم‌بندی اشیاء

شماره توانایی	عنوان توانایی			
	زمان	جمع	عملی	نظری
۱	ایجاد، ویرایش، و کاربرد بلوک‌ها با فرمان‌های Wblock ، Insert , Block	۸	۶	۲
۲	استعلام اطلاعات و محاسبات مربوط به اشیاء با فرمان‌های زیر مجموعه Inquiry و Help و Calculation	۴	۳	۱
۳	ایجاد نقطه و تقسیم‌بندی اشیاء با فرمان‌های Measure ,Point ,Divide	۴	۳	۱



# توانایی ایجاد، ویرایش، و کاربرد بلوک‌ها با فرمان‌های

## Block Wblock Insert

- ◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:
- مفهوم و کاربرد بلوک را در نقشه‌کشی به کمک رایانه توضیح دهد.
  - اجزای پنجره Block Definition را معرفی کند.
  - با فرمان Block، بلوک ایجاد کند.
  - فرمان Insert را اجرا و جزئیات پنجره Insert را معرفی کند.
  - با فرمان Insert، بلوک‌ها را در نقشه درج کند.
  - فرمان Wblock را اجرا و جزئیات پنجره Write Block را توصیف کند.
  - با فرمان Wblock بلوک‌های فایلی ایجاد کند.
  - بلوک‌های پیش‌ساخته اتوکد را از پنجره‌های Tool pallet و Design Center فراخوانی و در نقشه‌های مربوط درج کند.



## پیش آزمون

۱. در اتوکد ضمایم اجرایی نقشه مانند علایم کیفیت سطح و علایم جوشکاری چگونه تهیه و درج می‌شوند؟
۲. مفهوم و کاربرد اصطلاح Block چیست؟
۳. در صورتی که علایم پیچ و مهره در اتوکد وجود داشته باشد چگونه فرآخوانی در نقشه درج می‌شوند.
۴. مفهوم و کارایی Insert در اتوکد چیست؟
۵. چگونه می‌توان یک فایل ترسیمی را در فایلی دیگر باز کرد؟



## فرمان Block

کاربرد این فرمان ایجاد بلوک از اشیاء انتخابی است. فرض کنید می خواهیم عالمیں کیفیت سطح را که در اتوکد موجود نیست ایجاد کنیم و در موقع ضروری از آنها استفاده کنیم. به این منظور ابتدا علامت مربوط را با استفاده از فرمان‌های ترسیمی و ویرایشی ایجاد می کنیم (شکل زیر) سپس با فرمان **Block** از آن یک بلوک می سازیم تا در موقع ضروری از آن استفاده کنیم.



از دیگر کاربردهای بلوک‌ها در نقشه‌کشی صنعتی نمادها و عالمی اجزای ماشین نظیر عالم پیچ و مهره، عالم جوش و ... است که البته برخی از آنها در اتوکد موجود بوده و کافی است که آنها را از محل ذخیره شده فراخوانی کرده و در نقشه مربوطه درج کنیم ولی به هر حال برای عالمی که بلوک آنها در اتوکد موجود نیست به کمک فرمان **Block** می‌توانیم بلوک مورد نظر را ایجاد کنیم.

شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Block > Make
Command line	Block يا B Mod BMake يا

### اجرای فرمان Block

این فرمان مطابق جدول رو به رو وارد می‌شود.

برای این‌که مراحل اجرای فرمان را کاربردی آموزش دهیم ابتدا یک علامت کیفیت سطح مطابق استاندارد<sup>۱</sup> نقشه‌کشی صنعتی ایجاد می‌کنیم.



مراحل اجرای فرمان Block	
Command : Block يا B ۱	۱. فرمان Block را وارد می‌کنیم.
	۲. در پنجره Block Definition، درون نوار Name نام بلوک یعنی Ra را وارد می‌کنیم.
	۳. به کمک دکمه Select Objects شیء مورد نظر، یعنی  را انتخاب می‌کنیم. نتیجه آن نمایش علامت در قسمت پیش نمایش است.
	۴. به کمک دکمه Pick Point (مطابق شکل رو به رو) نقطه درج (محل استقرار علامت در نقشه) را تعیین می‌کنیم. ضمن این‌که می‌توان مختصات نقطه درج را نیز در کادرهای مربوطه وارد کرد.
	۵. بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.

۱. ویژگی‌های استاندارد و علامت کیفیت سطح را قبل آموخته‌اید.

## سایر تنظیمات پنجره Block Definition

### قسمت base point

[گزینه Specify on-screen]: با فعال کردن این گزینه نقطه درج بعد از تنظیمات دیگر و بسته شدن پنجره [Block Definition] تعیین می شود.

### قسمت object

[گزینه Specify on-screen]: با فعال کردن این گزینه انتخاب شیء بعد از تنظیمات دیگر و پس از بسته شدن پنجره [Block Definition] انجام می شود.

دکمه Quick Select (Quick Select) برای انتخاب سریع اشیاء بر حسب خواص آنها کاربرد دارد.

[گزینه Retain]: با فعال کردن این گزینه شیء انتخابی پس از فرایند ایجاد بلوک، به همان حالت قبلی خود باقی میماند. برای مثال در علامت  $\swarrow$ ، متن Ra از خطوط عالیم  $\overset{\text{Ra}}{\swarrow}$  جدا شده و پس از ایجاد بلوک در حالتی که Retain فعال است به همان حالت مجزا باقی میماند.

[گزینه Convert to block]: با فعال کردن این گزینه علاوه بر ایجاد بلوک اشیاء انتخابی نیز به بلوک تبدیل میشوند.

[گزینه Delete]: با فعال شدن این گزینه اشیاء انتخابی پس از ایجاد بلوک از صفحه نمایش حذف میشوند.

### قسمت Behavior

[گزینه Scale uniformly]: با فعال شدن این گزینه، هنگام فراخوانی و درج بلوک، مقیاس بلوک در همه ابعاد یکسان خواهد شد.

[گزینه Allow exploding]: با فعال شدن این گزینه، تجزیه بلوک به اجزاء تشکیل دهنده امکان پذیر میشود.

### قسمت Setting

[گزینه Block Unit]: در این گزینه واحد ابعاد بلوک قابل انتخاب است. که در فایل (کاغذ) متریک پیشفرض آن میلی متر است.

دکمه Hyperlink برای ارتباط بلوک با صفحات وب کاربرد دارد.

در قسمت Description توضیحات مربوط به بلوک درج میشود.



[گزینه Open in block editor]: با فعال شدن این گزینه پس از کلیک بر روی دکمه OK و

پس از بسته شدن پنجره Block Definition، ویراستار بلوک (Block Editor) باز و امکان تعریف

خواص پارامتری برای آن فراهم میشود که در این صورت بلوک به بلوک پویا تبدیل میشود.

۱. گزینه های Annotative و Math block orientation to layout مربوط به فضای کاغذ در مبحث پیشرفته است.



نکته

بلوک هایی که با فرمان Block ایجاد می شوند تنها در فایل جاری (همان فایلی که بلوک در آن ایجاد شده) قابل دستیابی است.

## فرمان INSERT

این فرمان برای فراخوانی و درج بلوک یا فایل های ذخیره شده در نقشه کاربرد دارد. فرض کنید می خواهیم علامت کیفیت سطحی را که قبل از ساخته ایم فراخوانی و در نقشه درج کیم. باید دقت کنیم که بلوک ایجاد شده با فرمان Block تنها در همان فایل که بلوک در آن ایجاد شده قابل فراخوانی و درج است. در صورتی که بلوک های ایجاد شده با Wblock، بلوک های پیش ساخته و فایل های ذخیره شده در همه فایل ها قابل فراخوانی و درج است.

### شیوه های ورود فرمان


Draw toolbar	
insert Menu	Block
Command line	Insert یا I

### اجرای فرمان INSERT

این فرمان مطابق جدول رو به رو وارد می شود.

### مراحل اجرای فرمان Insert

Command : Insert یا I ۱

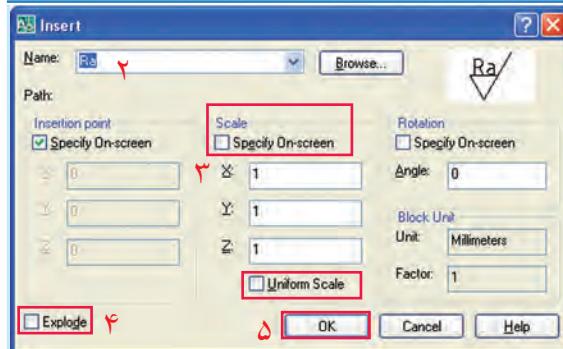


۱. فرمان Insert را وارد می کنیم.

۲. در پنجره Insert نام بلوک مورد نظر، مثلاً Ra، را در نوار Name وارد و یا با دکمه  نام آن را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.

۳. در قسمت Scale گزینه  Specify on screen گزینه  Uniform Scale را غیرفعال و مقیاس بلوک را مناسب با نقشه در راستای X وارد می کنیم.

۴. گزینه Explode را به منظور تجزیه بلوک فعال می کنیم. در مثال کیفیت سطح اگر بلوک تجزیه نشود تغییر متن مقدار زیری امکان پذیر نیست.

۵. بر روی دکمه  OK کلیک می کنیم.

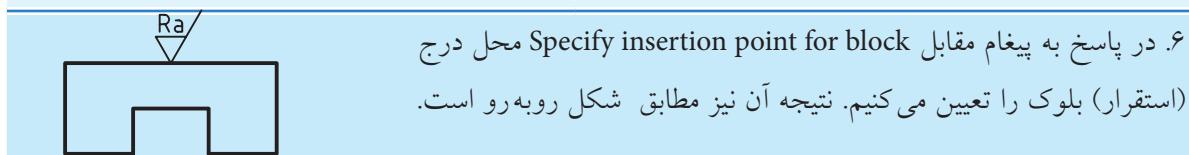

۶. در پاسخ به پیغام مقابل Specify insertion point for block محل درج (استقرار) بلوک را تعیین می کنیم. نتیجه آن نیز مطابق شکل رو به رو است.



نکته

در صورتی که block فراخوانی شده تجزیه شده باشد متن آن به کمک فرمان ddEdit و یا روش‌های دیگر قابل ویرایش است.

## تنظیمات پنجره Insert

با کلیک بر روی دکمه **Browse** امکان فراخوانی بلوک‌های پیش‌ساخته و یا حتی فایل‌های ترسیمی ذخیره‌شده وجود دارد.

### قسمت Insertion point

[گزینه **Specify on-screen**]: این گزینه اگر فعال شود، همانند مرحله ۶ فرایند اجرای فرمان Insert، نقطه درج بلوک از طریق خط فرمان درخواست می‌شود. در صورت فعال نبودن باید مختصات نقطه درج بلوک را در کادرهای x، y و z وارد کنیم.

### قسمت Scale

[گزینه **Specify on-screen**]: این گزینه اگر فعال شود تعیین مقیاس بلوک پس از بسته شدن پنجره Insert در خط فرمان درخواست می‌شود. در صورت فعال نبودن تعیین مقیاس در کارهای x، y و z تعیین می‌شود.

[گزینه **Uniform scale**]: اگر این گزینه فعال شود مقیاس جهت‌های y و z با جهت x یکسان می‌شود.



نکته

اگر در هنگام ساخت بلوک در پنجره Block Definition، گزینه **Scale uniformly**، گزینه **Block Definition** فعال شده باشد، در هنگام فراخوانی در پنجره insert نوارهای مقیاس y و z و گزینه **Uniform scale** به صورت خودکار غیرفعال است.

### قسمت Rotation

[گزینه **Specify on-screen**]: با فعال کردن این گزینه تعیین راستای استقرار بلوک پس از بسته شدن پنجره insert در خط فرمان درخواست می‌شود.

[گزینه **Angle**]: اگر گزینه **Specify on-screen** فعال نباشد زاویه راستای استقرار بلوک در نوار Angle قابل تعیین است. مثلاً برای درج علامت کیفیت سطح بر روی خطوط  $90^\circ$  درجه می‌توان عدد  $90$  را در مقابل Angle وارد کرد که نتیجه آن به شکل  خواهد شد.

## قسمت Block unit

[گزینه unit]: این گزینه واحد تعیین شده ابعاد بلوک در هنگام ساخت بلوک را نشان می دهد و قابل تغییر نیست.  
[گزینه factor]: این گزینه ضریب مقایس واحد بلوک نسبت به واحد ترسیمی را در هنگام ساخت بلوک نشان می دهد و قابل تغییر نیست.



در اتوکد یک فرمان قدیمی باعنوان Minsert وجود دارد که به کمک آن می توان بلوک یا فایل ترسیمی را از طریق خط فرمان فراخوانی کرد. در این فرمان به صورت آرایه مستطیلی (Rectangular Array) قابل درج است. فرایند اجرای این فرمان همانند فرمان Insert است.

## فرمان (Write Block) WBlock


این فرمان برای ایجاد بلوک و ذخیره سازی آن در قالب یک فایل ترسیمی کاربرد دارد. همان طور که قبل از فرمان Block اشاره شد، بلوک هایی که با فرمان Block ایجاد می شوند فقط در همان فایلی که بلوک در آن ایجاد شده قابل دست یابی اند، در صورتی که بخواهیم یک بلوک را در فایل های متعدد دیگر قابل دستیابی باشد. به کمک فرمان Wblock بلوک مورد نظر را ایجاد و در مسیر دلخواه ذخیره سازی و با فرمان Insert در فایل های دیگر فراخوانی و درج می کنیم.



بلوک هایی که با فرمان Wblock ایجاد می شوند با فرمان Open مانند فایل ها قابل بازشدن هستند.

### اجرای فرمان WBlock

این فرمان تنها از طریق خط فرمان وارد می شود.

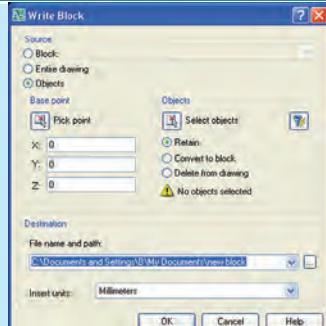مراحل اجرای فرمان Wblock	
Command : Wblock یا W	۱. فرمان Wblock را وارد می کنیم.
	۲. در پنجره Wblock بر روی دکمه Select object کلیک و شیء مورد نظر را انتخاب و ایتر می کنیم.
	۳. به کمک دکمه Pick point نقطه درج (استقرار) بلوک را تعیین می کنیم.
	۴. در نوار File name and path، نام و مسیر ذخیره سازی بلوک را مشخص می کنیم.
	۵. برای تأیید و پایان کار دکمه OK را کلیک می کنیم.

## سایر تنظیمات پنجره Write Block

### قسمت Source

[گزینه **Block**]: به کمک این گزینه می‌توان یکی از بلوک‌های موجود در فایل جاری را با انتخاب نام آن به صورت فایل ذخیره کرد. این گزینه وقتی فعال است که بلوکی در فایل جاری وجود داشته باشد.

[گزینه **Enter drawing**]: با فعال کردن این گزینه، تمامی ترسیم‌های موجود فایل جاری به بلوک تبدیل و در مسیر مشخص شده ذخیره می‌شود. با انتخاب این گزینه فرمان **Wblock** همانند فرمان **Save as** عمل می‌کند. با این تفاوت که عمل **Purge** به صورت خودکار بر روی آن انجام می‌شود. (عمل **Purge** تنظیمات و لایه‌های اضافی بدون استفاده مانند لایه **Def point** را حذف می‌کند).

[گزینه **objects**]: با فعال کردن این گزینه انتخاب اشیاء و نقطه درج آن انجام می‌شود. گزینه‌های زیرمجموعه **objects** و **Base point** همانند فرمان **Block** است.

[گزینه **insert units**]: با انتخاب این گزینه واحد کاری درج بلوک تعیین می‌شود.

### قسمت Destination

نوار **Filename and path** و دکمه‌ی به منظور تعیین مسیر و نام بلوک فایلی در حال ایجاد کاربرد دارد. در نوار **insertunits** واحد کاری برای بلوک فایلی کاربرد دارد.

## دستور کار

Ra / ( Ra / , Ra / )

سه علامت کیفیت سطح به شکل ( ، آنها را بلوک کنید تا در موقع ایجاد کرده و به کمک Wblock آنها دسترسی داشته باشید.  
لزوم در همه فایل‌ها به آنها دسترسی داشته باشید.  
(زمان ۱۵ دقیقه)

Ra / ( Ra / , Ra / )


## مراحل اجرا



۱. علامت‌های موردنظر را مطابق با استانداردهای نقشه‌کشی ایجاد کنید.
۲. فرمان **W** را وارد کنید.
۳. در پنجره **Write block** و به کمک دکمه **Select objects** علائم را انتخاب کنید.
۴. با ایتر کردن به پنجره **Wblock** بازگشته و به کمک دکمه **Pick point** نقطه‌ی درج بلوک را تعیین کنید (رأس پایینی یکی از علائم)
۵. در کادر **File name and path:**, آدرس و نام **Rd** را برای بلوک وارد کنید.
۶. بر روی دکمه **OK** کلیک کنید.
۷. در فایلی دیگر به کمک فرمان **Insert** یک مرتبه بلوک را فراخوانی و درج کنید.
۸. نتیجه را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.


## مراحل فراخوانی و درج بلوک های پیش ساخته از پنجره Tool Pallet

- از منوی tools، گزینه Palettes و سپس زیر گزینه Tool palettes را انتخاب می کنیم.

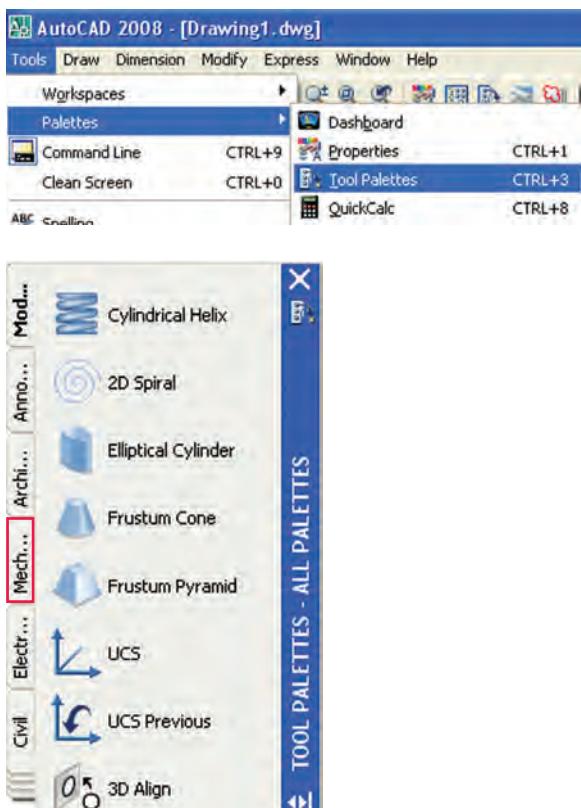

همان طور که در شکل مشاهده می کنید پنجره Tool palettes می شود<sup>۱</sup> ضمن این که با فرمان **Ctrl+3** نیز فعال خواهد شد. ضمیر می توان به این پنجره دست یافت. علاوه بر آن، نشانه standard در نوار ابزار در نیز مربوط به این فرمان است.

- در پنجره Tool palettes بر روی سربرگ Mechanical کلیک می کنیم (شکل روبرو).

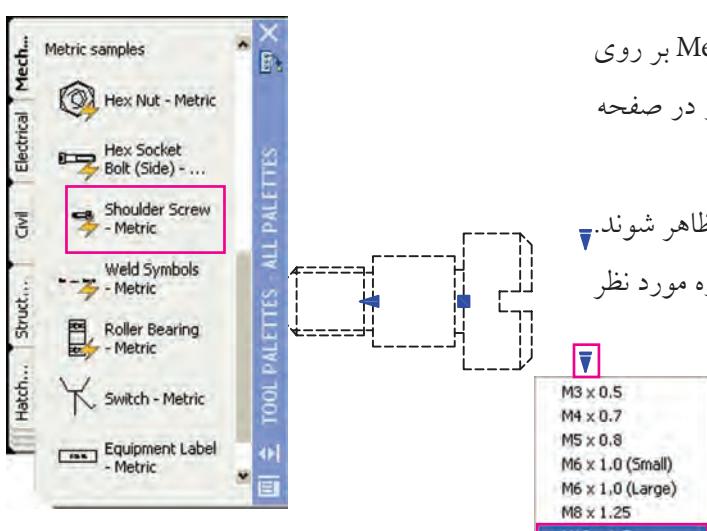

در سربرگ Mechanical در قسمت Metric samples بر روی بلوک مورد نظر (مانند Shoulder screw) درگ و در صفحه ترسیمی رها می کنیم.




- بر روی بلوک پیچ کلیک می کنیم تا گریپ های آن ظاهر شوند.
- بر روی گریپ انتخاب اندازه اسمنی کلیک و اندازه مورد نظر را انتخاب می کنیم (شکل روبرو).



بلوک هایی که همانند بلوک های پنجره Tool palettes هستند و قابلیت تنظیم پارامتری دارند را بلوک های پویا می گویند.

- برای دستیابی به پنجره های Design center و Tool palettes کلیدهای عددی قسمت تحریری صفحه کلید به همراه کلید **ctrl** کاربرد دارد.

## مراحل فراخوانی و درج بلوک‌های پیش‌ساخته از پنجره Design center

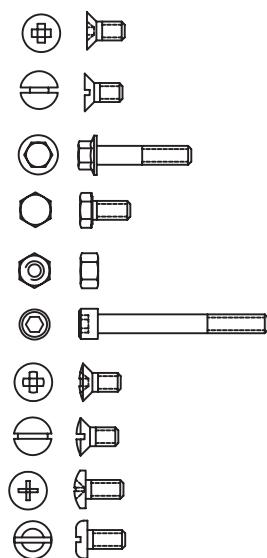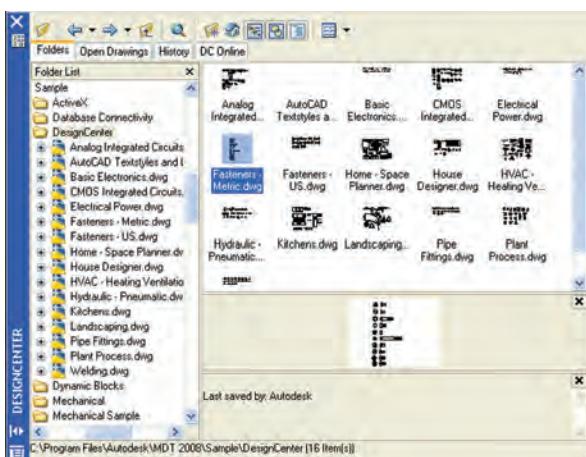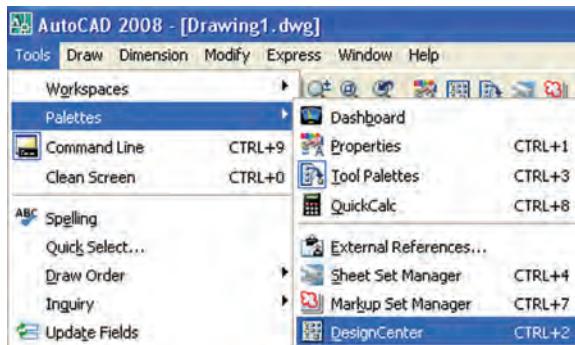

- از منوی tools، گزینه palettes و سپس زیر گزینه Design center را انتخاب می‌کنیم.



پنجره Design center به کمک کلیدهای

نیز فعال می‌شود. ضمن این‌که با فرمان

dcenter از طریق خط فرمان نیز می‌توان به این

پنجره دست یافت. علاوه بر آن، نشانه نیز

مربوط به این پنجره است.

- در پنجره DESIGN CENTER مطابق شکل رو به رو برروی Fasteners Metric.dwg درگ و در صفحه ترسیمی در نقطه‌ای کلیک می‌کنیم.

- در پاسخ به پیغام‌های ظاهر شده همانند اجرای فرمان insert مقیاس و زاویه چرخش بلوک‌ها را تنظیم می‌کنیم.

- به کمک فرمان Explode بلوک‌ها را تجزیه می‌کنیم تا هر بلوکی به صورت مجزا قابل استفاده شود.

- هر بلوک را به محل مربوطه می‌بریم و آن را درج می‌کنیم.



بلوک‌های پنجره Design center پویا نیستند.

اما با فرمان‌های ویرایشی قابل ویرایش‌اند.

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری (زمان ۶۰ دقیقه)

۱. عملکرد و کاربرد هر یک از فرمان‌های Insert Block و Wblock زیر را بنویسید.
۲. مراحل فراخوانی و درج بلوک‌های پیش‌ساخته پنجره Tool Pallets را بنویسید.
۳. مراحل فراخوانی و درج بلوک‌های پیش‌ساخته پنجره Design Center را بنویسید.
۴. برای تجزیه بلوک در هنگام فراخوانی گزینه ..... کاربرد دارد.
۵. بلوکی که با فرمان Block ساخته می‌شود فقط در فایل جاری قابل دستیابی است.

نادرست  درست


۶. در پنجره Window block مخفف Wblock است.

نادرست  درست

۷. در پنجره Block Definition (مطابق شکل زیر) کدام گزینه برای تعیین نقطه درج بلوک کاربرد دارد.

ب)  Pick point (الف)

د)  Select objects (ج)

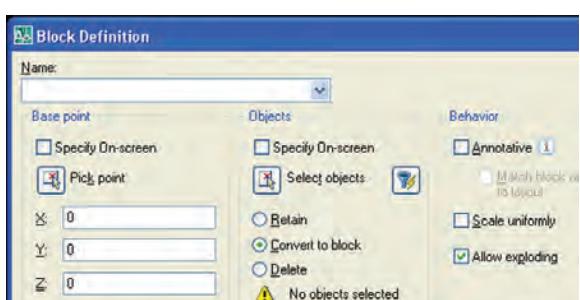

۸. در پنجره Block Definition (مطابق شکل رو به رو) کدام گزینه اگر فعال باشد شیء انتخابی به بلوک تبدیل نمی‌شود و به همان حالت اولیه باقی می‌ماند.

ب)  Convert to block (الف)

د)  Hyperlink (ج)

د)  Delete (ج)

۹. در پنجره Block Definition (شکل رو به رو) عملکرد گزینه Scale uniformly چیست؟

الف) یکسان شدن مقیاس بلوک

ب) متغیر شدن مقیاس بلوک

د) ارتباط بلوک با صفحات وب

ج) تجزیه شدن بلوک

۱۰. در پنجره Insert (شکل زیر) کدام گزینه برای فراخوانی بلوک‌های پیش‌ساخته و فایل‌های دیگر کاربرد دارد.

unit (الف)  Factor (ب)  Browse (ج)  Specify on-screen (د)

۱۱. در پنجره Insert (شکل رو به رو) کاربرد گزینه Angle چیست؟



الف) تعیین زاویه ترسیم بلوک  ب) تعیین زاویه درج بلوک

ج) تعیین زاویه تجزیه بلوک  د) تعیین زاویه مقیاس بلوک

۱۲. فرمان Wblock از کدام طریق قابل اجراست؟

- (الف) خط فرمان       (ب) منوها       (ج) نوار ابزار       (د) همه موارد

۱۳. در پنجره Tool pallet ، بلوک‌های مربوط به نقشه‌کشی صنعتی در کدام سربرگ وجود دارد؟

- (الف) Model       (ب) Annotation       (ج) Mechanical       (د) Blocks

۱۴. پنجره شکل رو به رو مربوط به چه فرمانی است؟

- (الف) Block       (ب) WBlock

- (الف) Insert       (ب) Attribute Definition

۱۵. برای فعال کردن پنجره Design Center کدام کلیدهای ترکیبی کاربرد دارد؟

- (الف) Ctrl+1       (ب) Ctrl+2


- (الف) Ctrl+3       (ب) Ctrl+4



◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)



۱. نقشه زیر را در لایه‌های لازم بر روی کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

راهنمایی: برای مرز برش موضعی از فرمان Spline استفاده کنید.

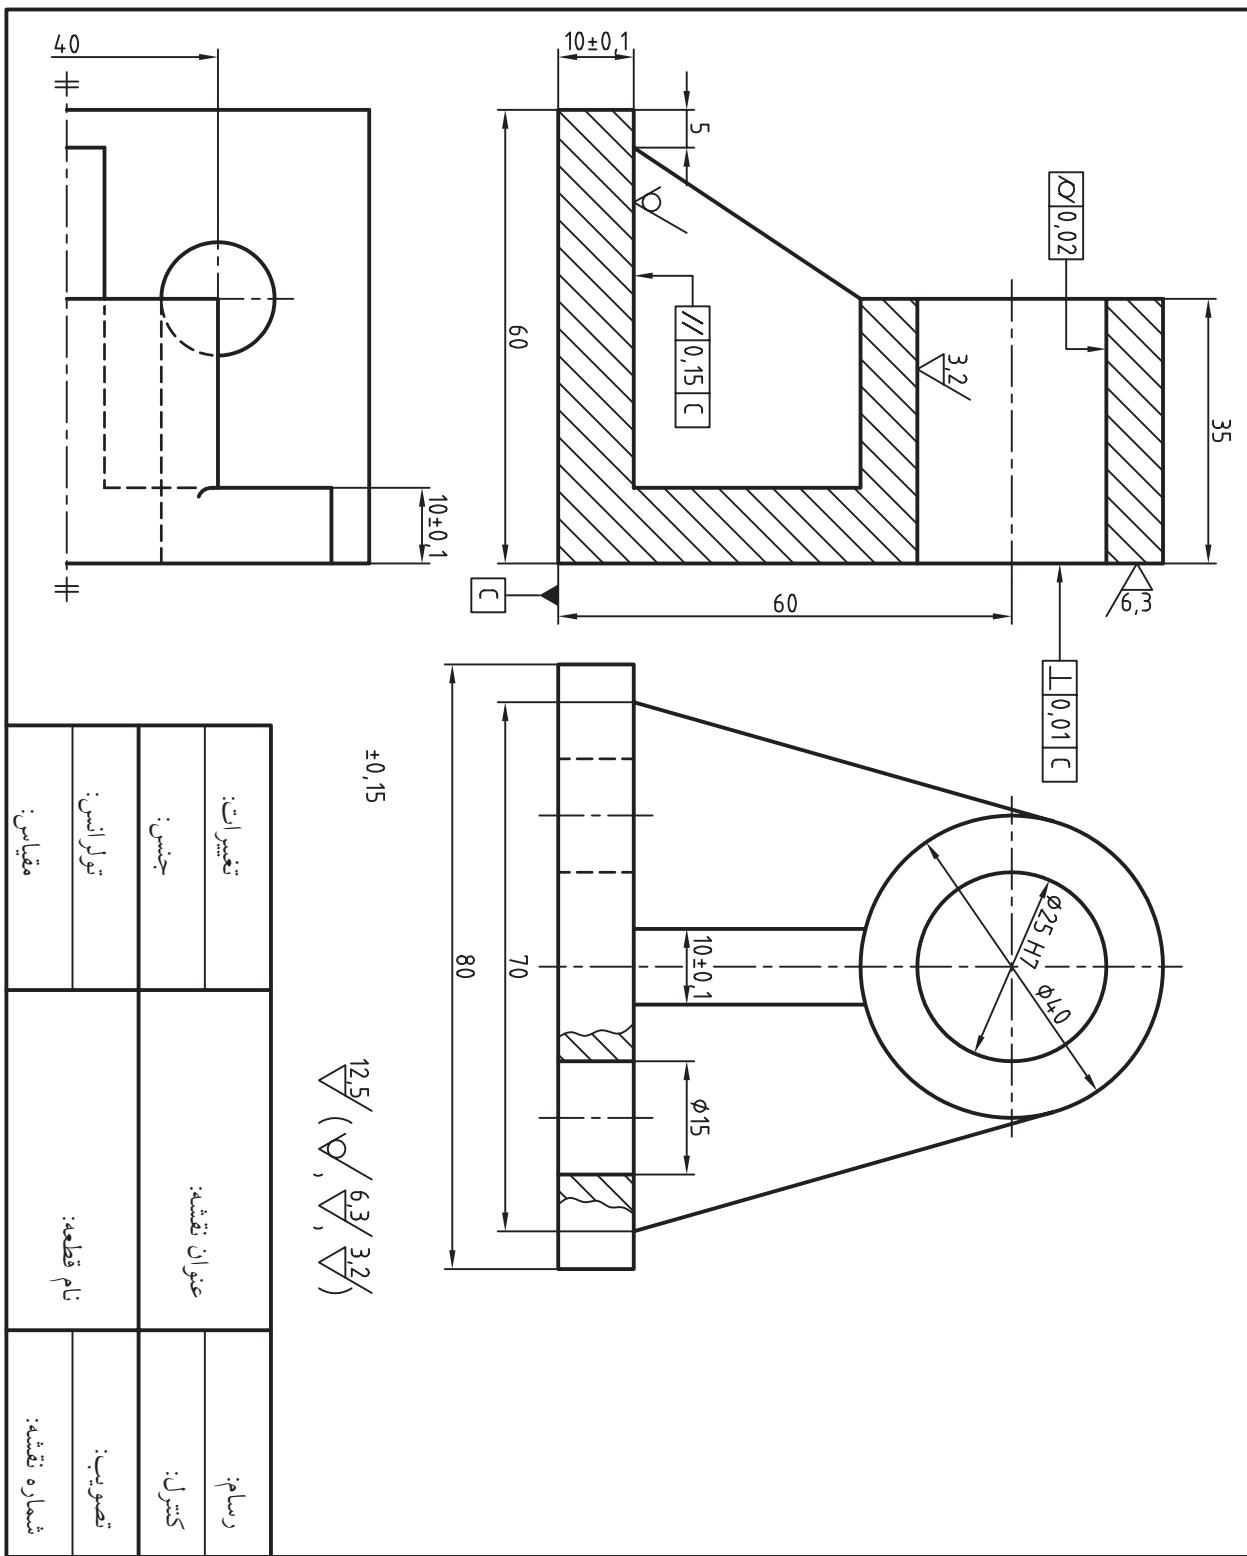

۲. نقشه زیر را در یک کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید. سپس علاوه‌کیفیت سطح را روی آن درج کنید.

توجه: اطلاعات جداول مربوطه کاملاً تکمیل شود.

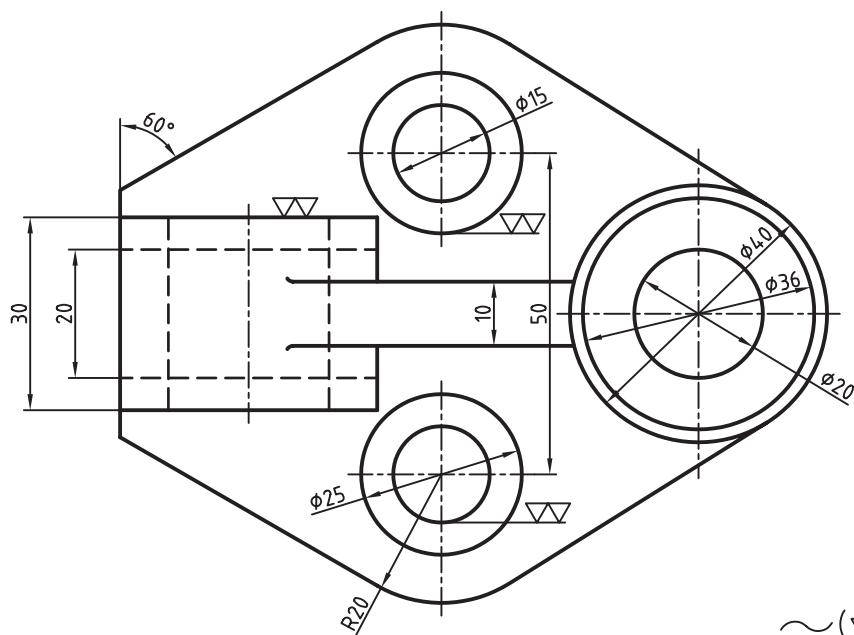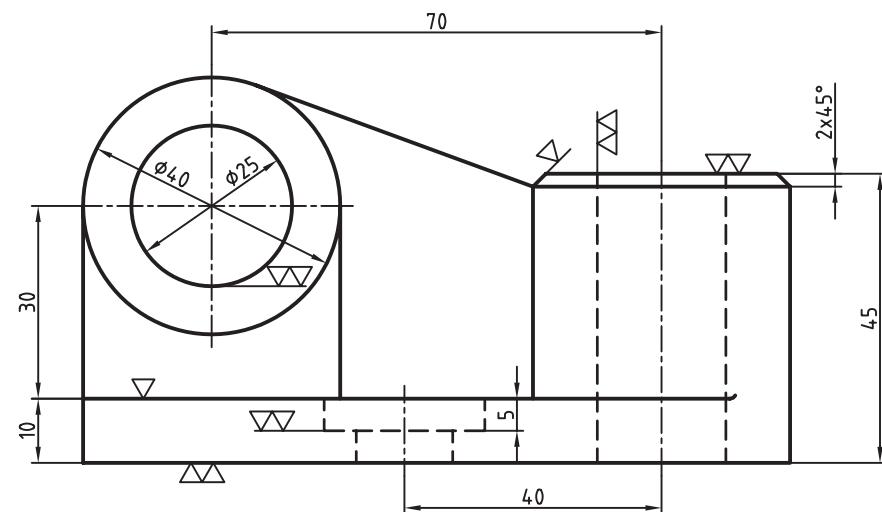


$\sim(\nabla\nabla, \nabla)$

رسم:	عنوان نقشه: کترل:	تغییرات:
تصویب:		جنس:
شماره نقشه: نام قطعه:	تولرانس: مقیاس:	تولرانس: مقیاس:

۳. نقشه ترکیبی زیر و نقشه جداگانه را به همراه کلیه ضمایم و جدول فهرست قطعات در کاغذ A2 ترسیم کنید.

راهنمایی: برای پیچ‌ها از بلوک‌های آماده پنجره‌ی Tool pallets Design center یا استفاده کنید.

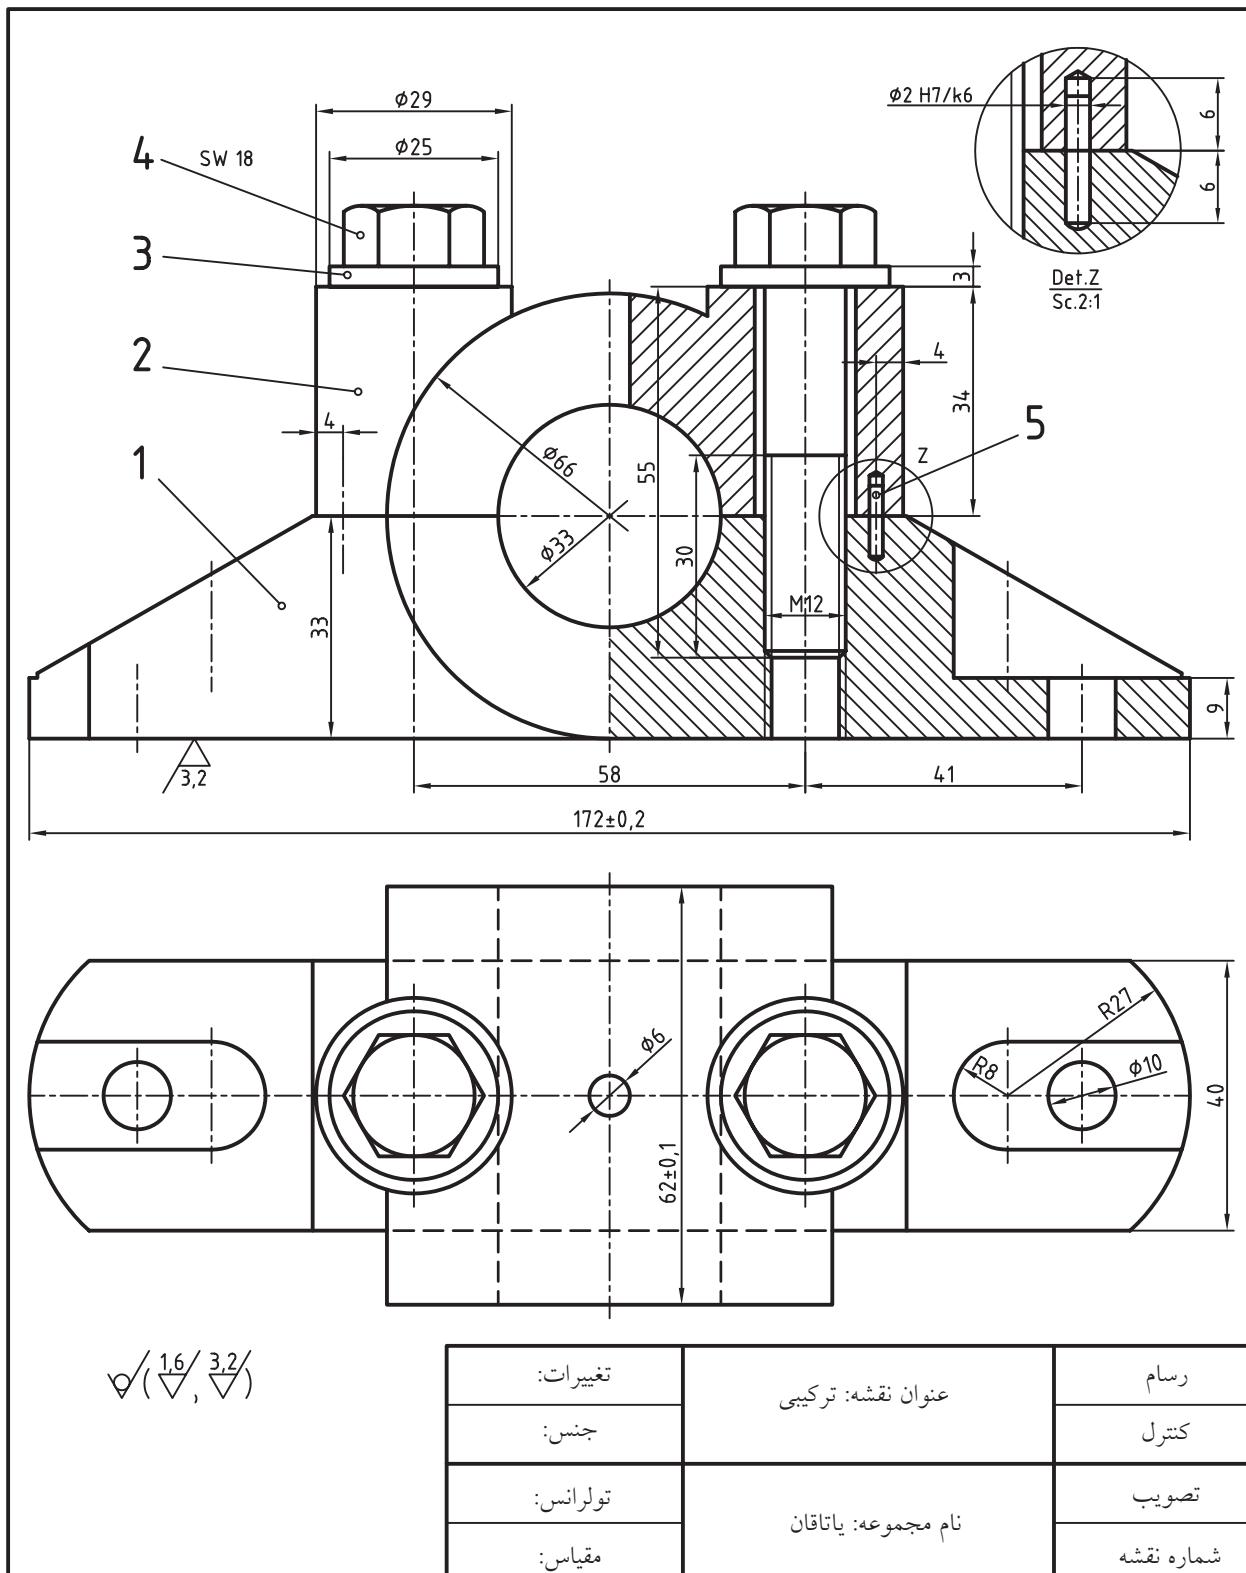


۴. برای نقشه زیر مطلوب است؛

الف) طراحی برگه A<sub>3</sub> به همراه کادر و جدول مشخصات و ایجاد و تنظیم لایه‌های لازم.



ج) ترسیم نمای سر در برش A-A

ب) ترسیم دو نمای موجود

د) اندازه‌گذاری، تولرانس‌گذاری و درج علائم کیفیت سطح

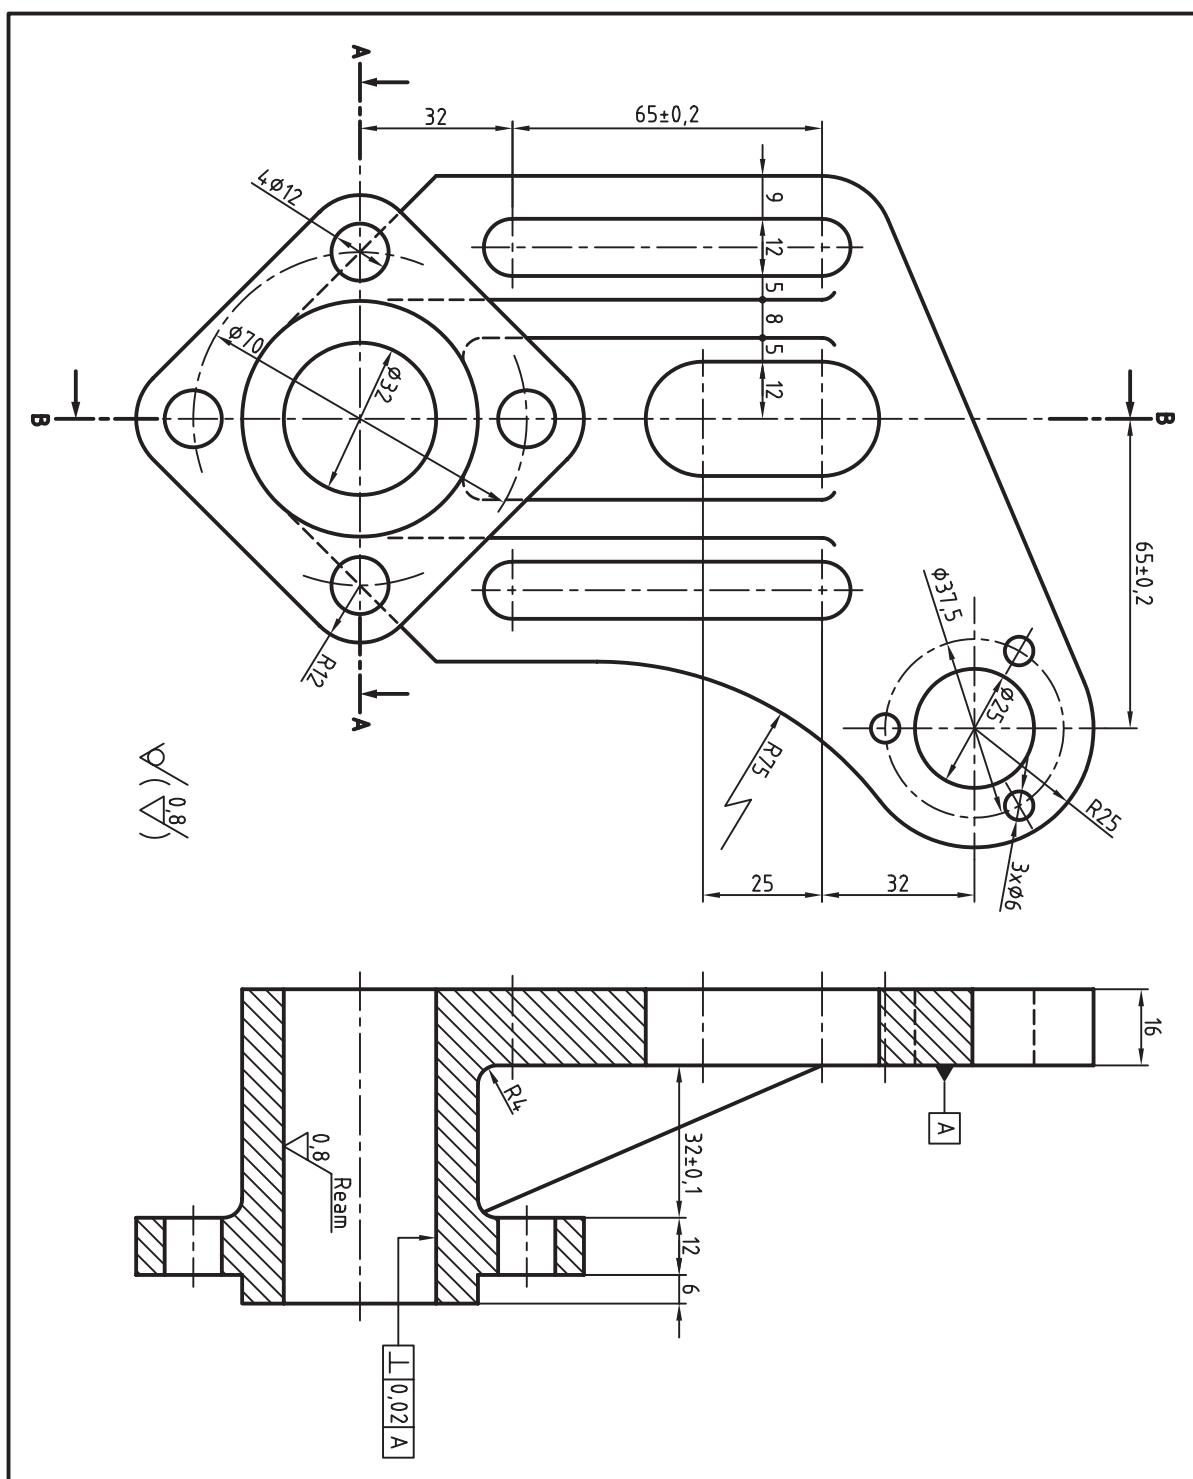

۵. نقشه زیر را در کاغذ A4 ترسیم، اندازه‌گذاری و علائم کیفیت سطح را بر روی آن درج کنید.

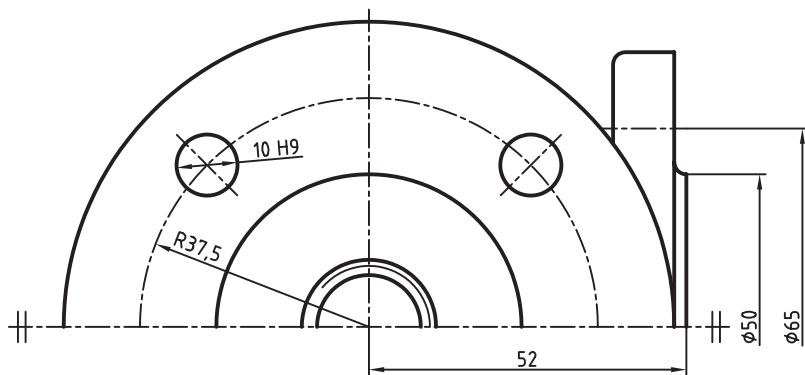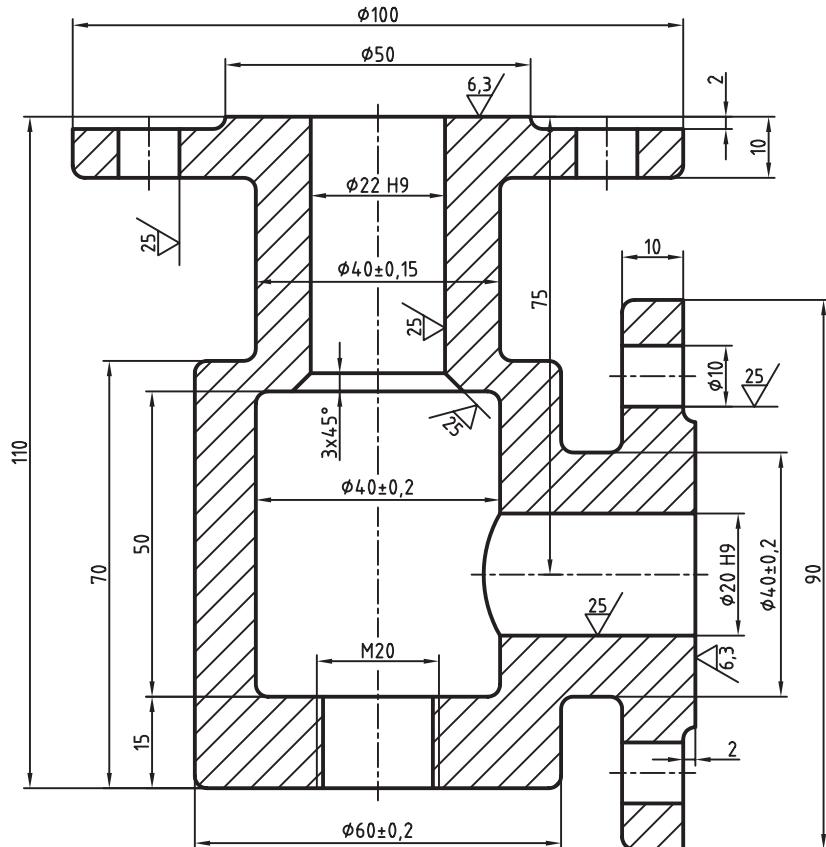


$\nabla(25, 6.3)$

Fillet=R2,5

تغییرات:	عنوان نقشه: ساخت نام قطعه:	رسم
جنس:		کترل
تولرانس:		تصویر
مقیاس:		شماره نقشه

۶. نقشه زیر را ترسیم، اندازه‌گذاری و علائم کیفیت سطح را نیز بر روی آن درج کنید.

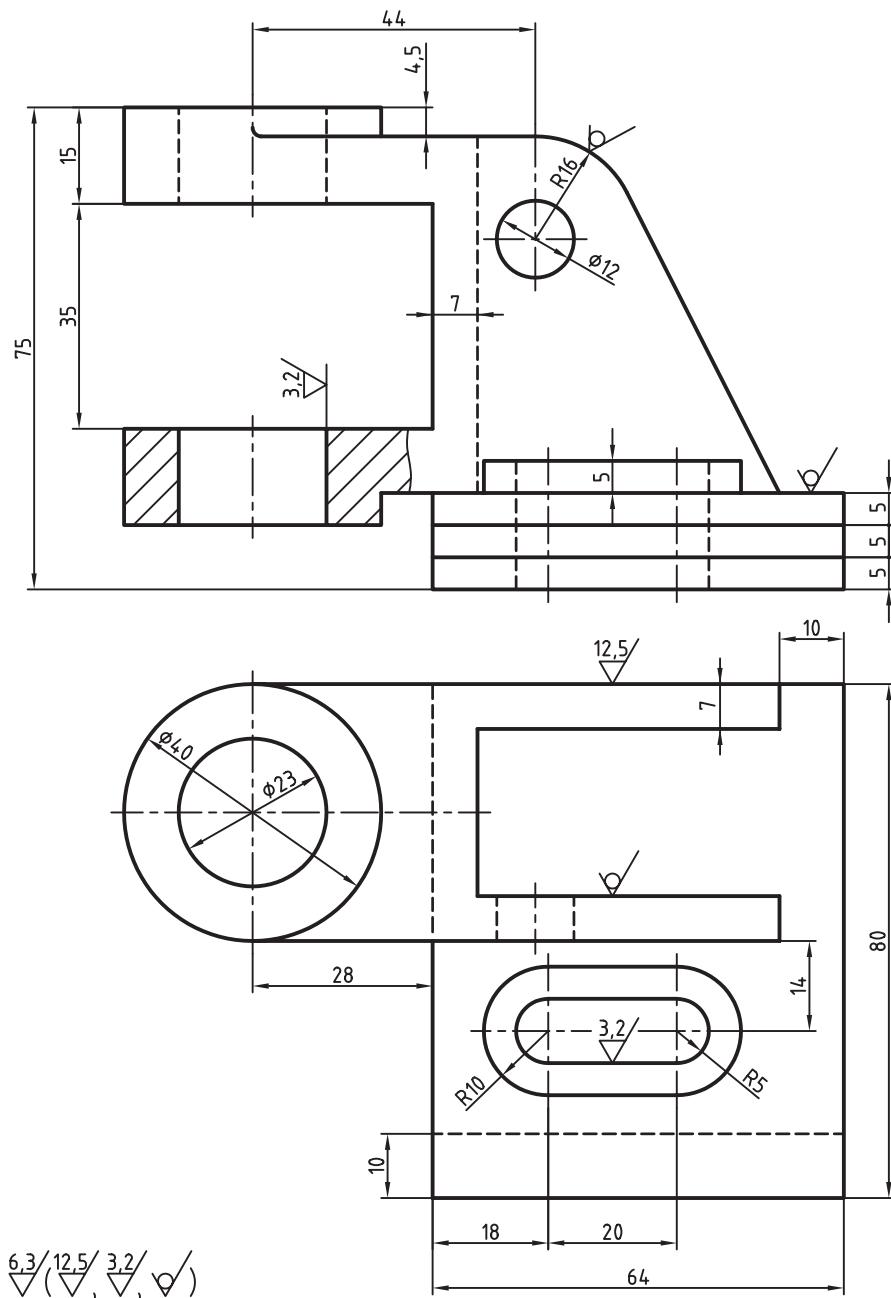

تغييرات:	عنوان نقشه:	رسم
جنس:		کترل
تولرانس:	نام قطعه:	تصویب
مقیاس:		شماره نقشه

# توانایی استعلام اطلاعات و محاسبات اشیاء

## (Calculation Inquiry)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:


- فرمان‌های استعلام اطلاعات را نام ببرد.
- به کمک فرمان Distance فاصله بین دو نقطه را نمایش دهد.
- به کمک فرمان Area محیط و مساحت اشیاء را نمایش دهد.
- به کمک فرمان list اطلاعات اشیاء را دریافت و نمایش دهد.
- به کمک فرمان ID Point مختصات ترسیم‌ها را نمایش دهد.
- به کمک فرمان Time زمان صرف شده برای ترسیم‌ها را مشخص کند.
- از ماشین‌حساب اتوکد در نقشه‌کشی استفاده کند.

مدت زمان آموزش			
نظری	عملی	جمع	
۱	۳	۴	



# پیش آزمون

۱. در شکل زیر فاصله مستقیم میان دایره‌ها چگونه اندازه‌گیری می‌شود(بدون اندازه‌گذاری).

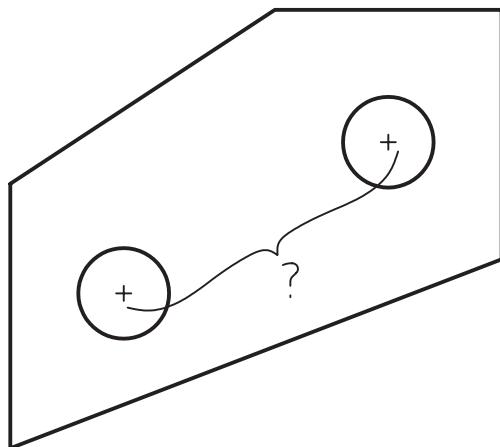

۲. محیط و مساحت شکل‌های هندسی در اتوکد چگونه به دست می‌آید؟

۳. چگونه می‌توان فرمان و عملیات به کار رفته در یک نقشه در اتوکد را شناسایی کرد؟

۴. زمان صرف شده برای ترسیم و ویرایش یک نقشه را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟


۵. عملیات حسابی نظیر چهار عمل اصلی در اتوکد چگونه انجام می‌شود؟

۶. ماشین حساب اتوکد چه امکاناتی دارد و چگونه کار می‌کند؟



## استعلام اطلاعات (INQUIRY)

در اتوکد فرمان هایی برای دریافت اطلاعات و گزارش گیری از محتویات فایل ترسیمی تدارک دیده شده که به Inquiry معروف است.

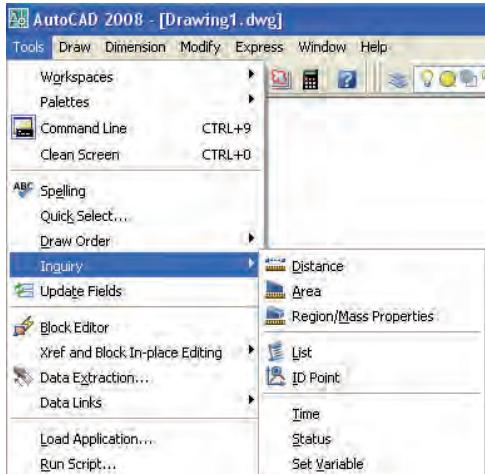

این فرمان ها از منوی Tools و شاخه Inquiry مطابق شکل روبرو قابل دستیابی اند.

همچنین Inquiry نوار ابزاری مطابق شکل زیر دارد.




در ادامه به عملکرد و نحوه اجرای هر یک از فرمان های Inquiry می پردازیم.

### فرمان Distance

این فرمان برای اندازه گیری فاصله و زاویه میان دو نقطه کاربرد دارد و به شیوه های رو به رو قابل ورود است.

مثال: می خواهیم فاصله میان مرکز دو دایره شکل زیر را اندازه بگیریم؟

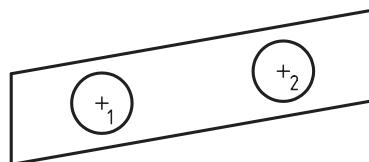

#### مراحل اجرای فرمان Distance

Command : dist ↵	۱. فرمان Distance را وارد می کنیم.
Specify First point:	۲. نقطه اول را تعیین می کنیم. (۱)
Specify Second point:	۳. نقطه دوم را تعیین می کنیم. (۲)

نتیجه در خط فرمان چنین است.

Distance= 30.000 , Angle in xy plane= 10, Angle from xy plane= 0

Deltax= 29.5442 , Deltay= 5.2094 , Deltaz= 0.0000

فاصله میان دو نقطه برابر  $30^{\circ}$  واحد، زاویه راستای دو نقطه در صفحه x و y (نسبت به محور x)  $10^{\circ}$  درجه، زاویه نسبت به صفحه های x و y صفر درجه، تغییرات x نقطه دوم نسبت به نقطه اول  $29/5442$  واحد، تغییرات y نقطه دوم نسبت به نقطه اول  $5/2094$  واحد، و تغییرات z صفر است.




واحد محاسبات در این فرمان ها بر حسب واحد فایل انتخابی (کاغذ متریک یا اینچی) است.

## فرمان Area

این فرمان برای محاسبه مساحت و محیط شکل‌ها کاربرد دارد که به شیوه‌های رو به رو قابل ورود است.

مثال: می‌خواهیم مساحت و محیط مثلث زیر را محاسبه کنیم.

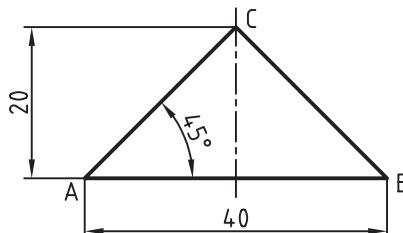

### مراحل اجرای فرمان Area

Command : Area ↵	۱. فرمان Area را وارد می‌کنیم.
Specify First Corner point: or[ Object/Add/Subtract]:	۲. گوشه اول را انتخاب می‌کنیم.(A)
Specify next point or press Enter for total:	۳. گوشه بعدی(دوم) را انتخاب می‌کنیم. (B)
Specify next point or press Enter for total:	۴. گوشه سوم را انتخاب می‌کنیم. (C)
Specify next point or press Enter for total:	۵. ایتر می‌کنیم.

نتیجه: در خط فرمان به شرح زیر است.


مساحت:  $400.0000$ , Perimeter=  $96.5685$

مساحت:  $400$  میلی متر مربع، محیط:  $96/5685$  میلی متر.

[گزینه object]: به کمک این گزینه می‌توانیم اشیاء یکپارچه را یکباره انتخاب کنیم.



۱. در صورت انتخاب دایره به کمک گزینه object محیط با عبارت Circumference اعلام می‌شود.

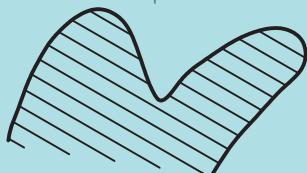

۲. چنانچه شیء انتخابی یک شکل باز مطابق شکل رویه رو باشد توسط نرم افزار خطی فرضی از آخرین نقطه به اولین نقطه آن در نظر گرفته می‌شود و مساحت و محیط محاسبه می‌گردد.

[گزینه Add]: این گزینه برای افزودن دو یا چند سطح به هم و استعلام مجموع مساحت آنها کاربرد دارد.

[گزینه Subtract]: این گزینه برای کم کردن سطح‌ها و استعلام باقی‌مانده مساحت آنها کاربرد دارد.




فرمان Massproperties برای محاسبه خواص جرمی ناحیه‌ها و مدل‌های سه بعدی توپر کاربرد دارد.

# دستور کار

شکل رویه رو را رسم کنید، مساحت و محیط سطح هاشور

خورده را به دست آورید.

(زمان: ۱۰ دقیقه)

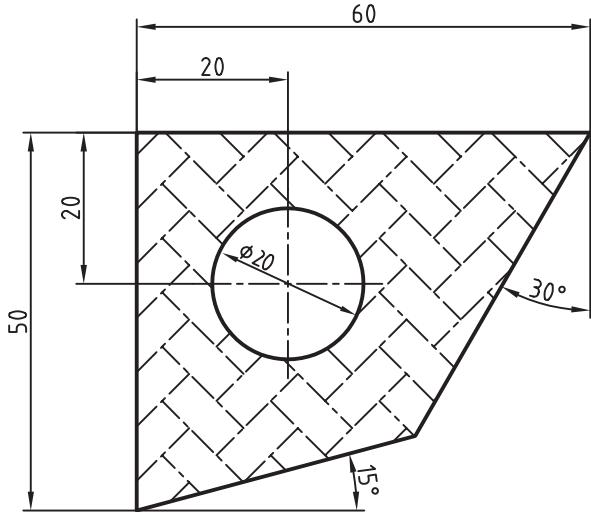

## مراحل اجرا

۱. فایل ترسیمی مورد نیاز را به همراه لایه‌های مربوطه و کادر و جدول تهیه کنید.
۲. شکل را رسم کنید و درون آن را هاشور بزنید.
۳. فرمان Area را وارد کنید.

Command: Area ↵

۴. حرف O معرف گزینه object را وارد کنید.

Specify first corner point or

[Object/Add/Subtract] O ↵

۵. سطح هاشور را با کلیک بر روی خطوط آن انتخاب کنید.

Select objects:

مساحت و محیط در پیام زیر گزارش می‌شود.

Area : 1806.1339,

Primeter : 127.2060


۶. فایل خود را ذخیره کنید.
۷. نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنرآموز محترم ارائه کنید.

## فرمان List

این فرمان برای دریافت اطلاعات اشیاء انتخابی اعم از نوع موضوع، لایه زیربنای شیء و وضعیت مختصات، y X و Z شیء نسبت به سیستم مختصات جاری کاربرد دارد.

شیوه‌های ورود این فرمان مطابق جدول رو به رو است.  
مثال: اطلاعات مربوط به دایره‌ی رویه‌رو را استعلام می‌کنیم.

برای این منظور فرمان **list** را وارد و پس از انتخاب دایره ایتر می‌کنیم. نتیجه آن ارائه اطلاعات دایره در Text Window به شکل زیر است.

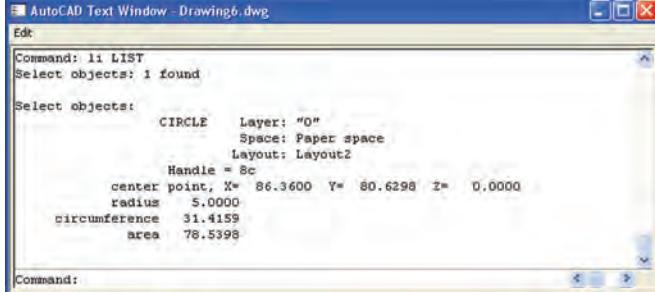

## فرمان Status


عملکرد این فرمان همانند فرمان **list** است، با این تفاوت که بدون درخواست انتخاب شیء یکباره تمامی اطلاعات فایل جاری را گزارش می‌کند.

## فرمان ID Point

این فرمان برای نمایش مختصات یک نقطه انتخابی کاربرد دارد که نتیجه اجرای همانند فرمان **distance** در خط فرمان نمایش داده می‌شود.

## فرمان Time

این فرمان زمان سنج اتوکد برای فایل ترسیمی جاری است که تاریخ و زمان جاری، زمان صرف شده برای ایجاد و ویرایش محتویات فایل جاری را به نمایش می‌گذارد.

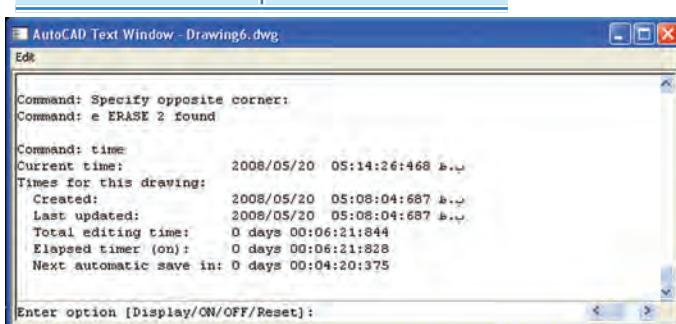

شیوه‌های ورود این فرمان مطابق جدول رویه‌رو است. پس از ورود فرمان اطلاعات تاریخ و زمان (مطابق شکل رویه‌رو) در Text Window به نمایش در می‌آید.



فرمان Set variable برای تنظیم متغیرهای سیستمی اتوکد کاربرد دارد.



## کاربرد ماشین حساب (Calculator)

در اتوکد دو نوع ماشین حساب سریع و معمولی وجود دارد. ماشین حساب سریع که خود یک پالت محسوب می شود و به شیوه های درج شده در جدول زیر فعال می شود.

### شیوه های ورود فرمان

Standard Toolbar	
Tools Menu	Palettes>quickcalc
Command line	quickcalc یا qc
Quiccalc کلیک راست در صفحه ترسیمی و انتخاب	

این ماشین حساب در واقع یک ماشین حساب مهندسی است که در شکل رو به رو قسمت های مختلف آن معرفی شده است.



1. در زبان انگلیسی کاراکتر \* (ستاره) به جای علامت × (ضربدر)، / (ممیز) به جای خط کسری در تقسیم کاربرد دارد.
2. از پرانتز برای تقدم محاسبات استفاده می شود.



نوع دیگر، ماشین حساب خط فرمان است که با تایپ cal در خط فرمان فعل می شود و عبارت Expression آماده عملیات محاسبه می شود؛

Command:Cal

>>Expression : 3\*27/2

40.5

مثال: فرمان cal را وارد می کنیم.

عملیات مورد نظر را تایپ و ایتر می کنیم.

نتیجه نیز در خط فرمان به شکل مقابل اعلام می شود.

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. فرمان‌های استعلام اطلاعات را نام ببرید.
۲. مفهوم هر یک از پیام‌های زیر را در رو به روی آنها بنویسید.

Command : Area ↵

Specify First Corner point

or[ object / Add / Subtract:

Specify next point or press Enter for totals:

۳. عملکرد و کاربرد فرمان list را بنویسید.

۴. عملکرد و کاربرد فرمان time را بنویسید.

۵. فرمان ..... برای نمایش مختصات یک نقطه انتخابی کاربرد دارد؟

۶. معادل لاتین واژه ماشین حساب ..... است.

۷. در فرمان Distance ، فاصله میان دو نقطه علاوه بر اندازه‌گیری ، اندازه‌گذاری نیز می‌شود.

درست  نادرست

۸. با فرمان Area محیط اشیاء نیز به دست می‌آید.

درست  نادرست

۹. در کدام فرمان مختصات اشیاء گزارش نمی‌شود؟

time (د)  list (ج)  ID point (ب)  Distance (الف)

۱۰. کدام گزینه از فرمان Area برای کم کردن مساحت‌ها به کار می‌رود؟

subtract (ج)  add (ب)  object (الف)

۱۱. فرمان Status در اجرا مانند کدام فرمان عمل می‌کند؟

Area (د)  Distance (ج)  time (ب)  list (الف)


۱۲. اگر Cal را در خط فرمان وارد کنیم کدام عبارت ظاهر می‌شود؟

Area (د)  Callname (ج)  Expression (ب)  Calculator (الف)


۱۳. در زبان انگلیسی به جای علامت × از چه کاراکتری استفاده می‌شود؟

\* (د)  \$ (ج)  & (ب)  # (الف)

۱. نقشه ترکیبی و قطعات زیر را به همراه کلیه ضمایم و جدول فهرست قطعات در کاغذ A3 ترسیم کنید.

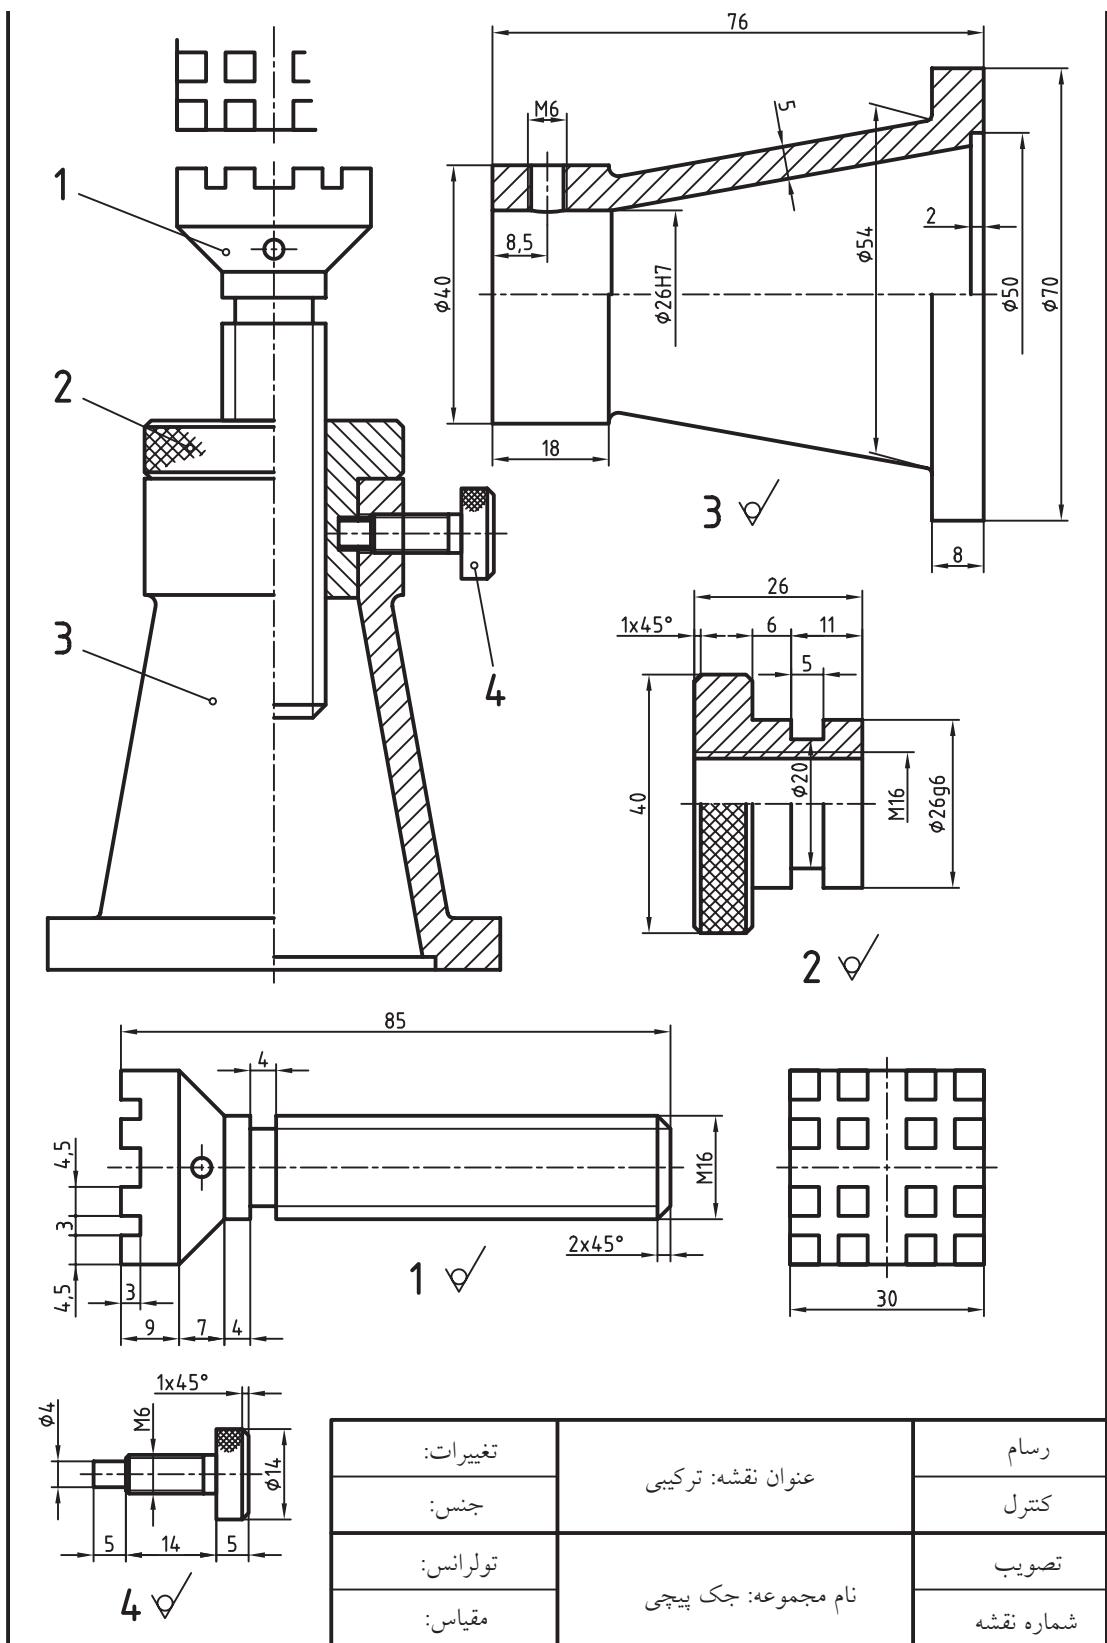


۲. در زیر نقشه یک چرخ‌دنده ساده ارائه شده است، برخی از اندازه‌ها که داده نشده برای ساخت چرخ‌دنده ضروری نیست ولی برای ترسیم نقشه آن نیاز است لذا با استفاده از ماشین حساب اتوکد آن‌ها را محاسبه کرده و سپس نقشه موجود به همراه کلیه ضمایم را در کاغذ A4 ترسیم کنید.

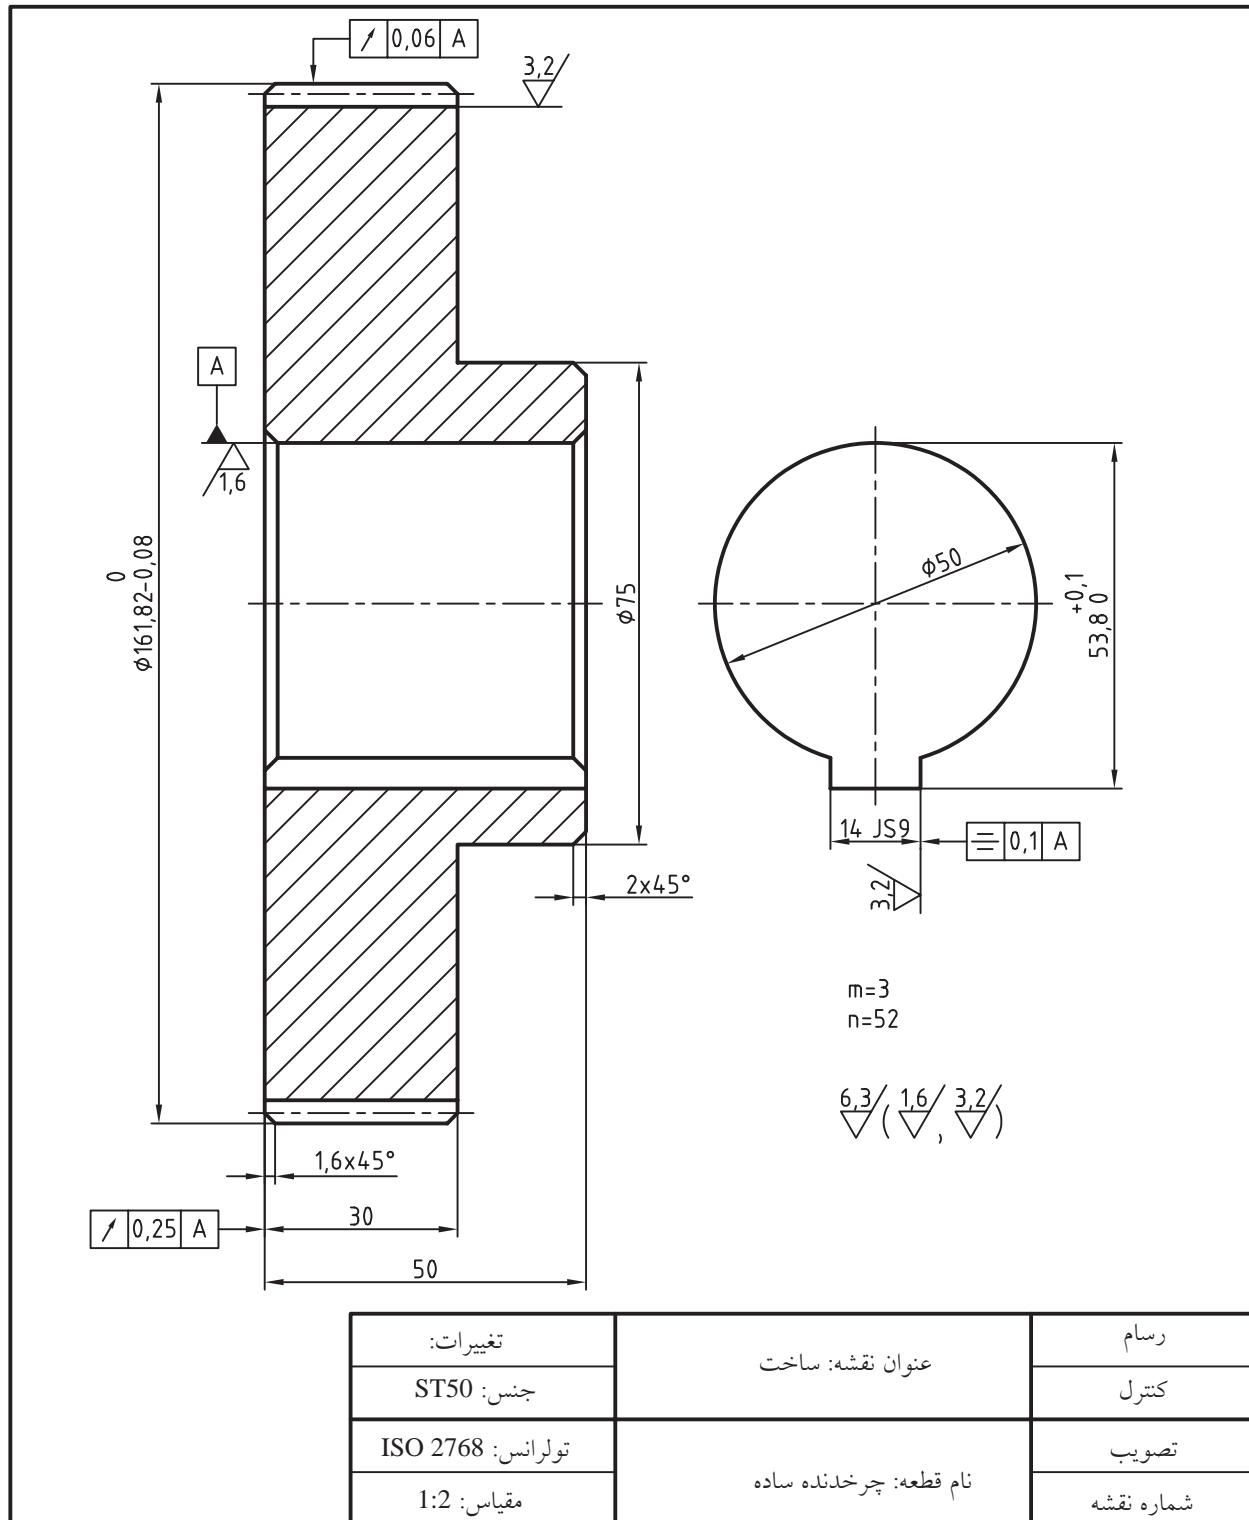

۳. نقشه ترکیبی زیر و نقشه قطعات به همراه کلیه ضمایم و شماره و جدول فهرست قطعات در کاغذ A2 ترسیم کنید.

راهنمایی: برای نقشه مهره از بلوک‌های آماده پنجره‌ی Tool Pallet یا Design Center استفاده کنید.

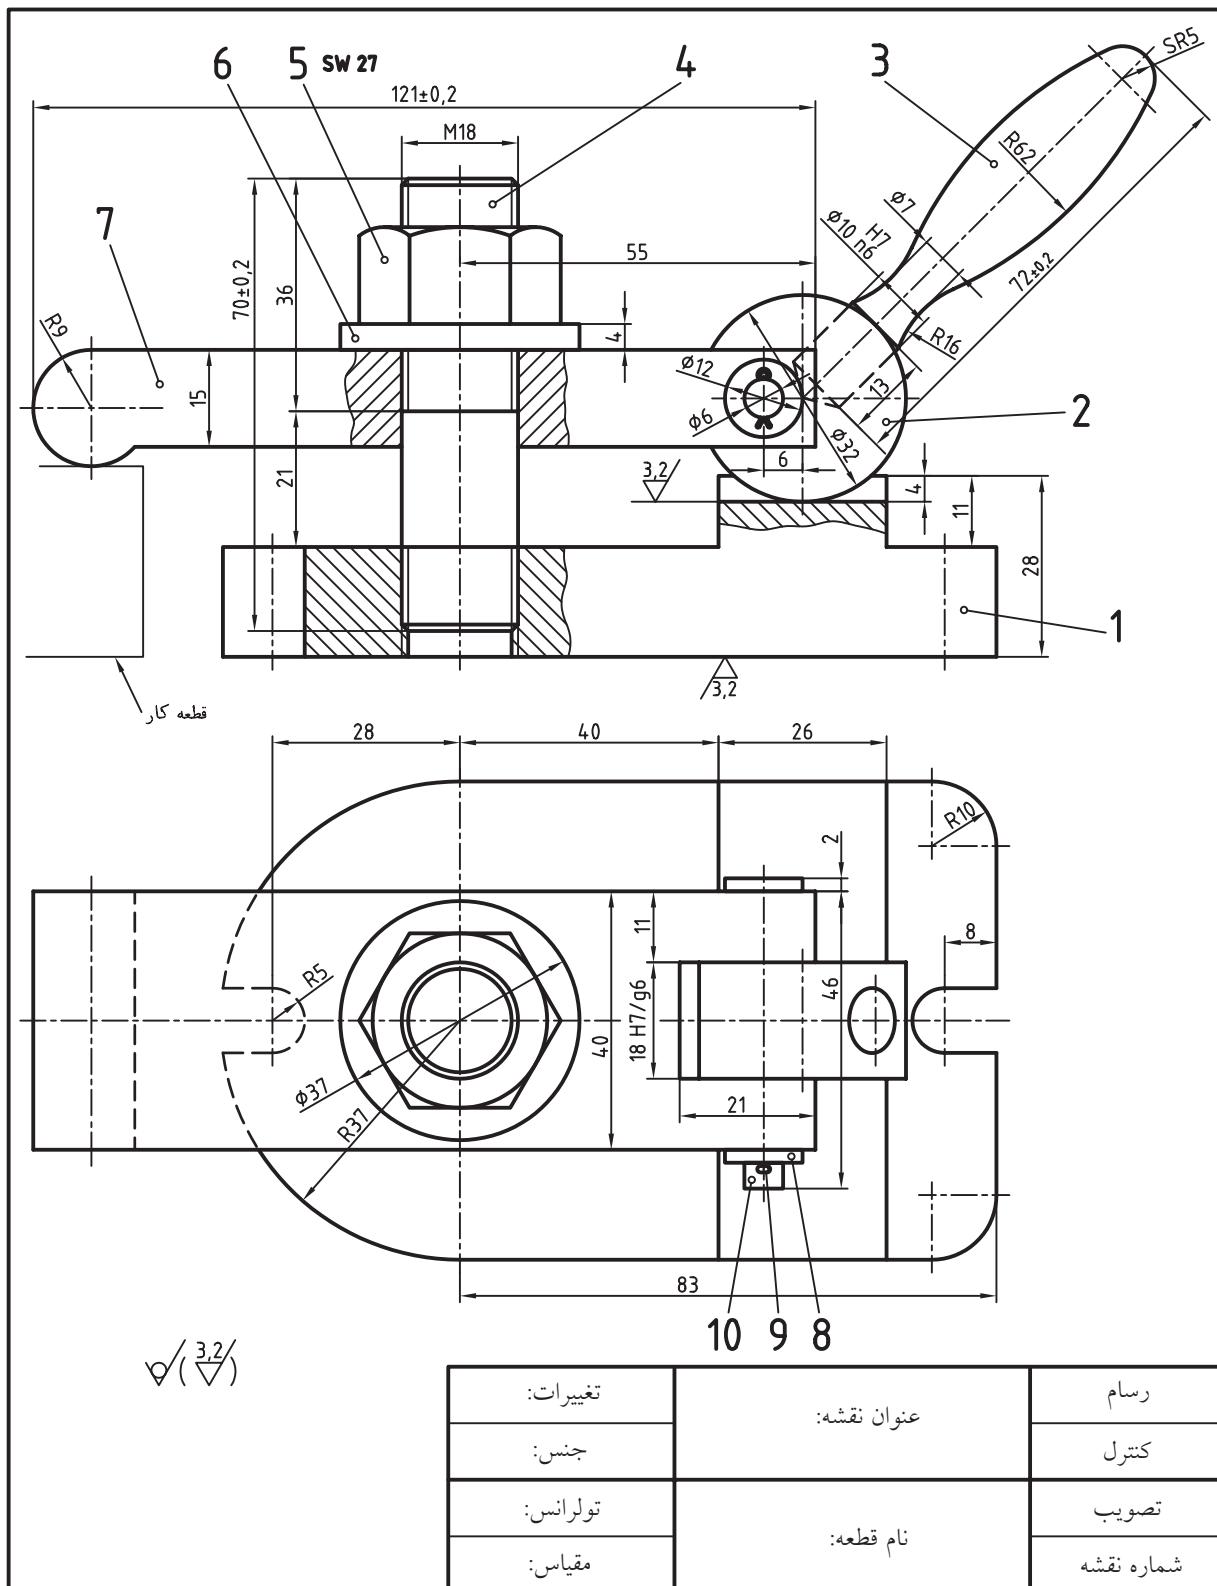

# توانایی ایجاد نقطه و تقسیم‌بندی اشیاء به کمک

## فرمان‌های Measure و Divide Point

پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد نقطه در نقشه‌کشی را بیان کند.
- فرمان‌های ایجاد نقطه را نام برد و کاربرد هر یک را بنویسید.
- عملکرد و کاربرد فرمان Point style را توضیح دهد.
- فرمان Point style را اجرا و جزئیات پنجره آن را معرفی کند.
- به کمک پنجره Point style شکل نقطه را تغییر دهد.
- به کمک فرمان Multiple point نقطه ایجاد کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Divide را توضیح دهد.
- به کمک فرمان Divide اشیاء را تقسیم‌بندی کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Measure را توضیح دهد.
- به کمک فرمان Measure اشیاء را تقسیم‌بندی کند.

مدت زمان آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴




# پیش آزمون

۱. مفهوم و کاربرد نقطه در نقشه‌کشی چیست؟
۲. نقطه در اتوکد با چه فرمانی ایجاد می‌شود؟
۳. تقسیم بندی اشیائی نظیر خط و دایره در نقشه‌کشی به چه منظوری انجام می‌شود.
۴. در اتوکد تقسیم‌بندی اشیاء چگونه انجام می‌شود؟
۵. برای ترسیم گسترش حجم‌های توانالی در اتوکد چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟



## ایجاد نقطه (Point)

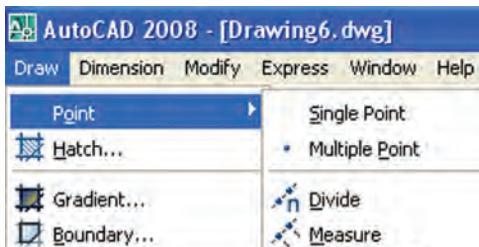

ایجاد نقطه در نقشه‌کشی صنعتی اغلب برای نشانه‌گذاری کاربرد دارد.

در اتوکد ایجاد نقطه از طریق چهار فرمان مطابق شکل روبرو به منظورهای مختلف به شرح زیر انجام می‌شود.

Single point: برای ایجاد یک نقطه با یکبار اجرای این فرمان کاربرد دارد.

Multiple point: برای ایجاد چند نقطه با یکبار اجرای این فرمان کاربرد دارد.

Divide: برای تقسیم یک شیء به چند قسمت مساوی، براساس تعیین تعداد قسمت‌ها کاربرد دارد. در این عمل، نشانه‌های تقسیم با نقطه مشخص می‌شوند.

Measure: برای تقسیم یک شیء به چند قسمت، براساس تعیین طول قسمت‌ها، کاربرد دارد.

در اتوکد برای تعیین سبک نقطه فرمانی به نام **Point style** وجود دارد که به کمک آن می‌توان شکل و اندازه نقطه را تنظیم کرد. با توجه به این که شکل نقطه در حالت پیش‌فرض بسیار کوچک است و به آسانی قابل رویت نیست، ابتدا فرمان **Point style** را اجرا می‌کنیم.

### شیوه‌های ورود فرمان

Format Menu	Point style
Command line	ddptype

### اجرای فرمان Point style

این فرمان به شیوه‌های جدول روبرو قابل ورود است.

مراحل اجرای فرمان point style	
Format > point style	۱. فرمان point style را وارد می‌کنیم.
	۲. در پنجره point style شکل مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
	۳. در قسمت Point size، اندازه نقطه را تعیین می‌کنیم.
	۴. بر روی دکمه OK کلیک می‌کنیم.

### سایر گزینه‌های پنجره point style

[گزینه **Set size Relative to screen**]: با فعال بودن این گزینه، اندازه نقطه بر حسب درصد نسبت به صفحه نمایش تنظیم می‌شود. به نحوی که پس از zoom کردن یا اجرای فرمان **Regen** اندازه نقطه مجدداً تنظیم می‌شود.

[گزینه **Set size in Absolute units**]: با فعال کردن این گزینه اندازه نقطه به صورت واحد مطلق تنظیم می‌شود و اندازه آن نیز همیشه ثابت می‌ماند.



با تغییر سبک نقطه با فرمان point style، نقطه هایی که قبل ایجاد شده اند نیز با سبک جدید تطبیق می یابند.

## اجرای فرمان Multiple point

این فرمان به شیوه های جدول روبرو قابل ورود است.

شیوه های ورود فرمان	
Draw Toolbar	
Draw Menu	Point > Multiple point

### مراحل اجرای فرمان Multiple point

Draw > Multiple point	۱. فرمان Multiple point را وارد می کنیم.
Current point Modes: PDMode=۳۵ PD size : . . . Specify a point:	۲. موقعیت یک نقطه را تعیین می کنیم.
Specify a point:	۳. موقعیت یک نقطه دیگر را تعیین می کنیم.
	۴. برای پایان اجرای فرمان کلید Esc را فشار می دهیم.

اجرای فرمان Single point نیز دقیقاً مانند اجرای فرمان Multiple Point است، با این تفاوت که تنها یک نقطه ایجاد می کند، یعنی پس از تعیین یک نقطه اجرای فرمان پایان می یابد. ورود فرمان Single point علاوه بر منوی Draw، از شیوه خط فرمان با تایپ point یا Po نیز امکان پذیر است.

شیوه های ورود فرمان	
Draw Menu	Point > Divide
Command line	Divide یا Div

## اجرای فرمان Divide

این فرمان برای تقسیم شیء به چند قسمت مساوی کاربرد دارد که به شیوه های مندرج در جدول وارد می شود.

برای اجرای فرمان Divide موضوعی مانند خط زیر رسم می کنیم.

A ————— B

### مراحل اجرای فرمان Divide

Command : Divide یا div	۱. فرمان Divide را وارد می کنیم.
Select object to divide: 	۲. شیء مورد نظر را برای تقسیم انتخاب می کنیم. (مثال پاره خط AB را انتخاب می کنیم.)
Enter the number of segments or[Block]	۳. تعداد تقسیمات را وارد می کنیم. (مثال عدد 5)

[گزینه Block]: به کمک این گزینه می‌توان نام یک بلوک را وارد کرد تا از آن به جای نقطه در نشانه‌گذاری تقسیمات استفاده شود. اگر گزینه Block وارد شود پیام‌های زیر ظاهر می‌شود.


Enter name of Block to insert:

نام بلوک مورد نظر را وارد کنید.

Align block with object ? [Yes/No]


آیا بلوک‌ها با مرکز شیء هم راستا شوند؟

با وارد کردن Yes راستای بلوک با مرکز شیء هم راستا می‌شود و با No هم راستا نمی‌شود. به شکل زیر توجه کنید.

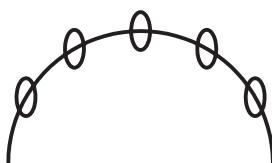

block not aligned

بلوک با مرکز شیء هم راستا نیست

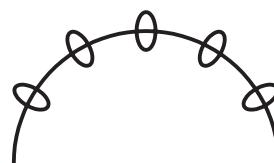

block aligned

بلوک با مرکز شیء هم راستاست

## اجرای فرمان Measure

این فرمان برای تقسیم شیء به چند قسمت، با تعیین طول تقسیمات، کاربرد دارد و به شیوه‌های داخل جدول رویه‌رو وارد می‌شود.

برای اجرای فرمان Measure موضوعی مانند خط زیر به طول

۴۵ رسم می‌کنیم.



### مراحل اجرای فرمان Measure

Command : Measure يا me	۱. فرمان Measure را وارد می‌کنیم.
Select object to Measure: -----	۲. شیء مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. (مثال پاره خط AB را انتخاب می‌کنیم).
Specify length of segment or[Block] -----	۳. طول هر قسمت را تعیین می‌کنیم. (مثال عدد 8 را وارد می‌کنیم).

[گزینه Block]: به کمک این گزینه با ورود نام یک بلوک، از آن برای نشانه‌گذاری تقسیمات استفاده می‌شود.




تقسیم‌بندی شیء از سمتی شروع می‌شود که به محل کلیک موس هنگام انتخاب نزدیک‌تر باشد.

گیره شیئی Node با نشانه osnap از مجموعه از نقاط ترسیم شده به منظور

کمک ترسیم کاربرد دارد.

# دستور کار

تصویر گسترش استوانه جدار نازک (توخالی) روبرو را ، با درپوش و کفپوش، در کاغذ A4 رسم کنید:  
(زمان : ۳۰ دقیقه)


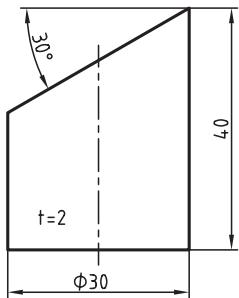


## مراحل اجرا

۱. کاغذ A4 افقی توأم با کادر و جدول و لایه‌های لازم را تنظیم کنید.

راهنمایی: یک لایه به نام Aid به ضخامت 0.25 برای تقسیمات و خطوط کمکی و یک لایه به نام Dev به ضخامت خط 0.5 برای ترسیم گسترش ایجاد و تنظیم کنید.



۲. نمای روبرو نمای سر استوانه را، مطابق شکل روبرو، در لایه‌های مربوطه رسم کنید.

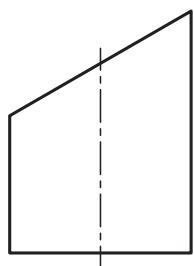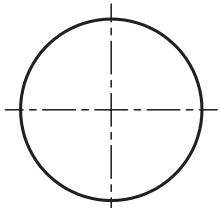

۳. به کمک فرمان Divide دایره نمای سر را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید.

راهنمایی: شکل نقطه را به کمک فرمان Point style به صورت × و اندازه ۲ واحد تنظیم کنید.

۴. به کمک فرمان‌های Text و Array تقسیمات را مطابق شکل شماره‌گذاری کنید.

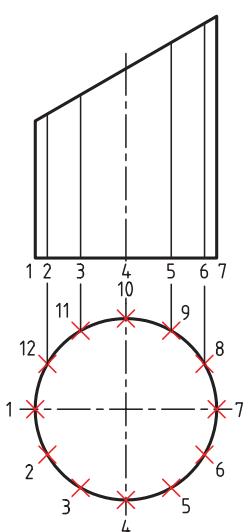
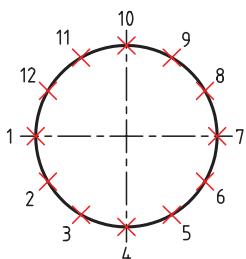


۵. به کمک فرمان خط و گیره‌های شیئی تقسیمات را مطابق شکل به نمای رو به روی استوانه منتقل کنید، سپس آنها را شماره‌گذاری کنید.

راهنمایی: ۱. گیره شیئی Node برای انتقال تقسیمات کاربرد دارد.  
۲. برای جلوگیری از شلوغی نقشه از درج شماره‌های پشت نمای روبرو صرف نظر کنید.



۶. خطی به طول محیط دایره (مطابق شکل زیر) رسم، تقسیم و شماره‌گذاری کنید.

راهنمایی: با استفاده از فرمان Area محیط دایره را محاسبه و در ترسیم طول خط گسترش به کار ببرید.

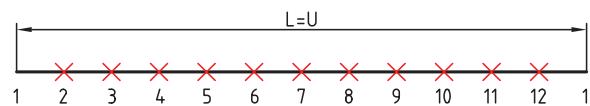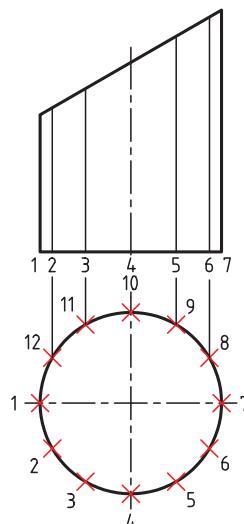


تذکر: از اندازه‌های تقریبی طول گسترش خودداری کنید. برای این منظور می‌توانید اندازه محیط محاسبه شده توسط فرمان Area در خط فرمان را copy (ctrl+c) کرده و سپس در هنگام اجرای فرمان Line به منظور ترسیم خط گسترش در پاسخ به пیغام specify next point در خط فرمان آن را (ctrl+v) کنید.

۷. به کمک فرمان Copy و گیره‌های شبیه یال‌های نمای رو به رو را مطابق شکل زیر به تصویر گسترش انتقال دهید.  
راهنمایی: یال شماره ۴ را در نمای رو به رو مطابق شکل به لایه Aid تغییر دهید و اندازه آن را دقیق کنید.

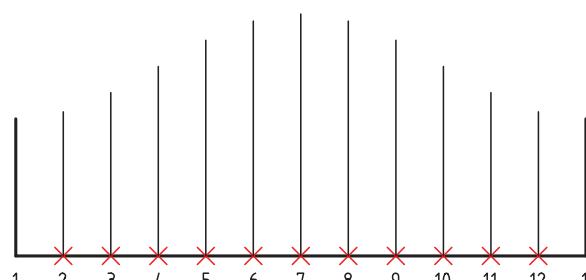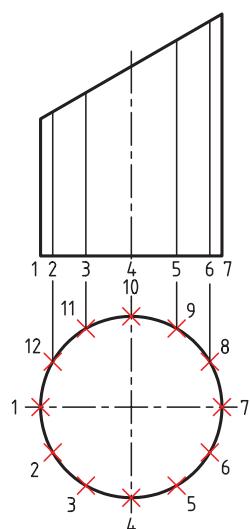


۸. به کمک فرمان Spline و گیره‌های شیئی، منحنی گسترش را مطابق شکل زیر رسم کنید.

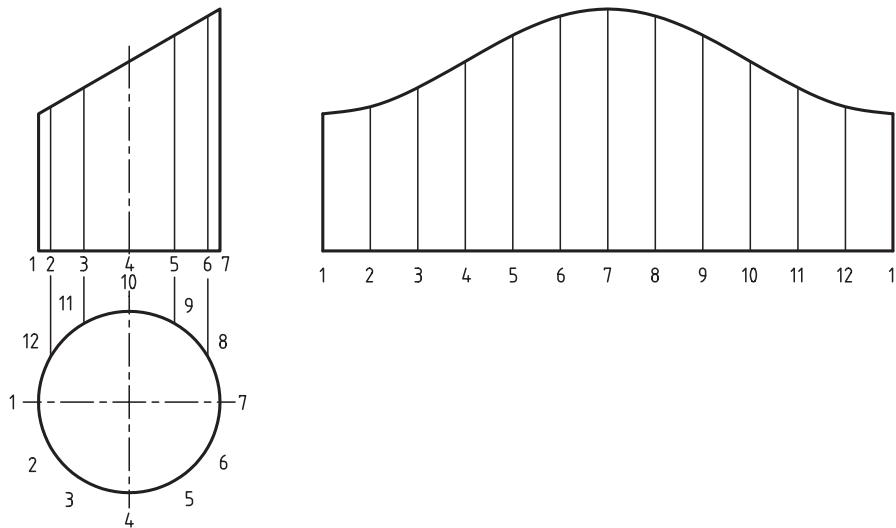

۹. تصویر حقيقی صفحه نصب شده (درپوش) را به کمک فرمان بیضی، مطابق شکل زیر، بالای نمای رو به رو رسم کنید.

۱۰. به کمک فرمان Copy و Rotate درپوش و کفپوش را بر روی تصویر گسترش منتقل کنید.  
راهنمایی: از گزینه Refrence در فرمان Rotate برای چرخش شبه‌بیضی در راستای قائم کمک بگیرید.

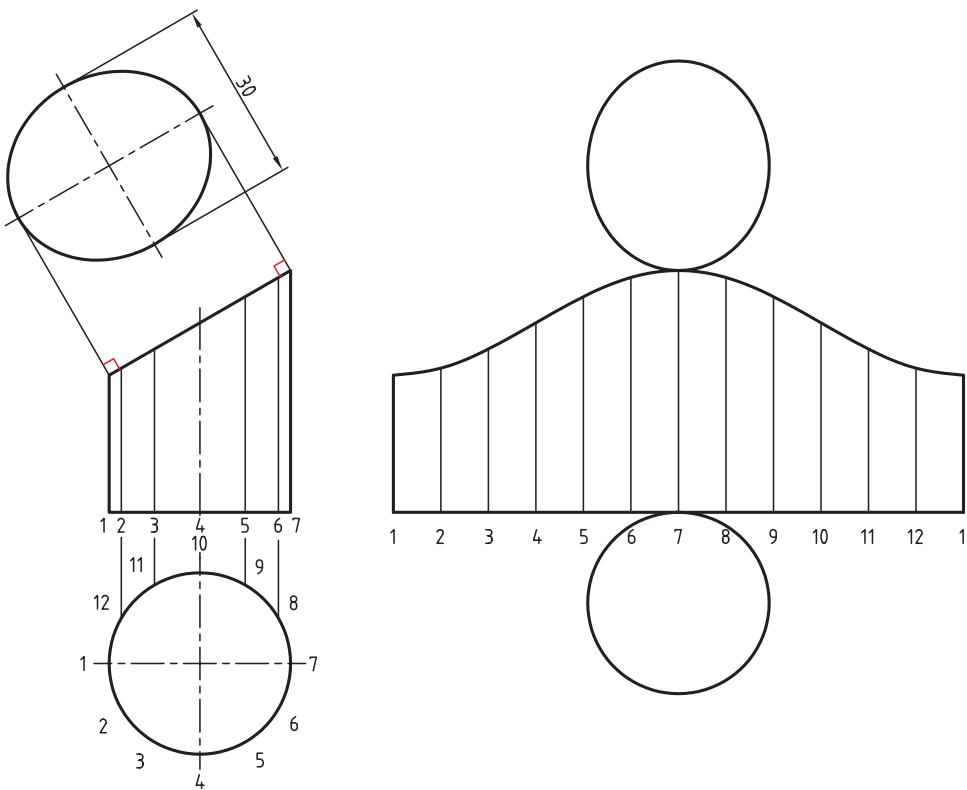

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. فرمان‌های ایجاد نقطه را نام ببرید.
۲. کاربرد فرمان Point style چیست؟
۳. مفهوم هر یک از پیام‌ها را رو به روی آن بنویسید.

Command: Divide ←

فرمان Divide را وارد کنید.

Select object to divide:

Enter the number of segments or Block]:

۴. مفهوم هر یک از پیام‌های زیر را در رو به روی آن بنویسید.

Command: Measure ←

فرمان Measure را وارد می‌کنیم.


Select object to Measure:

Specify length of Segment or [Block]:

۵. سبک نقطه با فرمان ..... تنظیم می‌شود.

۶. برای تقسیم‌بندی اشیاء براساس طول تقسیمات فرمان ..... کاربرد دارد.

۷. با تغییر سبک نقطه توسط فرمان Point style، نقطه‌های قبلی نیز با سبک جدید تطبیق می‌یابند.

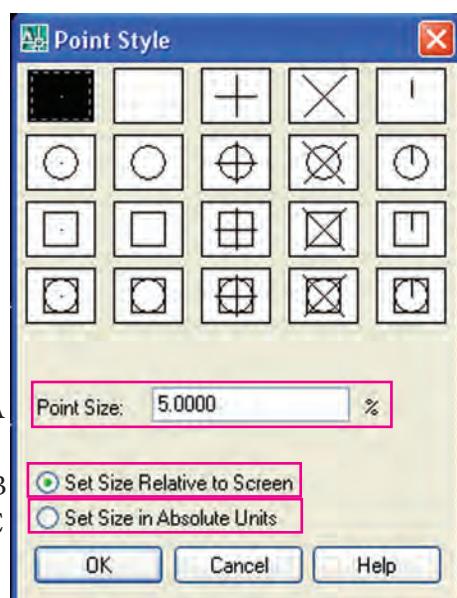

□ درست      □ نادرست

۸. با فرمان Multiple point نمی‌توان یک نقطه ایجاد کرد و از فرمان خارج شد.

□ درست      □ نادرست

۹. در پنجره Point Style، مطابق شکل رو به رو، گزینه ..... برای تنظیم اندازه نقطه درست است.

□ A ) (ب)      □ B ) (الف)

□ C ) (ج)      □ D ) (د و

۱۰. در تقسیم‌بندی اشیاء با فرمان Measure تقسیم‌بندی از سمتی شروع

می‌شود که .....

□ الف) به محل انتخاب نزدیک‌تر است

□ ب) از محل انتخاب دورتر است

□ ج) به وسط شیء انتخابی نزدیک‌تر است


□ د) فرقی نمی‌کند


◀ عملی (زمان ۱۸۰ دقیقه)


۱. برای هر یک از نقشه‌های زیر مطلوب است:

الف) تنظیم برگه و لایه‌های موردنیاز. ب) ترسیم نقشه قطعه و گسترش مربوطه. ج) اندازه‌گذاری نقشه.

راهنمایی: تقسیم‌بندی و خطوط کمکی را در لایه‌ی کمکی ایجاد کرده و در موقع اندازه‌گذاری خاموش کنید.

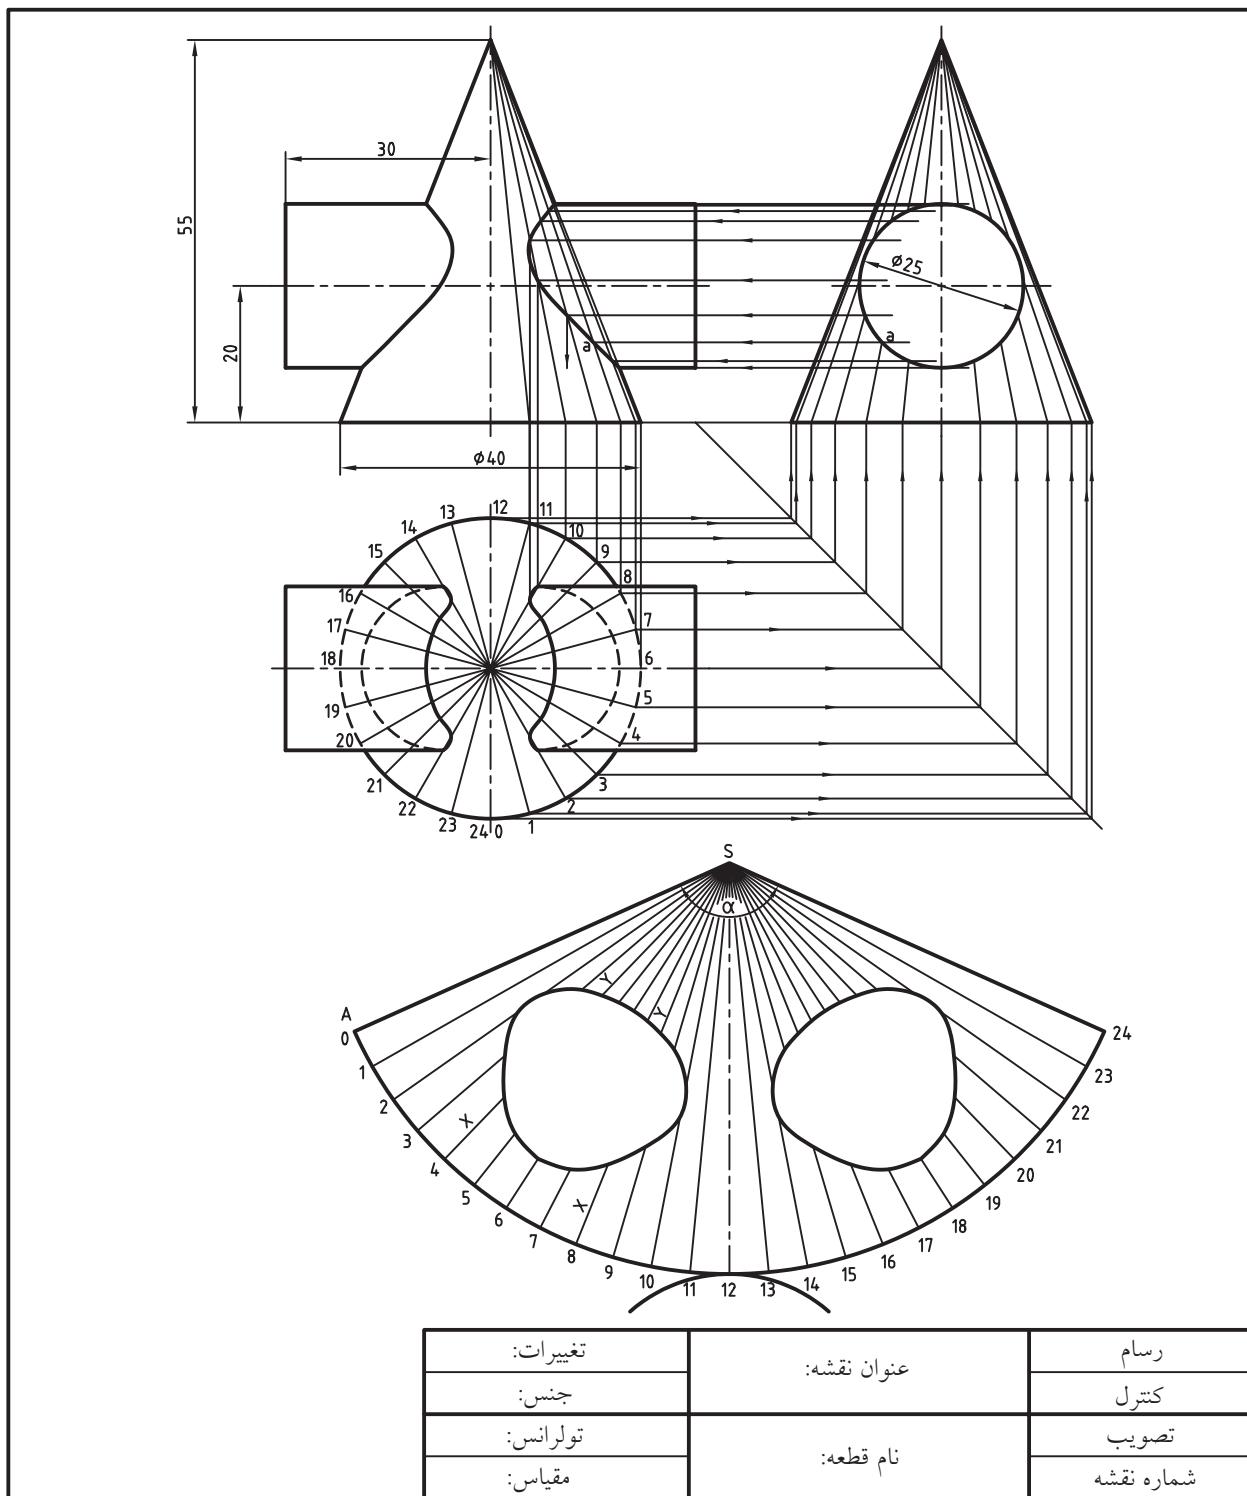


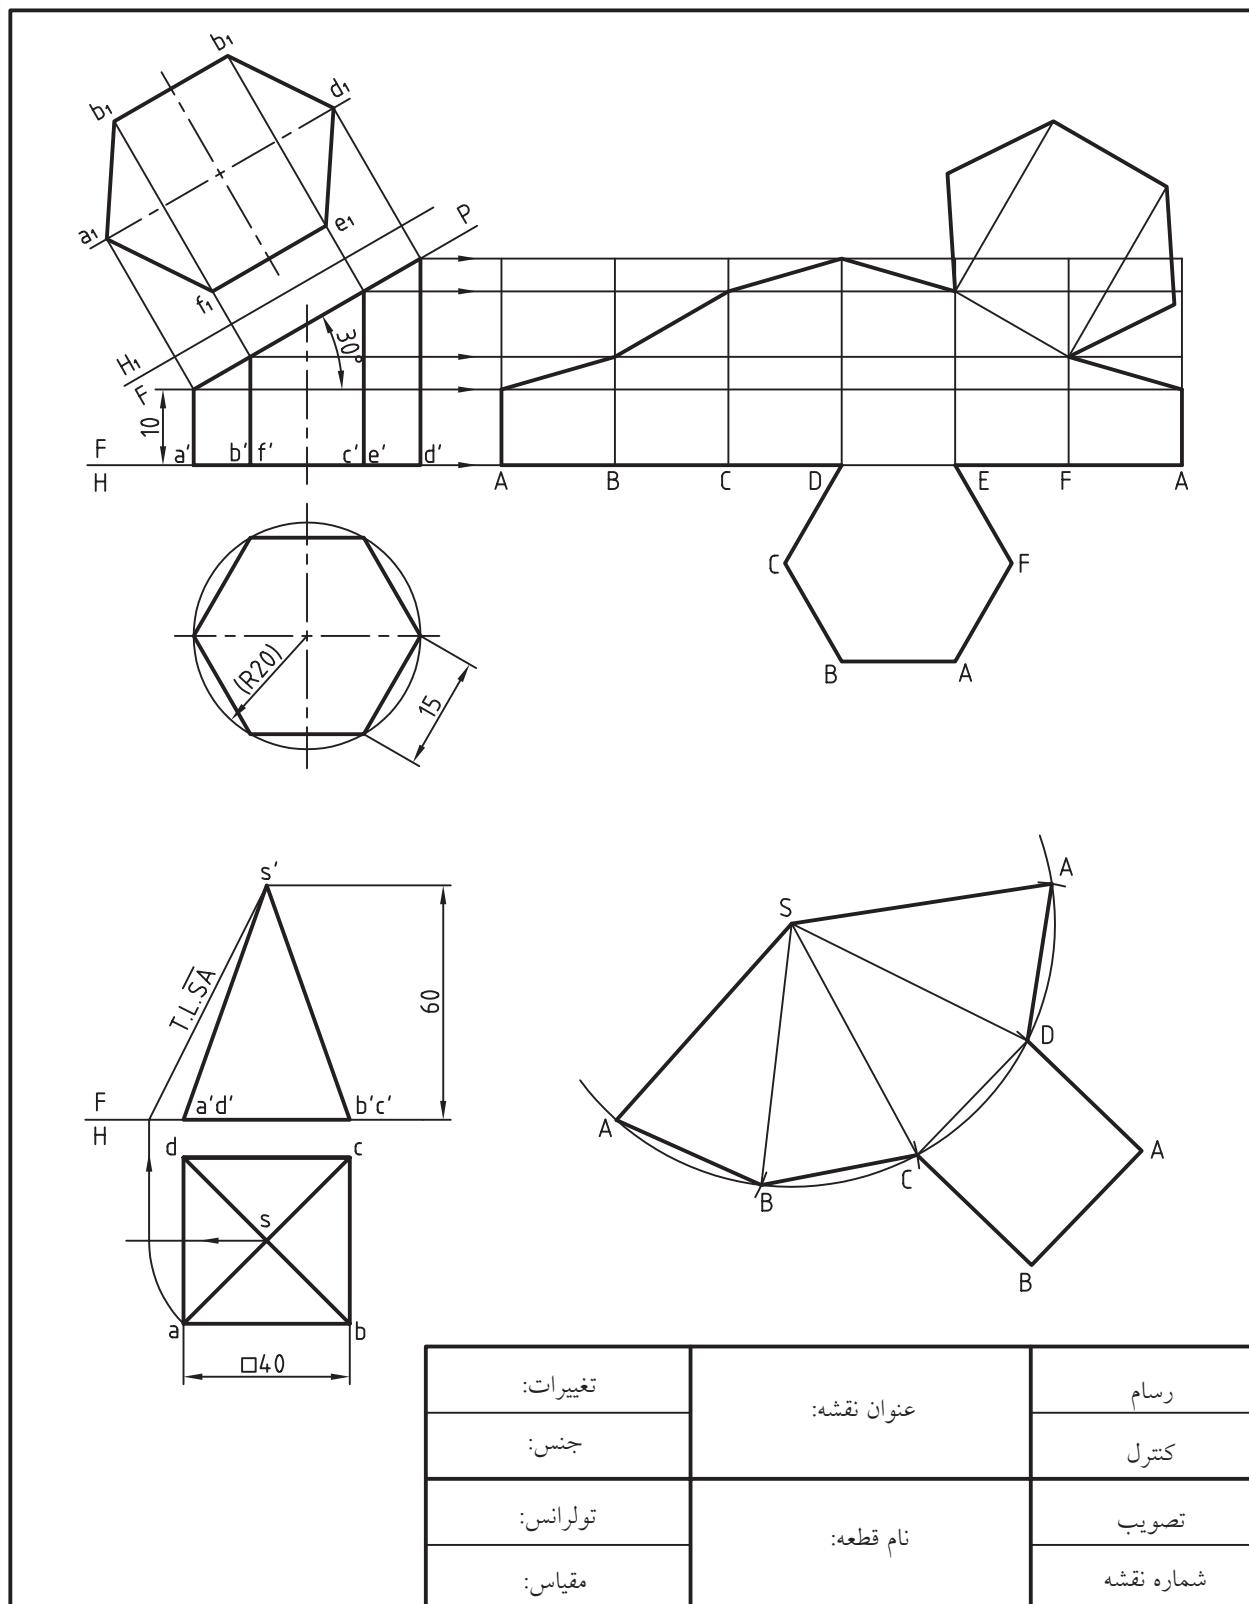

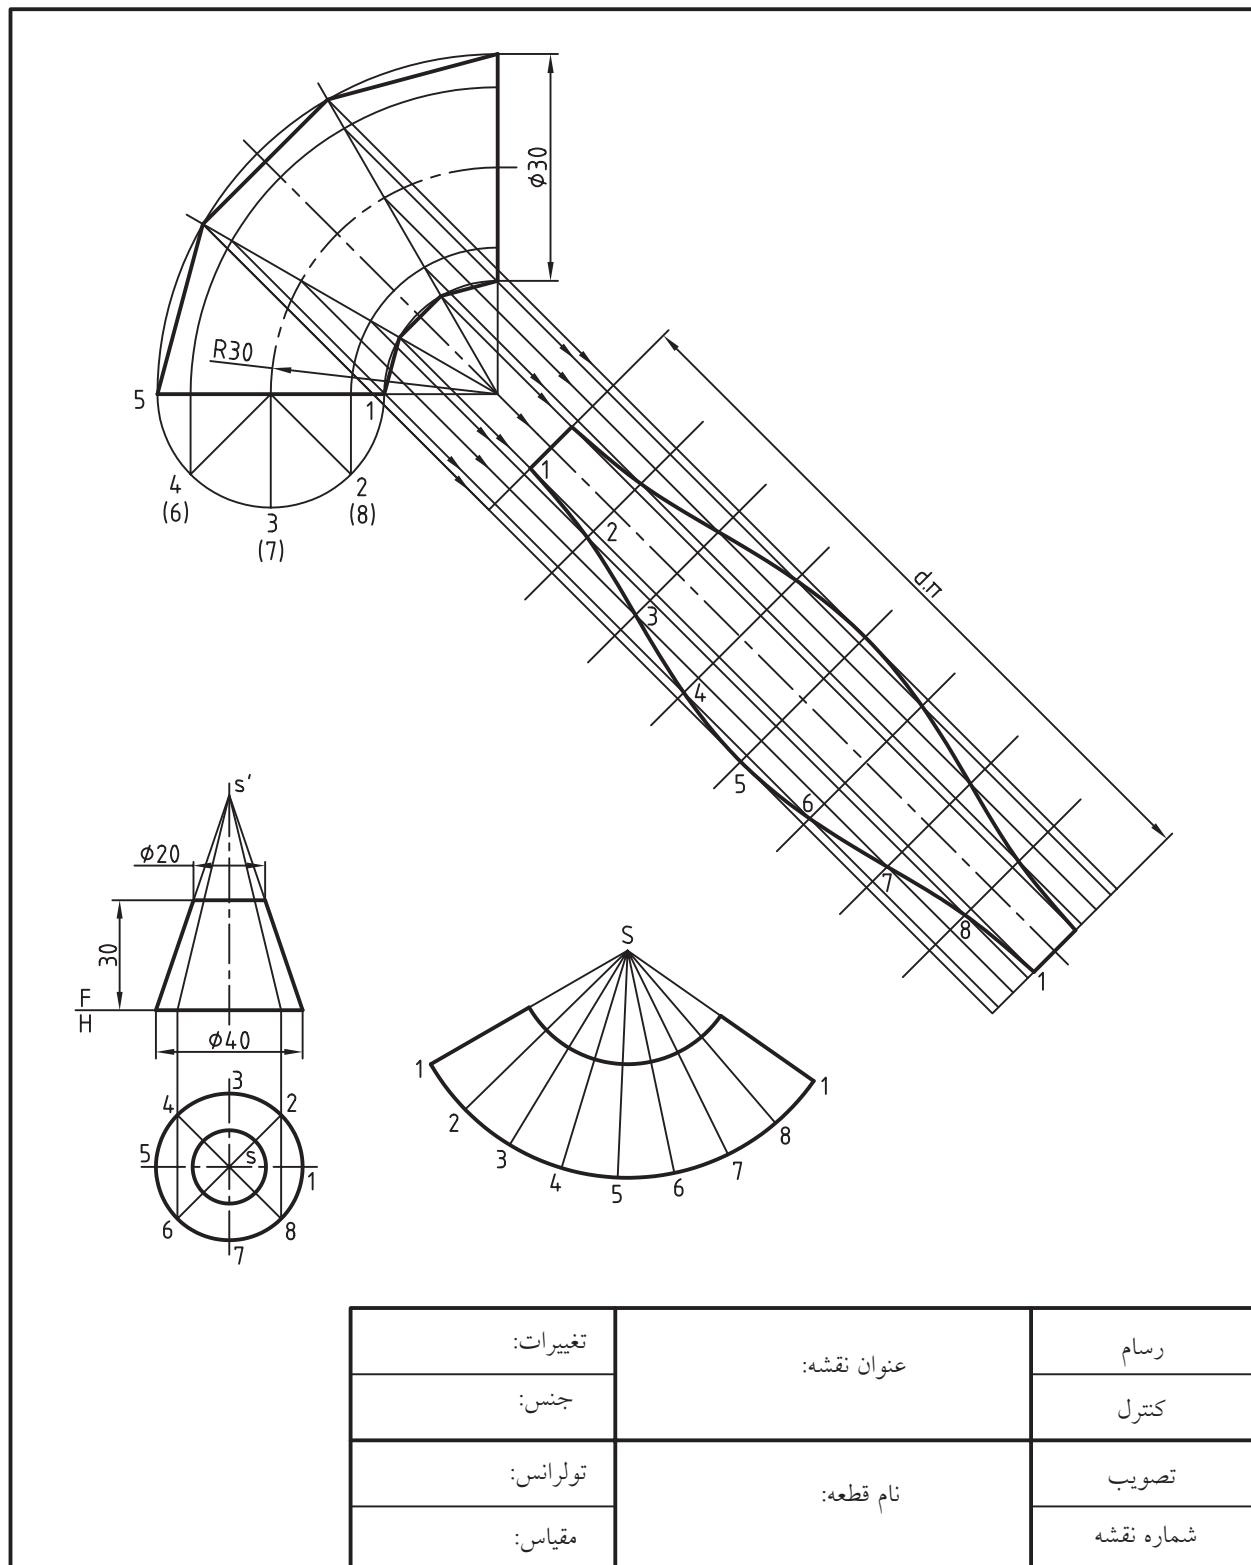


تغييرات:	عنوان نقشه:	رسام
جنس:		کنترل
تولرانس:	نام قطعه:	تصویب
مقیاس:		شماره نقشه

۲. نقشه زیر را به صورت کامل در کاغذ A4 ترسیم و نمای رو به رو و جانبی را اندازه‌گذاری کنید.

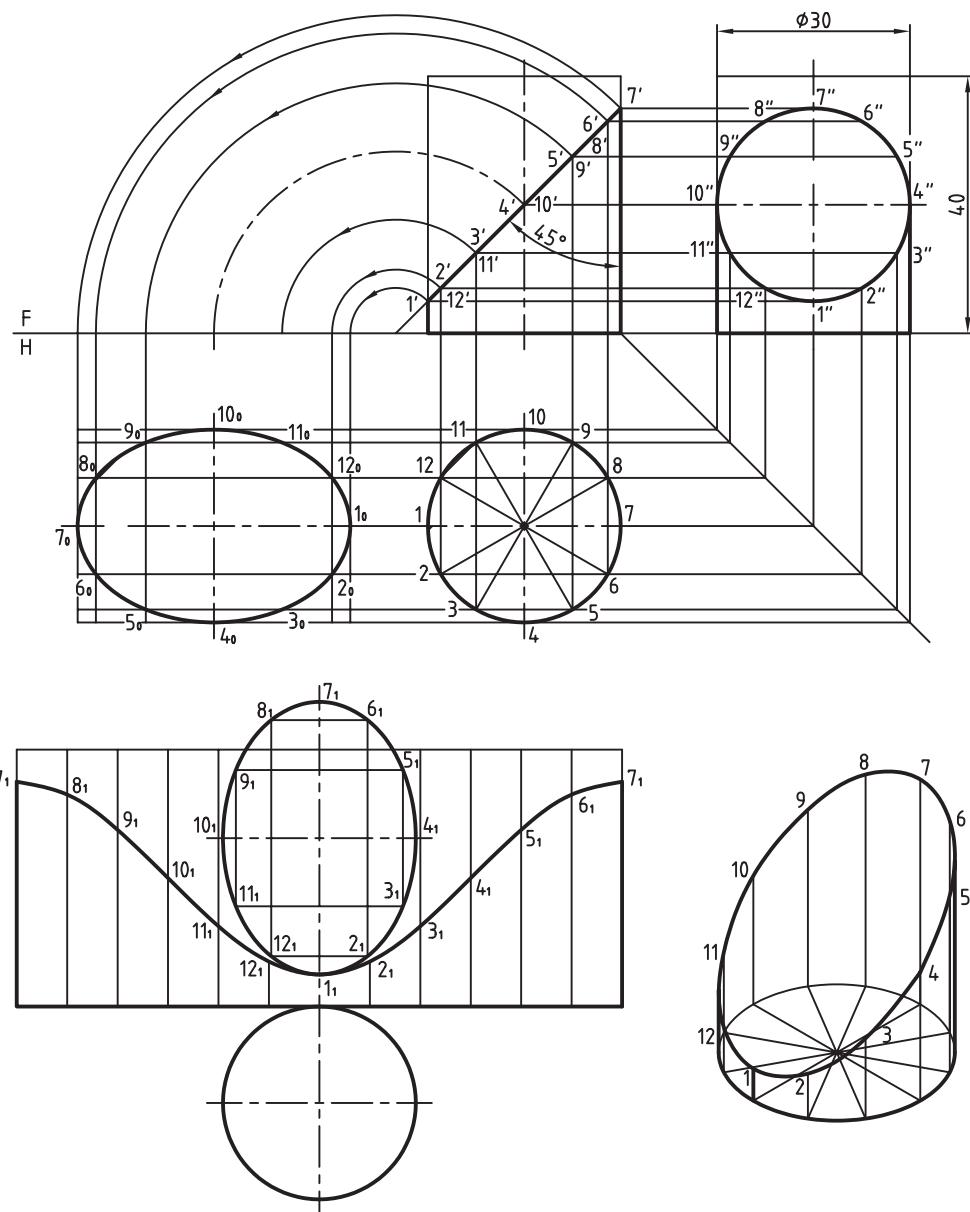

رسم	عنوان نقشه:	تغییرات:
کترل		جنس:
تصویب	نام قطعه:	تولرانس:
شماره نقشه		مقیاس:

۳. نقشه زیر را به همراه گسترش و تصویر مجسم در کاغذ A4 ترسیم کرده و دو نمای قائم و افقی را اندازه‌گذاری کنید.

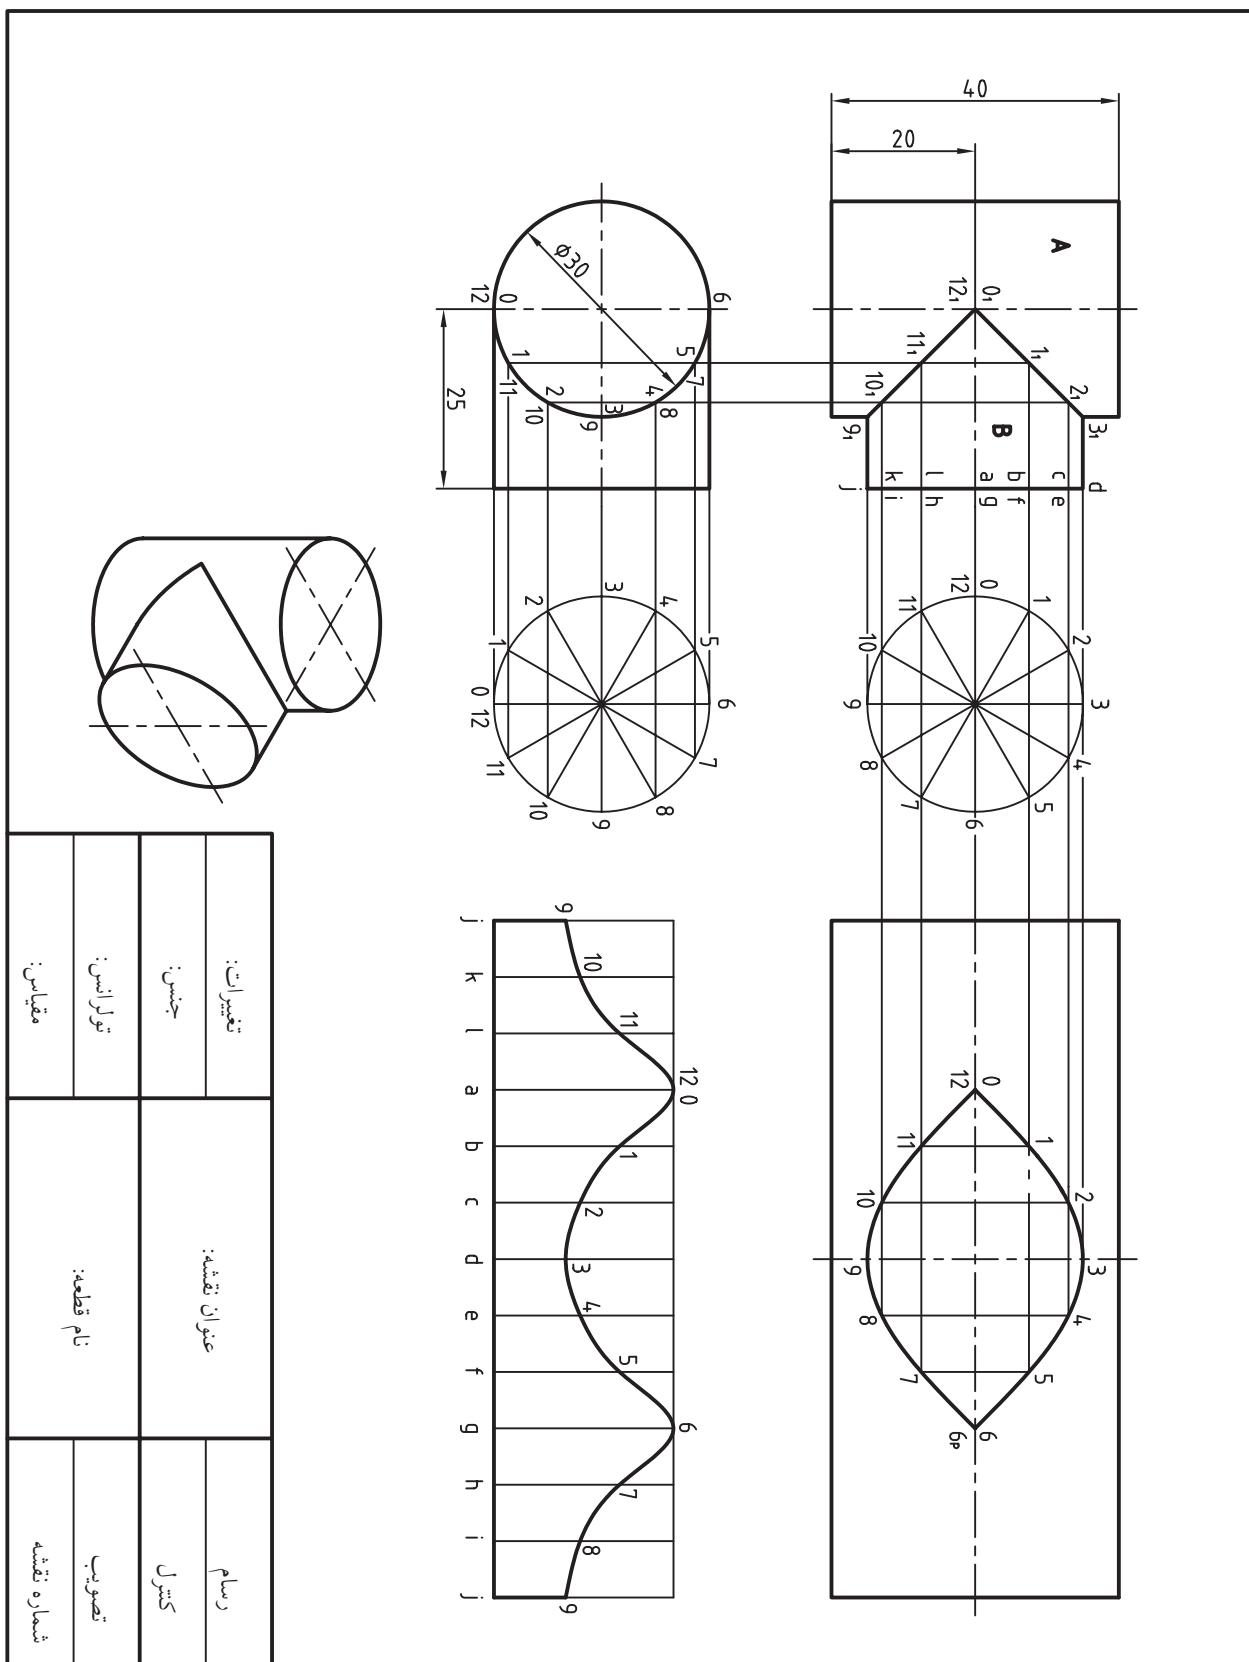

## واحد کار دوازدهم

### خطوط ساختاری و نحوه نمایش اشیاء

زمان			عنوان توانایی	شماره توانایی
جمع	عملی	نظری		
۴	۲	۲	ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری (Multi line ,Ray ,Constraction line)	۱
۴	۲	۲	کار با فرمان‌های Sketch ,Revision cloud ,Draw order ,Wipe out	۲



# توانایی ایجاد و ویرایش خطوط ساختاری

## (Multi line ,Ray ,Construction line) فرمان‌های

▶ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- انواع و کاربرد خطوط ساختاری را بیان کند.
- با اجرای فرمان Construction line خط‌های بی‌نهایت رسم کند.
- عملکرد و کاربرد گزینه‌های فرمان Construction line را توضیح دهد.
- با اجرای فرمان Ray خط‌های شعاعی رسم کند.
- عملکرد و کاربرد فرمان Multi line را توضیح دهد.
- با اجرای فرمان Multi line چندخطی موازی رسم کند.
- کاربرد گزینه‌های فرمان Multi line را بیان کند.
- سبک چندخطی‌ها را با فرمان Multi line Style مدیریت کند.
- چندخطی‌های موازی را با فرمان Multi line Edit ویرایش کند.

مدت زمان آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴



# پیش آزمون

۱. تفاوت خط و پاره خط را همراه با شکل دستی بیان کنید.


۲. مفهوم Construction چیست؟

۳. در اتوکد خط بینهایت چگونه رسم می شود؟

۴. مفهوم Ray چیست؟

۵. پرسپکتیو (تصاویر نقطه فراری) مطابق شکل رو به رو در

اتوکد چگونه رسم می شود؟

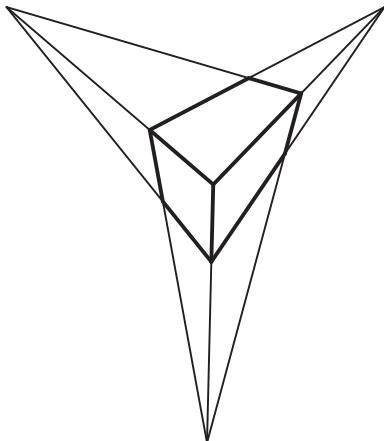

۶. در اتوکد چگونه می توان دو یا چند خط موازی را همزمان رسم کرد؟

۷. کاربرد چند خطی های موازی در نقشه کشی چیست؟


۸. Multi line با Poly line چه تفاوتی دارد؟



## فرمان Construction line

این فرمان برای رسم خطوط بی‌نهایت موسوم به خط‌های ساختاری کاربرد دارد. همان‌طور که از ریاضی به خاطر داریم، خط دارای طول بی‌نهایت است و پاره خط بخشی از خط است که دو سر آن معلوم است. واقعیت این است که آنچه در اتوکد با فرمان **line** رسم می‌شود پاره خط است، اما به دلیل کاربرد زیاد به آن خط اطلاق می‌شود. به همین دلیل فرمان خاصی برای رسم خط‌های بی‌نهایت به نام **Xline** یا **Construction line** تدارک دیده شده که به نوبه خود کاربردهای ویژه‌ای دارد. در رسم این نوع خط‌ها به سهولت با تعیین یک نقطه خط ایجاد می‌شود. به عبارتی خط وجود دارد و فقط محل آن مشخص می‌شود، ضمن این‌که انتهای هر خط نامعین و مطابق شکل زیر به لبه‌های صفحه نمایش متنه می‌شود.

در این فرایند با اجرای فرمان **Xline** چند نوع خط ساختاری می‌توان رسم کرد که با تنظیم گزینه‌های مربوطه قابل دستیابی است.

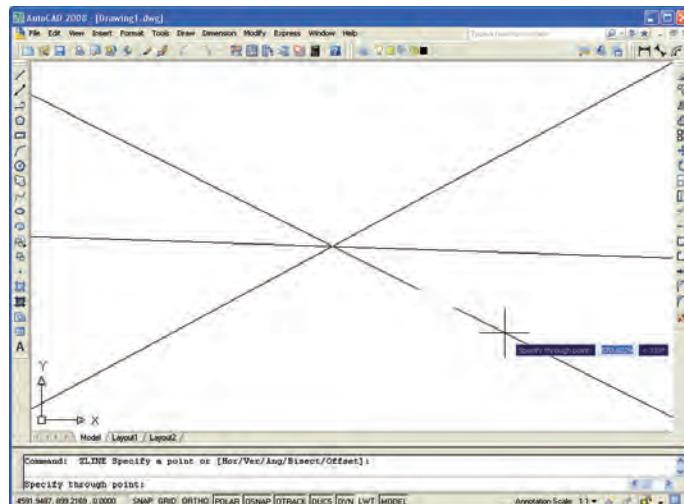

### شیوه‌های ورود فرمان




Draw Toolbar	
Draw Menu	Construction line
Command line	Xline یا xl

### (Xline) Construction line

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول قابل ورود است.

### مراحل اجرای فرمان (Xline(Construction line)

Command : xline یا xl	۱. فرمان xline را وارد می‌کنیم.
Specify a point or[Hor/ver/ Ang / Bisect / Offset]	۲. یک نقطه (محل استقرار خطوط) را تعیین می‌کنیم.
Specify through point:	۳. نقطه عبور (راستای خط) را تعیین می‌کنیم.
Specify through point	۴. نقطه عبور دیگری را تعیین می‌کنیم.
Specify through point	۵. برای پایان اجرای فرمان ایتر می‌کنیم.

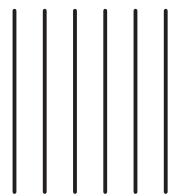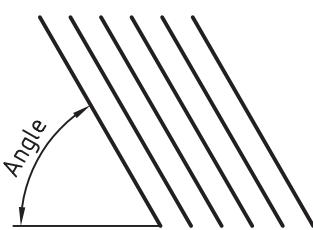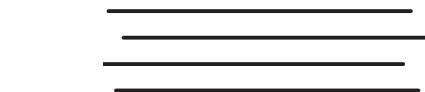


[گزینه Hor]: این گزینه برای ترسیم خطهای بی‌نهایت افقی مطابق شکل روبرو کاربرد دارد.


[گزینه Ver]: این گزینه برای ترسیم خطهای بی‌نهایت قائم کاربرد دارد.

[گزینه Ang]: این گزینه برای ترسیم خطهای بی‌نهایت با زاویه‌ی معین کاربرد دارد.

[گزینه Bisect]: این گزینه برای ترسیم خطهای بی‌نهایت متقاطع کاربرد دارد، به نحوی که هر خط نیمساز زاویه‌ای است که با سه مؤلفه‌ی رأس، راستای ضلع اول، و راستای ضلع دوم تعیین می‌شود.

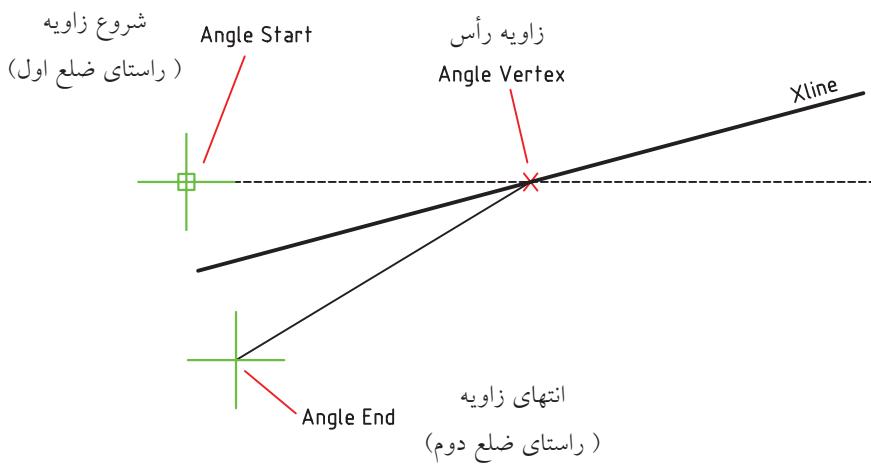

در گزینه Bisect با توجه به این‌که با یکبار اجرای فرمان Xline چندین خط می‌توان رسم نمود، برای خطهای بعدی رأس و راستای ضلع اول زاویه ثابت و فقط راستای ضلع دوم زاویه درخواست می‌شود تا خط Xline از نیمساز زاویه بعدی بگذرد.

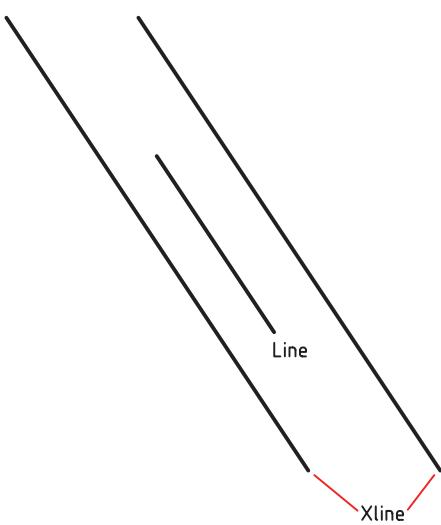


[گزینه offset]: این گزینه برای تکثیر موازی خطوط کاربرد دارد، به نحوی که خط انتخابی برای تکثیر می‌تواند از جنس line، pline و Xline باشد، یعنی صرف نظر از خط انتخابی، خط تکثیر شده از جنس Xline می‌شود.



عملکرد گزینه Offset در فرمان Xline و زیر گزینه‌های آن شبیه عملکرد فرمان ویرایشی Offset است، با این تفاوت که تنها بر روی خطوط قابل اجراست.

## فرمان RAY

این فرمان برای ترسیم خطهای شعاعی<sup>۱</sup> (مطابق شکل زیر) کاربرد دارد. خطهای شعاعی خطهایی هستند که نقطه‌ی شروع آن‌ها معین ولی انتهای آن‌ها نامعین است و به صورت ظاهری به لبه صفحه نمایش ختم می‌شود. جهت این خطها با نقطه گذر موسوم through point تعیین می‌شود. یکبار اجرای فرمان Ray امکان ایجاد چندین خط شعاعی را میسر می‌کند. یکی از کاربردهای خطهای شعاعی ترسیم تصاویر نمایش فرار، مطابق شکل، است.

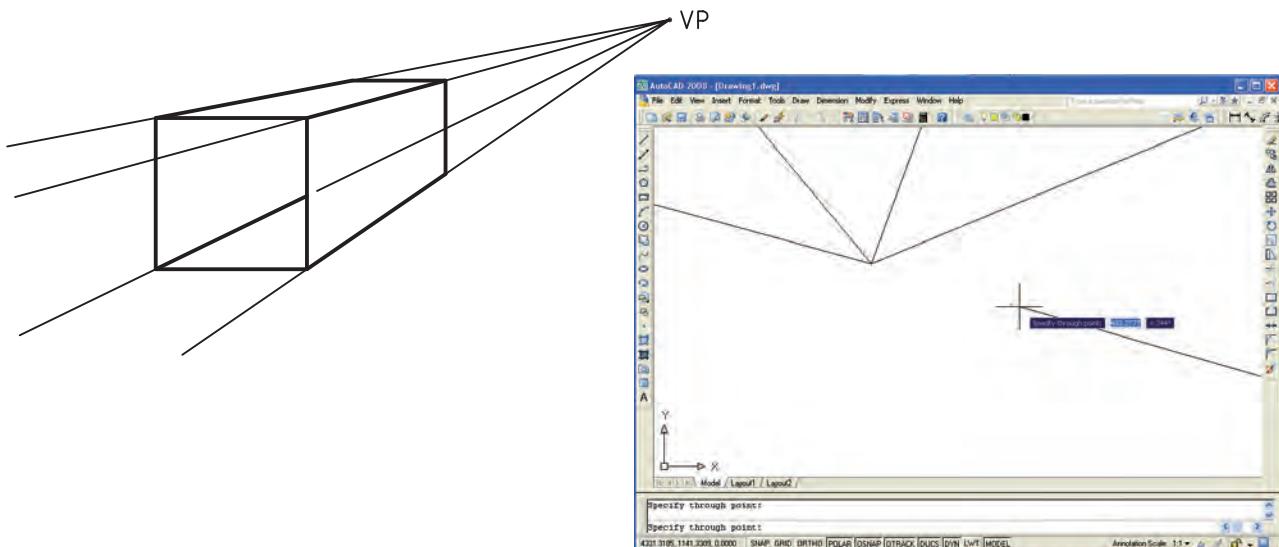

### اجرای فرمان RAY

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول قابل ورود است.


شیوه‌های ورود فرمان	
Draw Menu	Ray
Command line	Ray

### مراحل اجرای فرمان Ray

Command :Ray ↵	۱. فرمان Ray را وارد می‌کنیم.
Specify start point:	۲. نقطه شروع را تعیین می‌کنیم.
Specify through point:	۳. نقطه‌ای به عنوان محل گذر خط شعاعی تعیین می‌کنیم.
Specify through point:	۴. نقطه گذر خط شعاعی بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify through point:	۵. برای پایان کار ایتر می‌کنیم.

۱. به خطهای شعاعی، نیم خط نیز می‌گویند.


## دستور کار شماره ۱

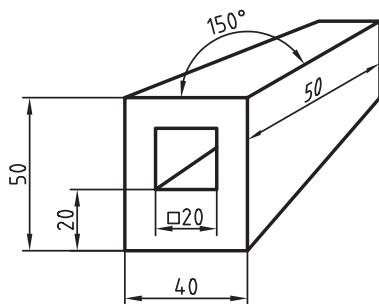

پرسپکتیو یک نقطه فرار روبرو را به کمک فرمان Ray ترسیم کنید.  
(زمان : ۲۰ دقیقه)

راهنمایی: برای به دست آوردن نقطه فرار (V.P) یال های طولی قطعه را ادامه دهید تا هم دیگر را قطع کنند.


### مراحل اجرا

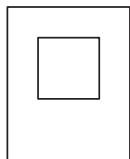


۱. نمای روبروی قطعه را مانند شکل روبرو ترسیم کنید.

توجه: لایه ای به نام V.P برای خطوط فرار با ضخامت ۰/۲۵ تهیه و تنظیم کنید.

۲. خطوط فرار را در لایه V.P به کمک فرمان Ray مطابق شکل روبرو ترسیم کنید.

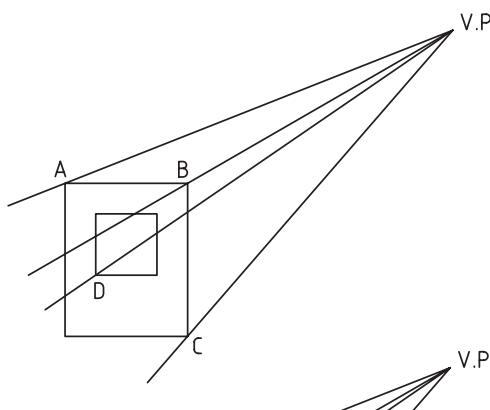


۳. لبه های انتهای قطعه که در دید مستقیم قرار می گیرند را مطابق شکل روبرو در فاصله ۵۰ نسبت به نقطه B ترسیم کنید.

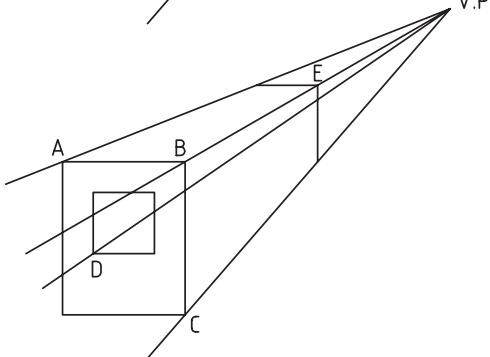


۴. خطوط اضافی را نسبت به لبه های قطعه مطابق شکل روبرو حذف کنید.

۵. فایل خود را ذخیره کنید.

۶. نتیجه کار را جهت تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم ارائه کنید.

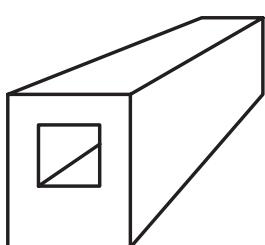

## فرمان Multi line

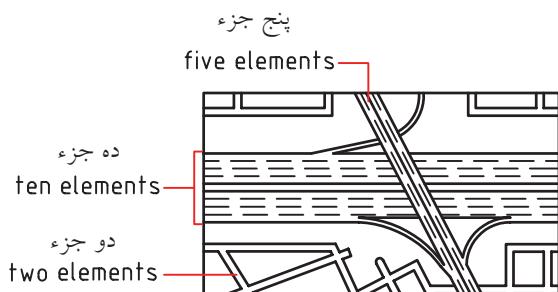

شیوه‌های ورود فرمان

Draw Menu	Multi line
Command line	Mline یا ml

اجرای فرمان Multi line


این فرمان برای ایجاد چند خطی موازی (شکل روبرو) کاربرد دارد. چند خطی موازی شیء یکپارچه‌ای است که می‌توانیم خواص هر یک از خطها را تنظیم کنیم. چند خطی‌های موازی در نقشه‌های ترافیک، ساختمان و تأسیسات کاربرد دارد.

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول روبرو قابل ورود است.

### مراحل اجرای فرمان Multi line

Command: Mline یا Ml	۱. با ورود فرمان Multi line بلاfaciale تنظیمات جاری ظاهر می‌شود.
Current setting: Justification= Top, Scale = 1.00, Style = standard	۲. نقطه شروع چند خطی را تعیین می‌کنیم.
Specify start point: or [Justification / Scale / Style]:	۳. نقطه بعدی چند خطی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point:	۴. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [undo]:	۵. برای پایان دادن به اجرا ایتر و یا حرف C را وارد می‌کنیم.
Specify next point or [Close / undo]	

[گزینه Justification]: این گزینه برای تنظیم نقطه کنترل یا تراز چند خطی کاربرد دارد. نقطه کنترل، نقطه‌ای است که هر یک از خط‌های چند خطی نسبت به آن تنظیم می‌شود و دارای سه حالت زیر است:

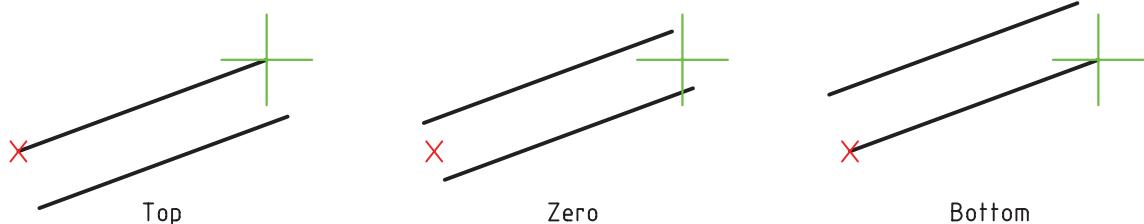

[گزینه scale]: این گزینه برای تنظیم ضریب فاصله میان خطها کاربرد دارد.



۱. عدد وارد شده در گزینه scale به عنوان ضریب مقیاس محسوب می‌شود و الزاماً این عدد فاصله میان خطها نیست، بلکه در فاصله اولیه ضرب می‌شود.

[گزینه style]: این گزینه برای انتخاب سبک چند خطی موازی کاربرد دارد. سبک چندخطی را در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.

## فرمان Multi line style

این فرمان برای مدیریت سبک چندخطی موازی کاربرد دارد. در هر سبک نوع و تعداد خطها، فاصله میان خطها و خواص عمومی آنها قابل تنظیم است. در هر سبک تا ۱۶ خط را می‌توان انتخاب و تنظیم کرد.


### اجرای فرمان Multi line style

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو قابل ورود است.

شیوه‌های ورود فرمان	
Format Menu	Multi line style
Command line	Ml style

### مراحل اجرای فرمان Multi line style

۱. فرمان ml style را وارد می‌کنیم.
۲. در پنجره Multi line style عملیات تنظیمی مورد نظر را انجام می‌دهیم.
۳. بر روی دکمه **OK** کلیک می‌کنیم.

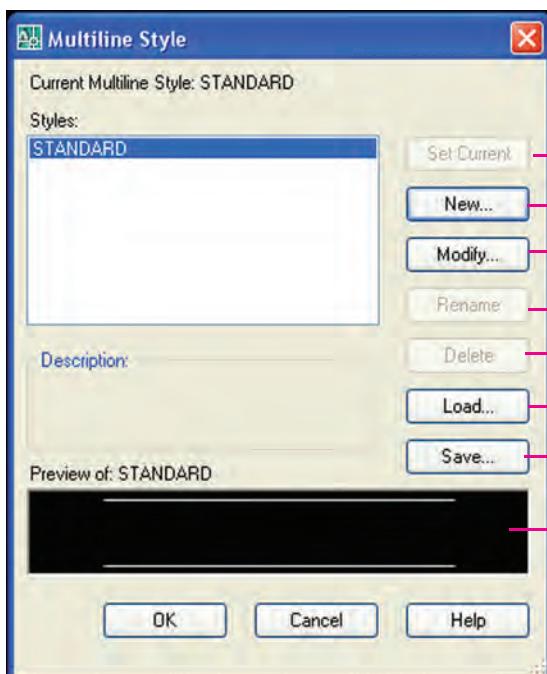

### تنظیمات پنجره Multi line style


- جاری کردن سبک
- ایجاد یک سبک جدید
- اصلاح یک سبک
- تغییر نام سبک
- حذف یک سبک
- بارگذاری سبک‌هایی که در فایل Mline ذخیره شده‌اند
- ذخیره‌سازی سبک
- پیش‌نمایش سبک‌ها

نکته

سبک‌هایی که در آن ترسیم وجود دارد قابل اصلاح نیستند پس بهتر است ابتدا تنظیمات لازم انجام شود و سپس مورد استفاده قرار گیرند.

## فرمان Multi line Edit

این فرمان برای ویرایش و اصلاح چند خطی‌های موجود، کاربرد دارد. برای مثال شکل زیر فرآیند ویرایش چند خطی‌ها به منظور اصلاح تقاطع این خطوط به کمک فرمان **Multi line Edit** را نشان می‌دهد.

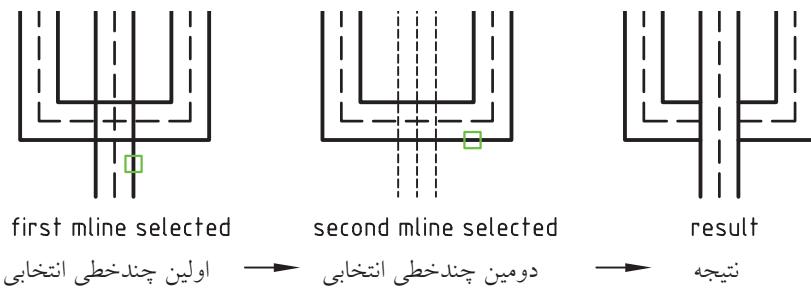

### شیوه‌های ورود فرمان

Modify Menu      Object > Multi line ...

Command line      Ml edit

دبل کلیک روی چندخطی موازی  
(Multi line) موجود

### اجرای فرمان Multi line Edit

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول قابل ورود است.

### مراحل اجرای فرمان Multi line Edit

Command: ml edit ↵

۱. فرمان ml edit را وارد می‌کنیم.



۲. در پنجره Multi line Edit tools (مطابق شکل رو به رو) حالت مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

Select first mline:

۳. چند خطی اول را انتخاب می‌کنیم.

Select second m line:

۴. چند خطی دوم را انتخاب می‌کنیم.

به دلیل گویا بودن شکل‌های مربوط به گزینه‌های پنجره Multi line Edit tools از توضیح اضافی صرف نظر کردہ‌ایم.




اگر فرمان‌های Trim و Extend بر روی چند خطی‌های موازی اجرا شود، در پیغام آخر سه گزینه‌ی Open، Closed و Merged اضافه می‌شود که نظیر آن‌ها در پنجره‌ی Multi lines Edit Tools نیز وجود دارد و عملکردی مانند هم دارند.

آیا می‌دانید




چند خطی‌های موازی تا زمانی که تجزیه نشوند توسط فرمان‌های Chamfer، Fillet، Explode، Offset، قابل ویرایش نیستند. هر چند، چند خطی‌های موازی به کمک فرمان Explode قابل تجزیه بوده و همانند سایر خطها یا فرمان‌های ویرایشی، اصلاح می‌شوند، اما باید توجه کنید که چند خطی‌ها اگر تجزیه شوند ویژگی‌های اختصاصی خود را از دست می‌دهند و به راحتی قابل برگشت نیستند. به همین منظور فرمان Ml edit تهیه شده است که در ادامه به نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

## دستور کار شماره ۲

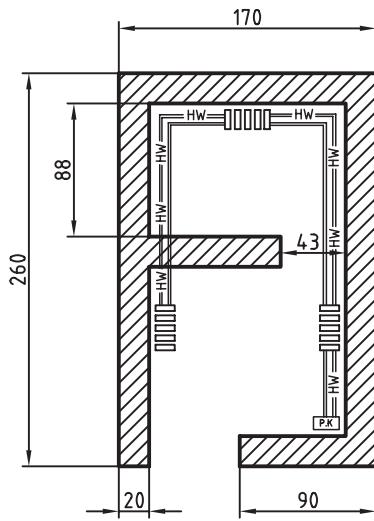


نقشه تأسیساتی سیستم گرمایش شوفاژ مطابق شکل رو به رو را ترسیم کنید..  
(زمان ۳۰ دقیقه)

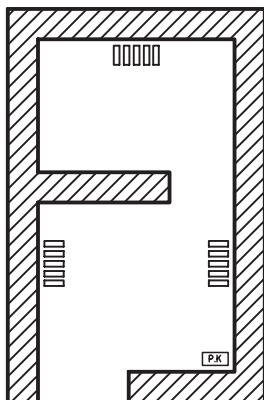


### مراحل اجرا

- فایل ترسیمی محتوی کادر و جدول و لایه های لازم را تهیه کنید.
- پلان ساختمان را به کمک فرمان M line (مطابق شکل رو به رو) رسم کنید. نمادهای شوفاژ قراردادی است.

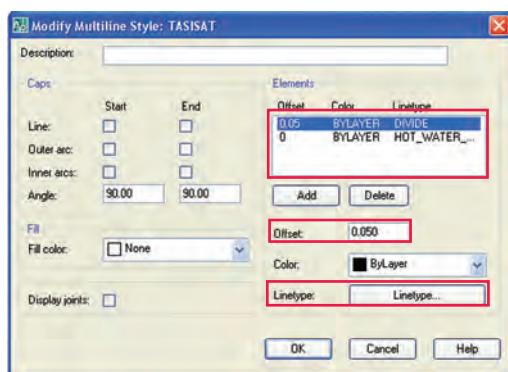

- به کمک فرمان Multi line style یک سبک جدید به نام Tasisat ایجاد کنید و تنظیمات آن را مطابق پنجره شکل رو به رو انجام دهید.

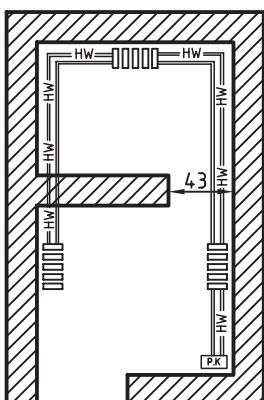


- به کمک فرمان Mline سیستم لوله کشی گرمایشی را در لایه ای به نام Tasisat رسم کنید.
- فایل خود را ذخیره کنید.
- نتیجه کار را برای ارزشیابی و تأیید به هنر آموز محترم ارائه کنید.

# ارزشیابی پایانی

## نظری

۱. مفهوم و کاربرد Construction line را بنویسید.
۲. کاربرد گزینه‌های Bisect, Ang, Ver, Hor Construction line در فرمان Bisect, Ang, Ver, Hor بنویسید.
۳. مفهوم پیغام Specify through point در فرمان Ray چیست؟
۴. مفهوم و کاربرد Multi line را بنویسید.
۵. فرمان Construction line در خط فرمان باید با عبارت ..... وارد شود.
۶. در فرمان Multi line گزینه ..... برای تنظیم فاصله میان خطها کاربرد دارد.
۷. انتهای خطهای Xline با اجرای Zoom در صفحه‌ی نمایش پیدا می‌شود.  
 درست  نادرست
۸. سبک‌های Multi line که استفاده شده‌اند قابل اصلاح نیستند، مگر اشیاء آن‌ها پاک شوند.  
 درست  نادرست
۹. چندین خط موازی مشابه شکل روبرو که با فرمان Multi line ایجاد شده‌اند، یک شیء محسوب می‌شوند.  
 درست  نادرست

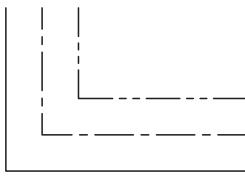

۱۰. برای تکثیر یک خط بی‌نهایت (Xline) از روی یک پاره‌خط (line) (مطابق شکل) کدام گزینه کاربرد دارد.

offset (د)  Line (Line)  Bisect (ج)  Ver (ب)  Hor (الف)

۱۱. برای ترسیم تصاویر نقطه فراری (پرسپکتیو) کدام فرمان مناسب‌تر است.

Spline (د)  Multi line (ج)  Ray (ب)  Xline (الف)

۱۲. در فرمان Multi line کدام گزینه برای تنظیم نقطه کنترل یا تراز چندخطی کاربرد دارد؟

Point (د)  Justification (ج)  Style (ب)  Scale (الف)

۱۳. برای تنظیم نقطه کنترل Multi line (مطابق شکل روبرو) کدام گزینه کاربرد دارد.


Bottom (د)  top (ج)  Center (ب)  Zero (الف)

۱۴. کدام گزینه در پنجه Multi line style برای بارگذاری سبک‌های ذخیره شده کاربرد دارد.


Save (د)  load (ج)  Rename (ب)  New (الف)

عملی (زمان ۱۵۰ دقیقه) ◀

۱. نقشه ساختمانی زیر را با مقیاس 1:100 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

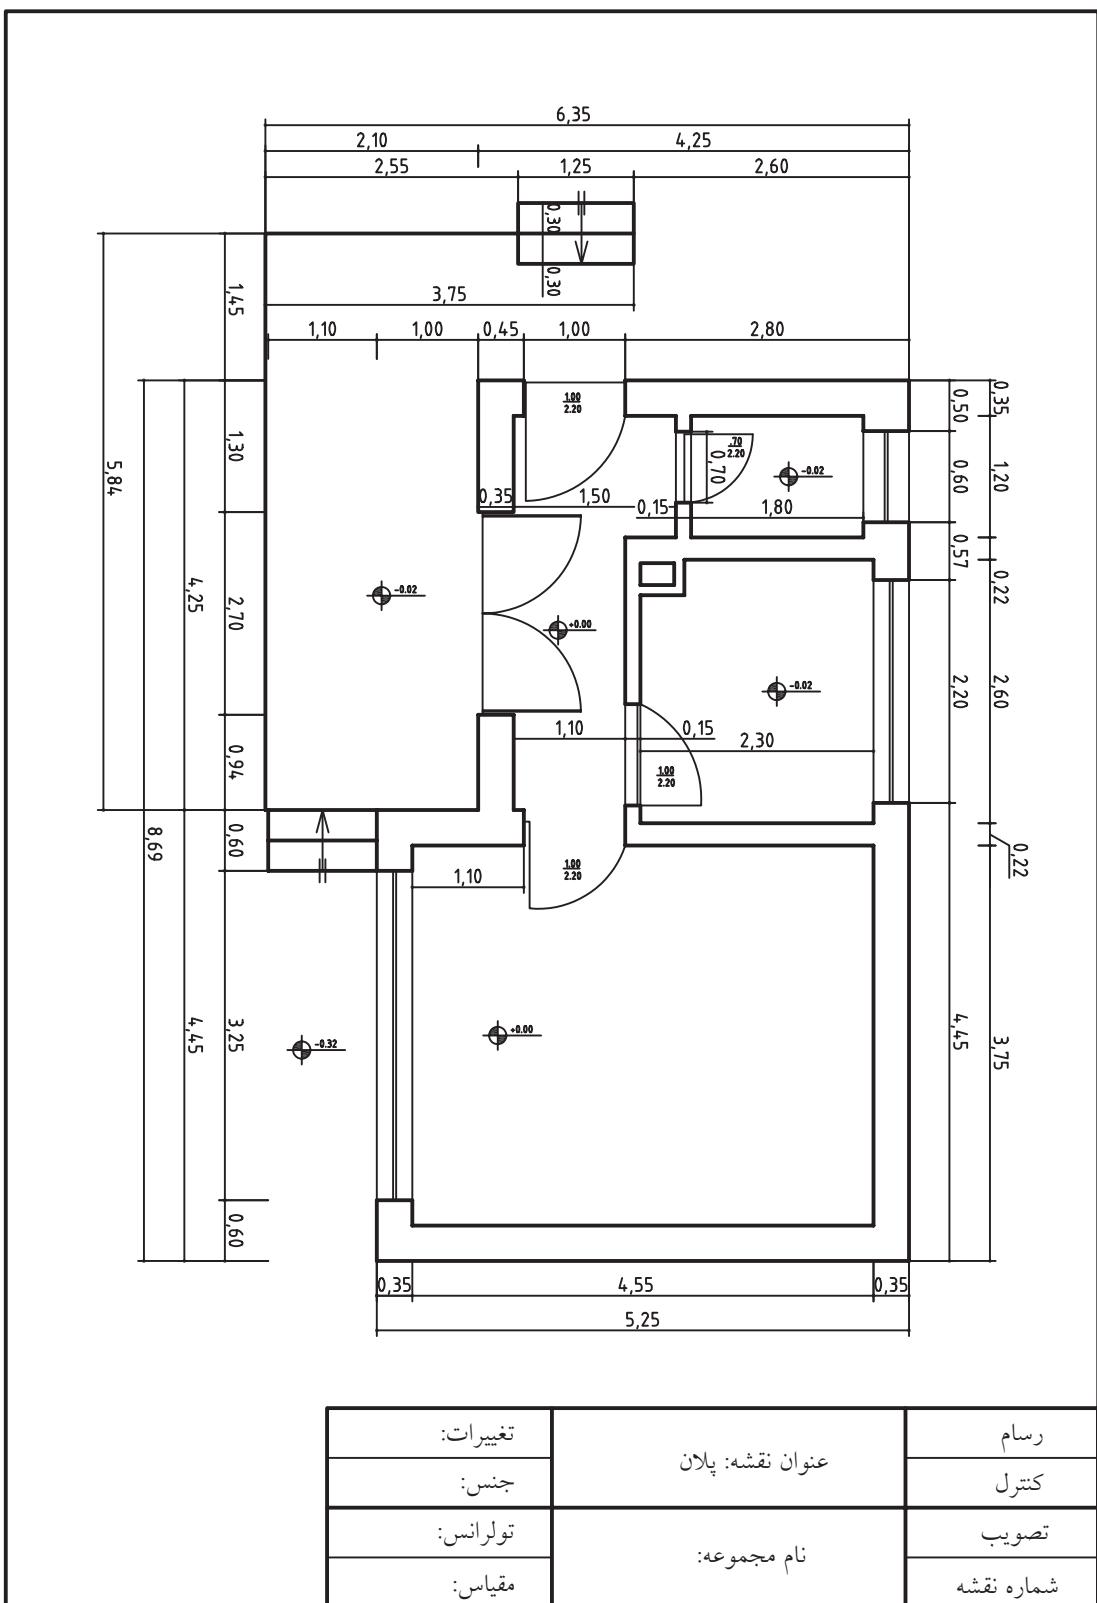


۲. نقشه ساختمنی زیر را با مقیاس 100:1 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

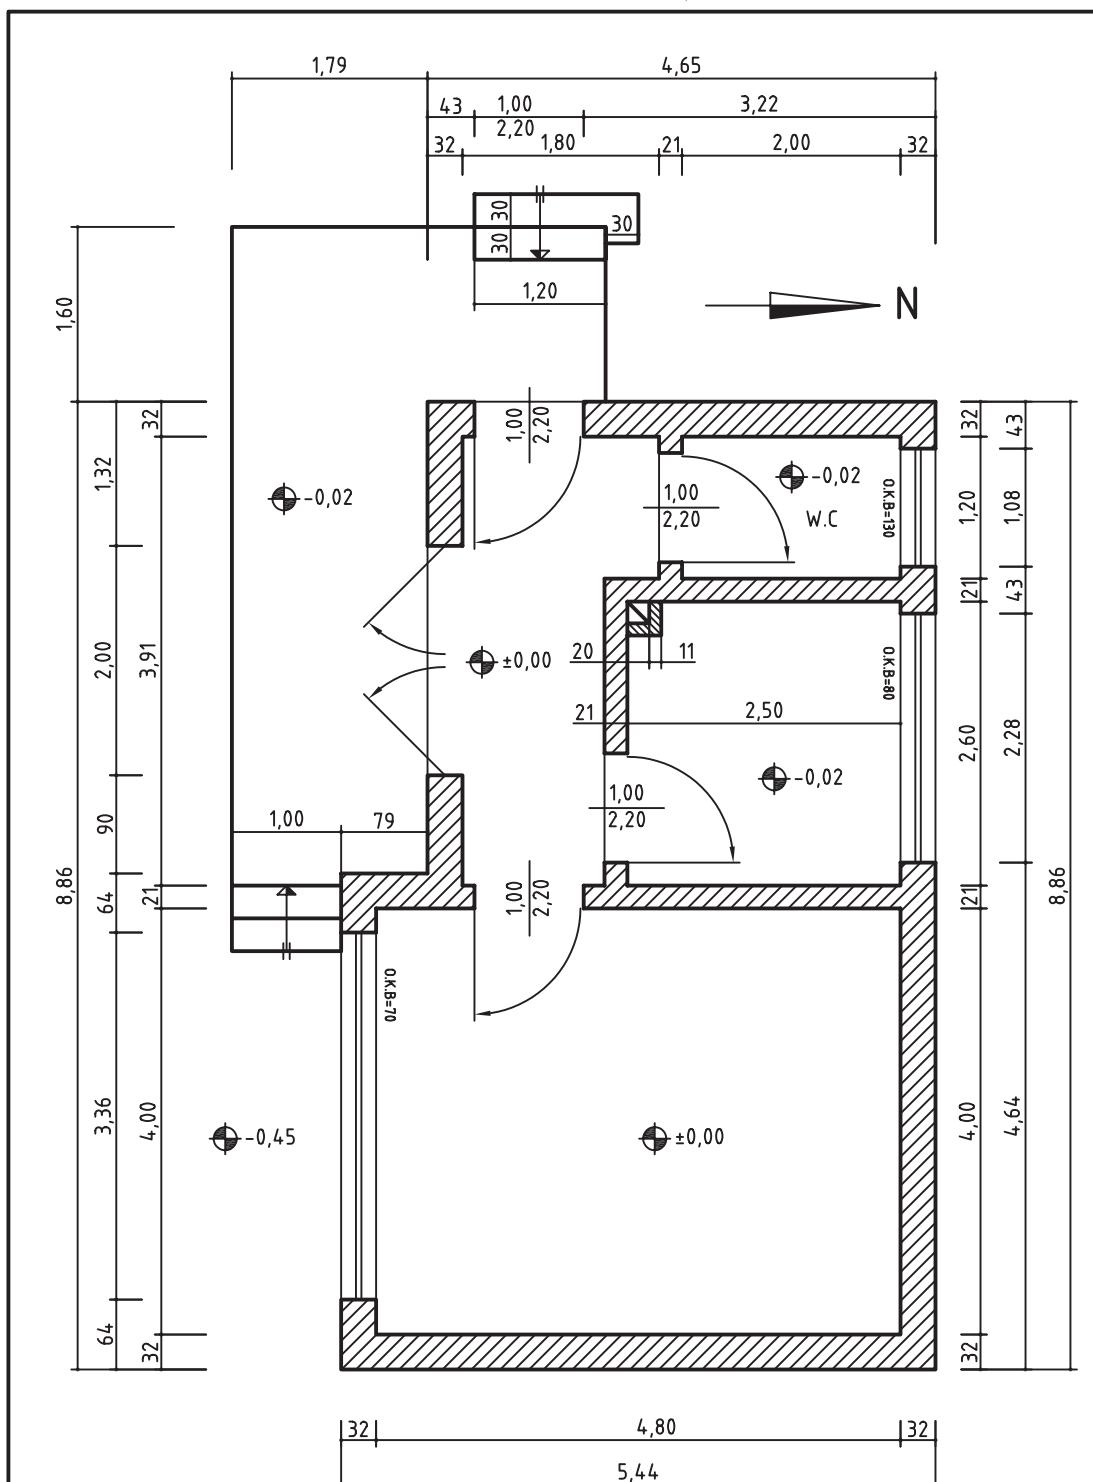


رسام	عنوان نقشه: پلان	تغييرات:
کنترل		جنس:
تصویب	نام مجموعه:	تولرانس:
شماره نقشه		مقیاس:

۳. نمای سر (پلان) نقشه زیر را در کاغذ A4 با مقیاس 1:100 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.  
راهنمایی: برای اندازه‌گذاری مطابق نقشه موجود از گزینه Fixed length extension line در تنظیمات سبک اندازه‌گذاری استفاده کنید.

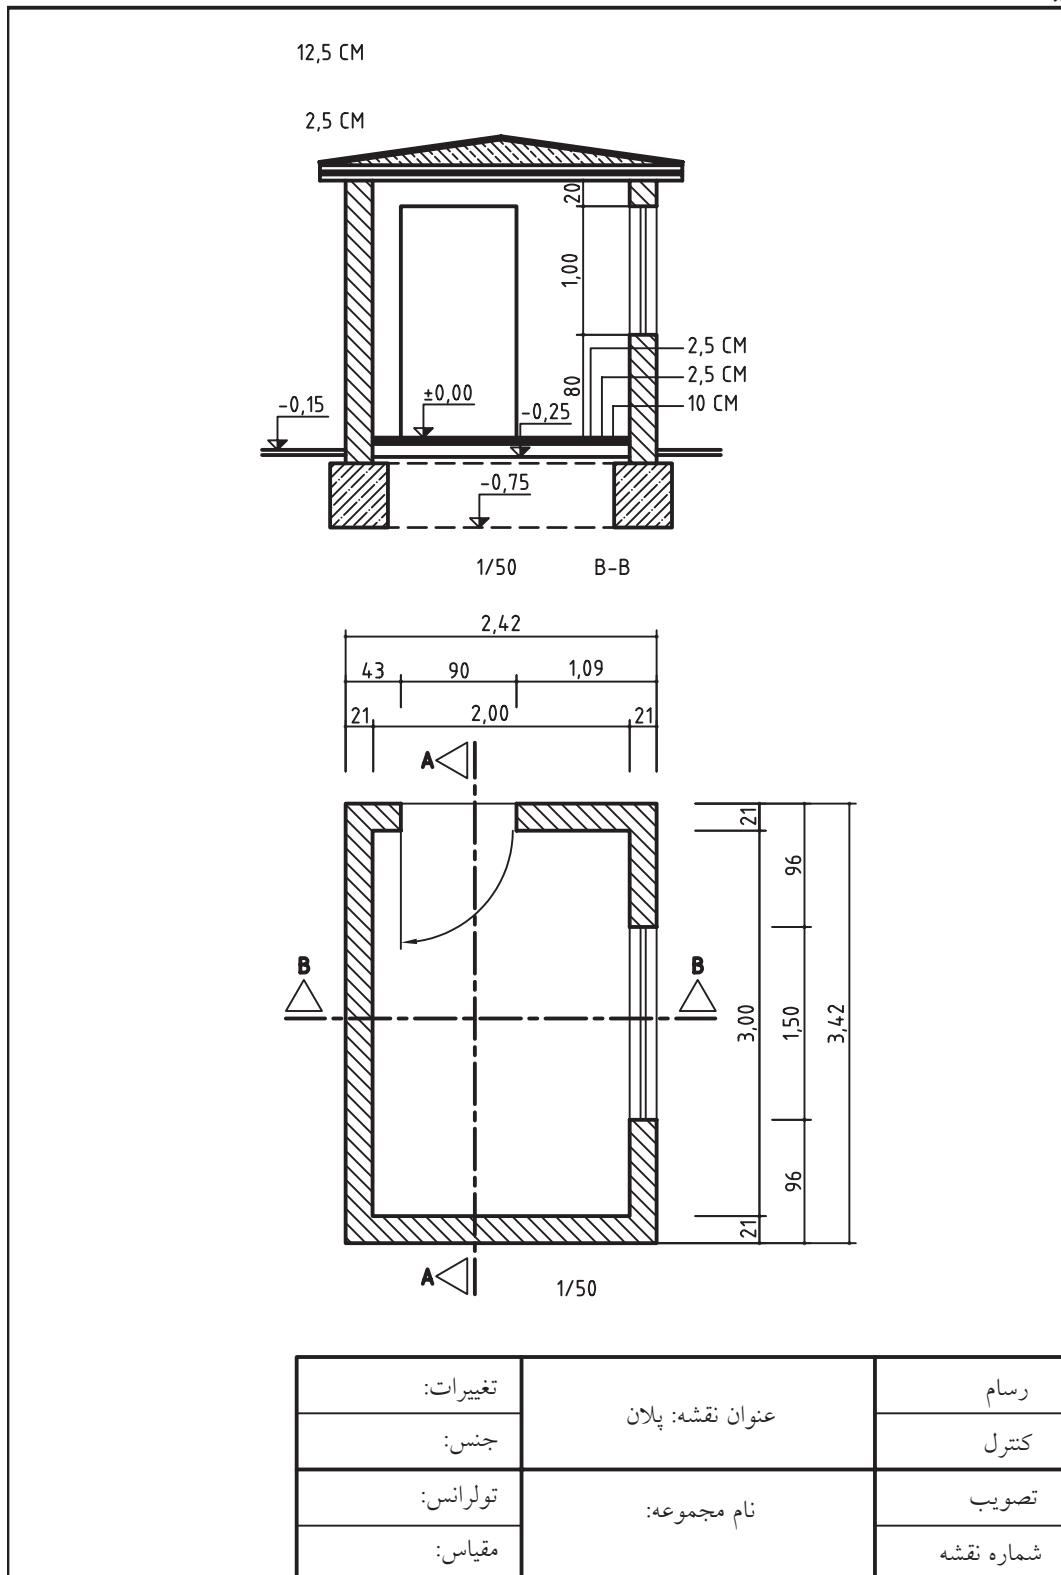

۴. پلان و سیستم لوله‌کشی شوفاژ زیر را با مقیاس ۱/۱۰۰۰ در کاغذ A4 ترسیم کنید.

راهنمایی: برای ترسیم خطوط لوله از فرمان Multiline استفاده کنید.

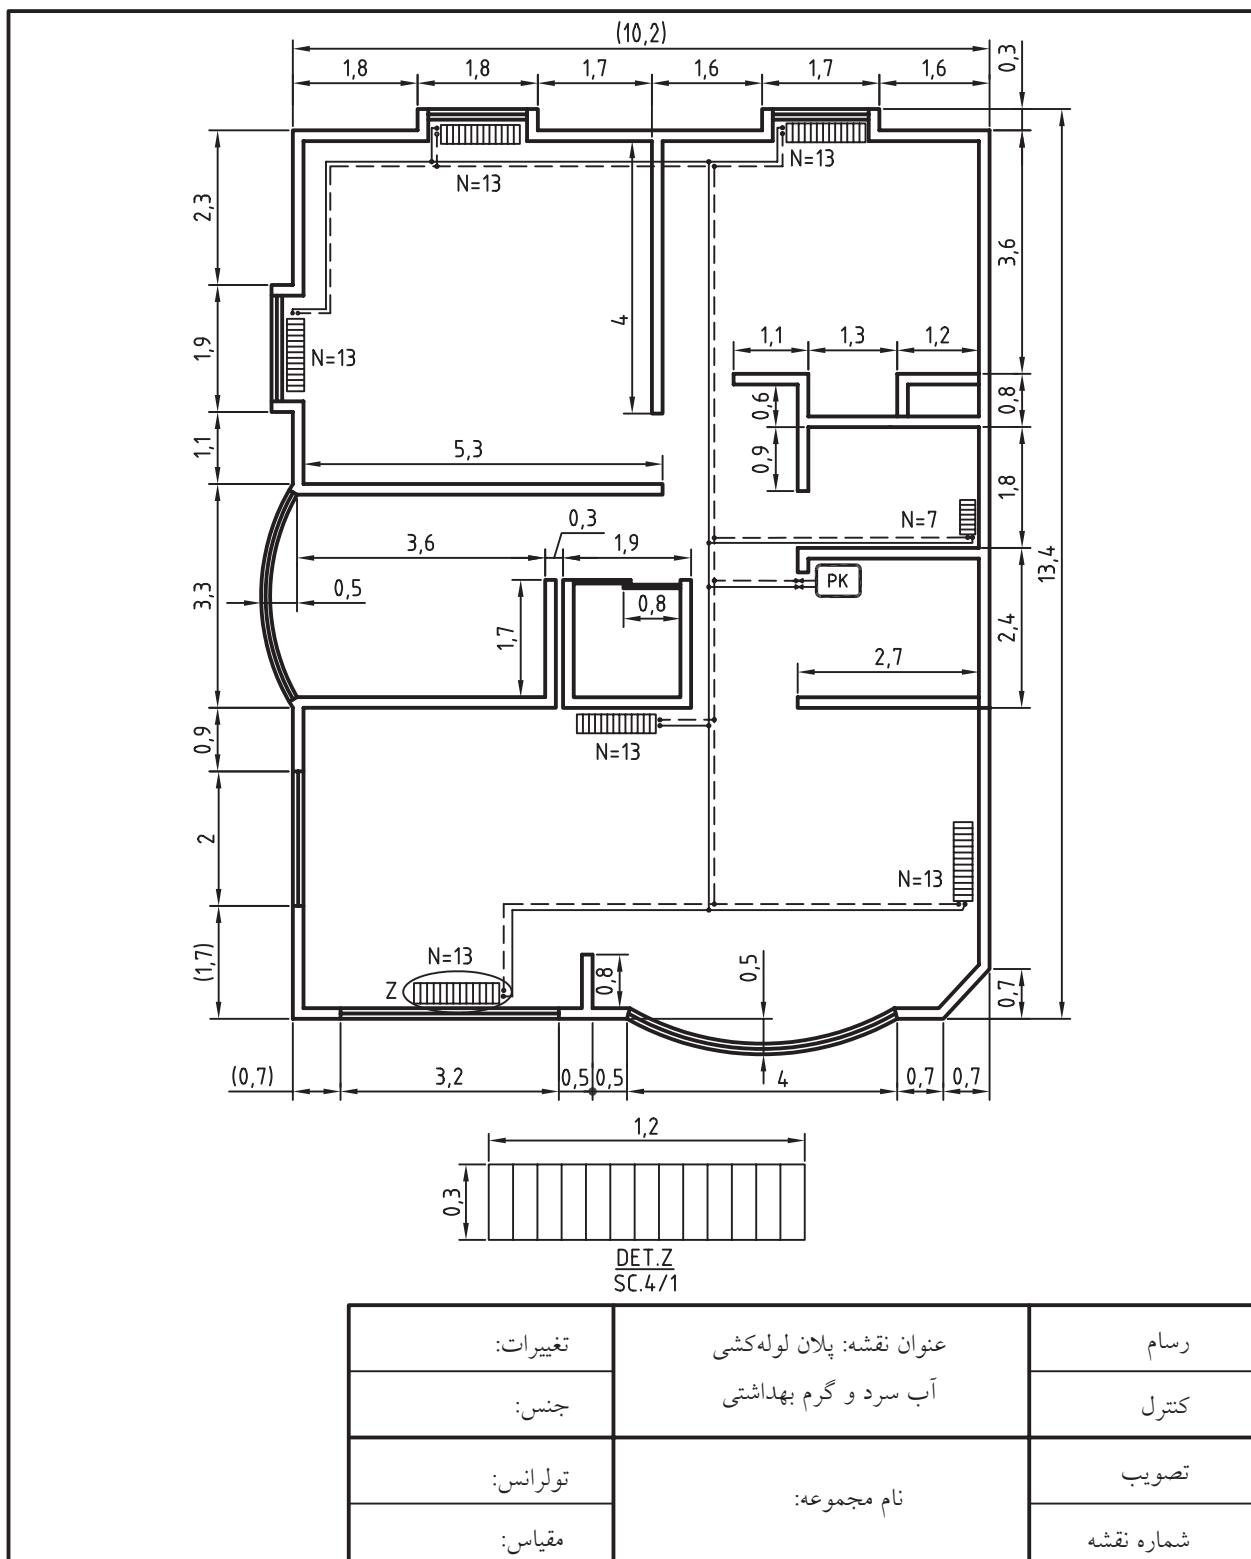

# توانایی کار با فرمان‌های

## Draw order ,Wipe out ,Revision Cloud ,Sketch


◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- با اجرای فرمان Sketch خط‌هایی را به صورت دست آزاد رسم کند.
- تنظیمات فرمان Sketch را انجام دهد.
- مفهوم و کاربرد فرمان Revision cloud را توضیح دهد.
- با اجرای فرمان Revision cloud شکل‌های ابری ایجاد کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Wipout را توضیح دهد.
- فرمان Wipout را در کار عملی اجرا کند.
- مفهوم و کاربرد فرمان Draw order را توضیح دهد.
- فرمان Draw order را در ترتیب نمایش اشیاء اجرا کند.

مدت زمان آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۳	۱



# پیش آزمون

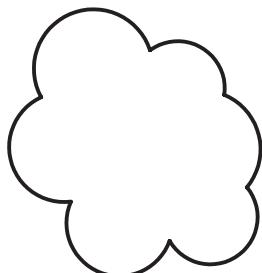


۱. مفهوم و کاربرد Sketch در نقشه‌کشی چیست؟

۲. در اتوکد چگونه می‌توان خط‌های دست آزاد رسم کرد؟

۳. مفهوم عبارت Revision cloud چیست؟

۴. آیا در نقشه‌کشی مشابه شکل رو به رو کاربرد دارد؟

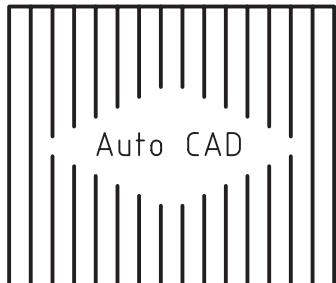

۵. چگونه در اتوکد شکل پرسش ۴ را رسم کنیم؟

۶. مفهوم اصطلاح Wipe out در علوم فنی چیست؟

۷. در شکل رو به رو بدون استفاده از پاک کردن خطوط چگونه می‌توان متن را بر خط‌های شکل اولویت داد.

۸. تقدم متن و اندازه در نقشه نسبت به سایر ترسیمات چگونه کنترل و تنظیم می‌شود؟



## SKETCH فرمان



این فرمان برای ترسیم خط دست آزاد (مطابق شکل نقشه ایران) کاربرد دارد. خط دست آزاد از پاره خط های پی در پی تشکیل شده است، که طول پاره خط ها ابتدا تعیین و سپس حرکت مکان نما مسیر ایجاد آنها را مشخص می کند. این فرمان تنها از راه خط فرمان قابل اجراست.

### مراحل اجرای فرمان Sketch

Command: sketch	۱. فرمان Sketch را وارد می کنیم.
Record increment <1.0000>:	۲. طول پاره خط ها را تعیین می کنیم.
Sketch pen exit Quit Record	۳. در محل مورد نظر کلیک و با حرکت موس
Erase connect : < pen up > :	خط دست آزاد را رسم می کنیم.
< pen up >	۴. برای قطع موقت ترسیم کلیک می کنیم.
< pen down >	۵. برای شروع مجدد ترسیم کلیک می کنیم.
	۶. برای پایان یافتن کار ایتر می کنیم.




پاره خط های تشکیل دهنده Sketch در حالت پیش فرض از یکدیگر مستقل اند و از جنس پاره خط های فرمان line هستند، اما به کمک متغیر سیستمی skpoly می توانیم به روش زیر ماهیت آن را از جنس Poly line تعیین کنیم؛

Command : skploy ↵

Enter New Value for skploy <0> 1 ↵

در این نوع تنظیم عدد 0 منجر به مستقل بودن پاره خط ها و عدد 1 منجر به یکپارچه بودن پاره خط ها می شود.

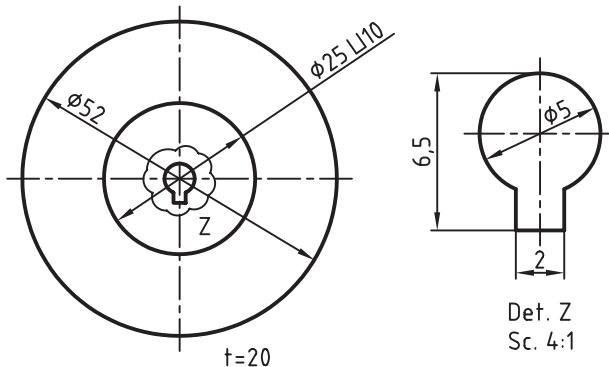

## فرمان REVISION CLOUD

این فرمان به منظور ایجاد یک شکل ابری و متشکل از کمان برای مشخص کردن قسمتی از نقشه کاربرد دارد. برای مثال در نمایش نمای جزئی (Detail) در نقشه مانند شکل زیر که اغلب ترسیمات نقشه دایره است کاربرد شکل ابری به جای دایره مناسب تر است.

### شیوه‌های ورود فرمان

Draw Toolbar	
Draw Menu	Revision cloud
Command line	revcloud


### اجرای فرمان Revision cloud

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان revision cloud

Command: revcloud ↵	۱. فرمان revcloud را وارد می‌کنیم.
Specify start point or [Arclength / Object/Style] < object >	۲. نقطه شروع را تعیین می‌کنیم.
Guide cross hairs along cloud patch	۳. مکان نمارادر مسیر مورد نظر هدایت می‌کنیم.
	۴. برای توقف ترسیم ایتر می‌کنیم.
Reverse Direction [Yes/No] <No>	۵. برای پایان دادن به کار ایتر می‌کنیم.

[گزینه Arc length]: با این گزینه طول کمینه‌ی وتر کمان (Minimum) و طول بیشینه وتر کمان (Maximum) تعیین می‌شود، ضمن این‌که طول بیشینه نمی‌تواند از سه برابر طول کمینه بیشتر شود.

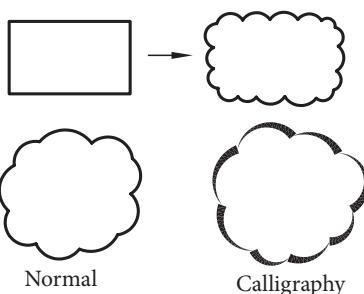


[گزینه object]: به کمک این گزینه می‌توان اشیاء موجود مانند مستطیل رو به رو را به شکل ابری تبدیل کرد.

[گزینه Style]: با این گزینه سبک کمان‌های شکل ابری با دو حالت Normal (عادی) و Calligraphy (خوش نویسی) قابل تنظیم است. (مطابق شکل)




در هنگام ترسیم شکل ابری اگر نقطه آخر به نقطه اول نزدیک شود به صورت خودکار شکل بسته می‌شود و اجرای فرمان پایان می‌پذیرد، اما در صورتی که قبل از این حالت ایتر کنیم پیغام

< Reverse direction [Yes/ No] < NO > ظاهر می‌شود و به مفهوم جهت

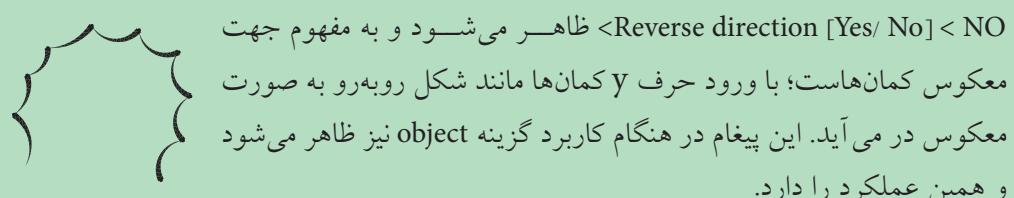

معکوس کمان‌هاست؛ با ورود حرف y کمان‌ها مانند شکل رو به رو به صورت معکوس در می‌آید. این پیغام در هنگام کاربرد گزینه object نیز ظاهر می‌شود و همین عملکرد را دارد.

## فرمان WIPEOUT

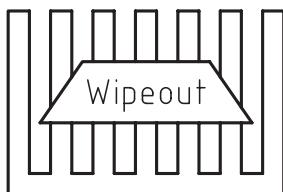

این فرمان برای پوشش اشیاء با یک سطح (شکل رو به رو) کاربرد دارد. سطحی که اشیاء را می‌پوشاند به صورت قاب چند ضلعی و رنگ زمینه است.

از ویژگی‌های Wipeout این است که بدون حذف اشیاء زیرین سطح آنها را می‌پوشاند و در هنگام چاپ نیز محدوده Wipeout بر اشیاء زیر آن برتری دارد.

### شیوه‌های ورود فرمان


Draw Menu	Wipe out
Command line	Wipe out

### اجرای فرمان Wipe out

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

### مراحل اجرای فرمان Wipe out

Command: wipe out	۱. فرمان Wipe out را وارد می‌کنیم.
Specify first point or [Frames / poly line] < poly line >	۲. نقطه اول را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [undo]:	۳. نقطه بعدی را تعیین می‌کنیم.
Specify next point or [close / undo ]	۴. نقطه بعدی را تعیین، یا برای پایان دادن Close را وارد می‌کنیم.

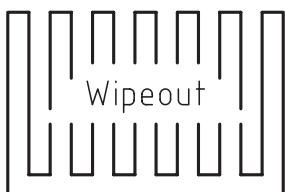

[گزینه Frames]: با وارد کردن این گزینه، حالت on باعث نمایش و حالت off باعث عدم نمایش قاب (چند ضلعی) Wipeout می‌شود.

Frames=off



نکته

با تنظیم گزینه Frames روی حالت off قاب تمامی Wipeout‌های موجود در فایل جاری پنهان می‌شوند.



[گزینه Poly line]: به کمک این گزینه می‌توان چند خطی‌های یکپارچه موجود را به Wipeout تبدیل کرد، برای این منظور چند خطی یکپارچه باید بسته (Closed) باشد.

۱. به این عمل ماسک زدن نیز می‌گویند.

## فرمان DRAWORDER

این فرمان برای کنترل نمایش اشیائی که روی هم قرار دارند (مطابق شکل روبرو) کاربرد دارد. به نحوی که اگر چند شیء روی هم قرار داشته باشند، ترتیب نمایش آنها را می‌توان مشخص کرد.

فرمان **Draworder** چند ابزار دارد که در منوی tools قابل دسترسی است (شکل روبرو) همچنین Draworder نوار ابزاری به شکل روبرو دارد.

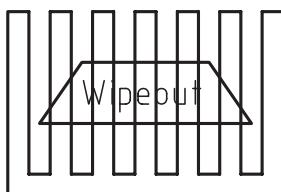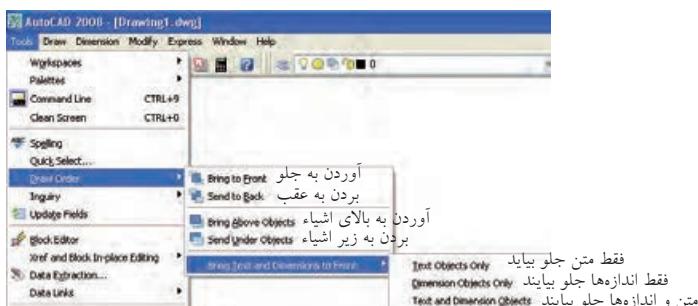

به عنوان مثال در شکل روبرو برای انتقال Wipeout به پشت خطوط از گزینه Sent to Back استفاده شده است.

### اجرای فرمان Draw order

این فرمان به شیوه‌های درج شده در جدول رو به رو وارد می‌شود.

شیوه‌های ورود فرمان	
DraworderToolbar	
Tools Menu	Draw order
Command line	Draworder یا dr
Shortcut Menu	Draw order

### مراحل اجرای فرمان Draw order

Command: draw order Dr ↲	۱. فرمان Draw order را وارد می‌کنیم.
Select Objects:	۲. اشیاء مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
Select Objects:	۳. برای پایان دادن به انتخاب اینتر می‌کنیم.
Enter object ordering option [Above / under / Front / Back] < Back >	۴. گزینه مورد نظر برای انتقال اشیاء انتخاب شده را وارد می‌کنیم.

با توجه به این که گزینه‌های فرمان **Draw order** در شناسایی فرمان معرفی شده‌اند از توضیح مجدد صرف نظر می‌کنیم.




اشیاء متن (Text) و اندازه‌ها (Dimensions) دارای فرمان ویژه با عنوان text to front برای ترتیب نمایش نسبت به سایر اشیاء است.

# ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. کاربرد فرمان Sketch را بنویسید.
۲. مفهوم پیغام Revision cloud در اجرای فرمان Guide cross hairs along cloud path چیست؟
۳. عملکرد هر یک از گزینه‌های Revision cloud Style, Object, Arclength در فرمان را بنویسید.

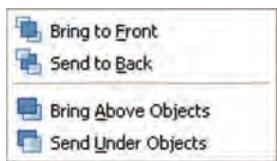

۴. کاربرد فرمان Wipeout را بنویسید.
۵. با توجه به شکل رو به رو مفهوم هر یک از گزینه‌های فرمان Draw order را در رو به روی آنها بنویسید.

۶. اگر رو به روی پیغام [yes / no] Reverse direction گزینه ..... وارد شود

شكل ابری (مطابق شکل رو به رو) در می‌آید.

۷. فرمان Draworder یک فرمان ترسیمی است که با آن اشیاء جدیدی ایجاد می‌شود.

درست  نادرست

۸. در اجرای فرمان Sketch با کلیک کردن و قطع موقت ترسیم کدام گزینه در خط فرمان ظاهر می‌شود.

pen back  pen over  pen up  pen down  الف) درست

۹. در فرمان Revision cloud با گزینه Arc length کدام طول از کمان‌های شکل ابری تعیین می‌شود.

د) الف و ب  Medium  Minimum  Maximum  الف) درست

۱۰. در فرمان Wipeout کدام گزینه برای پنهان کردن قاب کاربرد دارد؟

Hidden  Close  Frame  Poly line  الف) درست


۱۱. در منوی Draw order کدام اشیاء ابزار مخصوص دارند.

د) الف و ب  Hatch  Dimension  Text  الف) درست



۱۲. کدام یک از نشانه‌های فرمان Draw order برای انتقال تصویر به زیر اشیاء کاربرد دارد.

D  C  B  A  الف) درست

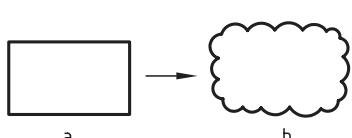

۱۳. برای تبدیل شکل a به شکل b کدام فرمان کاربرد دارد؟

Revesion cloud  Sketch  الف) درست

Draw order  Wipeout  ج) درست

۱۴. فعل شدن کدام گزینه در فرمان Revision cloud به شکل رو به رو منجر می‌شود؟


Normal  Calligraphy  الف) درست

Weight  Width  ج) درست




عملی (زمان ۱۵۰ دقیقه)


۱. نقشه زیر را با مقیاس ۱:۲ در کاغذ A4 ترسیم و اندازه‌گذاری کنید. همچنین مشخصات داده شده را مانند شکل موجود در زیر نقشه درج کنید.

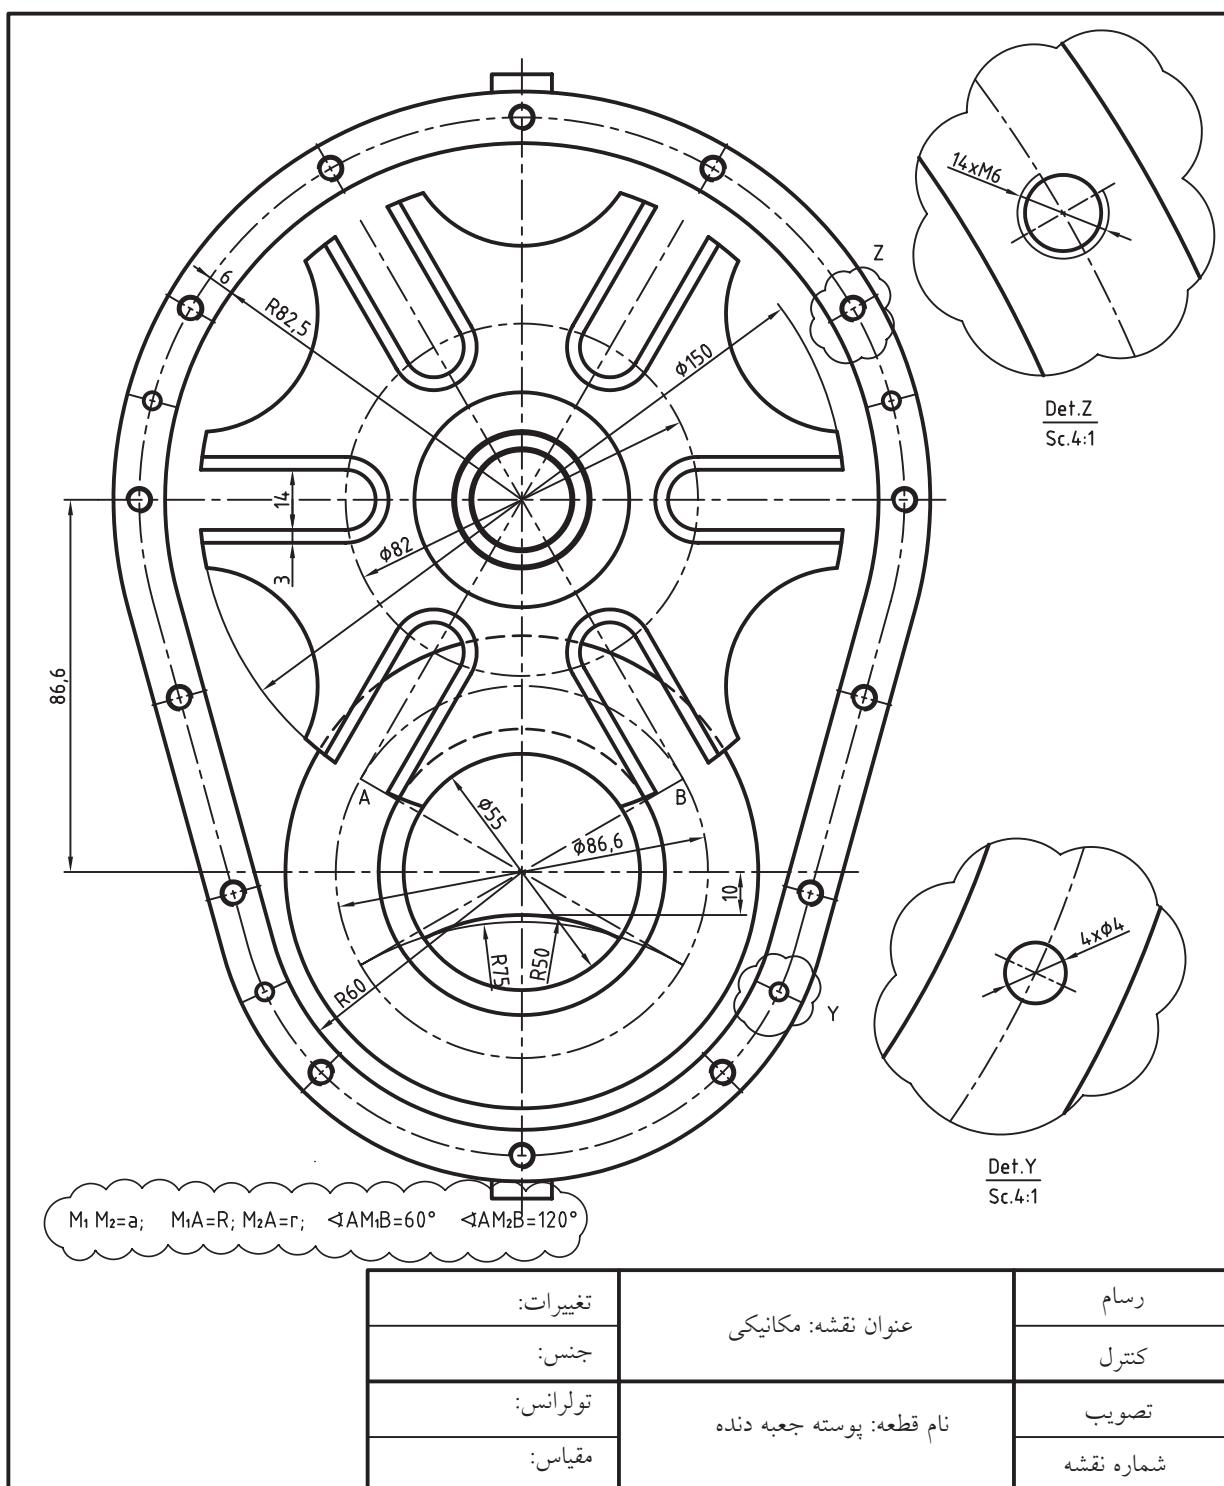

۲. نقشه مکانیکی جوشکاری زیر را با مقیاس ۱:۵ در کاغذ A۴ ترسیم و اندازه‌گذاری کنید. همچنین مشخصات قطعات را به جدول فهرست قطعات منتقل کنید.

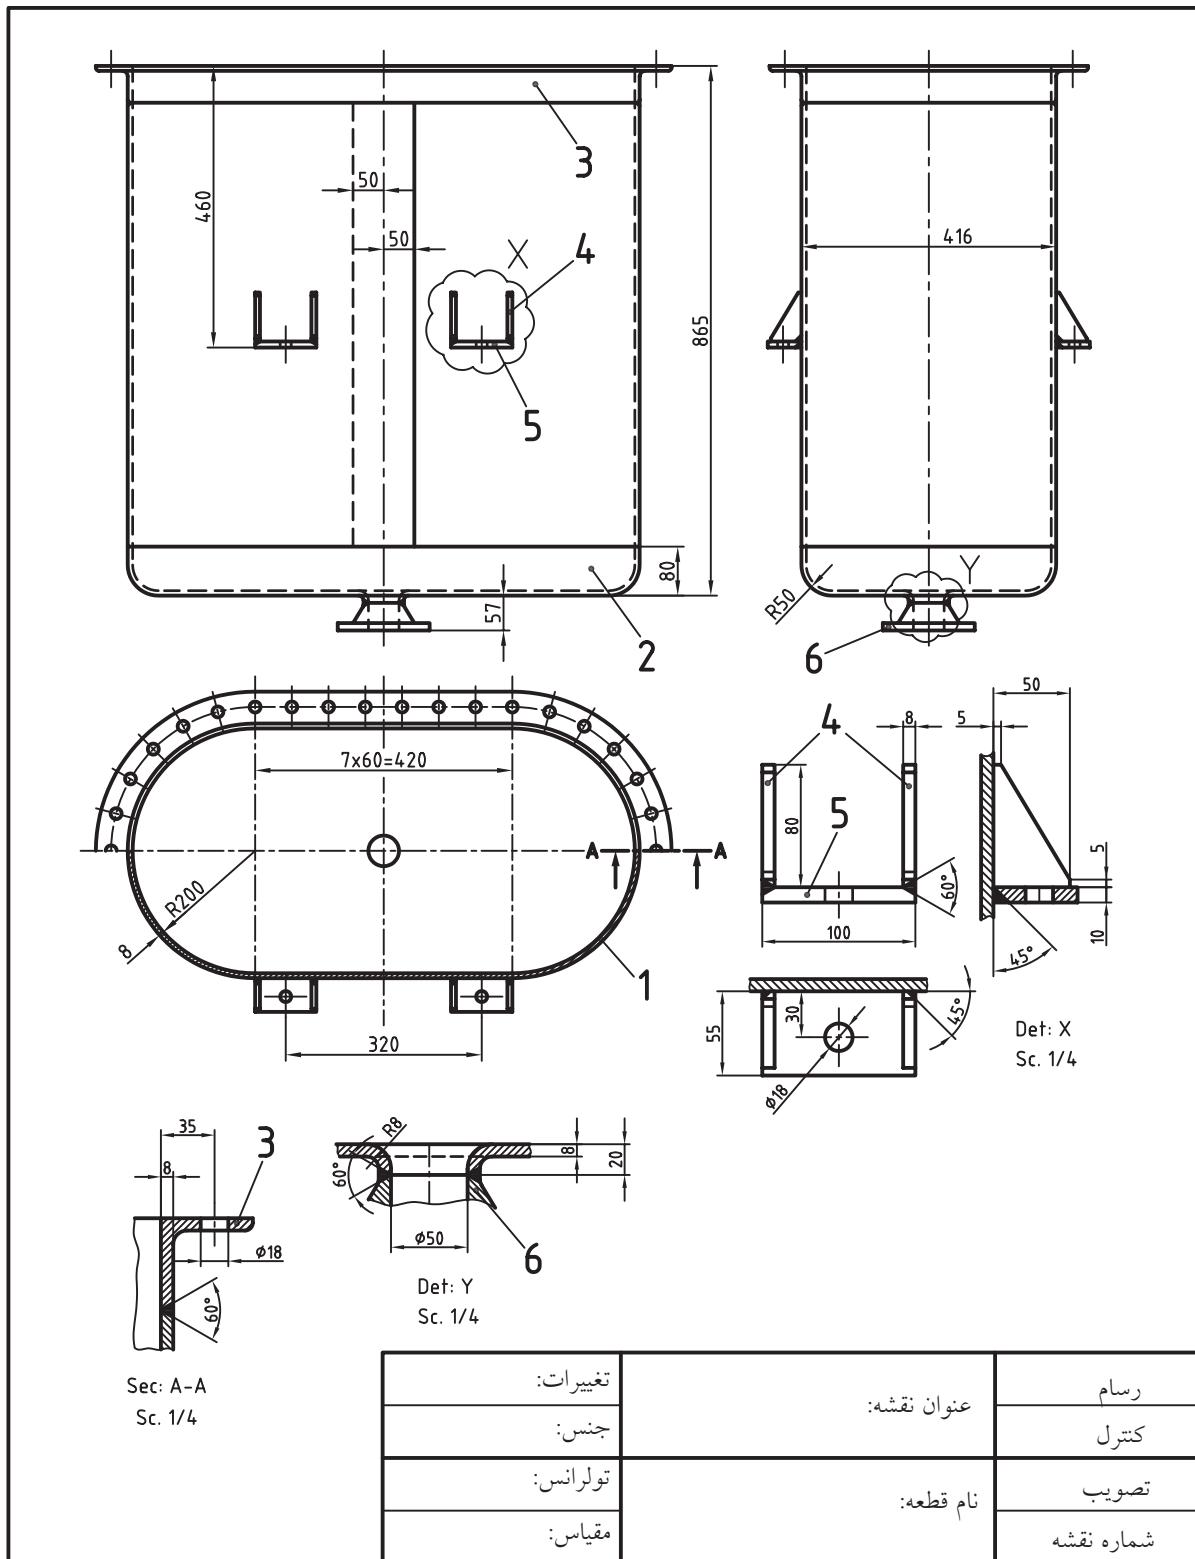

۳. نقشه جوشکاری زیر را با مقیاس ۱:۵ ترسیم و اندازه‌گذاری کنید.

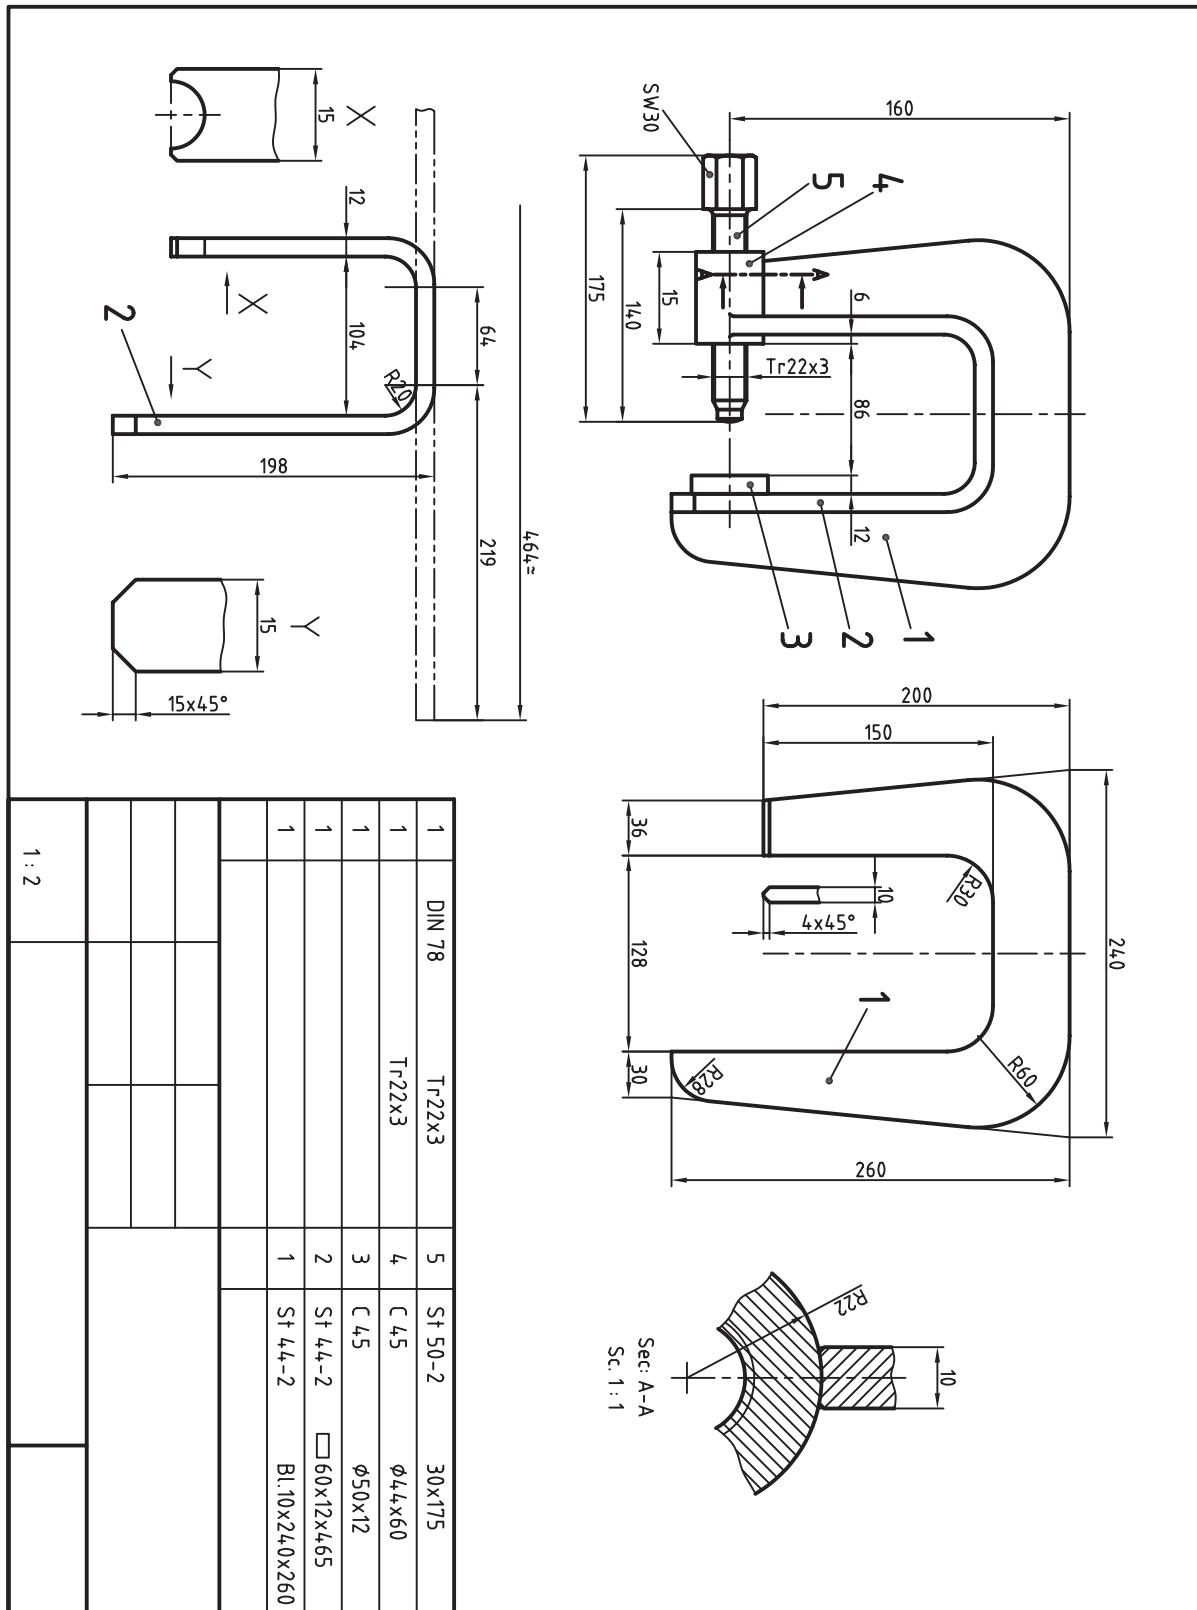

## مراجع و مأخذ:

1. Yarwood, A. Introduction to AutoCAD 2009, 2008, Elsevier
2. Implementation Guide to AutoCAD 2010, 2009 Autodesk
3. Getting Started to AutoCAD 2006, Autodesk

