



۱ ابزارهای صید ساحلی و انواع تله‌ها و قفس‌های ماهیگیری

الف) ابزارهای صید ساحلی

در این گروه سه نمونه از ابزارهای رایج در آبهای شمال و جنوب کشور معرفی می‌گردد.
مشتا: این ابزار صید صرفاً در مناطق و سواحل پست و دارای شیب ملایم که از بستر نرم گلی، ماسه‌ای و یا گل ماسه برخوردار هستند قابل نصب بوده و عملکرد آن تابع جزو مردم آب و مستلزم وجود جریان‌های ملایم آبی است. بیشترین مورد استفاده آن در استان هرمزگان در محدوده ساحل بندرعباس و غرب آن تا سواحل شرقی بندر لنگه و سواحل شمالی جزیره قشم است.

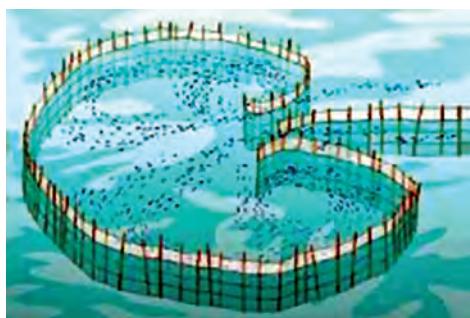


شکل ۱- ساختار ابزار صید ساحلی مشتا

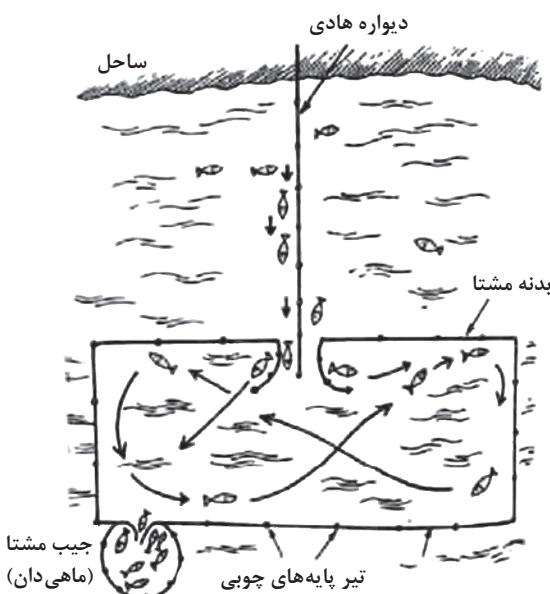

شکل ۲- ساختار کلی مشتا و مکانیسم عملکرد آن در صید آبزیان

ماهی‌گیری با تورهای کششی ساحلی کیسه‌دار

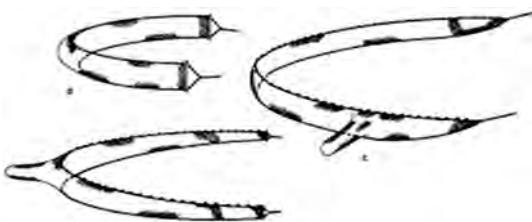

شکل ۳- چند نمونه از تورهای کششی ساحلی

■ دام پره: این دام برخلاف مشتا ثابت نبوده و قابلیت به کارگیری در هر محدوده‌ای از آبهای ساحلی که دارای بستر مناسب و بدون عارضه باشد را دارد. دام پره قابلیت استفاده برای صید انواع گونه‌های آبزی در آبهای نسبتاً کم عمق ساحلی را دارد. ساختار آن متشکل از یک دیواره طویل توری است که گاهی امتداد آن به چندصد متر می‌رسد.



شکل ۴- عملیات پره‌کشی و صید ماهی‌های کرانه‌ای

■ جل ساردين: در منطقه هرمزگان اصولاً به انواع تورهای کیسه‌ای کششی «جل» گفته می‌شود. جل ساردين که یک نمونه بارز از تورهای کیسه‌ای کششی ساحلی است، دارای یک کیسه نیمه‌مخروطی است که از یک دهانه نسبتاً گشاد و وسیع در قسمت جلو برخوردار است و دو بال (دستک) که از تورهای چشم‌های ریز و معمولاً هم اندازه با چشم‌های تور مورد استفاده در ساخت کیسه است در طرفین آن دوخته شده است. جل ساردين بیشتر برای صید ماهی‌های سطح‌زی ریز مثل ساردين و آنشوی (موتو یا موتوتا) مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بسته به مهارت و تجربه صیادان گاهی از این دام برای صید سایر گونه‌های سطح‌زی درشت مثل تون ماهیان کوچک (زرده) و گیش ماهیان ریز که به صورت گله‌ای تجمع و حرکت می‌نمایند استفاده می‌شود.


ب) ماهیگیری با قفس‌ها و تله‌های صید



شکل ۵—مотор لنج ماهیگیری با گرگور

■ قفس‌های سیمی (گرگور)


قفس‌های صید از نظر ساختمان، اندازه و شکل در نقاط مختلف جهان متفاوت بوده و بسته به مصالح در دسترس و هدف صید در اشکال متنوعی ساخته و به کار برده می‌شوند. قدیمی ترین و معمول قفس صید که صیادان ایرانی مورد استفاده قرار می‌دهند گرگور نام دارد. این نوع از قفس، در آبهای جنوب کشور و بیشتر در خلیج فارس و در سال‌های اخیر در بعضی از مناطق دریایی عمان به کار برده می‌شوند. جنس این قفس‌ها سیمی است و به صورت نیم‌کره یا گنبدی شکل ساخته می‌شوند.

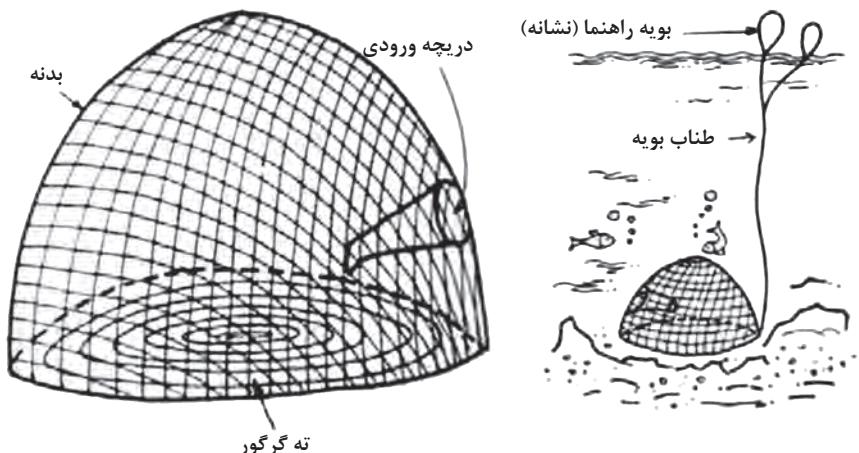

شکل ۶—نحوه استقرار و نشانه‌گذاری گرگور در دریا

■ قفس‌های پلاستیکی (قفس لابستر) Plastic pots

نوعی دیگر از قفس‌های صید که استفاده از آنها در حدود سه دهه اخیر در آب‌های منطقه سیستان و بلوچستان مرسوم شده است، قفس‌های پلاستیکی ویژه صید شاه‌میگو (لابستر) است. نمونه قفس‌های مورد استفاده برای صید لابستر در آب‌های جنوب کشور از سه قسمت تشکیل شده است که در شکل ۷ مشاهده می‌شوند.

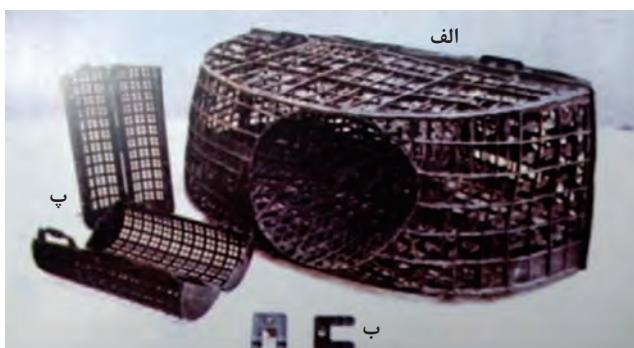


شکل ۷- قفس پلاستیکی ویژه صید شاه‌میگو همراه با ضمایم آن
الف) بدنه قفس ب) قفل یا بست پ) طعمه دان

یک از مزایای صید با قفس‌ها، زنده بودن بیشتر ماهیان و یا سخت پوستان به دام افتاده آنها است. به همین دلیل کیفیت صید با قفس بسیار بالا بوده و در صورت امکان انتقال ماهی‌های زنده به ساحل، ماهیگیران می‌توانند آنها را به قیمت بالاتری نسبت به انواع غیرزنده به بازار عرضه نمایند.

■ تله‌های حلقوی Hooped nets

تله‌ها شبیه به نوعی قفس هستند که به صورت مخروطی یا استوانه می‌باشند. قاب یا اسکلت اصلی آنها را تعدادی حلقه فلزی تشکیل می‌دهد. حلقه‌ها در فواصل مشخص به دنبال هم قرار گرفته و اطراف آن را با قافته توری می‌پوشانند. تله‌ها بیشتر برای صید ماهی و سخت پوستان رودخانه‌ای و یا در جاهایی که آب دارای جریان نسبتاً تند است مناسب هستند.

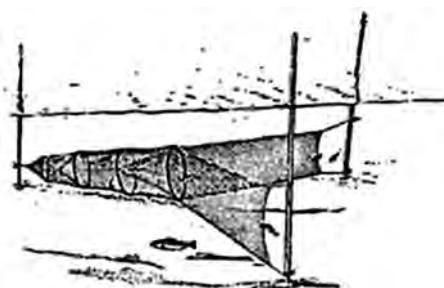

شکل ۸- تله تونلی ثابت با بال‌های جانبی

۱-۲-۱- ماهیگیری با انواع رشته قلاب‌ها: قلاب به عنوان یکی از روش‌های قدیمی ماهیگیری در دنیا شناخته شده است. در این روش برخلاف روش‌های مرسوم صید با تور که قادر است تعداد قابل توجهی از انواع ماهی را در یک نوبت صید نماید؛ با هر قلاب در صورت موفق بودن عملیات، تنها می‌توان یک ماهی را در هر نوبت قلاب‌اندازی صید نمود. صید با قلاب متکی بر استفاده از طعمه مناسب برای جلب ماهی به طرف آن می‌باشد (شکل ۹).

شکل ۹- نحوه اسارت ماهی با قلاب معمولی


۱-۲-۱- روش‌های مختلف صید با قلاب: از مهم‌ترین روش‌های صید با قلاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-۲-۲- قلاب‌های دستی (Hand line): قلاب‌های دستی ساده‌ترین روش استفاده از قلاب برای ماهیگیری و جزء روش‌های ماهیگیری غیرفعال یا انتظاری محسوب می‌شوند. در این روش هدف، بیشتر صید ماهی‌های کف‌زی و یا نزدیک به کف مثل سوربیده، شانک ماهیان، هامور، سس ماهیان، کپور و آزاد ماهیان است. برای جلب ماهی به سمت قلاب باید از طعمه مناسب استفاده نمود. در صورتی که هدف صید گونه مشخصی از ماهی باشد، می‌بایست از رژیم غذایی آن اطلاع کافی داشت تا طعمه مناسب برای جلب و صید آن تهیه شود.

۱-۲-۳- قلاب و دسته (Pole & Line): این روش شباهت زیادی به قلاب‌های دستی دارد، با این تفاوت که ابتدای قلاب به جای آنکه مستقیماً در دست صیاد باشد به انتهای یک چوب دستی متصل است. نمونه‌های متنوعی از این روش در نقاط مختلف دنیا استفاده می‌شود. بعضی برای صید تفریحی و ورزشی و انواعی از آن برای صید انبوه و در مقیاس تجاری به کار گرفته می‌شوند. اختلاف آنها بیشتر در جنس دسته، ضخامت نخ، شکل قلاب و تجهیزات اضافی به کار برده شده در آنها است.

۱-۲-۴- رشته قلاب‌های طویل (Long lines)

روش ماهیگیری با رشته قلاب‌های طویل جزء روش‌های ماهیگیری غیرفعال (انتظاری) محسوب می‌شود. این روش به عنوان یکی از روش‌های بسیار باصره در مصرف سوخت و مناسب برای محیط‌زیست (Eco-friendly) شناخته شده است. در مقایسه با روش‌هایی مثل

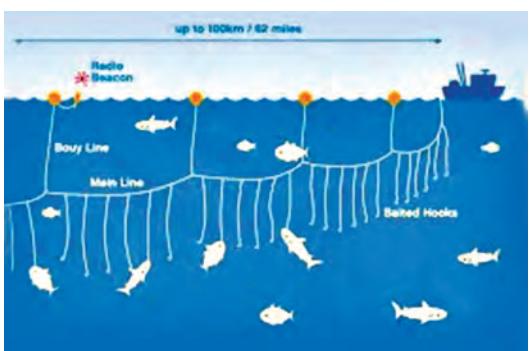


شکل ۱۰- رشته قلاب طویل شناور

ترال، این روش قابلیت انتخاب گونه و حتی اندازه مناسب برای صید را دارد. بیشترین هدف صید در این روش ماهی‌های سطح‌زی درشت مثل انواع گونه‌های تون، نیزه ماهیان، کوسه‌های سطح‌زی می‌باشد (شکل ۱۰).

انواع رشته قلاب‌های طویل

بسته به ساختار و روش عملیات، رشته قلاب‌های طویل (لانگ لاین) در دو گروه عمدۀ قابل تقسیم هستند؛ رشته قلاب‌های طویل سطحی Drift longline و رشته قلاب‌های عمقی ثابت Bottom set Longline. در هر یک از این دو روش، بسته به عمق محل قرار گرفتن طناب، تقسیم‌بندی‌های فرعی دیگری در مورد دو گروه اصلی نام برده شده در بالا می‌توان اعمال نمود؛ مثل رشته قلاب‌های عمود و نزدیک به کف Bottom vertical longline و رشته قلاب‌های عمودی Vertical long line که طناب اصلی به صورت عمودی قرار می‌گیرد.

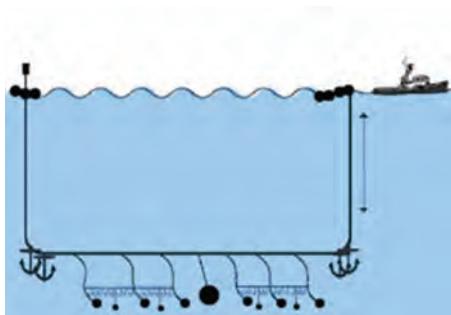

ب



الف

شكل ۱۱- دو نمونه رشته قلاب طویل
الف) لانگ لاین شناور ب) لانگ لاین عمقی ثابت

۱-۲-۵- رشته قلاب‌های کششی (Troll lines)

هدف صید در این روش ماهی‌های سطح‌زی شکارچی مثل کوتور، انواع تون ماهیان، شیرماهی، گالیت و نیزه‌ماهی است. در این روش برای جلب ماهی به سمت قلاب هیچ نوع طعمه طبیعی استفاده نمی‌شود. بلکه میله یا ساقه قلاب مجهز به یک صفحه برآف فلزی از جنس استینلس استیل، ساختارهای پلاستیکی به شکل ماهی یا نرم تنان (اسکوبید) همراه با قلاب و یا قلاب‌های پوشیده از تعدادی رشته الیاف‌های رنگی است که محکم به دور آن پیچیده شده و قلاب را مستور می‌نماید. هنگام کار با قلاب‌های کششی، سرعت شناور نباید در آن حد زیاد باشد که از سرعت متوسط شناور ماهی‌ها، تجاوز نماید.



شكل ۱۲- یک نمونه قلاب با طعمه مصنوعی برای استفاده در
روش ماهی‌گیری با قلاب‌های کششی (تروولینگ)

عملیات صید با این قلاب‌ها را ترولینگ (Trolling) می‌گویند. استفاده از قلاب‌های کششی فقط در ساعت‌های قدرت دید ماهی نسبت به ردیابی قلاب و طعمه بهتر است انجام می‌شود. تجربه نشان داده است که این روش در ساعت‌های اولیه بامداد و غروب بهترین نتیجه را دارد.

۱-۳-۱- ماهیگیری با انواع تورهای گوش گیر

تورهای گوش گیر، مشکل از یک دیواره ساده مشبک توری هستند که با تجهیز به یک سری از ابزارهای جانبی مثل طناب، وزنه و بویه، در آب به صورت یک قاب درآمده و برای صید انواع مختلف ماهی و گاه بعضی از سخت پستان به کار برده می‌شوند. از معایب این شیوه صید می‌توان به غیرفعال بودن آنها (صید انتظاری)، سختی کار با آنها به ویژه با تورهای بسیار بزرگ که طول آنها به چندین کیلومتر می‌رسد، صدمه دیدن بعضی از آبزیان به دام افتاده در هنگام جمع آوری صید و بالاخره امکان خسارت و از دست دادن آنها در موقع طوفانی و یا برخورد شناورهای عبوری از روی آنها، اشاره کرد.

۱-۳-۲- انواع تورهای گوش گیر

تورهای گوش گیر را متناسب با ساختار و موقعیت محل استقرار آن در لایه‌های مختلف منابع آبی، می‌توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود:


تورهای گوش گیر سطحی شناور

تورهای گوش گیر عمقی ثابت

تورهای گوش گیر سه لایه یا تراهم نت

۱-۳-۳- تورهای گوش گیر سطحی شناور

این دسته از تورها بسته به طول خود، هم قابلیت استفاده در رودخانه‌های بزرگ و عمیق و هم در مناطق دریایی و حتی اقیانوس‌ها را دارند. هدف صید با این تورها، گونه‌های مهاجر و بیشتر آنهاست که به صورت گله‌ای تجمع و حرکت می‌کنند. در مناطق دریایی مثل خلیج فارس و دریای عمان هدف صید با آنها بیشتر گونه‌های تون و شبه تون (شیر و قباد) و انواعی از گیش ماهیان درشت است.

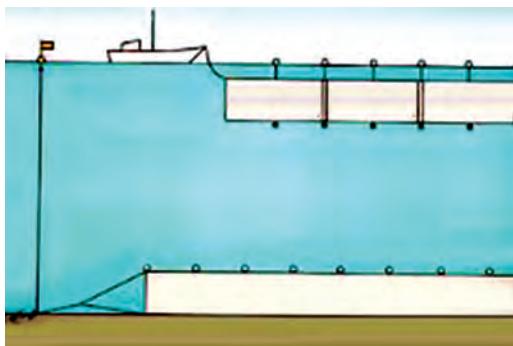

شکل ۱۳-۶- نمونه تور گوش گیر شناور و ثابت (عمقی)

۱-۳-۴- تورهای گوش گیر عمقی (کفی)

این نوع تور برای صید ماهی‌های کفزی و یا نزدیک به بستر دریا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر ساختار بسیار شبیه به تورهای گوش گیر شناور است. در آب‌های جنوب کشور بیشتر برای صید


ماهی‌های کفزی مثل سنگسر، شانک و میش‌ماهی استفاده می‌شود؛ در حالی که در آب‌های شمال بیشتر برای صید ماهیان خاویاری کاربرد دارند.



شکل ۱۴- تور گوش گیر عمقی ثابت و موقعیت استقرار آن بر بستر دریا

۱-۳-۴- تورهای ترامل یا سه لایه (Trammel nets)

از نظر ساختمان کلی، این نوع تور نیز مشابه تورهایی است که در بالا توضیح داده شدند. با این تفاوت که در انواع تورهای گوش گیر شناور و عمقی فقط یک نوع تور در طاقه‌های متعدد Panels، به دنبال هم متصل می‌شوند تا یک دستگاه تور کامل شود. اما در تورهای سه لایه، همان طور که از اسمش پیدا است، سه طاقه تور به موازات هم قرار گرفته و از حاشیه بالا و پایین با هم دوخته و به طناب‌های بالا و پایین وصل می‌شوند. طاقه میانی نسبت به دو طاقه تورهای جانبی از چشممه‌های کوچک‌تری برخوردار است. دو طاقه تور جانبی از نظر اندازه چشممه مشابه و همانند از ارتفاع تور لایه میانی به مرتب بلندتر از تورهای جانبی است. در تورهای سه لایه چشممه تورهای جانبی روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند، (شکل ۱۵).

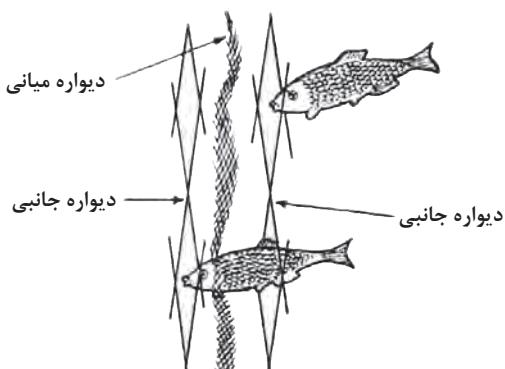

شکل ۱۵- ساختار یک تور سه لایه (ترامل نت) و موقعیت بافت‌های توری نسبت به یکدیگر

۴- ابزارهای ماهیگیری وابسته به نور (تورهای بالارونده و صید با پمپ)

استفاده از نور برای تجمیع نمودن ماهیان از گذشته‌های بسیار دور در بسیاری از کشورها هم در آبهای شیرین و هم در سواحل آبهای شور دریا مرسوم بوده است. همه ماهی‌ها به یک اندازه نسبت به نور واکنش مثبت نشان نمی‌دهند. بعضی واکنش خوب و بعضی ضعیف و بعضی هم بدون واکنش هستند. از آنها یکی که واکنش قوی دارند سه گروه را می‌توان نام برد:

- گروه اول ماهی‌های سطح‌زی ریز هستند که در گروه ماهی‌های هرینگ از آنها نام برد می‌شود و شامل انواعی مثل هرینگ‌ها، انواع ساردین‌ها و آنسوی‌ها می‌شود.
- گروه دوم شامل اسکوئیدها است.
- گروه سوم نیز منقار ماهیان (saury) را شامل می‌شود.



شکل ۱۶- ماهیگیری با استفاده از نور برای جلب ماهی


- صید بعضی از گونه‌های نام برد شده در بالا به دلیل سایر عادات برتر با روش‌های دیگر ماهیگیری مثل قلاب (برای صید اسکوئید)، پورسین (برای ساردین و تون ماهیان ریز) و یا بدون استفاده از نور امکان‌پذیر است. اما در این قسمت از مرحله کاری مربوط به بحث ماهیگیری، دو روش کاملاً وابسته به نور معرفی می‌شوند که عبارت‌اند از: تورهای قیفی بالا رونده و پمپ‌های مکنده.

۱-۴-۱- تورهای قیفی بالا رونده

- نمونه بارز از این ابزار ماهیگیری، تورهای مخصوص صید ماهی کیلکا در دریای خزر را می‌توان نام برد. ماهی کیلکا از زمرة گونه‌هایی است که تجمیع کردن آن کاملاً وابسته به استفاده از نور است.

- عوامل جوی مثل شدت باد و امواج، بازدهی صید را در این روش مورد تأثیر قرار می‌دهند که به عنوان معایب تورهای قیفی به حساب می‌آید.



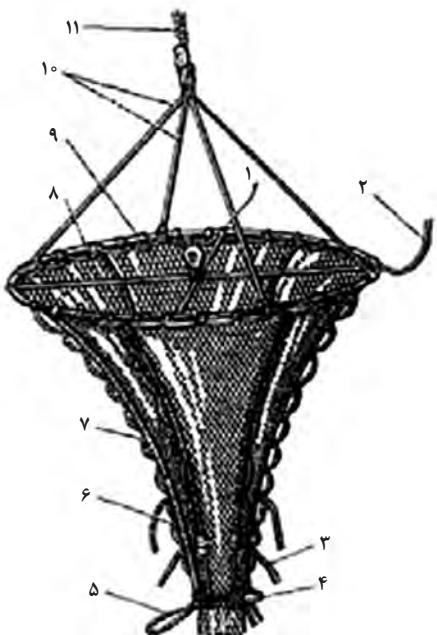

شکل ۱۷- اجزا و متعلقات یک تور قیفی و عملیات صید با آن

- ۱- لامب
- ۲- کابل برق
- ۳- طناب کوتاه کمرنگی
- ۴- حلقه های فلزی
- ۵- طناب بستن ته تور
- ۶- وزنه یا زنجیر
- ۷- طناب طولی تقویت کننده بدنه تور
- ۸- طناب های صلیبی
- ۹- حلقه فلزی دهانه تور (قبا
- فلزی)
- ۱۰- طناب های نگهدارنده تور
- ۱۱- کابل وینج

۱-۴-۲- ماهیگیری با پمپ و نور (Pump fishing with light)

در این روش نیز نور عامل اصلی برای جلب ماهی به سمت کشتی می باشد. اما به جای استفاده از تور برای اسیر نمودن و بالا کشیدن صید از پمپ های قوی که لوله مکش آن در زیر آب قرار می گیرد استفاده می شود. کشتی های ویژه صید با پمپ از شناورهای دارای تور قیفی بزرگ تر بوده و امکانات بیشتری را روی عرشه آن می توان نصب و مورد استفاده قرار داد.



شکل ۱۸- طرح کلی از نحوه صید با کمک نور و پمپ های مکنده

برای صید کیلکا با پمپ، کشتی در صیدگاه مستقر شده و پس از لنگراندازی لوله خرطومی متصل به پمپ را در آب فرو برد و چراگی که کابل آن از کشتی نیرو می گیرد و بالای دهانه سیفون متصل به لوله است را روشن می کنند. با جلب ماهی ها به طرف نور و تجمع آنها، پمپ روشن شده و سبب مکش ماهی ها به روی صفحه مشبك مخصوص تفکیک آب و ماهی که روی عرشه قرار دارد می شود. در صورت ضعیف شدن میزان صید کشتی می تواند موقعیت خود را عوض نموده و به صیدگاهی در فاصله دورتر برود (شکل ۱۸).

۱-۵-۱- ماهیگیری با انواع تورهای تراال (Fishing with trawl nets)


تورهای تراال را می‌توان جزء ابزارهای مدرن صید به حساب آورد. بیشتر سهم صید در جهان متعلق به تورهای تراال است. در حال حاضر انواع مختلفی از آنها برای استفاده در کشتی‌های ماهیگیری با اندازه‌های مختلف طراحی و استفاده می‌شود. از نظر ساختار، بعضی از آنها برای صید آبزیان کف زی و نزدیک به کف، و پاره‌ای دیگر برای ماهیگیری در لایه‌های میانی آب دریا و اعماق مختلف طراحی می‌شوند و جزء ادوات صید فعال یا به عبارتی تعقیبی محسوب می‌شوند. لذا نیاز به آن است که پس از رها نمودن کیسه تور و متعلقات آن در آب، کشتی و یا قایق صیادی به طور منظم آن را به دنبال خود یدک کشیده تا زمانی که عملیات صید خاتمه پذیرد.

ساختمان تورهای تراال به شکل یک کیسه مخروطی یا قیفی شکل است که بدنه اصلی آن تماماً از قطعات بافت‌های توری ساخته شده است. برای استحکام و شکل دادن به آن نیز از رشته طناب‌هایی که بسته به اندازه و بزرگی آن دارای قطرهای متفاوت است استفاده می‌شود.

۱-۵-۲- مکانیسم صید با تورهای تراال: همان‌گونه که اشاره شد، تورهای تراال از یک ساختمان قیفی شکل برخوردار هستند. یک سر آن دهانه‌ای گشاد و انتهای آن تدریجاً باریک می‌شود. در دو طرف این کیسه دو دیواره توری به مثابه دو بال به جلو امتداد دارند. این بال‌ها با باز شدن از طرفین به کمک دو تخته موسوم به پرایدل باعث می‌شوند سطح زیر پوشش صید در بستر دریا وسعت بیشتری پیدا کند و بالطبع بازده صید نیز بالاتر می‌رود.

برای ممانعت از خروج ماهی‌های وارد شده به‌این قیف توری از قسمت انتهایی، می‌بایست ته آن را با پیچاندن و گره‌زن یک طناب به دور آن مسدود نمود.

بال‌های تور از انتهای جلویی خود با دو کابل یا طناب با تخته‌های تراال مرتبط است. از تخته‌ها نیز دو رشته طناب معمولی یا سیمی (طناب‌های کششی) به جلو کشیده شده که در نهایت به یک کابل قوی که به کشتی وصل هستند مرتبط می‌شوند. به تبع حرکت کشتی مجموعه تور نیز در زیر آب به جلو کشیده می‌شود. لذا هر آنچه از انواع آبزیان که در مسیر آن قرار بگیرد وارد این دهانه قیفی شکل شده و در ته کیسه تور تراال به دام می‌افتد. در واقع مکانیسم صید با تورهای تراال به نوعی فیلتر کردن آب دریا در مسیر حرکت کشتی و تور متصل به آن است (شکل ۱۹).

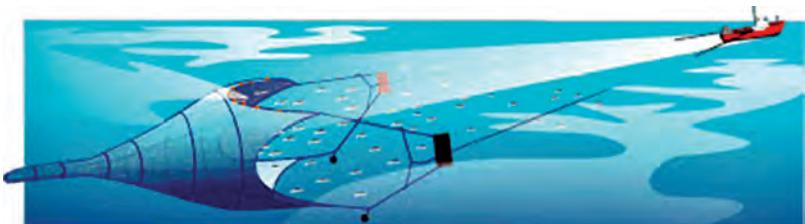

شکل ۱۹- تور تراال میان آبی و نحوه صید با آن

۱-۵-۲- کشتی‌های ماهیگیری تراال (Trawler vessels)


کشتی‌های ماهیگیری تراال که به آنها Dragger نیز گفته می‌شود، نوعی از کشتی‌های ماهیگیری تجاری هستند که برای به کارگیری تورهای تراال طراحی شده‌اند. تور کشی با تورهای تراال که به Trawling معروف است، روشی از ماهیگیری است که با کشیدن تور تراال بر روی بستر و جاروب نمودن آن و یا به دنبال کشیدن این تور در پس یک یا دو کشتی تراال به صورت فعال در عمق مشخصی از لایه‌های آبی دریا انجام می‌شود.

در زیر انواع مهم و رایج ترالرهای مرسوم در جهان نام برده می‌شوند:


- الف) ترالر بغل کش Side trawler
- ب) ترالرهای کف رو ب زوجی (دو قایقی) Bottom pair trawlers
- پ) ترالر پاشنه کش Stern trawler
- ت) ترالرهای دو بازویی (Double rig trawlers)



(الف)

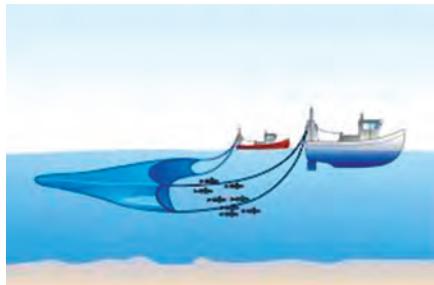

(ب)

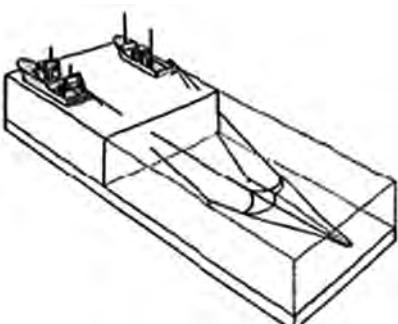

(ب)

شكل ۲۰ - دو نمونه کشتی ماهیگیری ترالر

الف) ترالر میگوگیر (دوبازویی) ب و پ) ترالر زوجی (دو قایقی)



شكل ۲۱ - کشتی ماهیگیری ترالر پاشنه کش

۶- ماهیگیری با انواع تورهای گردن پیاله‌ای (Purse seine)

تورهای پیاله‌ای (پورسین) را همانند تورهای تراول می‌توان به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ادوات صید در قرن اخیر نام برد. این نوع تور از بازدهی و کارایی بسیار بالایی در صید ماهی‌هایی که به صورت مجتمع و گله‌ای حرکت و یا مهاجرت می‌کنند برخوردار است. بیشترین کاربرد آنها برای صید ماهی‌های سطح زی (پلاژیک) است. امروزه می‌توان ادعا نمود که توسعه بسیاری از کارخانجات عمل‌آوری صید مثل کارخانه‌های کنسرو ماهی مدبون به کارگیری این روش در عملیات ماهیگیری است. گونه‌هایی از ماهیان ریز مثل ساردين، آنچوی، هرینگ، اسکاد، پولاک، پیلچارد و کاپلین را در دنیا با این روش صید می‌کنند. به علاوه صید انبوه ماهی‌های با ارزش اقتصادی بالا مثل انواع تون ماهیان که آنها نیز جزء ماهی‌های مهاجر و سطح زی محسوب می‌شوند نیز به همین روش صید می‌شوند (شکل ۲۲).



شکل ۲۲- عملیات صید ماهی ساردين با استفاده از تور گردن پیاله‌ای
با دو قایق در آب‌های جنوب کشور

در کشتی‌های پورس سینر که دارای قایق کمکی (اسکیف) می‌باشند، در آغاز مرحله توراندازی ابتدا قایق از پاشنه کشتی به آب رها شده و به جای بويه، سر تور را اين قایق نگه می‌دارد و پس از خاتمه تورریزی و کامل شدن حلقه محاصره ماهی‌های ها قایق به کشتی نزدیک شده و طنابی را که به سر ابتدای تور وصل است به کشتی می‌دهد تا عملیات بالا کشیدن تور را آغاز نمایند. در کشتی‌های کوچک‌تر که فاقد قایق هستند برای نگهداشتن سر تور از لنگر استفاده می‌کنند(شکل ۲۲).

جدول ۱- اسامی بعضی از امکانات و تجهیزات در کشتی‌های پورس سینر به فارسی و انگلیسی

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	تور گردن پیاله‌ای	Purse seine
۲	وینچ قرقره‌ای	Power Block
۳	قایق کمکی کشتی پورس سینر	Skiff
۴	عملیات تخلیه صید با تور ملاقه‌ای	Brailing
۵	تور ملاقه‌ای	Scoopnet
۶	کیسه تور گردن پیاله‌ای	Bunt
۷	دستگاه ماهی‌یاب	Sonar

جدول ۲- اسامی قسمت‌های مختلف ساختمان تور پورسین

ردیف	نام فارسی	نام انگلیسی
۱	کیسه تور	Bunt
۲	بدنه تور	Main body
۳	بال تور	wing
۴	طناب بالا (طناب شناور)	Float line
۵	طناب وزنه	Lead line
۶	حلقه (گیره‌های حلقوی)	Ring (Purse clips)
۷	طناب‌های زوجی	Bridles
۸	طناب کیسه کننده تور	Purse line
۹	طناب تور کش (طناب کششی)	Tow line

کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهیگیری

لیف، اساس و پایه نخ (Fibre:

لیف یا تار عبارت است از؛ یک ماده طبیعی و یا سینتیک که طول آن در حد قابل ملاحظه‌ای نسبت به پهنانیش بیشتر باشد. الیاف اغلب در ساخت سایر مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. مستحکم‌ترین مواد مهندسی اغلب از ترکیب نمودن الیاف به دست می‌آیند، مثل فیبرهای کربنی و یا پلی‌اتیلن‌ها با وزن مولکولی فوق سنگین. الیاف یا منشأ طبیعی دارند و یا مصنوع دست بشر هستند. براساس منشأ می‌توان آنها را در گروههای زیر طبقه‌بندی نمود :

■ الیاف با منشأ طبیعی : گیاهی، جانوری، معدنی.

■ الیاف مصنوعی: الیاف باز زایی شده، الیاف نیمه سینتیک و الیاف سینتیک.

■ الیاف مصنوعی (Synthetic fibres)

سینتیک یک واژه علمی - فنی است که بیانگر روندی شیمیایی است که طی آن عناصر شیمیایی و یا مواد پایه ساده با هم ترکیب شده و مواد پیچیده با خواصی جدید را به وجود می‌آورند.

جدول ۳- گروههای مهم الیاف مصنوعی دارای کاربرد در صنعت ماهیگیری و خصوصیات فیزیکی آنها

ردیف	ردہ الیاف مصنوعی (نام فارسی)	نام انگلیسی و علامت اختصاری	خصوصیات فیزیکی
۱	پلی آمید	Polyamide (PA) PA۶ پلی آمید	در آب غرق می شود (چگالی = ۱/۱۴)، بار گستگی خوبی دارد و در مقابل ساییدگی مقاومتش بالا است.
۲	پلی استر (تترون)	polyester(PES)	در آب فرو می رود (چگالی = ۱/۳۸)، نیروی گستگی بسیار خوب و انعطاف پذیری بالایی دارد، از قابلیت کشسانی کمی برخوردار است.
۳	پلی اتیلن	Polyethylene(PE)	روی آب شناور می ماند (چگالی = ۰/۹۶ - ۰/۹۴)، مقاومت خوب در برابر سایش، انعطاف پذیری خوب.
۴	پلی پروپیلن	Polypropylene (PP)	روی آب شناور می ماند (چگالی = ۰/۹۲ - ۰/۹۱)، نیروی گستگی بسیار بالایی دارد، مقاومت کمی در برابر هوازدگی دارد.
۵	پلی وینیل کلرايد	Polyvinyl chloride (PVC)	در آب فرو می رود (چگالی = ۱/۳۵ - ۱/۳۸)، نیروی گستکی کمی دارد، در مقابل هوازدگی بدون رنگ آمیزی و بهینه سازی مقاومت بسیار بالایی دارد.
۶	پلی وینیلیدن کلرايد (توبرون)	Polyvinylidene chloride (PVD)	در آب فرو می رود (چگالی = ۱/۷)، نیروی گستگی در برابر هوازدگی بالا است.
۷	پلی وینیل الکل	Polyvinyl alcohol (PVA)	در آب فرو می رود (چگالی = ۱/۳۰)، نیروی گستگی متوسط دارد، مقاومتش در برابر هوازدگی بالا است. قابلیت کشسانی بالا دارد.

جدول ۴—شناسایی الاف سینتیتیک با استفاده از روش سوزاندن

جنس الاف سوزاندن	پلی آمید ۹۶/۹ و پلی آمید PA۶,۶ and PA۶	پلی استر PES	پلی اتیلن PE	پلی بروپیلن PP	پلی ونیل کرباید PVC	پلی ونیل PVA(A)
درون شعله	ابتدا ذوب می شود و سپس با شعله باشعله می شود. دو دانه ای است. سپهده ایست. قطه های حاصل از ذوب به زرد می چک. پایین می چک.	ذوب می شود با شعله روشن می شود. دو دانه ای است. سپهده ای حاصل از ذوب به پایین می چک.	چروکیده و ذوب	ذوب می شود با شعله روشن می شود. دو دانه ای است. سپهده ای حاصل از ذوب به پایین می چک.	به سرعت چروکیده	به سرعت چروکیده
سخت و به رنگ	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.	با چکیدن قطوه های حاصل از ذوب سوزن خانه می باشد. مواد استمراری پلی ماده حاصل از سوزن قلیبیت اند ندارند.
قهوه ای و سیاه	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) و دارای اشکال نامنظم هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) وی شکل سخت و هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) وی شکل سخت و هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) وی شکل سخت و هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) وی شکل سخت و هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.	بدون ذرات ریز دانه (مثل مهره تسبیح) وی شکل سخت و هستند. قلیبیت خرد شدن دارند. ذرات دانه ای شکل ندارند.
نافذ، بوی تند شبیه به کلر دارد.	بوی خوش و نافذ بوی تند و زننده و نافذ دارد.	بوی خوش و نافذ شیرین تا ترش دارد.	بوی خوش و نافذ شیرین تا ترش دارد.	بوی خوش و نافذ شیرین تا ترش دارد.	بوی خوش و نافذ شیرین تا ترش دارد.	بوی خوش و نافذ شیرین تا ترش دارد.

جدول ۵- انواع الیاف سینتیک از نظر ساختار

ردیف	نوع الیاف	نام انگلیسی
۱	پیوسته (چند رشته)	Continuous filament
۲	الیاف رشته‌ای ناپیوسته یا منقطع	Staple fibres
۳	الیاف تک رشته‌ای یا مونو فیلامنت	Monofilament
۴	الیاف نواری شیار شده (الیاف ترک‌دار)	Split fibres
۵	الیاف تک رشته ناپیوسته (تک رشته منقطع و ظریف)	Cut thin- monofilaments

۲-۱- ساختار نخ‌های توربافی (Netting Yarn)

نخ‌های ماهیگیری یا توربافی از به هم تاباندن حداقل دو یا چند رشته نخ خام طی یک عملیات منفرد ساخته می‌شود. بسته به نوع ساختار، در صنعت ماهیگیری دو نوع نخ برای مقاصد توربافی وجود دارد که عبارت‌اند از: نخ تابیده (Twisted Netting Yarn) (Braided Netting Yarn)

۲-۱- ساختار نخ‌های تابیده

(الف) رشته (yarn)

(ب) نخ پایه (Single Yarn)

بسته به جنس الیاف به کار برده شده در ساخت آن، به یکی از اسماء زیر نامیده می‌شود:

نخ پایه تابیده شده Single spun yarn or single yarn

نخ پایه با تار منفرد Single filament yarn


نخ پایه تک رشته Monofilament single yarn

نخ پایه با الیاف شیاردار Single split fibre yarn



شکل ۲۳- جهت تاب در نخ‌های ماهیگیری و انواع طناب‌ها.

پ) نخ توریافی Netting twine or folded yarn

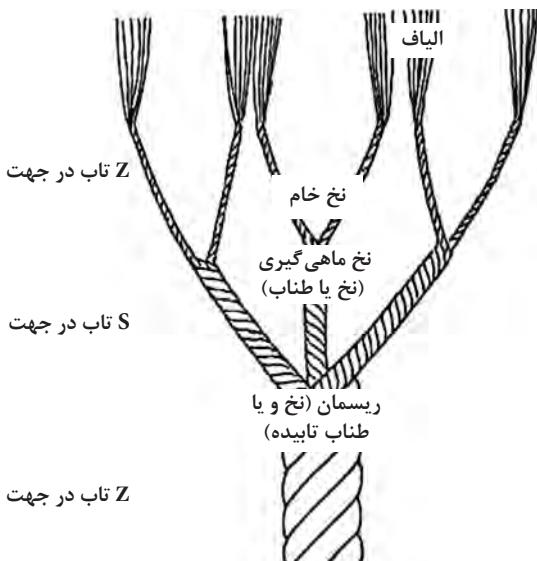


شکل ۲۴- ساختار و اجزای نخ ماهیگیری (طناب)

۲-۱-۷: نخ های بافته (Braided twine)

این دسته از نخ ها کاربرد کمتری نسبت به نخ های تابیده دارند، زیرا در مقایسه با نخ های تابیده قابلیت کمتری در گره زدن دارند. اینها خود به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) نخ های بافته Crossing laid

ب) نخ های بافته لوله ای شکل (Tube shaped)

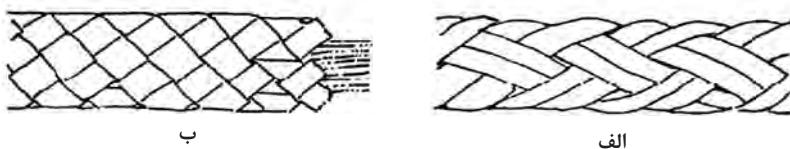

شکل ۲۵- ساختار نخ های بافته شده. (الف) گیس باف (ب) لوله ای با مغزه

۲-۱-۸: سیستم های اندازه گیری نخ ماهیگیری

ظرافت یا زبری یکی از مهم ترین خصوصیات نخ به حساب می آید و در قالب یک عدد و یا شماره قابل بیان است. به عنوان معیاری روشن و غیرقابل اشتباه در موقع خرید نخ اجتناب ناپذیر بوده و پایه ای است برای انجام آزمایش ها، ارزیابی خصوصیات و انتخاب آن. تعیین ظرافت یک نخ ماهیگیری به طور عادی مناسب است به جرم (وزن) هر واحد طول و یا بر عکس؛ طول به ازای هر واحد جرمی از یک نخ خام.

الف) سیستم اندازه گیری دینیر (Denier) : مورد اول یک سیستم مستقیم است که اصطلاحاً

آن را «چگالی خطی» یا «تیتر Titre» می‌نامند. این سیستم وزن ۹۰۰۰ متر از یک تار را به گرم بیان می‌کند.

(b) سیستم تکس **The Tex System** سیستم شماره‌گذاری که توسط ایزو پیشنهاد شده است تکس Tex نام دارد؛ که با علامت اختصاری «Tt» نشان داده می‌شود. این سیستم چگالی خطی را بیان می‌کند، که مبین جرم مقدار معینی از طول مواد منسوج است. سیستم یادشده بر مبنای ارقام ددهی بوده و واحدهای متريک را به کار می‌گيرد. واحد پایه آن «تکس» است. چگالی خطی در واحد تکس جرم (به گرم) یک کيلومتر از نخ خام را دلالت می‌کند.

مثال: ۱ تکس = ۱ گرم / ۱۰۰۰ متر نخ خام
به بیان ساده‌تر؛ وقتی در مورد یک نخ خام (yarn)، گفته می‌شود که شماره آن یک تکس است، ۱۰۰۰ متر آن یک گرم وزن دارد.
هر چه ارزش تکس بیشتر باشد به معنای سنگین‌تر بودن الیاف و یا رشته حاصل از تابیدن اولیه آنها، یعنی نخ خام است.

علاوه بر ارزش واحد تکس؛ سازمان استاندارد جهانی (ایزو) برای مضارب عددی و کسری نیز واحدهای مرتبط را به شرح زیر تدوین و رائمه نموده است:
میلی تکس (m tex) = ۱ میلی گرم به ازای هر کيلومتر نخ خام
دسی تکس (d tex) = ۱ دسی گرم به ازای هر کيلومتر نخ خام
کيلو تکس (k tex) = ۱ کيلوگرم به ازای هر کيلومتر نخ خام
هر دو سیستم مذکور فقط رابطه بین جرم و طول و ساختار نخ خام را تأمین و پوشش می‌دهند، ولی سایر جزئیات مثل نوع و جنس الیاف را از آن نمی‌توان استباط کرد.

جدول ۶- معادل‌ها و تبدیل برای دو سیستم شماره‌گذاری نخ به یکدیگر (دینیر و تکس)

سیستم شماره‌گذاری	مواد منسوج	پلی آمید PA	پلی پروپیلن PP	پلی اتیلن PE	پلی استر PES	پلی وینیل الکل PVA
تیتر (دینیر)	۲۱۰	۱۹۰	۴۰۰	۲۵۰	۲۶۷	
تکس Tex	۲۳	۲۱	۴۴	۲۸	۳۰	

۲-۱-۹- تبدیل سیستم‌ها به یکدیگر

چنانچه شماره یک نخ را در یکی از سیستم‌های دینیر و یا تکس، داشته باشیم و بخواهیم آن را به دیگری تبدیل نماییم، می‌توان از فرمول زیر نیز استفاده و محاسبه را انجام داد:

$$Tex = \frac{0}{111} \times Td$$

مثال: نخ خام از جنس پلی استر با الیاف ۲۵۰ دینیر، در سیستم تکس از چه نمره‌ای برخوردار است؟

$$\rightarrow Tex = \frac{0}{111} \times 250 \quad 27/75 \quad \#28$$

آنچه تا کنون در مورد ارزش‌های تکس بیان شد فقط مربوط به نخ خام بود. اما برای محصول نهایی

مثل نخ ماهیگیری که در توربافی استفاده می‌شود می‌توان برایند (Resultant)؛ چگالی خطی که با سمبول «R» نشان داده می‌شود و قبل از ارزش عددی آورده می‌شود را برگزید. بنابراین Rtex بیانگر جرم ۱۰۰۰۰۱ متر از محصول نهایی مثل نخ ماهیگیری، به واحد گرم است.

بار گستنگی Breaking Load: عبارت است از حداکثر باری (بار ثابت) که یک نخ یا حتی یک ریسمان (طناب) در زمانی که تحت تأثیر نیروی کشش حاصل از آن بار قادر به تحمل و نگهداری آن است و دچار از هم گسیختگی نشده، تحت عنوان «بار گستنگی» نامیده می‌شود که با علامت اختصاری (BL) نشان داده می‌شود.

واژه معادل آن «نیروی گستت» Breaking Strength است. بار گستنگی را واحد نیوتن (N) اندازه‌گیری نموده و مقدار آن را نشان می‌دهند. نیروی گستنگی نخ، طناب و انواع نخ‌های توربافی بسته به میزان آسیب‌پذیری آنها در قبال استرس سخت کشیده شدن؛ شاخصی مهم برای انتخابشان جهت استفاده در ساخت ابزار و ادوات صید و یا حتی قسمت‌های مختلف آن محسوب می‌شود.

بار ایمن کاری (عملیاتی) Safe working load : حداکثر باری را که یک محصول منسوج (نخ یا طناب)، در فرایند کار با آن، قابل تضمین است بار ایمن کاری می‌نامند. واژه معادل آن «حدبار عملیاتی» است. این شاخص را با علامت اختصاری (SWL) نشان می‌دهند.


ضریب ایمنی Safety factor : با در اختیارداشتن مقادیر شاخص‌های بار ایمن کاری و نیروی گستت می‌توان ضریب ایمنی را برای نخ یا طناب محاسبه نمود که رابطه آن به شرح زیر است:

$$\text{بار ایمن کاری} / \text{بار گستنگی} = \text{ضریب ایمنی} \quad \text{SF} = \text{BL} / \text{SWL}$$

مقادیر ضریب ایمنی برای طناب‌های سیمی در حدود ۵-۶ می‌باشد. در جدول ۷، نیز مقادیر آن برای انواع طناب‌های سینتیک با قطرهای مختلف ارائه شده است.

جدول ۷- ضرایب ایمنی برای انواع طناب‌ها با قطرهای مختلف

قطر (میلی‌متر)	ضریب ایمنی (SF)
۴۸-۱۰۰	۸
۴۰-۴۴	۱۰
۳۰-۳۸	۱۵
۲۰-۲۸	۲۰
۳-۱۸	۲۵

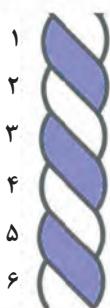


چگالی Density: چگالی عبارت است از جرم (وزن) به ازای واحد حجم. معمولاً آن را در قالب واحد گرم بر سانتی‌متر مکعب g/cm^3 بیان می‌کنند.

تاب (پیچش) Twist : تعداد تاب در نخ و طناب تأثیر بسزایی در نیروی از هم گستنگی و قابلیت کشسانی آن دارد. میزان تاب یک نخ یا طناب را به صورت تعداد تاب در واحد طول (متر) (t/m) و گاهی در واحد طولی اینچ نشان می‌دهند، (شکل ۲۶).

شکل ۲۶- تعداد تاب در یک نخ
ماهیگیری در واحد طولی اینچ
نشان داده شده است.

۲-۱-۱۰- نحوه برآورد قطر نخ‌های ماهیگیری : نخ مورد نظر را ۲۰ بار به دور یک مداد مطابق شکل ۲۷ بتابانید و طول کل حلقه‌ها را با یک خط‌کش معمولی اندازه‌گیری نمایید.

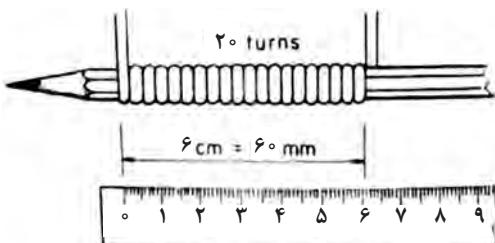

شکل ۲۷- نحوه محاسبه قطر نخ با استفاده از خط‌کش

مثال: اگر ۲۰ دور نخ پیچانده شده به دور مداد، ۶ سانتی‌متر اندازه‌گیری شود، آن‌گاه قطر این نخ برابر است با :

$$\text{قطر نخ) میلی‌متر}^3 = \frac{60}{20} \text{ دور / میلی‌متر}$$

۲-۲- کار با انواع طناب

۲-۲-۱- اصطلاحات و اجزای تشکیل‌دهنده طناب

بیشتر ویژگی‌های ساختمانی و اصطلاحاتی که در مورد نخ گفته شد، در مورد طناب‌ها (به ویژه طناب‌های ساخته شده از الیاف طبیعی و مصنوعی) صدق می‌کند. اجزای اصلی طناب به شرح زیر قابل ذکر است:

■ نخ طناب **Rope yarn**, رشته (گرده) **Strand**, مغزه **Core**

۲-۲-۲- سیستم‌های اندازه‌گیری برای طناب

همان‌طور که قبلًا در مورد نخ و ساختارهای منسوج مطالعه نمودید، برای اندازه‌گیری میزان ظرفات تارها از سیستم‌های تکس و دینیر استفاده می‌شود که مبین جرم به ازای طول است. در طناب‌ها نیز چون پایه اولیه برای ساخت آنها را الیاف گیاهی و یا سینتیک تشکیل می‌دهد، همان سیستم‌ها نیز برای اندازه‌گیری در طناب کاربرد دارد. اما از آنجایی که الیاف و نخ‌های مورد استفاده در ساخت طناب به مراتب سنگین‌تر از مواد به کار برده شده در نخ‌های ماهیگیری است، چگالی طولی باید در قالب اضعاف تکس (مثل کیلو تکس Kilotex) محاسبه و بیان شود.

۱ تکس = ۱ گرم به ازای ۱۰۰۰ متر طول از یک تار نخ

۱ کیلو تکس = وزن ۱۰۰۰ متر از یک توده منسوج (طناب) به واحد کیلوگرم توجه داشته باشید که: هر تکس = $\frac{1}{111} \times ۰\text{ دینیر (Td)}$

برآیند تکس **Resultant tex**: مشابه نخ‌های ماهیگیری به عنوان یک محصول نهایی و تابیده شده؛ در طناب‌ها نیز به عنوان یک محصول نهایی تابیده شده اندازه آن را در واحد اندازه‌گیری تکس با علامت اختصاری (R) نشان می‌دهند. این علامت قبل از تکس می‌آید و به صورت Rtex قبلاً از ذکر عدد مربوطه نوشته می‌شود.

۲-۲-۳- انواع طناب از نظر ساختار


طناب‌ها با ساختار ویژه، طناب‌های بویه‌دار، طناب‌های ترکیبی، طناب‌های سیمی

۲-۲-۴- تاب (پیچش) در طناب‌ها


تاب در طناب‌ها به‌طور معمول در جهت Z یا (راست تاب) هستند (شکل ۲-۲۸). به این ترتیب نخ‌های طناب می‌باشند. تابشان در جهت Z و تاب گرده‌ها در جهت S باشد. البته ممکن است که تاب بعضی طناب‌ها نیز در جهت S (چپ تاب) باشد. در این حالت جهت نخ‌های طناب S و گرده Z خواهد بود. ولی این نوع طناب‌ها به ندرت ساخته می‌شوند. درجه تاب (Lay) در طناب‌ها را با طول یک خواب آن که در واقع فاصله بین محل حضور یک گرده تا حضور بعدی آن پس از یک پیچ کامل در همان موقعیت است نشان می‌دهند. مثلاً در یک طناب سه گرده یک تاب برابر است با حدفاصل بین سه گرده متواالی (شکل ۲-۲۸).

۲-۲-۵- طناب‌های سیمی


۲-۲-۶- ساختار طناب‌های سیمی: طناب سیمی به‌طور معمول از سه جزء زیر تشکیل شده است:
الیاف سیمی، گرده، مغزه

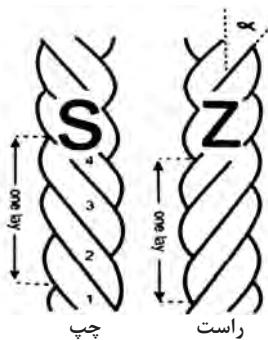

شکل ۲-۲۸- انواع تاب (پیچش) در طناب‌های لیفی

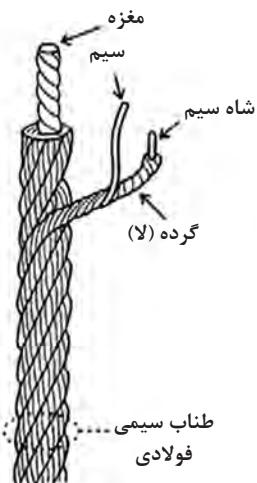

شکل ۲-۲۹- ساختار کلی یک طناب سیمی

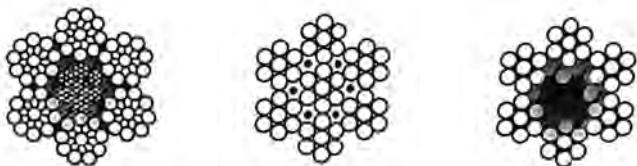

شکل ۳-۰- انواع مغزه و نحوه استقرار آنها در طناب‌های سیمی

(الف) طناب سیمی با مغزه الیاف (Fibre Core).

(ب) طناب سیمی با مغزه فولادی و هم‌جنس با سیم (Wire Strand Core).

(پ) طناب سیمی با مغزه فولادی غیرهم‌جنس (Independent Wire Rope Core).

۲-۲-۷- نحوه معرفی طناب‌های سیمی براساس ساختار آنها

طناب‌های سیمی را تنها براساس اجزای سه گانه تشکیل‌دهنده آنها که در بالا توضیح داده شدند توصیف نمی‌کنند؛ بلکه برای این منظور نحوه تاییدن و آرایش الیاف سیمی به کار برده شده جهت تشکیل گرده‌ها و همچنین نحوه و جهت تاییدن گرده‌ها به دور هم و به دور مغزه و بالاخره سایر آرایش‌هایی که اجزای طناب سیمی نسبت به هم دارند، را نیز مدنظر قرار می‌دهند. ساختار یک طناب سیمی زمانی که معیارهای زیر مشخص شده باشند، تعریف می‌گردد:

I. تعداد الیاف سیمی در هر گرده

II. نوع گرده (طرح گرده)

III. تعداد گرده

IV. نوع مغزه

V. جهت تاب (در الیاف سیمی تشکیل‌دهنده گرده و در خود گرده)

VI. شکل اولیه

یک طناب سیمی براساس تعداد گرده؛ تعداد الیاف سیمی به کار بردشده در هر گرده؛ طراحی (نوع) گرده؛ و نوع مغزه معرفی می‌شود. برای توصیف این ویژگی‌ها، به طور معمول تعداد الیاف سیمی، تعداد گرده و تعداد و نوع مغزه را به صورت یک فرمول عددی، یا عدد و حروف ارائه می‌نمایند.


برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

مثال ۱: With FC(Fibre Core) ۶*۷ : یعنی طناب سیمی متشکل از ۶ گرده است که هر گرده از به هم تاییدن ۷ رشتہ سیم درست شده و مغزه مرکزی از جنس الیاف (غیرفلزی) است.


مثال ۲: With WSC (Steel Core) ۸*۱۹ : طناب سیمی متشکل از ۸ گرده است که هر گرده آن از به هم تاییدن ۱۹ رشتہ سیم ساخته شده و مغزه نیز از جنس همان سیم است.

۲-۳- کار با انواع قلاب‌ها

برای اندازه قلاب استاندارد خاصی وجود ندارد. کارخانه‌های مختلف استاندارد خاص خود را دارند. اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد، معمولاً شماره‌گذاری‌ها با اندازه قلاب نسبت عکس دارد. یعنی هرچه اندازه قلاب بزرگ‌تر باشد شماره آن کوچک‌تر است.

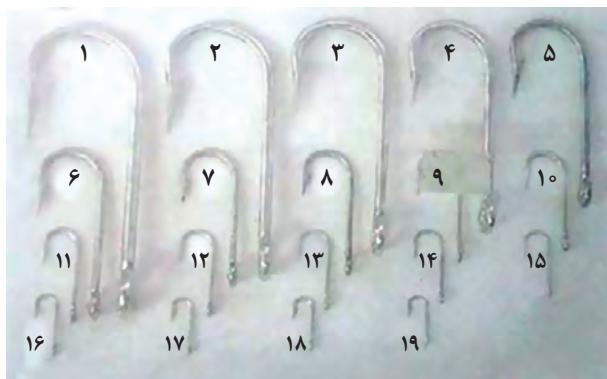


شکل ۳۱- تناسب اندازه قلاب و رابطه آن با سیستم شماره‌گذاری

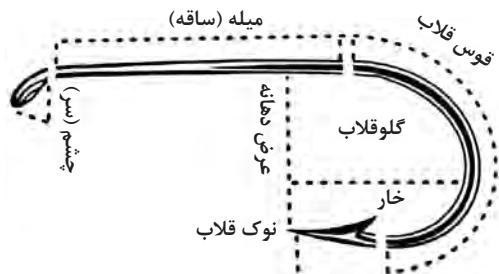


شکل ۳۲- قسمت‌های مختلف ساختمان یک قلاب ماهیگیری

- ۲-۳-۱ ساختمان قلاب
- (الف) سر یا چشم قلاب (Eye)
- (ب) میله (ساقه) قلاب (Shank)
- (پ) قوس (خم قلاب) (Bend)
- (ت) نوک قلاب (Point)
- (ث) خار قلاب (Barb)
- (ج) خار قلاب (Barb)
- (چ) گلو (Throat)

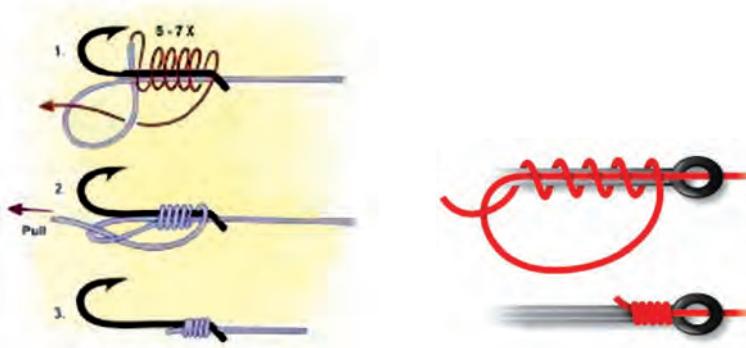

شکل ۳۳- دو نمونه گره برای بستن نخ مونوفیلامنت به قلاب ماهیگیری

از فاکتورهای مهم در انتخاب قلاب مناسب برای صید یک گونه خاص، در نظر گرفتن عرض مناسب در قلاب است. اندازه عرض قلاب نباید از نصف اندازه عرض دهان گونه هدف بیشتر باشد، گودترین نقطه داخل قوس قلاب تا خط مستقیم حدفاصل نوک تا ساقه قلاب را اندازه گلوی آن می‌گویند، (شکل ۲-۳۴).

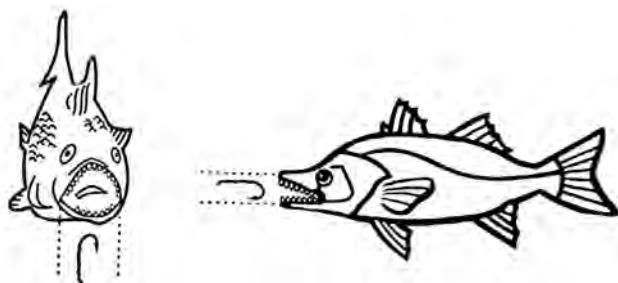

شکل ۳۴- نسبت بین عرض دهانه قلاب و عرض دهان ماهی هدف برای صید

۲-۳-۲: قلاب‌های خاص: غیر از قلاب‌های معمولی، انواع دیگری از قلاب در روش‌های مرسوم صید با قلاب استفاده می‌شوند که از نظر شکل و ساختار تفاوت قابل ملاحظه‌ای با آنها دارند. در جدول ۷، انواعی از قلاب‌های خاص توصیف و نشان داده شده است.

۲-۳-۲- تجهیزات جانبی مورد استفاده در روش‌های ماهیگیری با قلاب: مهم‌ترین این سخت‌افزارها عبارت‌اند از: هرز‌گرد Swivel، گیره‌ها Snaps




شکل ۳۵- چند نمونه از هرز گرد و گیره مورد استفاده در ماهیگیری با قلاب

جدول ۸- انواع قلاب‌های خاص و کاربرد آنها

نام قلاب	نام انگلیسی	کاربرد	شکل قلاب
قلاب دو و سه شاخه	Double & Triple Hooks	بیشتر در روش صید با قلاب‌های کششی استفاده می‌شود. قلاب چند شاخه بیشتر همراه با یک طعمه مصنوعی است. چند شاخه بودن آن به خاطر افزایش ضربی اسارت ماهی و جلوگیری از فرار آن در اثر تقالا است.	
قلاب بدون خار	Barbless Hook	قلاب‌هایی که برای صید تون ماهیان در روش صید با قلاب و چوب دستی استفاده می‌شوند، قادر خار هستند،	
قلاب با طعمه مصنوعی	Lure	بیشتر در روش‌های فعال صید با قلاب مثل قلاب‌های کششی (تروولینگ) استفاده می‌شود.	


	<p>قلاب سوزنی یا جیگ برای صید سرپایان و بهخصوص اسکویید استفاده می‌شود.</p>	Jig	قلاب سوزنی
--	--	-----	------------

۲-۴- کار با تورهای ماهیگیری
 ۲-۴-۱- ساختار تور
الف) تورهای گرهدار Knotted netting

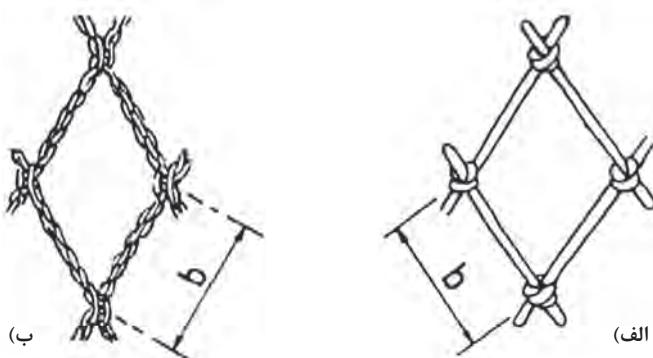


شکل ۳۶ - الف) ساختار چشمۀ مربعی در انواعی از تورهای گرهدار، ب) بدون گره = طول یک ضلع چشمۀ (اندازه گره تا گره مجاور)

بیشتر تورهایی که برای ساخت ابزارهای ماهیگیری استفاده می‌شوند، ساختار چشمۀ هایشان مربعی، شکل ۳۷ و یا شش ضلعی (فرم الماسی Diamond shape)، شکل ۳۷ است. چشمۀ مربعی در تورهای گرهدار و شش ضلعی در تورهای بدون گره دیده می‌شوند.

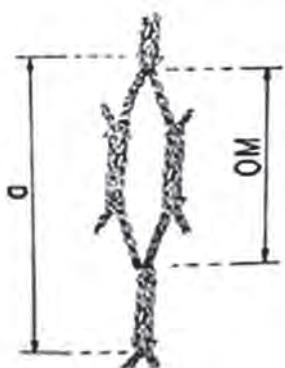


شکل ۳۷- چشمۀ شش ضلعی (الماسی شکل)، a=اندازه چشمۀ در حالت کشیده؛ OM= طول حفره چشمۀ در حالت کشیده (گره تا گره رویه رو)

در ساخت تورهای گرهدار، گرههای مختلفی برای بافت تور به کار برده می‌شود. رایج‌ترین نوع گره در بافت تورهای گرهدار «گره خفت کتابی» (Weaver's knot) است که، به نام گره انگلیسی English knot و یا Sheet bend نیز معروف می‌باشد.

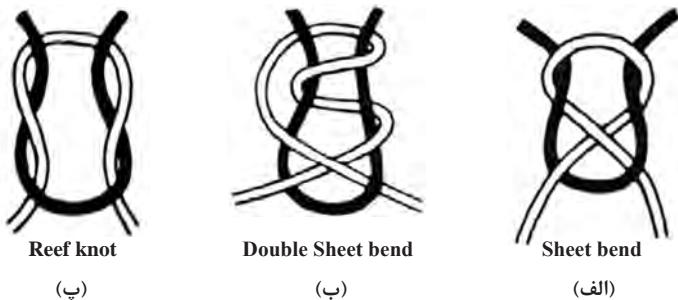


شکل ۳۸ – سه نمونه گره مرسوم در بافت تورهای گرهدار. (الف) گره خفت کتابی ساده (Weaver's knot). (ب) گره خفت کتابی مضاعف (Double weaver's knot). (پ) گره راست (مربعی) (Reef knot).

ب) تورهای بدون گره
در ماهیگیری دو نوع تور بدون گره مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع اول؛ مدل تنیدن نخ‌ها به سبک ژاپنی (Japanese twisted type) است شکل ۳۹ (ب). نوع دوم مدل راشل (Raschel type)، شکل ۳۹ (الف) است.

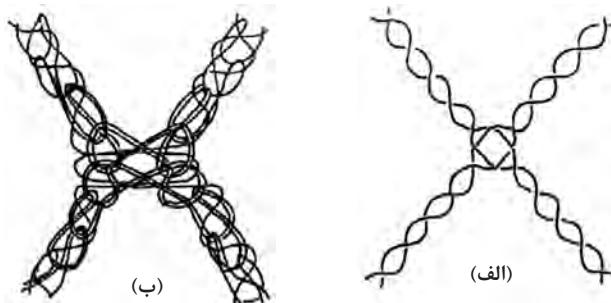

شکل ۳۹ – اتصال نخ در تورهای بدون گره. (الف) نوع راشل
(ب) مدل ژاپنی

۲-۴-۲- مشخصات و ویژگی‌های تور ماهیگیری
جهت در تورهای ماهیگیری : یک تخته تور متشكل است از تعدادی چشم که در دو جهت به صورت سنتونی به دنبال هم ردیف شده‌اند. جهت عرضی (T) یا Transverse-direction، که در راستای مسیر حرکت نخ در جریان بافت تور است.
جهت دیگر به نام جهت نرمال (N) یا Normal-direction، معروف است، که در راستای عمودی چهار ضلعی‌های شبکه تور می‌باشد.

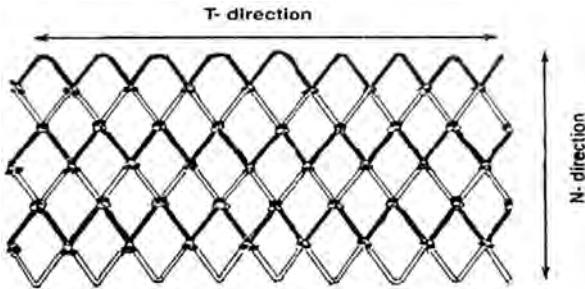


شکل ۴۰- جهت‌های نرمال (N) و عرضی (T) در یک طاقه تور

نحوه اندازه‌گیری چشمۀ تور : اندازه چشمۀ تور به یکی از سه روش زیر صورت می‌گیرد:
 الف) طول ضلع چشمۀ **Length of mesh side** : فاصله بین دو اتصال متواالی (فاصله بین مرکز دو گره مجاور) را طول ضلع چشمۀ می‌گویند. این اندازه برابر با نصف اندازه طول چشمۀ تور است.

ب) طول چشمۀ **تور** : فاصله بین مراکز دو گره متقابل را در یک چشمۀ تور (چشمۀ چهارضلعی در تورهای گردان) را که در جهت N کشیده شده باشد اندازه چشمۀ تور می‌گویند. فرق این اندازه حفره داخلی در آن است که در این روش فاصله بین مرکز دو گره مقابل اندازه گیری می‌شود.

پ) اندازه حفره داخلی چشمۀ در حالت کشیده **Opening of mesh** : فاصله داخلی بین دو گره متقابل یک چشمۀ از تور را که در جهت N به طور کامل کشیده شده باشد را اندازه حفره داخلی چشمۀ می‌گویند. اصطلاحاً به این اندازه (Mesh lumen) گفته می‌شود (شکل ۴۱).

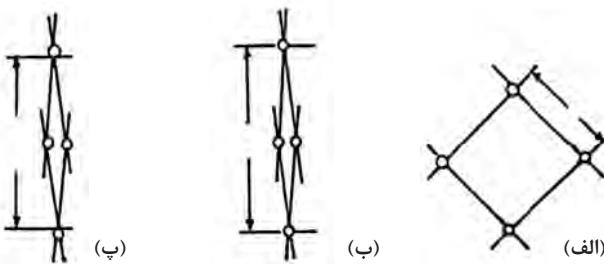

شکل ۴۱- نحوه اندازه‌گیری‌های مختلف چشمۀ تور. الف) طول ضلع چشمۀ
 (ب) طول چشمۀ، پ) اندازه حفره چشمۀ

ت) انتخاب اندازه چشمۀ مناسب در تورهای گوش گیر: برای صید یک گونه هدف، اندازه چشمۀ تور باید متناسب با آن باشد. به طور معمول بین اندازه قطر بدن یا طول ماهی موردنظر برای صید، با اندازه چشمۀ توری که برای شکار از آن استفاده می‌شود، رابطه‌ای وجود دارد که با فرمول «فریدمن (Fridman)»^{۲۷} بیان می‌شود:

$$OM = L/K \quad OM \text{ (میلی متر)} =$$

$$L \text{ (میلی متر)} = \text{متوجه طول ماهی موردنظر برای صید (میلی متر)}$$


$K =$ ضریب، که بسته به شکل و ساختار بدن ماهی متفاوت است و به شرح زیر انتخاب می‌شود:

$K = 5$: برای ماهی‌های باریک و دراز (مثل کوتر، چنگو و اردک ماهی)

$K = 3/5$: برای ماهی‌های با جثه متوسط نه خیلی باریک و نه چندان چاق (مثل ماهی سفید، شیرماهی، تاس ماهی، قباد و راشگو).

$K = 2/5$: برای ماهی‌های با بدن خیلی چاق، پهن یا مرتفع (مثل هامور، تون ماهیان درشت، سرخو، حلو سفید و حلو سیاه).

۲-۴-۳ - ضریب تعليق (آويختگي): وضعیت قرارگرفتن چشم‌های تور در حالت آويخته به طناب‌های فوقانی و تحتانی را اصطلاحاً ضریب آويختگی یا به عبارت دیگر ضریب تعليق (Hanging ratio) می‌گویند.

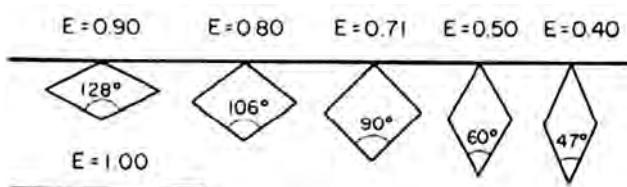

شكل ۴۲- وضعیت چشم‌های تور در ضرایب مختلف آويختگی

۲-۴-۴ - محاسبه ضریب آويختگی در تورهای ماهیگیری: برای محاسبه ضریب آويختگی تور (E) از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$E = L/L_0$$

$$\frac{\text{طول طنابی که تور به آن وصل می‌شود}(L)}{\text{طول قطعه توری که به آن طناب وصل شده}} = \text{ضریب آويختگی (ضریب تعليق)}$$

(در حالت کشیده) (L_0)


۲-۵-۱ - کار با انواع بوبیه، کرف و وزنه‌ها (Sinkers ,Floats and Buoys)

۲-۵-۱ - کرف Sاختاری است با اشکال بیضوی، کروی و یا استوانه‌ای که در تورهای گوش‌گیر، انواع ترالهای، و تورهای گردن پیاله‌ای، هم برای شکل دهی مطلوب به ابزار صید و هم قرار گرفتن آن در وضعیت مناسب در حین عملیات تورریزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲-۵-۲ - بوبیه Bouy بیشتر برای مقاصد نشانه‌گذاری و یا تعیین محل استقرار ادوات صید در صیدگاه‌ها استفاده می‌شوند.

کاربری سیستم اتوپایلوت


نمایی کلی از Control Panel مربوط به سیستم اتوپایلوت AP500 در شکل زیر آورده شده است که به اختصار به شرح کاربری آن می پردازیم:

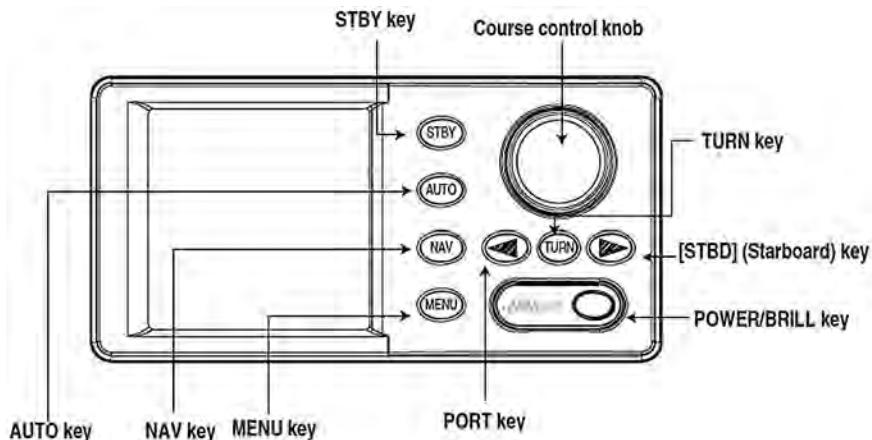

شکل ۱- نمایی از Control Panel سیستم اتوپایلوت AP500

۱ روشن و خاموش کردن سیستم

جهت روشن کردن سیستم کلید (POWER/BRILL) را فشار می دهیم و با شنیدن صدای beep سیستم روشن می شود که در حالت Startup، نمایشگر، اطلاعاتی که در شکل زیر آورده شده است را نشان می دهد.

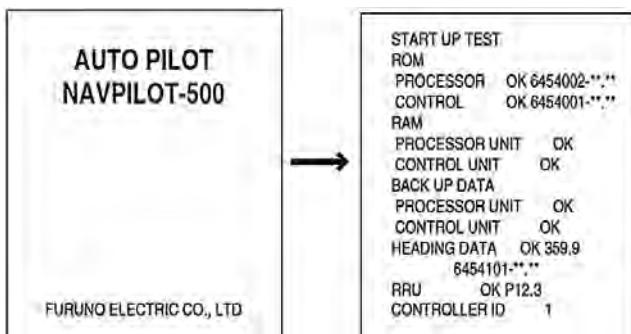


شکل ۲- حالت Startup سیستم اتوپایلوت AP500

جهت خاموش کردن سیستم نیز می توان با فشردن و نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه سیستم را خاموش کرد.

۱۰ تنظیم روشنایی و Contrast

با فشار کلید (POWER/BRILL) (POWER/BRILL) بر روی نمایشگر شکل زیر نمایش داده می‌شود.

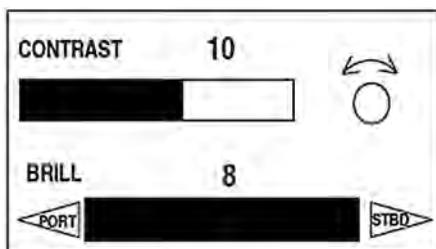


شکل ۳-نمایش تنظیمات Brilliance یا System contrast اتوپایلوت AP500

سپس با استفاده از کلید course control گزینه‌های contrast یا Brilliance را انتخاب می‌کنیم و با کلیدهای [PORT] یا [STBD] تنظیمات مورد نظر را اعمال می‌کنیم.

۱۱ نمایشگر

انتخاب مد نمایشگر

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است چهار نوع مد نمایش وجود دارد که جهت انتخاب آنها می‌توان با استفاده از کلیدهای (AUTO, NAV or STBY) حالت‌های مختلف را انتخاب نمود.

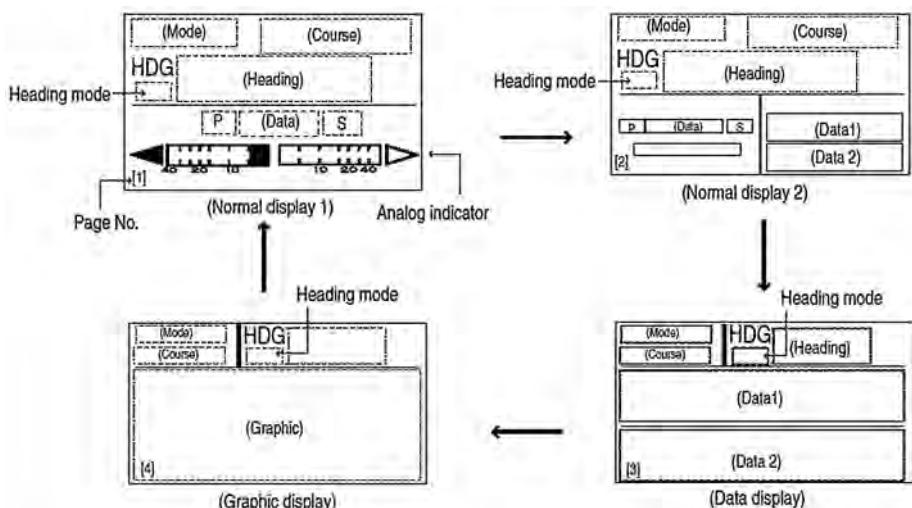


شکل ۴-مدوهای نمایش سیستم اتوپایلوت AP500

■ انتخاب اطلاعات نشان داده شده بر روی صفحه نمایش و اطلاعات گرافیکی در حالت STBY می‌توان اطلاعاتی را که می‌خواهید نمایش دهید انتخاب نمایید و این نمایش می‌تواند به صورت گرافیکی و یا دیجیتال نمایش داده شود. (شکل‌های ۵ و ۶ به صورت نمونه آورده شده است)




شکل ۵

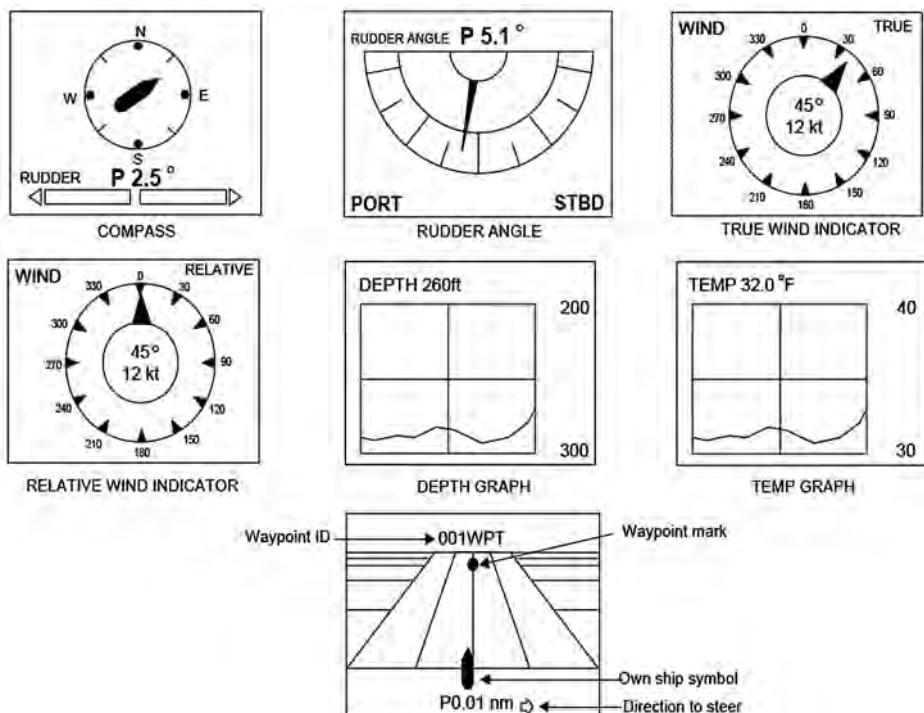


شکل ۶- نمایش گرافیکی و یا دیجیتال در سیستم اتوپاپیلوت AP500

۲ مدهای فرمان


مدهای فرمان در این سیستم شامل: AUTO, NAV, TURN, REMOTE و STBY(manual) می‌باشد که برای انتخاب STBY mode این حالت می‌توان با فشار کلید STBY این حالت را انتخاب نمود. در شکل ۷ نمایشی از آورده شده است.

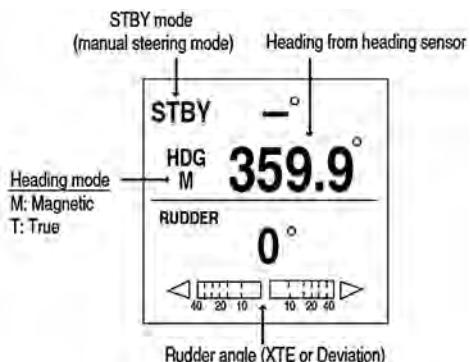

شکل ۷- نمایشی از مد در STBY mode
سیستم اتوبالوت AP500

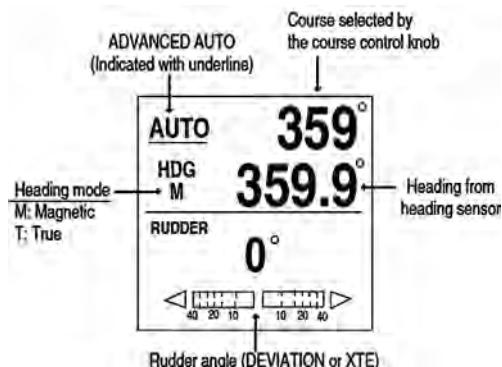

شکل ۸- نمایشی از مد در AUTO mode
سیستم اتوبالوت AP500

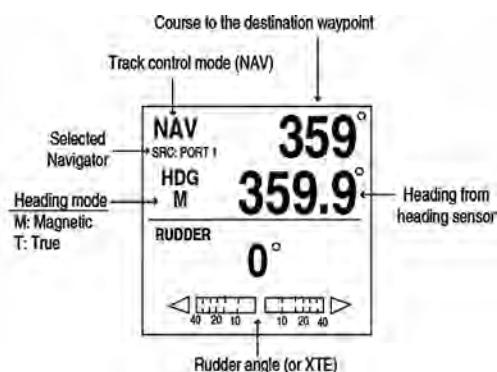


شکل ۹- نمایشی از مد در NAV mode
سیستم اتوبالوت AP500

برای انتخاب AUTO mode می‌توان با فشار کلید AUTO این حالت را انتخاب نمود (شکل ۸) که با انتخاب این مد شناور به سمتی که توسط اپراتور تنظیم شده است به صورت خودکار حرکت می‌کند.


برای انتخاب NAV mode می‌توان با فشار کلید NAV این حالت را انتخاب نمود (شکل ۹) که با انتخاب این مد شناور، اطلاعات از GPS/ Plotter دریافت و به صورت خودکار به سمت مورد نظر حرکت می‌کند.

برای انتخاب TURN Mode می‌توان با فشار کلید TURN این حالت را انتخاب نمود که در این مدد پنج حالت 180° درجه و 360° درجه که فقط در حالت AUTO mode فعال است و حالت‌های FIGURE EIGHT و ORBITAL SPIRAL در مجموع پنج حالت را ایجاد می‌نمایند. در شکل‌های ۱۰ این پنج حالت نمایش داده شده است:

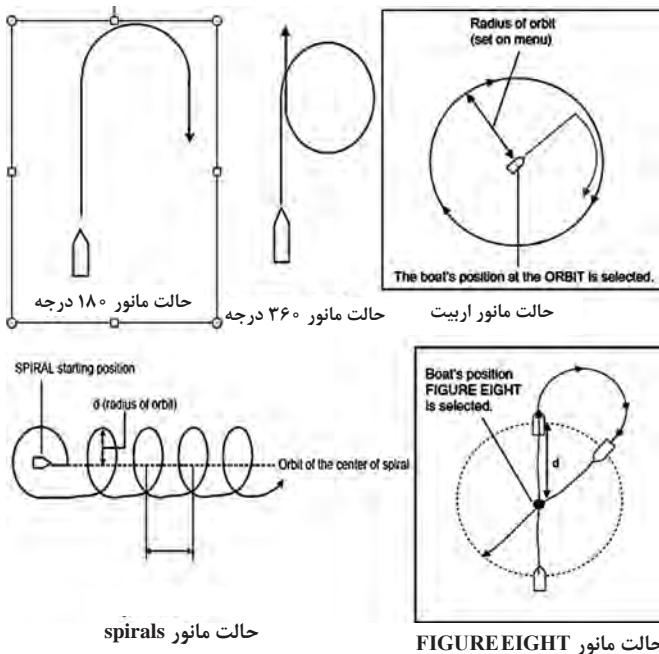

شکل ۱۰—نمایشی از مدد TURN Mode در سیستم اتوبایلوت AP500

۵ مد کنترل از راه دور
جهت استفاده از این مدد باید ریموت کنترل به سیستم متصل و سپس با استفاده از کلید Turning power off ریموت کنترل را فعال تا بر روی صفحه نمایش کلمه FU مانند شکل ۱۱ فعال شود.

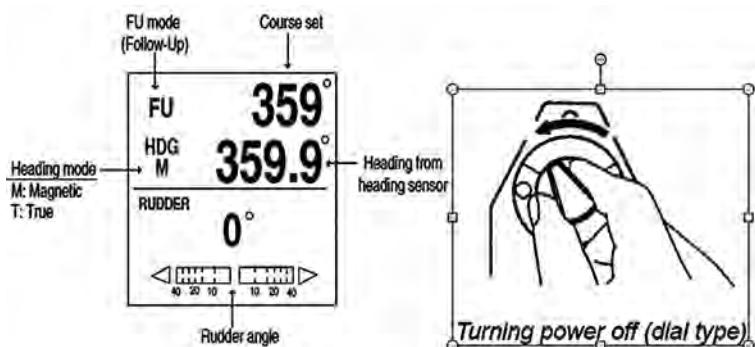

شکل ۱۱—نمایشی از مدد ریموت کنترل در سیستم اتوبایلوت AP500

حالا با کلید Rotating dial زاویه سکان را تنظیم می‌نماییم (شکل ۱۲ را مشاهده نمایید).
جهت خارج شدن از این مد نیز می‌توان کلید Turning power off را بر روی OFF تنظیم نمود.




Rotating dial

شکل ۱۲- روش تنظیم زاویه سکان در سیستم اتوپایلوت AP500

۶ مد DODGE

از این مد در حالتی استفاده می‌شود که به سرعت کنترل جهت جلوگیری از یک مشکل از سکان شناور گرفته شود که در شکل ۱۳ نمایی از این مد آورده شده است.
جهت رفتن به این مد کلید [PORT] یا [STBD] را فشار داده تا شناور به حالت DODGE برود.

جهت خارج شدن از این حالت می‌توان کلیدهای [PORT] یا [STBD] را فشارداد.
لازم به یادآوری است که در این مد دیگر نمی‌توان از ریموت کنترل استفاده نمود.

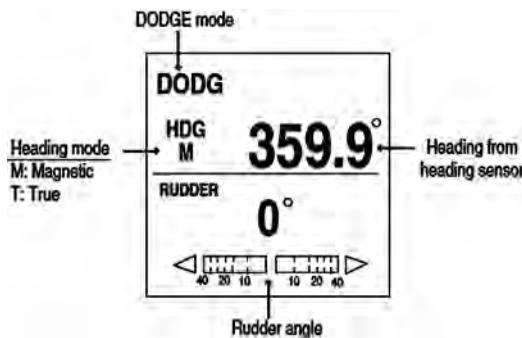


شکل ۱۳- مد DODGE در سیستم اتوپایلوت AP500

**جهت اطلاعات بیشتر در زمینه اپراتوری می‌توان از کتابچه‌های راهنمای سیستم استفاده نمود.

جدول ۱- جدول نگهداری سیستم اتوپایلوت


نقاط مورد چک	موارد نگهداری
واحد اپراتوری و واحد C-DRIVER	<p>از ریختن مایعات بر روی سیستم خودداری و احتمالات بررسی شود.</p> <p>از منبع تولید حرارت دور نگهدارید.</p> <p>هوا در اطراف آن جریان داشته باشد (موقع بروطف شود).</p> <p>با توجه به محیط شرجی هر دو ماه یک بار تمام اطلاعات کابل‌ها از تمام جهات چک شوند.</p> <p>در شناورهای کوچک با توجه به لرزش شدید شناورها هر یک ماه یک بار تمام کابل‌ها، کانکتورها و اتصالات چک و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل شود.</p>
واحد فید بک سکان	<p>هر ماه یکبار اتصالات آن به سکان چک و محکم شود.</p> <p>تنظیمات OFF SET هر ماه یک بار انجام شود.</p> <p>در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز نسبت به احتمالات ضربه چک شود.</p> <p>در شناورهای کوچک به علت قرار گرفتن در محیط سرباز هر هفتة یک بار تمیز شود.</p>

۷ عیب‌یابی و تعمیرات سیستم اتوپایلوت

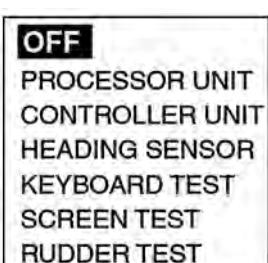


پنجره تست سیستم


در این سیستم جهت عیب‌یابی امکانات نرم افزاری گذاشته شده است. این امکانات در گزینه منو (MENU) و در قسمت تست (TEST) آورده شده است که با استفاده از زیر منوی تست (TEST) همان‌طور که در متن زیر آورده شده است واحدهای PROCESSOR و HEADING SENSOR و CONTROLLER و SCREEN و keyboard و RUDDER را تست و از نتایج آن جهت انجام تعمیرات استفاده می‌شود. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها سیستم شروع به تست آن قسمت نموده و نتایج تست را مانند شکل‌های ۱۴ نمایش می‌دهد.

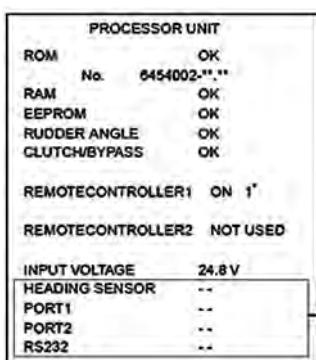


تست واحد کنترل

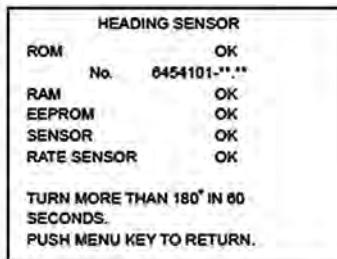


تست سنسور هدینگ

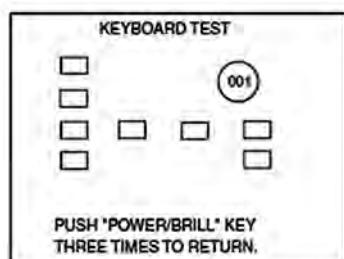

تست کی برد

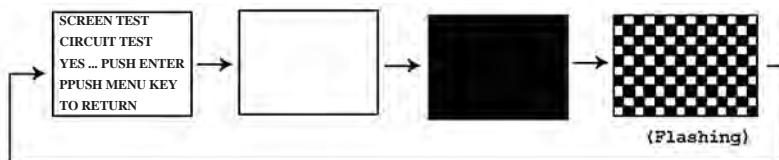

تست صفحه نمایش

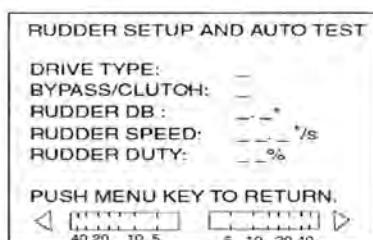

تست سکان

شکل ۱۴- نتایج تست قسمت های مختلف سیستم اتوپایلوت


■ پیام های خطا در اتوپایلوت

جدول ۲- پیام های خطا در اتوپایلوت سیستم اتوپایلوت

پیام خطا	معنی	طریقه رفع عیب
COMMUNICATION ERROR	ارتباط بین واحد کنترل و واحد پرسسور بیشتر از ۲ ثانیه قطع شده است.	اتصالات داخلی بین واحد کنترل و پرسسور را چک کنید.
INSTANT POWER FAIL IS OCCURRED	تغذیه بیشتر از ۲ ثانیه قطع شده است	یکی از کلیدهای واحد کنترل را فشار دهید.
RUDDER ANGLE ERROR	زاویه سکان که از rudder reference آمده است بیشتر از ۵۵ درجه است.	راه انداز موتور و bypass valve/clutch را چک کنید.
RUDDER DRIVE ERROR	سکان بیشتر از ۳ درجه در مدت ۱۰ ثانیه با توجه به فرمان اعمال شده نمی تواند حرکت کند.	سیستم هیدرولیک را بعد از حل مشکل چک و rudder test را الجام دهید.

DRIVE UNIT ERROR. PLEASE TURN OFF AND CHECK DRIVE CIRCUIT.	جریان پایین است که نمی‌شود کاربری انجام داد	و rudder reference و کابل‌های مربوطه چک شوند.
DRIVE UNIT IS OVERLOADED. PLEASE TURN OFF AND CHECK DRIVE CIRCUIT.	جریان بالا و بیشتر از ۵۰ آمپر بدون فرمان به سکان است.	bypass و drive circuit را چک کنید
DRIVE UNIT IS OVERHEATED.	دما در drive unit حدود ۸۰ درجه سانتی گراد است.	drive unit را چک کنید
BYPASS/CLUTCH IS OVERLOADED.	جریان در مدار bypass/clutch بیشتر از ۱/۶ آمپر است.	bypass/clutch مدارات چک شود.
DISCONNECT B/C	جریان در مدار bypass/clutch وجود ندارد.	bypass/clutch مدارات چک شود.
FU REMOTE CONTROLLER ERROR	فرمان از ریموت کنترل بیشتر از ۵۵ درجه است.	اتصالات ریموت کنترل چک شود.
MISSING HEADING DATA	اطلاعات هدینگ از سنسور برای بیشتر از ۶۰۰ میلی ثانیه نیامده است.	حسگر هدینگ و اتصالات داخلی چک شود.
HEADING DATA ERROR	اطلاعات هدینگ بیشتر از سه بار با خط نشان داده شده است.	حسگر هدینگ چک شود.

کاربری GPS مدل (فرونو)

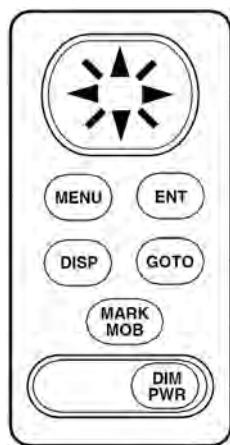

شكل ۱۵- کلیدهای اصلی دستگاه

۱ آشنایی با کلیدهای اصلی دستگاه

- **MENU**: با یکبار فشار دادن این کلید می‌توان بزرگنمایی یا ZOOM دستگاه را تنظیم نمود و با دو بار فشار دادن این کلید وارد لیست منوی اصلی دستگاه می‌شویم.
- **ENT**: برای ثبت آیتم‌ها در منو و یا وارد کردن اطلاعات در حافظه از آن استفاده می‌شود.
- **DISP**: برای نمایش دادن انواع مختلف حالات نمایش صفحه (مد) دستگاه از آن استفاده می‌شود.
- **GOTO**: برای تنظیمات مقصد یا لغو کردن آن استفاده می‌شود.
- **MARK / MOB**: برای گذاشتن علامت روی صفحه و برای ثبت نقطه آدم به دریا از این کلید استفاده می‌شود.
- **DIM / PWR**: فشردن طولانی این دکمه باعث روشن و خاموش شدن دستگاه می‌شود و با فشردن لحظه‌ای آن پنجره مربوط به تنظیم روشنایی صفحه ظاهر می‌شود.

۱ روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه PWR را فشار دهید. دستگاه با زدن یک بوق روشن می‌شود و آخرین مد نمایشی که قبل از استفاده کرده‌اید ظاهر می‌شود. این دستگاه برای اولین بار که روشن می‌شود حدود ۲ دقیقه طول می‌کشد تا موقعیت خود را فیکس کند.
برای خاموش کردن دستگاه می‌بایست دکمه PWR را ۳ ثانیه نگه دارید.

۲ تنظیم روشنایی و شفافیت صفحه نمایش

وقتی دستگاه روشن است یک بار دکمه PWR را فشار دهید تا پنجره مربوط به تنظیم روشنایی باز شود. برای تنظیم روشنایی دستگاه (DIMMER) از کلیدهای بالا و پایین کرس (کلید چهار جهته) استفاده کنید و برای تنظیم میزان شفافیت دستگاه (CONTRAST) از کلیدهای چپ و راست کرس (کلید چهارجهته) استفاده کنید.
نکته: اگر دستگاه را در حالت حداقل کنتراست خاموش کنیم وقتی دستگاه را دوباره روشن می‌کنید هیچ چیز نمایان نمی‌شود که در این صورت باید طبق روش فوق روشنایی و شفافیت دستگاه را تنظیم کنید.

۳ انواع مدهای نمایش


این دستگاه دارای ۵ حالت نمایش می‌باشد که بسته به شرایط مختلف دریانوردی می‌توان یکی را انتخاب نمود.

با هر بار فشار دادن دکمه DISP حالت نمایش تغییر می‌کند. مدهای نمایش عبارت‌اند از:


- ۱- مد نمایش اطلاعات ناوبری NA.DATA DISPLAY
- ۲- مد نمایش سکان STEERING DISPLAY
- ۳- مد نمایش بزرگراه HIGHWAY DISPLAY
- ۴- مد نمایش ثبت مسیر PLOTTRE DISPLAY
- ۵- مد نمایش کاربر USER DISPLAY

مد نمایش کاربر را می‌توان به دو حالت ۱- اطلاعات دیجیتالی (DIGITAL DATA) و ۲- سرعت‌سنجد (SPEEDOMETER) تنظیم نمود.

حال به تشریح هر کدام می‌پردازیم.
۱-۴- مد نمایش اطلاعات ناوبری: در این حالت صفحه نمایش اطلاعاتی از قبیل موقعیت بر حسب طول و عرض جغرافیایی، راه، سرعت، تاریخ و زمان را نشان می‌دهد.

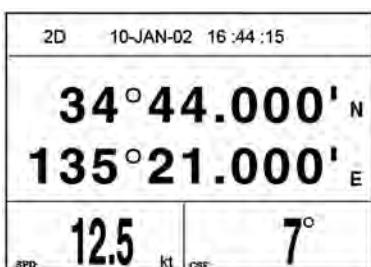


شکل ۱۶- مد نمایش اطلاعات ناوبری

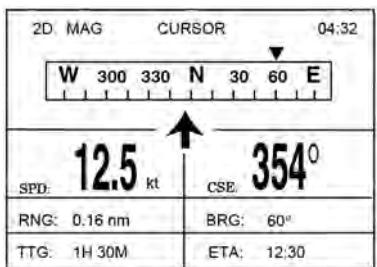


شکل ۱۷- مد نمایش هدایت با سکان

۴-۲- مد نمایش هدایت با سکان: در این حالت صفحه مسیریاب (GPS) مانند قطب نما عمل کرده و علاوه بر درجه‌بندی سمت قطب‌نمایی اطلاعاتی از قبیل سرعت، راه، سمت و فاصله تا مقصد، زمان تقریبی رسیدن به مقصد (ETA)، مدت زمان لازم برای رسیدن به مقصد (TTG)، ساعت و حالت عملکرد قطب‌نما (حقیقی یا مغناطیسی) را نیز نمایش می‌دهد.

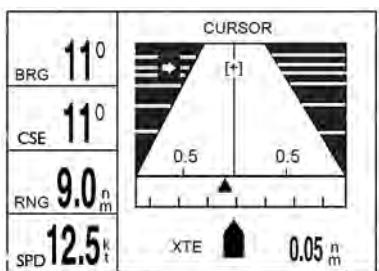


شکل ۱۸- مد نمایش بزرگراه

۴-۳- مد نمایش بزرگراه: در این حالت صفحه نمایش وضعیت حرکت کشتی به سمت مقصد مورد نظر را به صورت سه بعدی مانند حرکت در یک بزرگراه نشان می‌دهد. همچنین اطلاعاتی از قبیل سمت، راه شناور، فاصله، سرعت و میزان انحراف از مسیر را نیز نمایش می‌دهد.

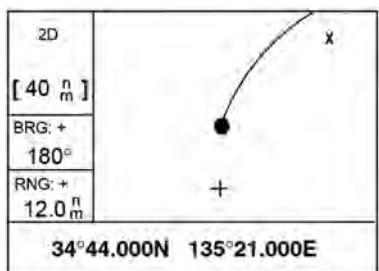


شکل ۱۹- مد نمایش ثبت مسیر

۴-۴- مد نمایش ثبت مسیر: در این حالت مسیر حرکت کشتی بر روی صفحه رسم می‌شود و اطلاعات جانبی از قبیل سمت و فاصله، موقعیت و تنظیم برد صفحه را نمایش می‌دهد.

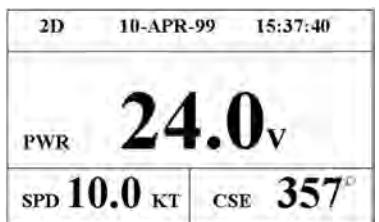

شکل ۲۰- مد نمایش کاربر: (الف) اطلاعات دیجیتالی

۴-۵- مد نمایش کاربر: همان‌طور که گفته شد مد نمایش کاربر دارای دو وضعیت می‌باشد که کاربر می‌تواند هر کدام را به دلخواه انتخاب نماید.
 (الف) اطلاعات دیجیتالی: در این حالت صفحه نمایش اطلاعات ناوبری را که کاربر می‌تواند به دلخواه آنها را انتخاب کند نشان داده می‌شود. این اطلاعات شامل ۱- ولتاژ دستگاه. ۲- مسافت پیموده شده. ۳- سرعت. ۴- راه. ۵- فاصله. ۶- سمت. ۷- مدت زمان برای رسیدن. ۸- زمان تقریبی رسیدن، می‌باشد.

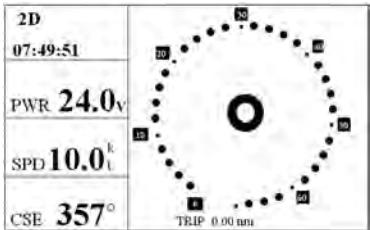

شکل ۲۱- مد نمایش کاربر: ب) سرعت سنج

۵ آشنایی با منوی اصلی دستگاه
وقتی با زدن دکمه MENU وارد منوی اصلی دستگاه می‌شوید اطلاعات زیر نمایان می‌شود.

- **WAYPOINT**: نقطه راه (نقاطی که برای استفاده در دریانوردی وارد حافظه دستگاه می‌کنیم).
- **ROUTES**: مسیرها (در این قسمت ترسیم مسیر دریانوردی و انجام تنظیمات و تغییرات در آن انجام می‌شود).
- **PLOTTER**: انجام تنظیمات ثبت مسیر در این قسمت انجام می‌شود.
- **ALARMS**: تنظیمات مربوط به هشدارهای دستگاه از این قسمت انجام می‌شود.
- **ERASE**: پاک کردن (برای پاک کردن نقاط و مسیرهای اضافی از این قسمت استفاده می‌کنیم).
- **DGPS**: در این مدل مورد استفاده ندارد.
- **CALCULATE**: برای محاسبه فاصله و سمت نقاط از یکدیگر از این قسمت استفاده می‌کنیم.
- **MESSAGES**: پیام‌ها (پیام مربوط به علت هشدار زدن دستگاه و سایر پیام‌ها را در این قسمت می‌توان خواند).
- **SATELLITE**: وضعیت دریافت اطلاعات از ماهواره.
- **USER DISP**: تنظیمات مد کاربر که در بالا شرح داده شد از این قسمت انجام می‌شود.
- **GPS SETUP**: تنظیمات حافظه دستگاه.
- **SYS SETUP**: تنظیمات حافظه دستگاه.
- **I/O SETUP**: تنظیمات حافظه دستگاه.
- **TD SETUP**: تنظیمات حافظه دستگاه.

۶ آشنایی با برخی اختصارات در مسیریاب (GPS)

اختصار	کلمه کامل	ترجمه
PWR	POWER	منبع تغذیه
SPD	SPEED	سرعت
CSE	COURSE	راه - مسیر
RNG	RANGE	فاصله - برد

BRG	BEARING	سمت
TTG	TIME TO GO	مدت زمان برای رفتن
ETA	ESTIMATED TIME ARRIVAL	زمان تقریبی رسیدن
XT	EXIT	خروج
MOB	MAN OVER BOARD	آدم به دریا
DIM	DIMMER	میزان روشنایی
CONT	CONTRAST	شگافیت
DISP	DISPLAY	نمایش
KT	KNOT	گره
NM	NAUTICAL MILE	مايل دریایی
NAV	NAVIGATION	ناوبری
SYS	SYSTEM	سیستم
SIM	SIMULATION	شبیه سازی
AUTO	AUTOMATIC	خودکار (اتوماتیک)
YD	YARD	یارد (واحد مسافت)
LAT	LATITUDE	عرض جغرافیایی
LONG	LONGITUDE	طول جغرافیایی

■ نقطه راه WAYPOINT

WP: نقطه ویژه‌ای است در ابتداء، وسط یا انتهای مسیر دریانوردی که توسط کاربر وارد حافظه دستگاه می‌شود.

این دستگاه می‌تواند تا ۹۵۰ نقطه در حافظه ذخیره کند.

وارد کردن WP به حافظه به ۴ روش امکان پذیر می‌باشد.

۱- توسط کلید چهارسویه (کرسر) در مد PLOTTER.

۲- توسط دکمه MARK (موقعیت خود کشتن).

۳- از طریق منوی اصلی (MENU) (معمولی ترین روش).

۴- توسط کلید MOB

■ روش اول: وارد کردن WP توسط چهارسویه (کرسر) در مد PLOTTER

۱- در مد پلاتر کرسر را جابجا کرده و در نقطه دلخواه قرار دهید (با جابه جا کردن کرسر موقعیت بر حسب طول و عرض جغرافیایی در زیر صفحه نوشتہ می‌شود).

۲- کلید ENT را فشار دهید.

۳- در پنجره باز شده شماره و اسم WP را بنویسید.

۴- کلید ENT را فشار دهید.

۵- اگر می‌خواهید علامت ویژه‌ای برای WP بگذارید کرسر را بر روی علامت زیر عبارت MARK

برده و ENT کرده سپس یکی از علامت‌ها را انتخاب کرده و مجدداً ENT کنید.

۶- کلید چهارسویه (کرسر) را بروی EXIT برد و بازden ENT ضمن ذخیره WP از برنامه خارج شوید.

■ روش دوم: وارد کردن WP توسط دکمه MARK

۱- در هر یک از مدها که قرار دارید یکبار کلید MARK/MOB را فشار دهید.

۲- در پنجره باز شده موقعیت کنونی شناور ثبت می‌شود.

۳- در صورت تمایل می‌توانید با بردن کرسر بر روی اسم، شماره، علامت و یا تاریخ و زدن ENT تغییراتی در آنها اعمال کنید.

۴- در پایان کرسر را بر روی EXIT برد و ENT کنید.

■ روش سوم: وارد کردن WP از طریق منوی اصلی

۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.

۲- گزینه WAYPOINT را انتخاب و ENT کنید.

۳- گزینه LIST را انتخاب و ENT کنید.

۴- گزینه NEW را انتخاب و ENT کنید.

۵- نام WP را وارد کرده و ENT کنید.

۶- کرسر را به سطر دوم برده و عرض جغرافیایی LAT را وارد کنید.

۷- کرسر را بر روی EXIT برد و خارج شوید.

■ روش چهارم: وارد کردن WP توسط کلید MOB

۱- دکمه MOB را بزنید.

۲- دکمه جهت راست کرسر را برای انتخاب MOB بزنید.

۳- دکمه ENT را بزنید.

۴- گزینه YES را انتخاب و دکمه ENT را بزنید.

۵- در این روش هربار که دکمه MOB زده می‌شود اطلاعات جایگزین دفعه قبل می‌شود.

ایجاد تغییرات (EDITING) در WAYPOINT

۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.

۲- گزینه WAYPOINT را انتخاب و ENT کنید.

۳- گزینه LIST را انتخاب و ENT کنید.

۴- WP مورد نظر را جهت تغییرات انتخاب و ENT کنید.

۵- به سیله کرسر شاخصه‌هایی (آیتم‌هایی) را که می‌خواهید تغییر دهید انتخاب کرده و بر روی آنها ENT کنید و تغییرات را اعمال کنید.

۶- گزینه EXIT را انتخاب و ENT کنید.

۷- دوبار کلید MENU را زده تا از برنامه خارج شوید.

۸- حذف یک WAYPOINT از فهرست.

۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید.

۲- گزینه ERASE را انتخاب و ENT کنید.

۳- گزینه WAYPOINT/MARKS را انتخاب و ENT کنید.

۴- WP مورد نظر را که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب و ENT کنید.

۵- در پنجره باز شده گزینه ERASE را انتخاب و ENT کنید.

۶- دوبار کلید MENU را زده تا از برنامه خارج شوید.

۱ مسیر ROUTE

مسیر متشكل از چندین WP می باشد که قرار است در دریانوردی از این نقاط عبور کنیم. در این دستگاه شما می توانید ۵۰ مسیر را به حافظه بدهید که هر مسیر می تواند شامل ۳۰ دقیقه راه (WP) باشد. ایجاد کردن مسیر به چهار روش ممکن می باشد.

۱- ایجاد کردن مسیر به وسیله موقعیت کرسر در مد PLOTTER

۲- ایجاد کردن مسیر توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوی ROUTE

۳- ایجاد کردن مسیر توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوی WAYPOINT

۴- ایجاد کردن مسیر از روی خط عبور کشته

■ روش اول: ایجاد کردن مسیر به وسیله موقعیت کرسر در مد PLOTTER

۱- در مد PLOTTER کرسر را جایه جا کنید تا در موقعیت دلخواه قرار گیرد.

۲- دکمه ENT را بزنید.

۳- پنجره ای باز شده در صورت تمایل می توانید نام WP و دیگر مشخصات آن را تغییر دهید.

۴- دکمه ENT را بزنید.

۵- پنجره ای باز شده، گزینه LOGRT را انتخاب و ENT کنید.

۶- مرحله ۱ تا ۵ را برای چند نقطه دیگر با تغییر محل کرسر تکرار کنید.

۷- وقتی نقاط مورد نظر را وارد کردید، دوبار کلید MENU را بزنید و از لیست گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.

۸- پنجره ای باز شده، گزینه LOG را انتخاب و ENT کنید.

۹- پنجره ای باز شده، گزینه MOVE را انتخاب و ENT کنید.

مسیر شما اکنون در قسمت ROUTE از منوی اصلی ذخیره شده است.

■ روش دوم: ایجاد کردن مسیر توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوی ROUTE


۱- دکمه MENU را یک یا دوبار بزنید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.

۲- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.

۳- پنجره ای باز شده، گزینه NEW را انتخاب و ENT کنید.


۴- پنجره ای رو به روی هر شماره رفته و توسط کلیدهای بالا و پایین کرسر از لیست WP ها نقطه مورد نظر را جست و جو کرده و هر بار ENT کنید.

۵- در پایان دوبار کلید MENU را زده تا از برنامه خارج شوید.

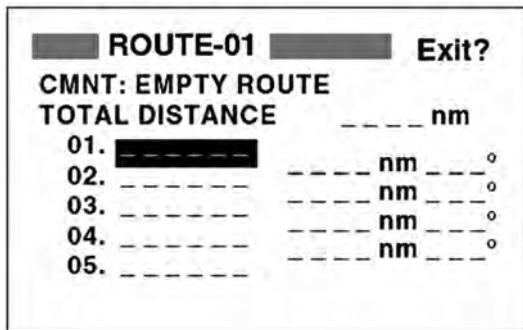


شکل ۲۲- ایجاد کردن مسیر

- روش سوم: ایجاد کردن مسیر توسط نقاط از قبل داده شده به حافظه و منوی WAYPOINT
- ۱- دکمه MENU را یک یا دوبار بزنید.
 - ۲- گزینه WAYPOINT را انتخاب و سپس ENT کنید.
 - ۳- گزینه NEAREST یا LIST را انتخاب و ENT کنید.
 - ۴- مورد نظر را از لیست انتخاب و ENT کنید.
 - ۵- در پنجره زیر گزینه LOG RTE را انتخاب و ENT کنید.

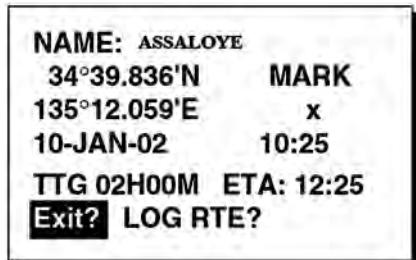

شکل ۲۳- ایجاد کردن مسیر

- ۶- مرحله ۴ و ۵ را برای چند WP دیگر اجرا کنید تا مسیر کامل شود.
- ۷- دکمه MENU را بزنید.
- ۸- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۹- در پنجره‌ای مانند پنجره زیر گزینه LOG را بزنید تا مسیر ثبت شود.

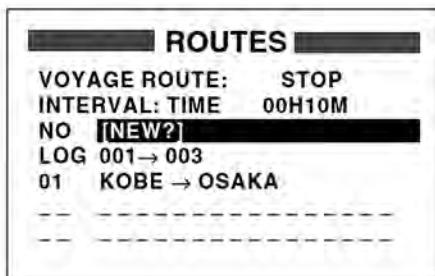

شکل ۲۴- ایجاد کردن مسیر

- ۱۰- در پنجره باز شده بعد گزینه MOVE را انتخاب و ENT کنید.
- روش چهارم: ایجاد کردن مسیر از روی خط عبور کشته

- این روش زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم در یک مسیر ناشناس دریانوردی کنیم به نحوی که راه برگشتمان را گم نکنیم و برای برگشتن بتوانیم از همان مسیری که رفته‌ایم برگردیم.
- ۱- در ابتدای حرکت دکمه MARK / MOB را فشار دهید تا اولین نقطه ذخیره شود.
 - ۲- پنجره‌ای باز شده در صورت تمایل تغییرات اسم WP، علامت و... را اعمال کرده و سپس گزینه LOGRT را انتخاب و ENT کنید.
 - ۳- در طول مسیر دریانوردی به فواصل زمانی مشخصی مثلً هر نیم ساعت یک بار مرحله ۱ و ۲ را تکرار کنید.


- ۴- وقتی به مقصد رسیدید و آخرین نقطه را وارد کردید دکمه MENU را دوباره بزنید، گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۵- در این پنجره گزینه LOG را انتخاب و ENT کرده و در پنجره بعدی نیز گزینه MOVE را انتخاب و ENT کنید تا مسیر شما در حافظه ذخیره گردد.

۱۰ انجام تغییرات در مسیر

- ۱- هرگاه باخواهیم یکی از نقاط مسیر را با نقطه جدیدی تعویض کنیم به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.
- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید.
 - ۲- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
 - ۳- مسیر مورد نظر را که می‌خواهید در آن تغییرات اعمال کنید انتخاب و ENT کنید.



- ۴- WP مورد نظر را که می‌خواهید تعویض کنید انتخاب و ENT کنید.
- ۵- در پنجره روبرو گزینه CHANGE را انتخاب و ENT کنید.
- ۶- دکمه ENT را بزنید و WP جدید را انتخاب و دوباره ENT کنید.
- ۷- گزینه EXIT را انتخاب و ENT کنید.
- ۸- دوبار کلید MENU را بزنید تا از برنامه خارج شوید.
- ۹- حذف دائم یک نقطه از مسیر
- ۱- کلید MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- مسیر مورد نظر را از لیست انتخاب و ENT کنید.
- ۴- نقطه‌ای را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب و ENT کنید.
- ۵- در پنجره باز شده گزینه REMOVE را انتخاب و ENT کنید.
- ۶- دکمه MENU را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.
- ۷- وارد کردن یک نقطه جدید در مسیر
- ۸- کلید MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۹- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۱۰- مسیر مورد نظر را از لیست انتخاب و ENT کنید.
- ۱۱- WP را که می‌خواهید بعد از WP ورودی (جدید) قرار بگیرد انتخاب و ENT کنید.
- ۱۲- گزینه INSERT را انتخاب و ENT کنید.
- ۱۳- WP جدید را انتخاب و ENT کنید.
- ۱۴- دکمه MENU را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.
- ۱۵- حذف کردن موقت یک نقطه در مسیر
- ۱۶- کلید MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۱۷- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۱۸- مسیر مورد نظر را از لیست انتخاب و ENT کنید.
- ۱۹- WP را که می‌خواهید موقتاً حذف شود انتخاب و ENT کنید.
- ۲۰- گزینه SKIP را انتخاب و ENT کنید. علامت * در کنار WP حذف شده ظاهر می‌شود.
- ۲۱- دکمه MENU را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.
- ۲۲- برای اینکه WP حذف شده را دوباره فعال کنید بند ۱ تا ۴ را یک بار دیگر اجرا کنید و این بار گزینه SKIP OFF را انتخاب و ENT کنید و بعد، از برنامه خارج شوید.

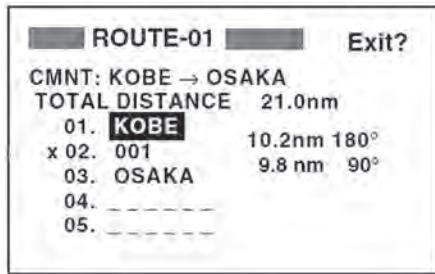

شکل ۲۵- حذف کردن موقت یک نقطه در مسیر

- ۱۰-۵- حذف کردن کامل یک مسیر
- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید.
 - ۲- گزینه ERASE را انتخاب و ENT کنید.
 - ۳- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.
 - ۴- مسیری را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید چنانچه می خواهید همه مسیرها را حذف کنید گزینه ALL را انتخاب کنید.

- ۵- دکمه ENT را فشار دهید پنجره‌ای باز شده از شما پرسیده می شود آیا مطمئن هستید؟ گزینه YES را انتخاب و ENT کنید.
- ۶- دکمه MENU را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.

- ۱۰-۶- تنظیم بزرگنمایی در مد پلاتر و بزرگراه (ZOOM)
- شما می توانید در مد نمایش پلاتر محدوده برد دستگاه را از $0/2^{\circ}$ مایل الی 32° مایل تغییر دهید و همچنین این محدوده را در مد بزرگراه از $0/2^{\circ}$ مایل الی 16° مایل تغییر دهید که در بردهای کمتر از $0/5^{\circ}$ به یاردن شان داده می شود.
- ۱- در هر یک از مدهای پلاتر یا بزرگراه دکمه MENU را یک بار فشار دهید.
 - ۲- پنجره‌ای باز شده با علامت جهت بالای کرسر \blacktriangle برد را زیاد و با علامت جهت پایین کرسر \blacktriangledown برد را کاهش دهید.
 - ۳- دکمه ENT را بزنید.

- ۱- در مد پلاتر اگر به مدت ۶ ثانیه به کرسر دست نزنید. علامت آن روی صفحه پاک می شود و به محض اولین تماس دوباره ظاهر می شود. در سمت چپ پنجره پلاتر هنگامی که کرسر فعل باشد سمت و فاصله کشته (مرکز صفحه) نسبت به موقعیت کرسر نوشته می شود و هنگامی که کرسر غیرفعال می باشد راه و سرعت شناور به جای آن نوشته می شود.
- ۲- گزینه SHIP TO CENTER در پنجره بزرگنمایی (ZOOM) کار انتقال شناور به مرکز صفحه را انجام می دهد.

نکته



۱۱ تنظیمات منوی PLOTTER

برای تنظیمات منوی پلاتر به ترتیب زیر عمل می کنیم:

۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.

۲- گزینه PLOTTER را انتخاب و ENT کنید تا پنجره زیر باز شود.

۳- با اینتر کردن بر روی سطر اول یعنی گزینه TRACK REC می توانید یکی از حالات صفحه بعد را انتخاب کنید.

OFF*: دستگاه مسیر حرکت شناور را ثبت نمی کند.

DISTANCE: دستگاه مسیر حرکت را با توجه به مسافتی که در سطر دوم (INTERVAL) برایش تعریف نموده اید ثبت می کند (در مثال فوق هر ۱۰ مایل یک نقطه ثبت گذاشته می شود).

AUTO*: دستگاه مسیر حرکت را به طور خودکار و براساس بردی که برای دستگاه تنظیم شده است ثبت می کند.

۴- در سطر سوم و در قسمت BRG.REF شما می توانید مرجع سمت را قطب نمایی (MAG) و یا حقیقی (TRUE) تنظیم نمایید.

۵- در سطر چهارم اگر مرجع سمت قطب نمایی باشد، میزان انحراف قطب نمایی را وارد می کنید.

۶- در سطر پنجم مشخص می کنید مقصدی که روی صفحه ظاهر می شود همان مقصدی باشد که با فرمان GO TO صادر می شود.

۷- در سطر ششم مسافت طی شده نمایش داده می شود که می توانیم آن را از اینجا صفر کنیم.

۱۲ ناوبری NAVIGATION

تاکنون آموختیم که چگونه نقاط و مسیرهای مورد نیاز در دریانوردی را وارد حافظه دستگاه کنیم. حال برای استفاده عملی از این نقاط و مسیرها در دریانوردی ها به روش های زیر عمل می کنیم.

۱۲-۱ تعیین مقصد به وسیله کرس

۱- دکمه GOTO را بزنید تا پنجره روبه رو باز شود.

۲- در پنجره باز شده گزینه CURSOR را انتخاب کنید.

۳- دکمه ENT را بزنید صفحه نمایش پلاتر در حالی که یک علامت سؤال کنار علامت کرس است نمایش داده می شود.

۴- علامت کرس را در موقعیت موردنظر قرار دهید.

۵- دکمه ENT را بزنید تا خط بین مبدأ و مقصد ترسیم گردد.

۱۲-۲ تعیین مقصد به وسیله نقاط WP

۱- دکمه GOTO را بزنید.

۲- در پنجره باز شده گزینه WPT-LIST را انتخاب کرده و ENT کنید.

۳- WP را که می‌خواهید به عنوان مقصد در نظر بگیرید انتخاب کرده و ENT کنید.
اکنون در همه مدهای نمایش راه و فاصله شما تا نقطه مقصد و برخی اطلاعات جانبی دیگر مشخص می‌باشد و می‌توانید از آن در دریانوردی استفاده کنید.

۴- تعیین مقصد با توجه به مسیرهای داده شده به حافظه (ROUTE)

۱- دکمه GOTO را بزنید.

۲- گزینه ROUTE را انتخاب و ENT کنید.

۳- مسیر مورد نظر را انتخاب کنید.

۴- دکمه ENT را بزنید تا پنجره FORWARD باز شود.

۵- گزینه FORWARD را برای مسیر رفت و یا گزینه REVERSE را برای مسیر برگشت انتخاب کنید و ENT را بزنید.

اکنون در همه مدهای نمایش اطلاعات مربوط به مسیر انتخابی شما آمده می‌باشد و می‌توانید از آن در دریانوردی استفاده کنید.

۶- کنسل کردن مقصد

۱- دکمه GOTO را بزنید.

۲- گزینه OFF را انتخاب و ENT کنید.

۷ هشدارها

در این دستگاه ۷ نوع هشدار وجود دارد. وقتی یکی از هشدارها فعال می‌شود، صدای بوق شنیده می‌شود و نام هشدار و آیکن آن در صفحه نمایش داده می‌شود. شما با فشار دادن یکی از دکمه‌ها می‌توانید صدای هشدار را قطع کنید ولی آیکن هشدار تا زمانی که علت اصلی هشدار از بین رفته و یا آن را از طریق MENU غیرفعال نکرده‌اید روی صفحه باقی می‌ماند. شما می‌توانید از طریق گزینه MESSAGE در لیست MENU نوع هشدار را تشخیص دهید.

انواع هشدارها عبارت‌اند از:

۱- هشدار رسیدن به نقطه مورد نظر (ARV)

۲- هشدار لنگر (ANC)

۳- هشدار خروج از مسیر (XTE)

۴- هشدار سرعت (SPEED)

۵- هشدار DGPS

۶- هشدار زمان (TIME)

۷- هشدار مسافت (TRIP)

هشدار رسیدن و هشدار لنگرگاه در یک گزینه آمده‌اند و شما در هر لحظه فقط یکی از آن دو را می‌توانید استفاده کنید و با هم‌دیگر فعال نمی‌شوند.

نکته



حال با نحوه فعال کردن هریک از هشدارها آشنا می‌شویم.


۱- هشدار رسیدن به مقصد (ARV)

این هشدار به شما خبر می‌دهد که به مقصد نزدیک شده‌اید مثلاً شما تعیین می‌کنید که ۲ مایل مانده به مقصد دستگاه برای شما بوق بزند.


۲- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید.

**OFF
ARV
ANC**

- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
 - ۳- سطر دوم (ARV/ANC) را انتخاب و ENT کنید.
 - ۴- گزینه ARV را انتخاب و ENT کنید.
 - ۵- فاصله قبل از رسیدن به مقصد را که می‌خواهید دستگاه برای شما بوق بزند را از (۰/۰۱۰ الی ۹۹/۹۹) مایل به دلخواه تعیین کرده و ENT کنید (مثلاً ۳ مایل).
 - ۶- کلید MENU را دو بار فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.
- اکنون هشدار ARV شما فعال است و به محض اینکه به ۳ مایلی مقصدی که توسط کلید GOTO برای دستگاه تعريف نموده‌اید برسید دستگاه شروع به هشدار زدن می‌کند.

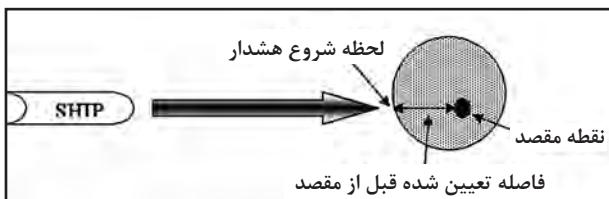


شکل ۲۷- هشدار رسیدن به مقصد

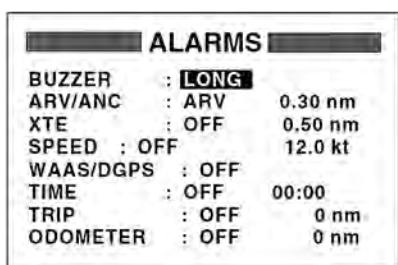

شکل ۲۸- هشدار

**OFF
ARV**

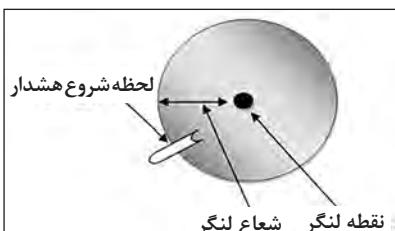

شکل ۲۹- هشدار لنگرگاه


- ۱۳-۲- هشدار لنگرگاه (ANC)
- این هشدار به شما خبر می‌دهد زمانی که شناور تان در لنگر است از جای خود حرکت کرده و لنگر کشیده شده است. فاصله اینمی را که شناور نباید بیشتر از آن جایه‌جا شود را تعیین می‌کنید. اگر شناور بیشتر از این مقدار جایه‌جا شد دستگاه هشدار می‌زند.
- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید.
 - ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید
 - ۳- سطر دوم (ARV/ANC) را انتخاب و ENT کنید.

- ۴- گزینه ANC را انتخاب و ENT کنید.
- ۵- مسافتی را که می‌خواهید شناور بیشتر از آن جایه‌جا نشود را از (۰/۰۱۰ الی ۹۹/۹۹) مایل به دلخواه تعیین کرده و ENT کنید (شعاع لنگر).
- ۶- کلید MENU را دو بار فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.

۱۳-۳- هشدار خروج از مسیر (XTE)

این هشدار به شما خبر می‌دهد که شناور از مسیری که قبلاً برایش تعریف کرده‌اید و می‌بایست بر روی آن حرکت کند خارج شده است. در این هشدار شما مسافتی را که شناور مجاز است از مسیر خارج شود تعیین می‌کنید اگر شناور بیشتر از این مسافت خارج شود دستگاه هشدار می‌زند.

- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- گزینه XTE را انتخاب و ENT کنید.
- ۴- گزینه ON را انتخاب و ENT کنید.
- ۵- مسافت مورد نظر را از $0^{\circ} / 100$ (۹۹/۹۹) مایل تعیین کرده و ENT کنید.
- ۶- دو بار کلید MENU را فشار دهید.

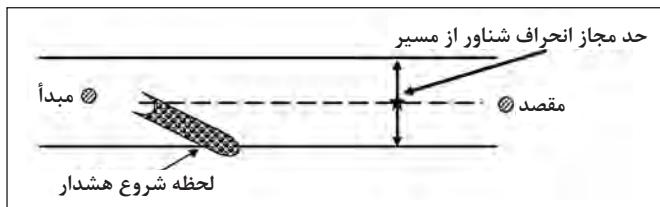

شکل ۳- هشدار خروج از مسیر

۱۳-۴- هشدار سرعت (SPEED)

این هشدار به شما نشان می‌دهد سرعت فعلی شناور از مقداری که شما تعیین کرده‌اید کمتر یا بیشتر (بسه به نوع تنظیم) شده است.

- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- گزینه SPEED را انتخاب و ENT کنید.
- ۴- یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.
 - OFF: هشدار غیرفعال است.
 - LO: کمتر از سرعت تعیین شده.
 - HI: بیشتر از سرعت تعیین شده.
- ۵- پس از انتخاب LO یا HI دو بار ENT کنید.
- ۶- سرعت مورد نظر را از $0^{\circ} / 10$ (۹۹/۹۹) گره تعیین کرده و ENT کنید.
- ۷- دکمه MENU را دو بار بزنید.

۱۳-۵- هشدار DGPS

سیستم DGPS هنگامی است که به جای ماهواره از چندین ایستگاه زمینی برای پیدا کردن موقعیت استفاده می‌شود.

بنابراین وقتی سیگنال‌های دریافتی از ایستگاه‌ها ضعیف باشند در صورت فعل بودن این هشدار دستگاه بوق می‌زند که برای غیرفعال کردن آن می‌بایست گزینه OFF را انتخاب کرد.

۱۳-۶- هشدار زمان (TIME)

این هشدار به شما خبر می‌دهد که زمان تعیین شده فرا رسیده است و عملکرد آن مانند یک ساعت زنگ‌دار معمولی می‌باشد که شما آن را برای ساعت مشخصی تنظیم می‌کنید.

- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- گزینه TIME را انتخاب و ENT کنید.
- ۴- گزینه ON را انتخاب و ENT کنید.
- ۵- زمان مورد نظر را وارد کرده و ENT کنید.
- ۶- دو بار کلید MENU را بزنید.

۱۴ هشدار مسافت (TRIP)

این هشدار به شما خبر می‌دهد که شناور به میزان مسافتی که از قبل برای دریانوردی تعیین کرده بودید رسیده است.


مثال (۲-۱): اگر مخزن سوخت شناور شما به اندازه ۴۰ مایل دریانوردی ظرفیت دارد می‌توانید در ابتدای حرکت این هشدار را بر روی ۲۰ مایل تنظیم کنید تا پس از گذشت ۲۰ مایل دریانوردی و مصرف شدن نصف باک با هشدار دستگاه با خبر شوید که فقط به اندازه برگشت ذخیره سوخت دارید.

- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- گزینه TRIP را انتخاب و ENT کنید.
- ۴- گزینه ON را انتخاب و ENT کنید.
- ۵- مسافت مورد نظر را از ۱۰ (الی ۹۹۹) مایل تعیین کرده و ENT کنید.
- ۶- دو بار کلید MENU را بزنید.

۱۵ تنظیم صدای بوق دستگاه

- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار بزنید.
- ۲- گزینه ALARM را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- گزینه BUZZER را انتخاب و ENT کنید.
- ۴- یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب و ENT کنید.
دو بوق کوتاه: SHORT
سه بوق بلند: LONG
بوق مداوم: CONSTANT
- ۵- دکمه MENU را دو بار بزنید.

۱۶ محاسبات CALCULATION

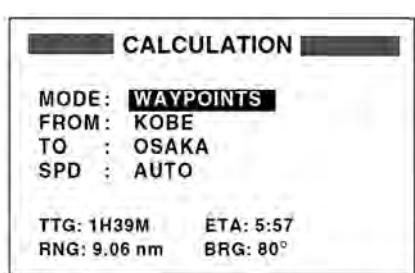

شكل ۳-۱- محاسبات CALCULATION

- ۱- محاسبه فاصله و سمت بین دو نقطه
- ۱- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.
- ۲- گزینه CALCULATE را انتخاب و ENT کنید.
- ۳- پنجره‌ای باز شده (شکل ۱۷) بر روی سطر اول ENT کرده گزینه WAYPOINT را انتخاب و مجدداً ENT کنید.

۴- بر روی سطر دوم ENT کنید و در قسمت FROM نقطه مبدأ را وارد کرده (توسط کرسر) و مجدداً ENT کنید.

۵- بر روی سطر سوم ENT کنید و در قسمت TO نقطه مقصد را وارد کرده و مجدداً ENT کنید.

۶- بر روی سطر چهارم ENT کنید تا در قسمت SPD پنجره رو به رو باز شود.



۷- اگر برای سرعت شناور AUTO را انتخاب کنید در محاسبات متوسط سرعت شناور لحظه می‌شود و با انتخاب MENU می‌توانید سرعت را به دلخواه وارد کنید.



نکته



۸- برای وارد کردن سرعت گزینه MENU را انتخاب و ENT کرده بعد سرعت را وارد و مجدداً ENT کنید.

۹- با وارد کردن سرعت محاسبات انجام شده و اطلاعات TTG: مدت زمان برای رفتن به مقصد، ENT: زمان تقریبی رسیدن به مقصد، RNG: فاصله بین دو نقطه و BRG: سمت دو نقطه از هم نمایش داده می‌شود.

۱۰- دوبار کلید MENU را بزنید تا از برنامه خارج شوید.

۱۱- محاسبه فاصله و زمان عبور بین نقطه ابتداء و انتهای یک مسیر

۱۲- دکمه MENU را یک یا دو بار فشار دهید تا لیست منوی اصلی ظاهر شود.

۱۳- گزینه CALCULATE را انتخاب و ENT کنید.


۱۴- پنجره‌ای باز شده (شکل ۱۸) بر روی سطر اول ENT کرده گزینه ROUTE را انتخاب و مجدداً ENT کنید.

۱۵- بر روی سطر دوم ENT کرده و مسیر مورد نظر را از لیست مسیرها به وسیله کرسر انتخاب کنید و کلید ENT را بزنید.


۱۶- بر روی سطر سوم ENT کنید و پنجره SPEED را باز کنید.

۱۷- گزینه AUTO یا MAN را انتخاب کنید (AUTO برای سرعت متوسط کشتی استفاده می‌شود و MAN برای به دست آوردن سرعت به صورت دستی استفاده می‌شود).

۱۸- دکمه MENU را دو بار فشار دهید تا عملیات تمام شود.

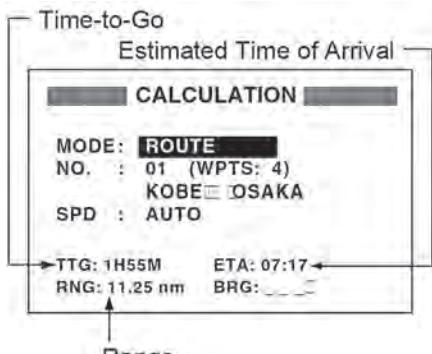

شکل ۳۲- محاسبه فاصله و زمان عبور بین نقطه ابتداء و انتهای یک مسیر

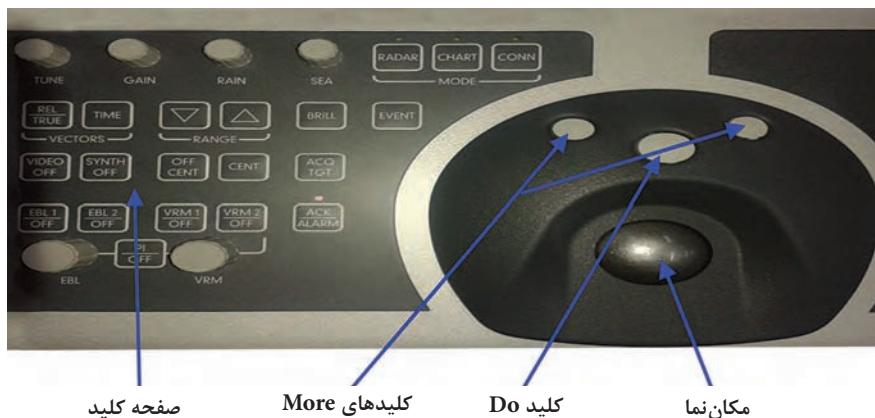

شکل ۱

الف) کلیدها:

کلیدهای روی صفحه کلید در حقیقت بخشی از کلیدهایی است که هر کاربر می‌تواند از آنها در هنگام کار استفاده کند و بخش دیگر نیز بر روی صفحه نمایش قرار دارند و می‌توان توسط مکان نما و کلیدهای روی آن استفاده کرد.

کلیدهایی که بر روی صفحه وجود دارند شامل کلیدهای زیر است که با توجه به اینکه از قبل با بسیاری از آنها آشنا هستیم به اختصار توضیح می‌دهیم.

Tune: تنظیم دستی گیرنده رادار، که در حقیقت تنظیم دستی کلایسترون انعکاسی است و با انجام کلیک روی گزینه مورد نظر روی صفحه نمایش می‌توان آن را در حالت خودکار قرار داد.

Gain: تنظیم مدار تقویت کننده ویدئو، با تنظیم این کلید می‌توان ضریب تقویت مدار تقویت کننده ویدئو را بالا برد و این کلید نیز به صورت یک گزینه و کلید روی صفحه نمایش وجود دارد.

Anti-Clutter Sea: حذف تداخل نویزهای بازتابش شده از امواج دریا در دریای طوفانی، با این کلید هم می‌توان مقداری از نویزهای موجود در PPI را نیز حذف کرد. این کلید نیز بر روی صفحه نمایش به صورت یک گزینه وجود دارد و می‌توان با کلید More آن را در حالت خودکار قرار داد.

Anti-Clutter Rain: حذف تداخل نویزهای بازتابش شده از هوای بارانی و ابرهای نزدیک سطح زمین، این کلید نیز بر روی صفحه نمایش وجود دارد و می‌توان با استفاده از کلید More آن را در حالت خودکار قرار داد.

در سمت راست صفحه چند کلید وجود دارد که برای فعال یا غیر فعال کردن مدهای مختلف از آنها می‌توان استفاده کرد برای فعال کردن هر مد بایستی آن را به مدت ۳ تا ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید. این مدها عبارت اند از:

Radar: در این صفحه نمایش در حالت نرمال رادار قرار دارد و PPI و منوهای تنظیمات رادار در آن فعال هستند.

Chart: در این مد صفحه نمایش در حالت Chart Pilot قرار دارد و می‌توان از امکانات آن استفاده کرد.

Conning: در این مد صفحه نمایش در حالت Conning Pilot قرار دارد و صفحه نمایش نمایشگرهای

مختلفی را که توسط سنسورهای مربوطه به صفحه نمایش وصل شده اند را نمایش می‌دهد.

Event Position Fix: با این کلید می‌توان منوهای Print Screen را انتخاب یا آنها را حذف کرد.

Brill: برای تنظیم نور صفحه کلید و تنظیم نور بخش‌های مختلف می‌توان از این کلید استفاده کرد که در بخش تنظیمات Brilliance به آنها اشاره خواهد شد.

Vector: با این کلید می‌توان با بالا بردن زمان، طول بردار اهداف و شناور خود را افزایش یا کاهش داد و نسبی یا حقیقی بودن آن را نیز تعیین کرد.

Range: تنظیم برد را در با استفاده از کلیدهای بالا رو و پایین رو این کلید انجام پذیر است.
Video Off: با فشردن و نگه داشتن این کلید می‌توان به صورت لحظه‌ای اکوی اهداف را بر روی PPI حذف کرد.

Synthetic Off: با فشردن و نگه داشتن این کلید می‌توان به صورت لحظه‌ای کلیه نمادها و شکلک‌ها و خطوط روی PPI را به جز اکوی اهداف حذف کرد.

Off Center: با این کلید می‌توان مرکز را که همان ناو خودی است از مرکز PPI خارج نمود و در هر نقطه‌ای که مکان نما وجود دارد قرار داد. و با فشردن کلید Center مجددآ آن را به مرکز PPI برگردانید.

ACQ TGT: ACQUISITION TARGET با فشردن این کلید می‌توان اهداف را ردگیری کرد. ابتدا مکان نما را روی هدف مورد نظر قرار داده سپس این کلید را فشار می‌دهیم. در این حالت با کلید More متوسطی در سمت راست صفحه نمایش باز می‌شود و می‌توان بر حسب نیاز یا به دلخواه یکی از منوهای را انتخاب کرد.

VRM: Variable Range Marker با این کلید می‌توانید دو حلقه فاصله را فعال کرده و فاصله اهداف تا کشته خودی و دیگر اهداف را محاسبه کنید. در ضمن این کلید بر روی صفحه نمایش نیز قابل استفاده است.

EBL: Electronic Bearing Lines با این کلید می‌توانید دو خط سمت الکترونیکی را فعال یا غیر فعال کنید و با آنها سمت اهداف مختلف را مشاهده نمایید. در ضمن این کلید روی صفحه نمایش نیز وجود دارد.

ACK Alarm: Acknowledging Alarm دارد کاربر می‌تواند هشدارها را تأیید و صدای هشدار را قطع نماید و به این معناست که کاربر از وجود اشکال مربوطه اطلاع دارد.

مکان نما و کلیدهای آن:

در کنار توبی گرداننده مکان نما سه عدد کلید وجود دارد (شکل ۱). هر عملی روی صفحه نمایش توسط حرکت مکان نما شروع می‌شود که مکان نما را روی یک متن، عدد، علامت و یا هر مکان دیگر مورد نظر روی PPI قرار داده و عمل مورد نظر را انجام می‌دهیم. حرکت بعدی برای انجام کار، همیشه فشار دادن یکی از کلیدها می‌باشد که اصطلاحاً به آن کلیک کردن می‌گوییم. مکان نما روی PPI به شکل به اضافه + و در بیرون آن به شکل دست یا به صورت نوک پیکان می‌باشد.

مکان نما دارای یک مکان استراحت است که اگر به مدت ۳۰ ثانیه از آن استفاده نکنیم به آنچه می‌رود این محل بیرون PPI و در زیر گزینه ACQ TGT می‌باشد.

نکته



در زیر به اختصار کارکرد آنها را شرح می‌دهیم:
More keys: کلیدهای More که دو عدد در سمت راست و چپ قرار دارند دارای کارکرد یکسان بوده و منظور از دو عدد برای استفاده توسط کاربران راست دست و یا چپ دست می‌باشد. توسط مکان نما و یکی از این کلیدها کاربر می‌تواند بر روی بعضی از گزینه‌ها قرار گرفته و کلید را فشار داده و از منوی باز شده یکی را بر طبق نیاز انتخاب نماید و برای تأیید انتخاب خود بایستی از کلید بزرگ‌تر استفاده کند. بیشترین کاربرد این کلیدها در باز نمودن زیر منوها می‌باشد.


Do Key: کلید DO پرکاربردترین کلید به همراه مکان نما می‌باشد. از این کلید می‌توان برای تأیید عملیات کلیدهایی که روی صفحه نمایش وجود دارند استفاده کرد. بیشتر آیکون‌ها و کلیدها به این کلید واکنش نشان می‌دهند. به طور مثال برای افزایش مقدار Gain با مکان نما روی نوار مربوطه قرار گرفته و با فشار دادن کلید Do و حرکت مکان نما می‌توان مقدار ضریب بهره را افزایش داد.

ARPA چیست؟

در گذشته دستگاه‌های کمک ناوبری و رادارهای غیر خودکار فراوانی ساخته شدند اما هیچ کدام از آنها الزامات و شرایط مدنظر IMO را نداشتند تا اینکه سیستم ARPA ظهر کرد. این سیستم برخلاف آنچه که تصور می‌شود یک رادار نیست بلکه یک سیستم کمکی است و در حقیقت صنعت رایانه است که به کمک سیستم‌های راداری آمده است و بسیاری از مشکلات ناوبری در زمینه‌های ریدیابی اهداف، مراقبت‌های پی‌درپی آنها و آنالیز کردن اطلاعات مربوطه در موقع ترافیک‌های سنگین را حل کرده است.

اجزای سیستم ARPA

سامانه ARPA به سه بخش اصلی زیر تقسیم می‌شود (شکل ۲):
الف) Basic Radar: در این بخش هرگونه اطلاعات تصویری بر روی صفحه PPI نمایش داده می‌شود. این بخش همان رادار است که می‌توان آن را به صورت مجزا نیز مورد استفاده قرار داد.
ب) Auto Track: این بخش شامل مراحلی جهت به دست آوردن اطلاعات مربوط به هدف و ذخیره آنها در حافظه رایانه سیستم است. حجم اطلاعات مربوط به اهداف بر روی صفحه رادار بستگی به ظرفیت حافظه رایانه دارد.
پ) Synthetic: این بخش شامل اطلاعات ترکیبی است که جزئیات یک هدف نظری past position و تمام علائمی را که کاربر و سیستم بر روی صفحه نمایش ترسیم می‌کند را نمایش می‌دهد.

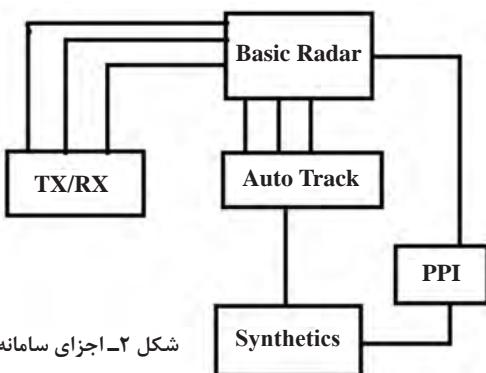

شکل ۲- اجزای سامانه ARPA

تنظیمات رنگ و شفافیت:

برای این منظور می‌توان روی منوی Brill کلیک کرد تا زیر منوهای مربوطه باز شود و تنظیمات زیر را انجام داد (شکل ۳). با انجام کلیک DO برروی نوار مربوط به هر کدام از آنها و حرکت مکان نما مقدار آنها را کم یا زیاد کرد:

نور لامپ‌های زیر صفحه کلید را کم و زیاد می‌کند.

نور گزینه‌های روی صفحه‌نمایش را تغییر می‌دهد.

نور اعداد اطراف PPI را تنظیم می‌کند.

نور و شفافیت اهداف را کم و زیاد می‌کند.

نور نمادها را تنظیم می‌کند.

نور خطوط و مارک‌ها را تغییر می‌دهد.

نور نقشه و چارت را تنظیم می‌کند.

در ضمن می‌توان صفحه‌نمایش را در روز یا شب تغییر


وضعیت داد و با انجام کلیک More روی گزینه Day یا

Night صفحه‌نمایش را در سه حالت مختلف زیر تغییر حالت داد. (شکل ۴)

۱- روشن BRIGTH

۲- عادی NORMAL

۳- تاریک DARK

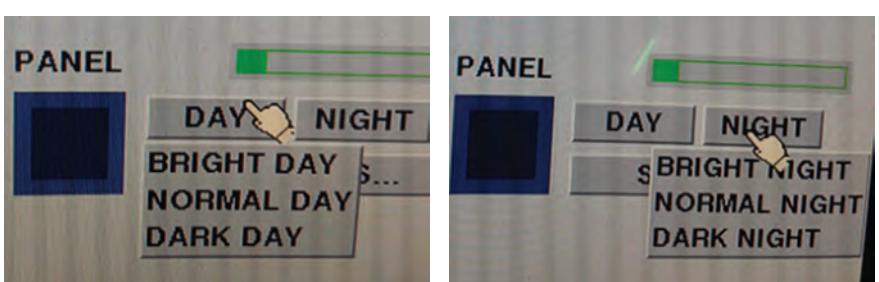

شکل ۴

Relative motion و **True motion** و **حالات Course up-North up-Head up** را می‌توان در مدهای مختلف استفاده کرد که هر کدام در شرایط مخصوص و به دلخواه کاربر می‌باشد.

Head up: این حالت که با قطع شدن سیگنال جایرو یا به انتخاب کاربر فعل می‌شود، شمال یا همان صفر در بالای صفحه‌نمایش قرار گرفته و راه ناو خودی نیز به سمت شمال می‌باشد و کلیه محاسبات نسبی است و حالت TM را نمی‌توان انتخاب کرد.

Course Up: در این حالت راه یگان خودی در بالای PPI قرار دارد و می‌توان حالات TM و RM که به ترتیب حالات حرکت واقعی و نسبی را نشان می‌دهند، انتخاب کرد.


North Up: در این حالت شمال حقیقی در بالای PPI قرار دارد و خط رو به رو راه یگان خودی

را نشان می‌دهد. در این حالت هم می‌توان دو وضعیت TM و RM را انتخاب کرد. تفاوت حالات TM و RM در این است که وقتی حالت حرکت واقعی را انتخاب می‌کنیم یکان خودی نیز براساس سرعت وارد شده به آن به صورت دستی یا دریافت شده از سرعت‌سنج یکان بر روی PPI حرکت می‌کند و از کنار اهداف ثابت یا اهداف با سرعت کم عبور می‌کند، این حرکت تا ۷۵٪ صفحه‌نمایش ادامه پیدا می‌کند و سپس به طور خودکار Reset می‌شود و اگر کاربر بخواهد آن را به طور دستی Reset کند کاربر باستی روی گزینه TM Reset کلیک DO انجام دهد.

نحوه ردگیری اهداف:

برای ردگیری اهداف می‌توان به دو روش عمل کرد، خودکار و دستی، در حالت خودکار باستی Set line ۱ Set line ۲ با کلید More کلیک کرد و از منوی زیر (شکل ۵) دو حالت ۱ و ۲ را انتخاب کرد و با قرار دادن مکان نما در لبه خط و کلیک DO و حرکت مکان نما آن را به دلخواه تا فاصله ۲۰Nm تنظیم کرد.


برای حالت دستی باستی مکان نما را روی هدف مورد نظر قرار داد و کلید ACQ TGT را روی صفحه کلید فشار داد یا اینکه توسط مکان نما و کلیک DO و گزینه ACQ TGT را

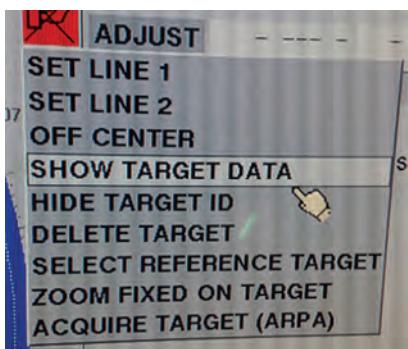

شکل ۵

روی صفحه نمایش به حالت فعل (سبز رنگ) درآورد و سپس روی هدف موردنظر کلیک انجام داد، بعد از انجام این عمل می‌توانید با قرار دادن مکان نما روی هدف موردنظر و انجام کلیک More گزینه Show Target Data را انتخاب کنید تا اطلاعات هدف بعد از چند ثانیه در سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود و روی PPI نیز برای هدف علامت شناسایی مشخص می‌گردد که می‌توان آن را تغییر داد. کاربر می‌تواند همزمان اطلاعات دو هدف را رؤیت نماید یا اینکه اطلاعات هشت هدف را به صورت کشویی مشاهده کند.

شاپستگی های دریانوردی

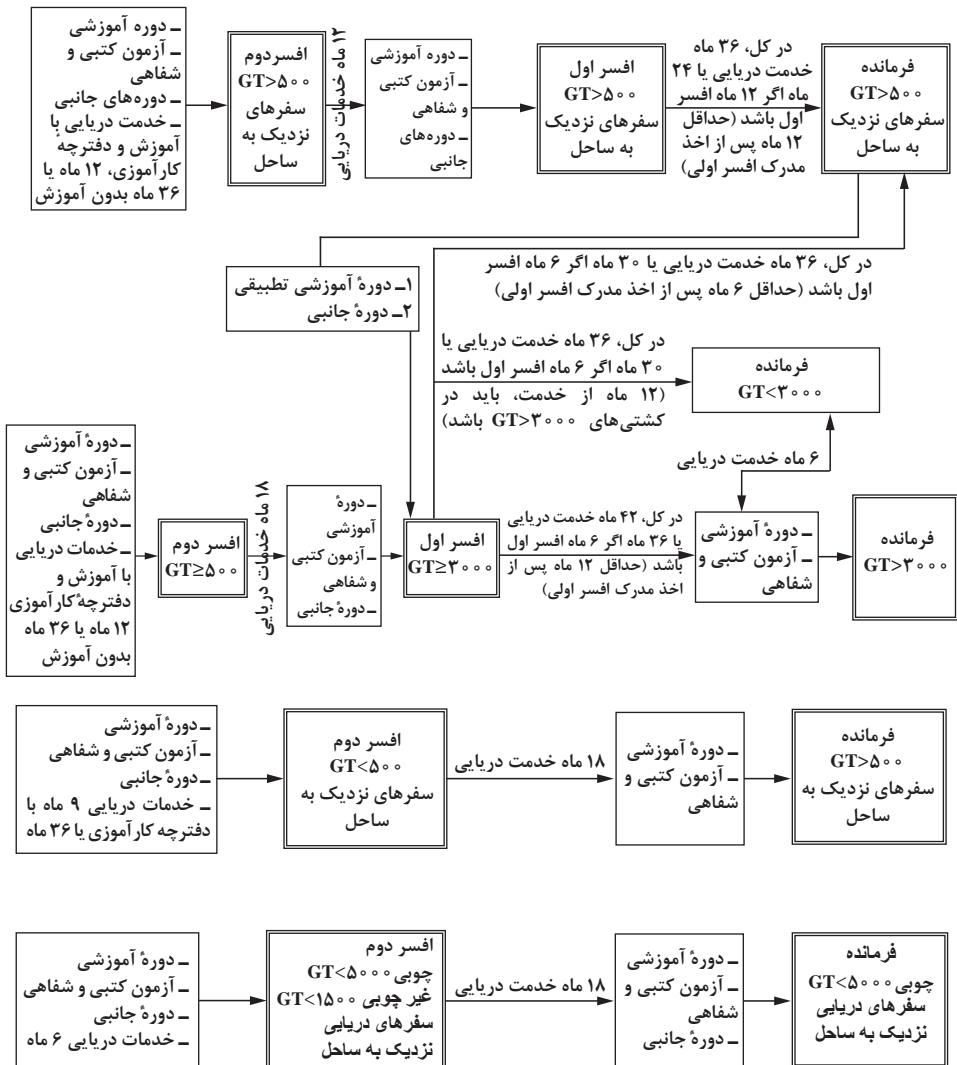

نحوه ایجاد شرایط لازم جهت صدور گواهی نامه های دریانوردی، تجاری و صیادی (عرشه و موتور)

گواهی نامه‌های درجه یک و دو

شرایط صدور گواهی نامه ملوان صیاد درجه یک و دو

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هرگونه گواهی نامه (متقاضی ملوان درجه ۲) / یا ملوان درجه ۲ (متقاضی ملوان درجه یک).

۲ شرایط ورود به دوره:

- حداقل مدرک مقدماتی نهضت سوادآموزی.
- کارت سلامت پزشکی معترض.
- حداقل سن ۱۶ سال.

۳ مدارک لازم جهت تشكیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات:

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- دو قطعه عکس 3×4 جدید.

- کپی کارت سلامت پزشکی معترض از مراکز پزشکی داخل کشور.

- سوابق خدمات دریانوردی به مدت ۱۲ ماه بر روی شناور صیادی با طول ۱۲ متر.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه ملوانی درجه یک یا دو.

- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره ملوان صیاد درجه دو یا یک.

- جهت دریافت گواهی نامه ملوان صیاد درجه دو تمامی شرایط فوق مورد نیاز می‌باشد به جز خدمات دریانوردی ۱۲ ماهه.

شرایط صدور گواهی نامه کاربر موتورهای دریابی درجه یک و دو در شناورهای صیادی

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هرگونه گواهی نامه (متقاضی کاربر درجه ۲) / کاربر درجه دو (متقاضی کاربر درجه یک).

۲ شرایط ورود به دوره:

- حداقل مدرک مقدماتی نهضت سوادآموزی.
- کارت سلامت پزشکی معترض.

- حداقل سن ۱۶ سال.

۳ مدارک لازم جهت تشكیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات:

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- دو قطعه عکس 3×4 جدید.

- کپی کارت سلامت پزشکی معترض از مراکز پزشکی داخل کشور.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:

- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره کاربر موتورهای دریابی درجه دو یا یک.

- موفقیت در آزمون‌های شفاهی اداره امتحانات.

* جهت دریافت گواهی نامه کاربر موتورهای دریابی درجه دو تمامی شرایط فوق مورد نیاز است به جز آزمون اداره امتحانات.

شرایط صدور ملوان صیاد درجه دو

۱ گواهی نامه فعلی: ملوان عمومی GT > ۵۰۰.

۲ شرایط ورود به دوره: ندارد.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- کپی کارت سلامت پزشکی از مراکز معترض پزشکی داخل کشور.

- کپی کارت ملوان عمومی GT > ۵۰۰.

- سوابق خدمات دریانوردی به مدت ۱ سال به تأیید اداره شیلات.

- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه.

* جهت دارندگان کارت شایستگی ملوان عمومی GT > ۵۰۰، دوره آموزشی ملوان صیاد درجه دو مورد نیاز نمی باشد.

شرایط صدور گواهی نامه ناخدا شناورهای صیادی کمتر از ۱۲ متر-آب‌های ساحلی

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هر گونه گواهی نامه دریانوردی.

۲ شرایط ورود به دوره:

- حداقل سن ۱۸ سال.

- حداقل مدرک مقدماتی نهضت سوادآموزی.

- داشتن کارت سلامت پزشکی معترض داخل کشور.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات:

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید.

- کپی کارت سلامت پزشکی معترض از مراکز پزشکی داخل کشور.

- سوابق خدمات دریانوردی به مدت ۶ماه.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:

- گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدا شناور صیادی با طول کمتر از ۱۲ متر.

- موفقیت در آزمون شفاهی اداره امتحانات.

شرایط صدور گواهی نامه کمک ناخدا شناور صیادی کمتر از ۲۴ متر-آب‌های محدود

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هر گونه گواهی نامه دریانوردی.

۲ شرایط ورود به دوره:

- حداقل سن ۱۸ سال.

- داشتن کارت سلامت پزشکی معترض از مراکز پزشکی داخل کشور.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید.

- کپی کارت سلامت پزشکی معترض از مراکز پزشکی داخل کشور.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:

- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره کمک ناخدای شناور صیادی کمتر از ۲۴ متر.
- موفقیت در آزمون شفاهی اداره امتحانات.

شرایط صدور گواهی نامه ناخدای شناور صیادی کمتر از ۲۴ متر - آب‌های محدود

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: دارابودن فرمانده چوبی کمتر از ۵۰۰ تن.

۲ شرایط ورود به دوره: ندارد.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.

- کپی مدارک دریانوردی فرمانده چوبی کمتر از ۵۰۰ تن تجاري

- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:

- ارائه گواهی نامه دوره‌های جانبی کمک‌های اولیه مقدماتی، پیشگیری از حریق و اطفای آن، فنون بقا در دریا.

* سابقه صیادی به مدت یک سال به تأیید اداره شیلات

راهنمای صدور گواهی نامه ملوان عمومی در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هرگونه گواهی نامه دریانوردی

۲ شرایط ورود به دوره:

- حداقل سن ۱۸ سال.

- حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی / پایانی نهضت سوادآموزی.

- داشتن کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون در اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول).

- کپی کارت ملی.

- دو قطعه عکس ۳×۴ جدید.

- کپی آخرین مدرک تحصیلی.

- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.

۴ شرایط احراز جهت صدور گواهی نامه:

- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره ملوان عمومی کمتر از ۵۰۰ تن.

شرایط صدور گواهی نامه افسرده‌وم در شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن

۱ گواهی نامه یا کارت فعلی: دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم دریانوردی (عرشه).

۲ شرایط شرکت در دوره: ندارد.

۳ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول).
- کپی کارت ملی.
- دو قطعه عکس 3×4 جدید
- کپی مدرک تحصیلی (فوق دیپلم دریانوری رشته عرش)
- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
- ۲** شرایط احرار جهت صدور گواهی نامه:
- سابقه خدمات دریانوری به مدت ۳۶ ماه بر روی کشتی با ظرفیت مناسب با گواهی نامه مورد تقاضا.

- یا تکمیل دفترچه کارآموزی در دریا به مدت ۹ ماه (به غیر از داوطلبان افسرده کشتی های چوبی)
- قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی اداره امتحانات.
- گواهی طی دوره های جانبی: دوره پیشرفته اطفای حریق - اپراتوری محدود (ROC) - اینمنی چهار گانه - کمک های اولیه پزشکی.

شرایط صدور گواهی نامه ملوان عمومی در شاورهای با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ تن و بیشتر

- ۱** گواهی نامه یا کارت فعلی: فاقد هرگونه گواهی نامه یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم دریانوری (عرشه)
- ۲** شرایط ورود به دوره:
- داشتن حداقل ۱۸ سال.
- داشتن کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
- حداقل مدرک تحصیلی سیکل (پایان سوم راهنمایی)
- ۳** مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.
- کپی شناسنامه (صفحه اول)
- کپی کارت ملی.
- دو قطعه عکس 3×4 جدید.
- کپی مدرک تحصیلی سیکل (پایان سوم راهنمایی یا معادل آن) یا کپی مدرک تحصیلی دیپلم دریانوری (عرشه)
- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر و مناسب با ظرفیت درخواستی از مراکز داخل کشور.
- ۴** شرایط احرار جهت صدور گواهی نامه:
- ارائه گواهی طی دوره های اینمنی چهار گانه بالای ۵۰۰ تن.
- دارندگان دیپلم دریانوری (عرشه) نیاز به گذراندن دوره نمی باشند.
- گذراندن موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی.

شرایط صدور گواهی نامه کاربر موتورهای دریایی در شناورهای با قدرت موتور کمتر از ۷۵۰ کیلو وات

- ۱** گواهی نامه یا کارت فعلی: دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم مکانیک دریایی.
- ۲** شرایط شرکت در دوره: ندارد
- ۳** مدارک لازم جهت تشکیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.

- کپی شناسنامه (صفحه اول)
- کپی کارت ملی.
- ۲ قطعه عکس 3×4 جدید.
- کپی مدرک تحصیلی (دیپلم مکانیک دریایی)
- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
- ۲** شرایط احرار جهت صدور گواهی نامه:
- موقفيت در آزمون شفاهی و کتبی اداره امتحانات.

شرایط صدور گواهی نامه مهندس سوم در شناورهای با قدرت موتور کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات


- ۱** گواهی نامه یا کارت فعلی : دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته مکانیک دریایی
- ۲** شرایط ورود به دوره : ندارد.
- ۳** مدارک لازم جهت تشكیل پرونده یا شرکت در آزمون اداره امتحانات.
- کپی شناسنامه (صفحه اول).
- کارت ملی.
- ۲ قطعه عکس 3×4 جدید.
- کپی مدرک تحصیلی فوق دیپلم مکانیک دریایی.
- کپی کارت سلامت پزشکی معتبر از مراکز پزشکی داخل کشور.
- ۴** شرایط احرار جهت صدور گواهی نامه.
- تکمیل دفترچه کارآموزی به مدت ۶ ماه در دریا (جهت گواهی نامه مهندس سومی کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات).
- قبولی در آزمون های کتسی و شفاهی اداره امتحانات.
- گواهی طی دوره جانبی پیشرفته اطفالی حریق (جهت گواهی نامه مهندس سومی کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات) کمک های اولیه پزشکی اینمنی چهار گانه .

نکته

در تمامی موارد تأیید کردن موارد بالا با سازمان بنادر الزامی می باشد.



شاپستگی‌های غیر فنی و جدول دروس

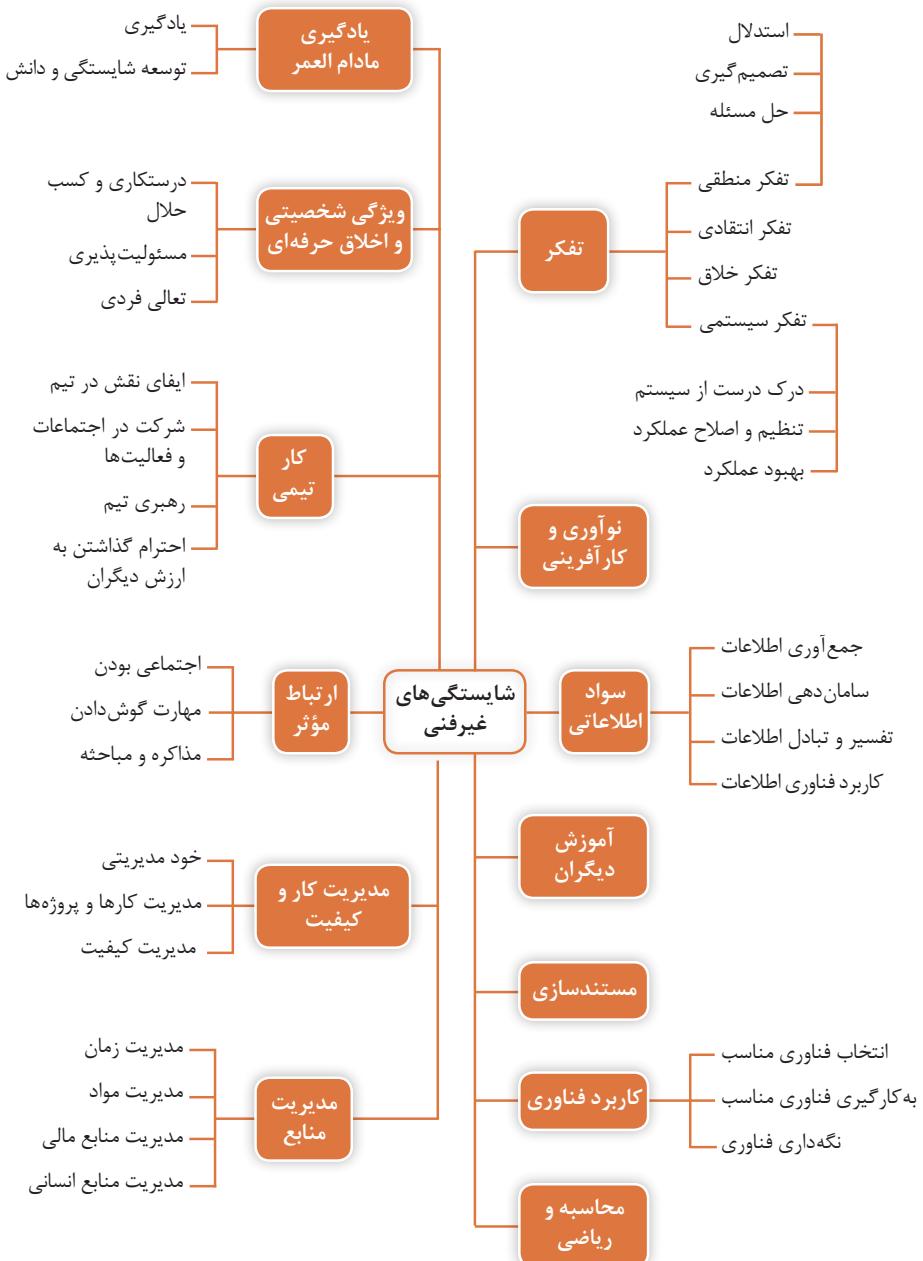

جدول دروس رشته مکانیک موتورهای دریایی

