

پودمان ۲

رطوبتدهی، مرکب رسانی و ترکیب رنگ

رطوبت‌دهی و مرکب رسانی چاپ افست ورقی

جلسه هفتم – آماده‌سازی مکانیزم رطوبت‌دهی

در چاپ افست از پلیت با جنس آلومینیوم استفاده می‌شود، که بخش‌های غیرچاپی آن جاذب آب و قسمت چاپ دهنده (پلیمریزه شده) آن مرکب را جذب می‌کند. این مکانیزم، با استفاده از خاصیت عدم تمايل به درهم آمیختگی آب (محلول رطوبت دهی) و چربی (مرکب) عمل می‌کند. بنابراین برای اجرا و عملیاتی شدن فرایند چاپ در روش افست، به یک مکانیزم رطوبت رسانی نیاز است.

روش تدریس

هنر آموز محترم برای هنرجویان ابتدا روشن کنید که محلول رطوبت‌دهی با مؤلفه‌های استاندارد با دمای ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد سطح پلیت، مرکب، نوردهای آب، نوردهای مرکب و لاستیک را خنک می‌کند. ضمن اینکه آب در روی نوردها، از گرمای ناشی از اصطکاک آنها، در لاستیک، از ازدیاد طولی و عرضی آن و در مرکب، از روان شدن و پایین آمدن غلظت (ویسکوزیته/گرانزوی) و تغییر ماهیت آن جلوگیری می‌کند. همچنین محیط داخل ماشین را نیز کمی خنک می‌کند، که تأثیر مثبت بر روی چاپ دارد. درجه حرارت بالا باعث تبخیر بیشتر آب، تغییر در میزان هدایت الکتریکی محلول رطوبت‌دهی، تبخیر سریع الكل، برهم خوردن امولسیون و درپی آن باعث زمینه آوردن پلیت می‌شود.

دانش افزایی

الکل سنج شیشه‌ای: الكل سنج های شیشه‌ای در چاپخانه‌ها برای سنجش میزان الكل مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای استفاده از این ابزار ابتدا مقداری از محلول رطوبت دهی را درون ظرف مخصوص این کار می‌ریزید و الكل سنج را با احتیاط درون ظرف قرار می‌دهید. لازم به ذکر است در هنگام سنجش الكل سطح محلول باید عاری از هر گونه کف باشد. بعد از ساکن شدن شیشه عدد مقابل سطح محلول نشانگر درصد حجمی الكل می‌باشد که آن را به جدول زیر ارجاع می‌دهید. برای این کار ابتدا با مراجعت به دستورالعمل راهنمای داروی آب، دانسیته (وزن ویژه) آن را به دست آورده سپس با در نظر گرفتن درصد ترکیب داروی آب، نزدیک ترین عدد نمایش داده شده توسط الكل سنج را در ستون پیدا کنید و در پایین جدول درصد واقعی غلظت الكل را به دست آورید.

جدول تعیین غلظت الكل IPA												دنسیته مواد افزودنی محلول رطوبت دهی (۱)
به درصد IPA غلظت اندازه‌گیری شده الكل											درصد - نسبت مواد افزودنی محلول رطوبت دهی	
۱۹/۷	۱۷/۹	۱۶/۱	۱۴/۲	۱۲/۴	۱۰/۵	۸/۷	۶/۸	۵/۰	۳/۱	۲	۱/۰۵	۱/۰۵
۱۹/۱	۱۷/۳	۱۵/۵	۱۳/۷	۱۱/۹	۱۰/۱	۸/۲	۶/۴	۴/۶	۲/۸	۳		
۱۸/۵	۱۶/۷	۱۴/۹	۱۳/۱	۱۱/۴	۹/۶	۷/۸	۶/۰	۴/۳	۲/۵	۴		
۱۸/۶	۱۶/۸	۱۵/۰	۱۳/۲	۱۱/۴	۹/۷	۷/۹	۶/۱	۴/۳	۲/۶	۲	۱/۱۰	۱/۱۰
۱۷/۴	۱۵/۶	۱۳/۹	۱۲/۲	۱۰/۵	۸/۸	۷/۰	۵/۳	۳/۶	۱/۹	۳		
۱۶/۱	۱۴/۵	۱۲/۸	۱۱/۲	۹/۵	۷/۹	۶/۲	۴/۵	۲/۹	۱/۲	۴		
۱۷/۴	۱۵/۷	۱۴/۰	۱۲/۲	۱۰/۵	۸/۸	۷/۱	۵/۳	۳/۶	۱/۹	۲	۱/۱۵	۱/۱۵
۱۵/۶	۱۴/۰	۱۲/۳	۱۰/۷	۹/۱	۷/۵	۵/۸	۴/۲	۲/۶	۰/۹	۳		
۱۳/۸	۱۲/۳	۱۰/۷	۹/۲	۷/۶	۶/۱	۴/۶	۳/۰	۱/۵	۰/۰	۴		
۱۶/۲	۱۴/۶	۱۲/۹	۱۱/۲	۹/۶	۷/۹	۶/۳	۴/۶	۲/۹	۱/۳	۲	۱/۲۰	۱/۲۰
۱۳/۸	۱۲/۳	۱۰/۸	۹/۲	۷/۷	۶/۱	۴/۶	۳/۱	۱/۵	۰/۰	۳		
۱۱/۴	۱۰/۰	۸/۶	۷/۲	۵/۸	۴/۴	۳/۰	۱/۶	۰/۱	-۱/۳	۴		
۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۸	۶	۴	درصد غلظت واقعی الكل	درصد غلظت واقعی الكل	
(۱) وزن ویژه مواد افزودنی استفاده شده در محلول رطوبت دهی در برگه های دستورالعمل اطلاعاتی / اینمنی همراه مخصوص آورده شده است.												

■ مکانیزم انتقال محلول رطوبتدهی و آب داخل نوردهای صلاحیه مرکب: این مجموعه شامل یک پمپ و شلنگ‌های رفت و برگشت است که محلول رطوبتدهی را از داخل یخچال به داخل تشتک نورد آب ماشین و در بازگشت نیز از تشتک به داخل یخچال هدایت می‌کند. پمپ دیگر که آب دارای ضد جرم را با دمای معین به داخل نوردها پمپ می‌کند و دوباره باز می‌گرداند. این مکانیزم دارای دو گیج کنترل فشار می‌باشد که فشار رفت و برگشت آب را نمایش می‌دهند. در صورت کاهش میزان آب نیاز به تزیریق آب تازه و هوایگیری می‌باشد.



در سیستم کنترل و تنظیم میزان الكل (قدیمی) درصد حجمی الكل را اندازه گیری می کردند ولی در نوع جدید به وسیله سنسور تشخیص تبخیر الكل، بر حسب فراریت الكل درصد آن را با درنظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در این تشخیص، و نشان داده می شود



سنسور PH سنج

مکانیزم تشخیص میزان داروی آب در روش الکترونیک به این گونه می باشد: این سیستم مجهز به یک سنسور شیشه ای می باشد مطابق شکل رو برو قسمت انتهایی این محفظه شیشه ای از شیشه بسیار نازکی تشکیل شده است و داخل این محفظه از محلول پتانسیم کلراید پر شده است و دو الکترود (سیم نازک) متصل به جریان الکتریکی داخل آن می باشد با قرار گیری این سنسور داخل محلول رطوبت دهی با توجه به نازک بودن ضخامت شیشه انتهای این سنسور اختلاف پتانسیل محلول خارجی با محلول داخلی بر روی جریان الکتریکی بین دو الکترود تأثیر گذاشته و با انتقال این تغییر ولتاژ بر روی سیستم محاسبه گر، مقدار (PH) آن اندازه گیری می شود.



■ در سیستم های قدیمی از ظروف مدرجی استفاده می شد که دارای خط شاخص برای پر کردن آب و همین طور خطوط تعیین درصد داروی آب (۱ تا ۵ درصد) بودند. اما در سیستم های جدید سنسور تعیین سطح محلول رطوبت دهی است که با کاهش سطح محلول سنسور به شیر برقی ورودی آب بخجال فرمان داده و مسیر ورود آب باز می شود. با عبور آب از دستگاه تزریق دارو مقدار تنظیم شده آب به همراه داروی آب وارد تانک یخچال می شود.

پژوهش کنید
صفحه ۵۴



در یخچال‌های مختلف مکانیزم کنترل کمی متفاوت می‌باشد ولی معمولاً یک فشارسنج در ابتدا مسیر وظیفه کنترل فشار آب ورودی و ادامه یک شناور وظیفه تشخیص حجم آب را در مخزن یخچال را به عهده دارند که با کاهش حجم آب شناور اجازه ورود آب به یخچال را می‌دهد. ضمناً یک سنسور به شکل عمودی در مخزن یخچال تعابیه شده است که با کاهش حجم آب به شیر برقی ورودی مسیر فرمان می‌دهد تا باز شدن آن آب به همراه داروی آب به یخچال اضافه شود.

دانش افزایی

هنر آموز محترم چهار ظرف مدرج استوانه‌ایی شکل تهیه کنید در هر چهار ظرف با توجه به درجه بندی ظروف 10° درصد الكل را با مقدار بکسان آب ترکیب کنید دمای آب یکی از ظروف 20° درجه سانتی‌گراد باشد و دما در 3° ظرف دیگر 10° درجه سانتی‌گراد. در ادامه در 2° ظرف آب با دمای 10° درجه سانتی‌گراد داروی آب به مقدار 4° درصد یکی با دانسیته $1/15$ و دیگری با دانسیته $1/20$ اضافه کنید و سپس درصد الكل موجود در این ظروف را بالکل سنج شیشه‌ایی اندازه‌گیری کنید و به هنرجویان اختلاف 10° درصدی الكل و تأثیر عواملی مثل دما و دانسته دارو بر حجم الكل را نشان دهید.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه هفتم

خود ارزیابی توسط هنر جو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		ابزارهای کنترل و تشخیص محلول رطوبت‌دهی را می‌دانم.
		پارامترهای استاندارد محلول رطوبت‌دهی را می‌دانم.
		کنترل و تشخیص میزان الكل محلول رطوبت‌دهی را می‌دانم.
		تفاوت مکانیزم الكل سنچ را در ماشین‌های مختلف می‌دانم.
		کنترل و تشخیص میزان pH محلول رطوبت‌دهی را می‌دانم.
		کنترل و تشخیص میزان سختی محلول رطوبت‌دهی را می‌دانم.
		آماده‌سازی یخچال را انجام می‌دهم.
		مکانیزم انتقال آب در نوردهای صلاحیه را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز		
خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		کنترل و تشخیص میزان الكل محلول رطوبت‌دهی را می‌داند.
		کنترل و تشخیص میزان pH محلول رطوبت‌دهی را می‌داند.
		کنترل و تشخیص میزان سختی محلول رطوبت‌دهی را می‌داند.
		آماده‌سازی یخچال را آموخته است.
		اجزای یخچال را می‌داند.
		انواع سیستم الكل سنچ را می‌داند.
		سیستم کنترل سطح آب را می‌داند.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.


رطوبت‌دهی و مرکب‌رسانی چاپ افست ورقی

جلسه هشتم – آماده‌سازی محلول رطوبت‌دهی

اگر رطوبت‌دهی و مرکب‌دهی در ابتدا و در ادامه فرایند چاپ، به‌طور مناسب انجام نشود، هیچگاه از یک چاپ با کیفیت و پایدار برخوردار نخواهیم شد.

دانش افزایی

- ساخت محلول رطوبت‌دهی: مراحل ساخت محلول رطوبت‌دهی به شرح زیر می‌باشد:
- ۱ تهیه ابزارهای اندازه‌گیری پارامترهای محلول رطوبت‌دهی.
 - ۲ آماده‌سازی مخزن مدرج بر واحد لیتر.
 - ۳ استفاده از آب با سختی استاندار چاپ.
 - ۴ استفاده از داروی آب با آگاهی از پایه اسیدی بودن آن (راهنمای استفاده).
 - ۵ مخلوط کردن داروی آب با آب مصرفی به مقداری که با کمترین درصد به محدوده PH (۴/۸ تا ۵/۲) برسید.
 - ۶ اندازه‌گیری سختی آب بعد از ترکیب (۸۰۰ تا ۱۲۰۰) میکرو زیمنس.
 - ۷ بر حسب مصرف دستگاه و مکانیزم رطوبت‌دهی و بر حسب جنس سطح چاپ شونده هنگام عملیات چاپ الكل اضافه شود.

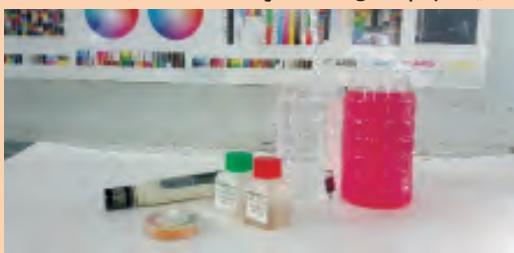

هنرآموز محترم برای آماده‌سازی محلول رطوبت‌دهی ابتدا باید روش درست محاسبه کردن محلول رطوبت‌دهی را بنویسند.

ساخت محلول رطوبت‌دهی

محاسبه درست میزان قرکیب محلول رطوبت‌دهی

محاسبه درست میزان قرکیب محلول رطوبت‌دهی			
		۱۰۰	میزان مورد نظر
۴	مواد افزودنی	۴	میزان مواد افزودنی
۱۰	IPA الكل	۱۰	میزان الكل IPA
۸۶	آب	۸۶	میزان آب
۱۰۰	میزان واقعی	۱۰۰	میزان واقعی
			محاسبه نا درست میزان ترکیب محلول رطوبت‌دهی
		۱۰۰	میزان مورد نظر
۸۷/۷	آب	۱۰۰	آب
۳/۵	مواد افزودنی	۴	میزان مواد افزودنی
۸/۸	IPA الكل	۱۰	میزان الكل IPA
۱۰۰	میزان واقعی	۱۱۴	میزان واقعی

داروی آب: ماده‌ای تشکیل شده از اسیدهای ضعیف آلی و معدنی، نمک‌های کمالت و منیزیم، بافر، صمغ، نمک نیترات منیزیم (ضدخوردگی) است که برای کاهش کشش سطحی، افزایش آب پذیری مناطق غیرترامه، خشکشدن مرکب و تنظیم PH رطوبت روی سطح پلیت به کار می‌رود. ضمن اینکه پایه اسیدی بودن دارو ارتباط مستقیم با درصد مصرف آن دارد زیرا دارویی با PH مساوی ۴ نسبت به دارویی با PH مساوی ۵ ده برابر اسیدی‌تر می‌باشد. زیرا این مؤلفه نمایانگر لگاریتم غلظت یون‌های هیدروژن می‌باشد.

پژوهش کنید
صفحه ۵۹



بحث کلاسی
صفحه ۶۰



اساس درصد مواد مکمل باید به گونه‌ای باشد که باعث تنظیم PH آب ورودی به سطح پلیت، کاهش کشش سطحی آب، تسريع در خشک شدن مرکب و افزایش آب پذیری پلیت را به همراه داشته باشد.

کار کلاسی
صفحه ۶۰



استفاده از محلول رطوبت‌رسانی اسیدی، باعث کاهش کشش سطحی آب و افزایش آب پذیری سطح پلیت می‌شود.

پژوهش کنید
صفحه ۶۱



الف) معیار کیفیت الكل شفاف ماندن آن می‌باشد و کدر شدن آن نشان از نامناسب بودنش دارد برای تشخیص میزان کیفیت الكل از دو روش مدرن و ساده استفاده می‌شود. روش مدرن (دستگاهی) آنالیز «کروماتوگرافی گازی - طیف سنج جرمی» نام دارد. در این روش، الكل موردنظر را به دستگاه تزریق کرده و با تعزیزهایی که در دستگاه روی مواد مختلف احتمالی موجود در الكل ایجاد می‌شود، مواد و ناخالصی‌های درون الكل مشخصی می‌شوند.

اما روش بسیار ساده دیگر، استفاده از یک لیوان و مقداری از آبی است که در دستگاه چاپ مصرف می‌شود، یک لیوان تمیز را با نسبت مساوی از آب و الكل سالم پر می‌کنیم، پس از ۴۵ دقیقه که لیوان محلول بدون حرکت ماند، مایع را کنترل کنید. اگر کدری در محلول مشاهده شود، نشان دهنده وجود ناخالصی در الكل است. املاح موجود در آب با الكل واکنش نشان داده و به نسبت میزان ناخالصی‌های موجود در الكل، میزان کدری نیز بیشتر خواهد بود.


دانش افزایی

معایب استفاده از الكل:

- ۱ از بین رفتن چسبندگی در مرکب
- ۲ از بین رفتن پوشش سطح کاغذ
- ۳ الكل جزو مواد آلی فرار است که باعث آسیب زدن به محیط زیست می‌شود.
- ۴ برای سلامتی کسانی که با آن کار می‌کنند مضر می‌باشد.
- ۵ الكل در آب‌های سخت باعث رسوب نمک کلسیم موجود در آب شده و نهایتاً باعث شیشه شدگی در نوردها و عدم پذیرش مرکب توسط نورد می‌شود.

روش تدریس

سیستم الکالر را برای هنرجویان طبق شکل زیر و مطابق جدول توضیح دهید.

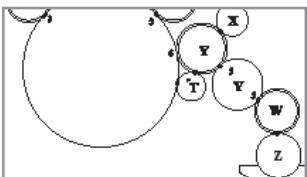

نام نورد	جنس نورد	تعداد	توضیحات
فرم	لاستیکی	۱	این نورد وظیفه رطوبت‌رسانی به سطح پلیت را به عهده دارد.
متربنگ W	لاستیکی	۱	این نورد وظیفه تشکیل یک لایه فیلم از محلول رطوبت‌دهی را هنگام انتقال محلول رطوبت‌دهی از نورد منشأ به سایر نوردها را دارد و قابل تنظیم می‌باشد.
صلایه y	کروم، پلاستیک	۱	وظیفه صلایه کردن و تبدیل محلول رطوبت‌دهی به یک لایه فیلم را به عهده دارد.
منشأ Z	کروم، سرامیک	۱	وظیفه انتقال محلول رطوبت‌دهی از تشک به سایر نوردها را به عهده دارد. این نورد قابلیت تنظیم دارد.
پل، رابط X	پلاستیک، لاستیک	۱	این نورد رابط بین نوردهای آب و مرکب برای امولسیون بهتر و شستشوی نوردهای آب هنگام شستشوی نوردها می‌باشد.

نکته:

● به جز نورد متربنگ و نورد منشأ سایر نوردها با دستگاه کوپل می‌باشد.

سرعت چرخش نوردهای رطوبت‌دهی: نورد متربنگ و نورد منشأ توسط یک سرور موتور سایر نوردها به وسیله چرخ دنده انتقال قدرت با دستگاه کوپل می‌باشند.

پرسش
صفحه ۶۳



پژوهش کنید
صفحه ۶۴

دلیل جایگزینی نوردهای استیل به جای پارچه‌ای: هنرآموز محترم برای هنرجویان توضیح دهد که کلمه استیل اشتیاه است و کلمه لاستیکی باید جایگزین آن شود و علت این جایگزینی به این دلیل می‌باشد نوردهای پارچه‌ای نمی‌توانند به صورت پایدار و یکنواخت عملیات رطوبت‌رسانی انجام دهند و در شروع چاپ درصد زیادی از محلول رطوبت‌دهی را به پلیت انتقال می‌دهند.

کاربرگ ارزشیابی جلسه هشتم


خود ارزشیابی توسط هنرجو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزشیابی.
		مؤلفه‌ای شیمیایی اصلی در محلول رطوبتدهی را می‌شناسم.
		کشش سطحی را می‌دانم.
		مقادیر مناسب اجزای محلول رطوبتدهی را می‌دانم.
		سختی آب را می‌دانم.
		مزایای استفاده از الکل را می‌دانم.
		mekanizm‌های رطوبت‌رسانی را می‌دانم.
		نوردهای رطوبت‌رسانی را می‌شناسم.
		وظایف نوردهای رطوبت‌رسانی را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		مقدار سختی آب را اندازه‌گیری می‌کند.
		مقدار HP محلول رطوبتدهی را اندازه‌گیری می‌کند.
		مقدار HP محلول رطوبتدهی را تنظیم می‌کند.
		محلول رطوبتدهی را آماده‌سازی می‌کند.
		مقدار درصد الکل را اندازه‌گیری می‌کند.
		مقدار دمای مناسب برای چاپ را تنظیم می‌کند.
		کیفیت الکل را می‌سنجد.
		جنس نوردها را تشیص می‌دهد.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

رطوبتدهی و مرکب رسانی چاپ افست ورقی

جلسه نهم—فیلر کردن و تنظیم نوردها

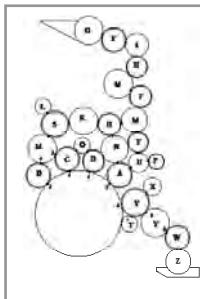

mekanizm مرکبدهی وظیفه تأمین مرکب مورد نیاز در مناطق چاپدهنده پلیت بر حسب سطح چاپ شونده از ابتدای راهاندازی دستگاه و در زمان چاپ پایدار تا پایان تیراژ چاپی را به عهده دارد.

دسته‌بندی نوردهای مرکبدهی: تعداد نوردهای انتقال مرکب در هر یک از دستگاه‌های چاپ از نظر ابعاد (قطر و عرض) و جنس متفاوت هستند.

نام نورد	علامت اختصاری	جنس	سخنی	پهنهای فیلر	تعداد
فرم (روکار)	A	لاستیکی	۳۰	۴ میلی‌متر	۱
فرم (روکار)	B	لاستیکی	۳۰	۴	۱
فرم (روکار)	C	لاستیکی	۳۰	۴	۱
فرم (روکار)	D	لاستیکی	۳۰	۳	۱
داقت	E	لاستیکی	۳۰	۳	۱
رابط (توزیع)	F	لاستیکی	۳۵	۴	۲
رابط (توزیع)	H	لاستیکی	۳۵		۲
رابط (توزیع)	S	لاستیکی	۳۵		۱
رابط (توزیع)	I	مسی / پلاستیکی	-	۳	۱
رابط (توزیع)	U	مسی / پلاستیکی	-		۱
رابط (توزیع)	K	مسی / پلاستیکی	-		۱
صلایه	M	مسی / پلاستیکی	-	۵	۲
صلایه	N	مسی / پلاستیکی	-	۵	۲
منشأ	O	استیل / سرامیکی	-	۳	۱
نورد رابط	L	مسی / پلاستیکی	-		۱
نورد رابط	Q	مسی / پلاستیکی	-		۱

پژوهش کنید
صفحه ۶۶



جایگزینی نوردهای لاستیکی به جای نوردهای پارچه‌ای به‌دلیل جذب و انتقال بیش از حد محلول رطوبتدهی نورد پارچه‌ایی به پلیت در هنگام راه‌اندازی و تا حدودی در هنگام چاپ می‌باشد.

دانش افزایی

فیلر کردن: تنظیم سطح تماس بین دو نورد را به‌وسیله ایجاد فشار فیلر کردن می‌گویند. پهنهای این سطح تماس (باند) توسط سازندگان ماشین بر حسب قطر نورد، سختی آن، کاربرد نورد تعریف می‌شوند. ضمن اینکه تعدادی از نوردها دارای تنظیمات ثابت کارخانه می‌باشند. تنظیم فیلر در ماشین‌ها از دو روش استفاده می‌شود: اکسنتریک، عادی

ابزار اندازه‌گیری فیلر: طلق‌های شفاف دارای باندهایی با پهنهای مختلف برای مقایسه خط مرکب با باند روی طلق. فیلر / فشار سنج دیجیتال (Diginip) ابزار دیجیتال است که مجهز به فیلر می‌باشد و با قرار گرفتن فیلر آن بین نوردها با بیرون کشیدن آن (فشار بین نوردها) و با خارج کردن آن توسط نورد (پهنهای باند خط مرکب) را نمایش می‌دهد. کولیس برای اندازه‌گیری پهنهای باند خط مرکب به کار می‌رود.

■ سرعت چرخش نوردها: سرعت چرخش نورد منشأ و در بعضی ماشین‌ها نورد مترينگ، به‌وسیله یک سرو موتور به معنی «موتور دور مغاییر فرمان پذیر» قابلیت تنظیم دارد. با توجه به تغییر سرعت دستگاه در هنگام توقف یا در هنگام افزایش سرعت توسط اپراتور، با توجه به تغییر مصرف محلول رطوبتدهی بر روی سطح پلیت، شرکت‌های سازنده تنظیماتی را به شرح زیر طراحی کرده‌اند:




۱- قابلیت افزایش یا کاهش دور نورد منشأ و نورد مترينگ در هنگام توقف عملیات چاپ



۲- قابلیت افزایش تدریجی سرعت چرخش نورد منشأ و مترينگ به صورت درصدی بر حسب افزایش سرعت دستگاه

۳- قابلیت کاهش لحظه‌ای سرعت نورد منشأ یا نورد مترينگ در بازه زمانی کوتاه (چند ثانیه) در هنگام راه‌اندازی چاپ

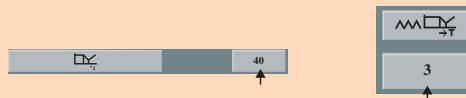

نکته



هنگام چاپ بر روی سطوح قشردار (گلاسه) در هنگام توقف و راه‌اندازی نیاز به افزایش دور نورد نمی‌باشد.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه نهم

خود ارزشیابی توسط هنرجو

خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزشیابی
		کاربرد نورد در دستگاه چاپ را می‌دانم.
		دسته‌بندی نوردهای مرکب را می‌دانم.
		تعداد نوردهای مرکب‌دهی را می‌دانم.
		سختی نورد را می‌دانم.
		فیلر کردن نوردهای مرکب را می‌دانم.
		ابزار مورد نیاز در فیلر نورد را می‌دانم.
		روش‌های فیلر نوردهای مرکب را می‌شناسم.
	بلی	مراحل فیلر نورد داکتر را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		دسته‌بندی نوردهای مرکب را می‌داند.
		تعداد نوردهای مرکب‌دهی را می‌داند.
		جنس نوردهای مرکب‌دهی را می‌داند.
		فیلر کردن نوردهای مرکب را می‌داند.
		روش فیلر اکستربیک نوردهای مرکب را می‌شناسد.
		روش فیلر عادی نوردهای مرکب را می‌شناسد.
		مراحل فیلر نورد داکتر را می‌داند.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

رطوبتدهی و مرکب‌رسانی چاپ افست ورقی

جلسه دهم—آماده‌سازی، تنظیم مرکبدان و کالیبراسیون


از بخش‌های بسیار مهم و حساس در دستگاه‌های چاپ، مکانیزم مرکب‌دهی است که باقیستی در زمان‌بندی‌های مشخصی به‌طور دقیق تنظیم و آماده کار باشند.

دانش افزایی

هنرآموز محترم روش تنظیم کردن شیرهای مرکبدان به شرح زیر توضیح داده شود:




- ۱- فیکسرهای دستی چپ و راست را فشار دهید و مرکبدان را قفل کنید. و فیکسرهای هر دو طرف را محکم قفل کنید.

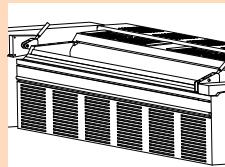


- ۲- یک تا دو کیلو مرکب به‌وسیله کاردک (قلم مرکب) داخل مرکبدان بریزید. کلید چرخش نورد منشا را فشار دهید تا نورد منشا بجرخد و از کاردک مرکب برای پخش کردن مرکب استفاده کنید. سپس مرکب را در دو جهت یکسان پخش کنید.



- ۳- کلید صفر کردن کلیه شیرهای مرکبدان را از میز اپراتوری برای بالانس یکسان همه شیرها فشار دهید.

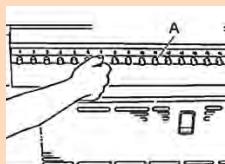

- ۴- کلیدهای شیرهای مرکبدان را از میز اپراتوری خاموش کنید.

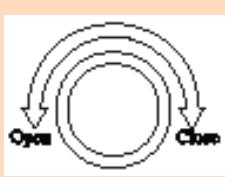

- ۵- نورد منشا را با دور تغذیه مرکب 30° به گردش در آورید و شروع به تنظیم کردن کنید. تا اندازه ضخامت فیلم مرکب ۶ تا ۸ میکرون شود.
شیر دستی داخل کاور مرکبدان

نکته:

شیرها طبق شکل باز و سسته می‌شوند ضمن اینکه محل قرارگیری آنها در زیر شیر مرکبدان و داخل کاور می‌باشد.

۶- هنگامی که عملیات تنظیم حالت صفر کامل شد، شیرهای همه یونیت‌ها را در بالاترین حد (۱۰۰٪) قرار دهید. ستون نمایشگر نباید چشمک بزند.




۷- در پایان کاور مرکبدان را ببندید و از قفل بودن فیکسرهای دستی آن مطمئن شوید.

دانش افزایی

هنرآموز محترم اجزای یک نورد شور را به شرح زیر برای هنرجویان توضیح دهد.

۱- پیاده و سوار کردن آن در شکل سمت راست نمایش داده شده است.

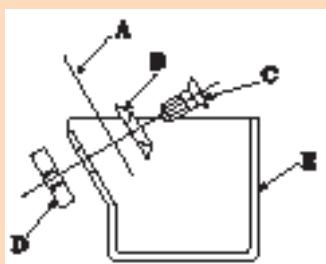

A: نیغه

B: گیره

C: بیچ سر تحت ماشین ۱۵×۶

D: مهره نگهدارنده

E: مخزن جمع آوری(مرکب)

کالیبراسیون


کالیبراسیون عملیاتی است برای کنترل و تنظیم دقیق و صحت اندازه‌گیری پارامترهای کیفی دستگاه‌ها برابر استانداردهای تعریف شده که توسط شرکت‌های سازنده ارائه داده می‌شوند.

روش تدریس

برای هنرجویان توضیح دهید که هر ابزار اندازه‌گیری بنا بر دفعات کاربرد، شرایط محیطی و مدت زمان استفاده از آن، نیاز به معرفی کردن پیش فرض‌های استاندارد ارائه شده توسط شرکت سازنده دارد. که مصرف‌کننده باید طبق دستورالعمل و زمان بیشنهادی شرکت کالیبراسیون دستگاه مورد نظر را انجام دهد. سیستم مدیریت دستگاه معمولاً با اندازه‌گیری پارامترهای ارائه شده توسط شرکت آنها را با عدد مشخصی نمایش می‌دهد و با تغییر کیفی و کمی در مؤلفه مورد اندازه‌گیری سیستم آن را به صورت برداری به عدد دیگری تبدیل و نمایش می‌دهد.

دانش افزایی

یکی از ابزارهای اندازه‌گیری کیفی محلول رطوبتدهی «رسانایی سنج» می‌باشد که برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی در محلول رطوبت به کار می‌رود و با عبور جریان الکتریکی از محلول رطوبتدهی و اندازه‌گیری سرعت عبور جریان مقدار کانداتیویته آن را نمایش می‌دهد و با افزایش مقدار ذرات رسانا در محلول سرعت عبور جریان بیشتر می‌شود. برای کالیبراسیون این دستگاه باید دو محلول کالیبراسیون آن را تهیه کرد. یکی از محلول‌ها دارای هیچ ناخالصی (رسانایی) نمی‌باشد و هدایت الکتریکی محلول دوم (۲۷۶۰ میکرو زیمنس) می‌باشد و با قرار دادن دستگاه در هر کدام از این محلول‌ها و ذخیره کردن آن در حافظه سیستم دستگاه کالیبره می‌شود. (این موضوع در متوازن شرکت تکنوترانس ذکر شده است).

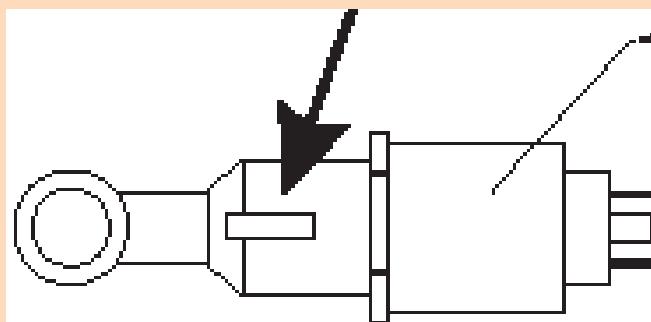

رسانایی سنج

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دهم

خود ارزیابی توسط هنرجو

خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		تنظیم کردن شیرهای مرکبدان را می‌دانم.
		نصب نورد شور در واحد مرکب رسانی آموخته‌ام.
		شست و شوی دستی نوردهای مرکب را می‌دانم.
		تنظیم و شست و شوی اتوماتیک نوردهای مرکب را می‌دانم.
		ابزارهای اندازه‌گیری دارای کالیبراسیون را می‌شناسم.
		زمان مورد نیاز برای کالیبراسیون را می‌دانم.
		کالیبراسیون دستگاه pH سنج را انجام را می‌دانم.
		نکات ایمنی شست و شو نوردها را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		تنظیم کردن شیرهای مرکبدان را می‌داند.
		نصب نورد شور در واحد مرکب رسانی آموخته است.
		شست و شوی دستی نوردهای مرکب را می‌داند.
		تنظیم و شست و شوی اتوماتیک نوردهای مرکب را می‌داند.
		ابزارهای اندازه‌گیری دارای کالیبراسیون را می‌شناسد.
		زمان مورد نیاز برای کالیبراسیون را می‌داند.
		کالیبراسیون دستگاه pH سنج را آموخته است.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

جلسه یازدهم—دریافت دستور کار و تعیین مرکب‌های مورد نیاز برای ساخت رنگ

برای سفارش نمونه رنگ مشتری با آوردن تکه رنگی بریده شده از سطح چاپی مورد نظرش، یا با آوردن پروف دیجیتال یا با استفاده از کاتالوگ رنگ‌های ترکیبی یا اطلس رنگ آن را سفارش می‌دهد و اپراتور با استفاده از تجربه و فرمول‌های درصد رنگ و به کارگیری سایر مؤلفه‌های مؤثر، نمونه رنگ مورد نظر را تهیه کرده یا می‌سازد.

روش تدریس

در شروع به مبحث نور و رنگ بپردازید. سپس به این مطلب اشاره کنید که برای تولید رنگ‌ها بر روی سطوح چاپ شونده از مرکب‌های مختلف استفاده می‌کنیم. سپس توضیحاتی پیرامون مرکب و مواد تشکیل‌دهنده آن برای هنرجویان بدھید. برای شروع کار تکه رنگ چاپ شده‌ای را به کلاس بیاورید و با تغییر نور کلاس، تغییر رنگ را برای هنرجویان توضیح دهید. به این نکته اشاره نیز کنید که، بینایی افراد در تشخیص رنگ با یکدیگر متفاوت است. همه این مطالب حکایت از این نکته دارد که برای شناخته شدن و تشخیص یک رنگ به نور استاندارد و کد رنگ نیاز می‌باشد. ضمن اینکه برای تشخیص آن رنگ یا کد نیز، به اطلس رنگی (با کیفیت متغیر) نیاز می‌باشد. با توجه به متفاوت دیده شدن رنگ نمونه چاپی نیاز به نور استاندارد Day Ligth باشد. با شدت ۵۰۰۰ درجه کلوین در محیط‌های کنترل رنگ می‌باشد که از برچسب‌های کنترل دمای نور میز اپراتوری و کنترل نور استاندارد برای تشخیص درست رنگ استفاده می‌شود. قابلیت چسباندن روی پروف یا نمونه کار چاپی را دارد.

دانش افزایی

درصد	مواد تشکیل دهنده مرکب افست ورقی
۲۰	رنگ دانه آلى
۶۵	ورنی نشست سریع (رزین)
۵	خمیر واکس
۳	خمیر ضد پشت زن
۲	خشک کن منگنز و کبات
۵	روغن معدنی تقطیر شده
۱۰۰	

انواع مرکب ها

- ۱- مرکب چاپ افست
- ۲- مرکب چاپ بدون آب
- ۳- مرکب چاپ لتر پرس
- ۴- مرکب فلکسوسو گرافی
- ۵- مرکب چاپ گراور
- ۶- مرکب اسکرین
- ۷- مرکب چاپ امنیتی
- ۸- جوهر افشاران ها

تعیین مرکب های مورد نیاز برای ساخت رنگ

مرکب ها به دو دسته رنگ های فرایندی (Process colors) که مرکب های CMYK هستند و رنگ های ساختگی (Spot Colors) تقسیم می شوند. برای تعیین مرکب های مورد نیاز برای ساخت یک رنگ از اطلس رنگ که همان کاتالوگ های رنگی هستند استفاده می شود. این اطلس ها در دو نوع برای مرکب های پروسس (CMYK) و اسپات (ساختگی) توسط شرکت های سازنده مرکب به صورت مرجع بین المللی رنگ ها کد گذاری و طبقه بندی و تولید می شوند.

روش تدریس

هنرآموز محترم توضیح دهید که با توجه به وارد شدن انواع دستگاه‌های تشخیص رنگ و رایانه‌ها، باز هم مقایسه چشمی توسط افراد ماهر و ساخت رنگ‌ها توسط کسانی که سال‌هاست در چاپخانه رنگ می‌سازند جایگاه خود را دارد. برای بالا بردن قدرت تشخیص هنرجویان قبل از گرایش آنها به ابزارها و تجهیزات مدرن باید تشخیص چشمی آنها قوی شود و رنگ را بشناسند. پس درباره رنگ‌های اصلی و تفکیک رنگ‌ها بیشتر صحبت کنید و از آنها بخواهید با دقت بیشتر بر روی رنگ‌ها، ترکیبات رنگی را بشناسند.

نمونه‌های رنگی متفاوتی را به دلخواه به کلاس درس آورده و از هنرجویان بخواهید ترکیبات رنگی آن را پیدا کنند و به صورت تقریبی درصد ترکیب رنگ‌های آن را حدس بزنند. یا اینکه ترازوی دقیقی را به کلاس درس آورده و روش کار با آن را توضیح دهید. از هنرجویان بخواهید در گروه‌های چند نفره مقادیری از مرکب را وزن کنند. ضمن اینکه می‌توانید نمونه رنگی را از اطلس رنگ انتخاب کنید و از هنرجویان بخواهید ترکیبات رنگی آن را پیدا کنند.

فعالیت عملی
صفحه ۸۰



ساخت رنگ ترکیبی و مقایسه فام به دست آمده با رنگ مرجع (ابتدا صفحه قبل از مبحث انواع مرکب‌های چاپ)

پرسش
صفحه ۸۱



هر رنگی که با یک مرکب غیر از CMYK چاپ شود یک رنگ SPOT می‌باشد. پس رنگ‌های متالیک و طلایی رنگ SPOT می‌باشند. درصد تمام رنگ‌ها در چاپ‌ها متفاوت می‌باشند مانند درصد رنگ‌ها در چاپ اسکرین و چاپ افست.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه یازدهم

خود ارزیابی توسط هنرجو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		مهارت تشخیص ترکیبات رنگ را دارم.
		مرکب‌های انواع چاپ را می‌دانم.
		مهارت تشخیص اطلاعات رنگ از اطلس را دارم.
		مهارت تشخیص رنگ در محیط با نور استاندارد را دارم.
		رنگ پروسس را می‌شناسم.
		رنگ اسپات را می‌شناسم.
		رنگ فلورسنت را می‌شناسم.
		محاسبه میزان مصرف رنگ بر حسب سطح چاپی را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز		
خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		رنگ پروسس را می‌شناسد.
		رنگ فلورسنت را می‌شناسد.
		رنگ اسپات را می‌شناسد.
		روش‌های تعیین رنگ‌های به کار رفته در نمونه را می‌داند.
		مهارت تشخیص اطلاعات رنگ از اطلس را دارد.
		مهارت تشخیص رنگ در محیط با نور استاندارد را دارد.
		محاسبه میزان مصرف رنگ بر حسب سطح چاپی را می‌داند.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

واحد
یادگیری

ترکیب کردن مرکب چاپ افست

جلسه دوازدهم - ساخت مرکب ترکیبی

برای ساخت مرکب ترکیبی: تهیه ابزار، شناخت و تهیه حجم (وزن) مرکب‌های مورد نیاز، آماده‌سازی مرکب‌ها، اطمینان از هم خوانی مرکب‌ها، ترکیب مرکب در محیطی با تهویه مناسب و نور کافی مورد نیاز می‌باشد.

روش تدریس

برای هنرجو، ابزار و وسایل مورد نیاز برای ساخت مرکب را به شرح زیر بیان کنید:
کاردک (نرم)، ظرف مخصوص ساخت رنگ (شیشه یا سطح بدون جذب و دیواره).
ترازوی با دقت بالا، مخلوط کن یا کاردک دسته بلند، انواع افزودنی‌ها (حلال)
دستکش، اطلس رنگ شکل، غلتک، مقوا گلاسه (سطح چاپ شونده مذکور) برای تست و کنترل.

با توجه به اثر رنگ‌های تیره بر روی رنگ‌های روشن در هنگام ترکیب مرکب دائمًا مرکب باقی مانده روی کاردک را با کاردک دیگری تمیز کنید و به ظرف مرکب ترکیبی برگردانید.

دانش افزایی

برای وزن کردن مرکب، ترازو باید دارای دقت یک دهم گرم باشد. ضمن اینکه باید سطحی که برای وزن کردن به کار می‌رود، پهنانی لازم را برای قرار دادن ظرف یا مخزن مرکب داشته باشد.



■ مراحل ساخت مرکب ترکیبی: برای ساخت مرکب مواد زیر را در نظر بگیرید:

وزن کردن مرکب: برای وزن کردن مرکب از ترازوی دقیق استفاده کنید. اگر حجم مرکب (سفراش) مورد نیاز کم باشد، شیشه یا ظرف مخصوص ترکیب مرکب را روی ترازو بگذارید. در غیر این صورت هر مرکب را به صورت مجزا وزن کنید.



ترکیب مرکب: مرکب‌های وزن شده را بر روی سطح مورد نظر یا ظرف مخصوص انتقال دهید و با کاردک شروع به همزن آنها کنید. اگر مرکب را بر روی شیشه مخلوط می‌کنید در جهت‌های مختلف این کار را انجام دهید و با کاردک دیگری مرکب‌های روی کاردک اصلی را بگیرید و داخل حجم ترکیبی ببریزید.

نکته

- در صورت زیاد بودن حجم مرکب از همزن برقی استفاده کنید.



آشکاری‌سازی فام رنگ به صورت دستی

بعد از اطمینان ترکیب کامل مرکب مقدار کمی از آن را بر روی سطح چاپ شونده سفارشی انتقال دهید و به وسیله حرکت رفت و برگشت غلتک مرکب را کاملاً پخش کنید تا فام رنگ آشکار شود و سپس فام رنگ را با نمونه رنگ در فضای با نور استاندارد مقایسه کنید.



البته در چاپخانه‌ها معمولاً با انگشت مرکب را انتقال داده و با پخش کردن به وسیله انگشت اشاره، فام رنگ را مشخص می‌کنند.

با توجه به تأثیر رنگ سطح چاپ شونده بر فام رنگ ممکن است رنگ مورد سفارش توسط پروفیل یا مانیتور با رنگ روی سطح چاپ شونده تقاضت فام داشته باشد که باید توسط سفارش‌دهنده تأیید شود.

نکته



پرسش
۸۳



شرکت‌های سازنده برای آنکه در طولانی مدت سطح مرکب خشک نشود، از روش‌های مختلفی از جمله آغشته کردن سطح مرکب به مواد مخصوص، بسته‌بندی مرکب در شرایط خلخ، و کیوم درب مرکب و قرار دادن یک پوشش محافظ روی سطح مرکب استفاده می‌کنند.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه دوازدهم

خود ارزیابی توسط هنرجو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزیابی
		مراحل ترکیب مرکب را می‌دانم.
		ابزارهای ترکیب مرکب را می‌شناسم.
		مهارت وزن کردن مرکب را دارم.
		فام رنگ را می‌دانم.
		آماده‌سازی فضا را می‌دانم.
		مراحل کنترل کیفیت مرکب ساخته شده را می‌دانم.
		دسته‌بندی رنگ‌ها را بر مبنای پوشش آن می‌دانم.
		نکات ایمنی ترکیب مرکب را می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

ارزشیابی توسط هنرآموز		
خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		مراحل ترکیب مرکب را می‌داند.
		مراحل کنترل مرکب را می‌داند.
		ابزارهای ترکیب مرکب را می‌شناسد.
		کار با ابزارهای ترکیب مرکب را می‌داند.
		کار با ترازو سنجش میزان مرکب را می‌داند.
		آماده‌سازی فضا را می‌داند.
		دسته‌بندی رنگ‌ها را بر مبنای پوشش آن می‌داند.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

ترکیب کردن مرکب چاپ افست

جلسه سیزدهم – اضافه کردن افزودنی‌ها به مرکب

با به کارگیری افزودنی‌ها می‌توان انتقال مرکب، نشست مرکب بر روی سطح چاپ شونده، اشکالات کیفی و مناسب‌سازی مرکب با شرایط محیطی را به‌طور مؤثر و مطلوب انجام داد.

روش تدریس

توضیح دهید که در صنعت چاپ استفاده از مرکب استاندارد جزو ملزمات کار است و هر گونه تغییر شیمیایی در مرکب ممکن است عوارضی به دنبال داشته باشد. ولی در بعضی مواقع به دلایلی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت نیاز به تغییر در فرمولاسیون مرکب می‌باشد تا مشکلاتی مثل بالا بودن ویسکوزیته مرکب، اشکال در انتقال مرکب، دیر خشک شدن مرکب، پشت زدن مرکب و اشکالات مرکب بر روی لاستیک بر طرف شود.

از دیگر مواردی که بایستی برای هنرجو باید توضیح داده شود اینکه رنگ‌های مشکی و سایان باید قبل از رنگ‌های مازنتا و زرد قرار گیرند. مرکب‌های با میزان چسبندگی بالا باید در ابتدای یونیت‌های چاپ قرار گیرند. ضمن اینکه محصولاتی که در یکی از رنگ‌ها دارای مصرف مرکب بالایی هستند، باید در انتهای یونیت‌ها قرار گیرد و با اضافه کردن ضد چسب می‌توان این مشکلات را بر طرف کرد.

دانش افزایی

■ خشک کن: خشک کن برای مرکب یک خشک کننده سطحی و یک اکسیدکننده بسیار قوی می‌باشد. استفاده زیاد از آن موجب ایجاد چین و چروک در سطح و افزایش شکنندگی فیلم مرکب می‌شود. در صورت عدم تنظیم میزان استفاده از خشک کن کبات به دلیل خشک شدن سریع سطح، از خشک شدن عمقی فیلم جلوگیری می‌شود. از نفوذ رطوبت هوا به داخل فیلم جلوگیری می‌کند. رطوبت هوا تأثیر چندانی بر عملکرد خشک کن کبات نمی‌گذارد. سرعت پلیمریزاسیون، سختی و همچنین برآقیت فیلم رنگ را افزایش و شکنندگی آن را کاهش می‌دهد. خشک شدن مرکب با رنگدانه رنگی با استفاده از $1/5$ تا 1 درصد خشک کن حاوی 12 درصد کبات در حدود چهار ساعت زمان می‌برد، البته در رنگ مشکی مقدار خشک کن 1 تا 2 درصد می‌باشد.

■ ضد چسب: مرکب برای آنکه بتواند به خوبی انتقال یابد و ضمن انتقال به لاستیک به راحتی از آن جدا شود، باید دارای چسبندگی مناسبی باشد. زیاد بودن چسبندگی

مشکلاتی مثل گرم شدن نوردها، خشک شدن مرکب، کاهش برآقیت و اختلال در سرعت گردش نورد را به همراه دارد. برای حل این مشکلات نیاز به ضد چسب می‌باشد.

ضد چسب یکی از پرمصرف‌ترین افزودنی‌ها در چاپخانه می‌باشد. برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات به عنوان یک راه حل سریع می‌باشد. معمولاً کاهش دما باعث سفتی مرکب می‌شود و این مسئله باعث اشکال در انتقال، کنده شدن سطح چاپی، عدم نشست کامل مرکب می‌شود. که با افزودن ضد چسب مخصوصاً در سطوح چاپ شونده پوشش دار (گلاسه) مشکلات برطرف می‌شود.

تحقيق کنید
صفحه ۸۵



استفاده بیش از حد از خشک کن باعث نرم شدن مرکب و خشک نشدن مرکز مرکب می‌شود.

پرسش
صفحه ۸۵



– کاهش دما ممکن است باعث سفت شدن مرکب بروی لاستیک و افزایش چسبندگی مرکب آن و جذب الیاف کاغذ شود که با افزایش ضد چسب تا حدودی این مشکل بر طرف می‌شود ولی مشکل انتقال مرکب در اثر سرما را نمی‌توان با آن بر طرف کرد.
– کاهش دما می‌تواند عامل استفاده از ضد چسب باشد؟ (صفحه ۸۶)

پژوهش کنید
صفحه ۸۶



چگونگی جلوگیری از لوله شدن کاغذ با استفاده از ضد چسب.
در کارهای چاپی که مناطق تراشه یا تنپلات در لبه‌های کاغذ قرار دارد با اضافه کردن ضد چسب به مرکب از لوله شدن آن جلوگیری می‌شود.

دانش افزایی

با کاردک مقداری مرکب را بردارید و به سمت مرکبدان سرازیر کنید تا ریزش آن شروع شود. در صورتی که مرکب به کنده شروع به سرازیر شدن کرد یا مرکب بریده بریده شروع به ریزش کرد مرکب نامناسب و در صورتی که مرکب پیوسته و به راحتی سرازیر شد، دارای ویسکوزیته مناسب می‌باشد.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه سیزدهم

خود ارزشیابی توسط هنرجو		
خیر	بلی	مؤلفه‌های خود ارزشیابی
		انواع افزودنی‌ها را می‌شناسم.
		زمان استفاده از خشک کن را می‌دانم.
		زمان استفاده از شل کن را می‌دانم.
		زمان استفاده از ضد چسب را می‌دانم.
		نکات ایمنی را می‌توانم رعایت کنم.
		مشکلات مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می‌شناسم.
		مشکلات انتقال مرکب را می‌دانم.
		مشکلات مشترک سطح چاپی و انتقال را می‌شناسم.

ارزشیابی توسط هنرآموز		
خیر	بلی	مؤلفه‌های ارزشیابی
		انواع افزودنی‌ها را می‌شناسد.
		زمان استفاده از خشک کن را می‌داند.
		زمان استفاده از شل کن را می‌داند.
		زمان استفاده از ضد چسب را می‌داند.
		مشکلات مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می‌شناسد.
		مشکلات انتقال مرکب را می‌داند.
		مشکلات مشترک سطح چاپی و انتقال را می‌شناسد.
		اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
		در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

ترکیب کردن مرکب چاپ افست

جلسهٔ چهاردهم—اشکالات مرکب در فرایند چاپ

مرکب در فرایند چاپ می‌تواند سه دسته اشکال به وجود آورد، که شامل مشکل بروی سطح چاپ شونده، مشکل در انتقال و مشکل همپوشانی که در کتاب به آنها پرداخته شده است.

روش تدریس

در کنار اشکالات مرکب نیاز می‌باشد در مورد مشکلاتی که محلول رطوبتدهی بروی مرکب به وجود می‌آورد نیز توضیحاتی به شرح زیر برای هنرجویان بدھید:
الكل: باعث کاهش چسبندگی مرکب و در مواردی که باعث کلسیم شدگی می‌شود، موجب عدم جذب مرکب توسط نورده می‌شود.

سختی آب: بالا بودن هدایت الکتریکی در داروی آب باعث می‌شود قدرت دفع مرکب محلول به حدی برسد که مرکب را از نواحی ترامه پس بزند و چاپ ضعیف شود. یا باعث افزایش میزان امولسیون و همین‌طور رسوب در یخچال، شیشه شدن نوردها، پشت زدن، لجن کردن مرکب، و مشکل خشک شدن کار را به همراه داشته باشد. آب سخت در واکنش با اسید چرب مرکب تشکیل ترکیبات چرب غیر حلal می‌دهد که باعث مشکلاتی مثل لجن کردن و مشکل در امولسیون می‌شود.
دما: بالا بودن دمای محلول رطوبتدهی باعث کاهش کشش سطحی و جذب مقدار زیادی از محلول در سیستم مرکب‌دهی و مشکلاتی در بحث کیفی و لجن کردن مرکب می‌شود.

میزان pH: قلیایی بودن محلول باعث عدم تعامل آب و مرکب و جذب بیشتر آب توسط مرکب می‌شود. اسیدی بودن آن نیز باعث دیر خشک شدن مرکب می‌شود.



اثر آب سخت بر روی مناطق غیر چابی لاستیک

ضمن اینکه تنظیمات نامناسب و غیراستاندارد فشار، رطوبت‌دهی و مرکب‌دهی نیز در ایجاد این مشکلات مؤثر می‌باشند. معمولاً دما و به مقدار کمی رطوبت می‌تواند در فرایند مرکب‌دهی مشکل ایجاد کند.

دانش افزایی

■ **مکانیزم گردش آب** خنک در نوردهای صلایه در کنترل بهتر انتقال مرکب کمک بسیاری می‌کند. این مکانیزم در صورتی که توسط اپراتور به درستی کنترل شود می‌تواند بسیاری از مشکلات مرکب را برطرف کند. در مواردی می‌شل بودن یا چسبنده بودن مرکب می‌توان بدون استفاده از افزودنی‌ها که معمولاً اثرات منفی نیز بر روی فرایند کیفی چاپ دارند مشکلات مرکب را برطرف کرد.

■ **لوله شدن** لبه انتهایی کاغذ چسبنده‌گی بیش از حد مرکب (با افزودن ضد چسب بر طرف می‌شود)/خشک نشدن مرکب (کم بودن خشک کن مرکب به مقدار توصیه شده توسط شرکت خشک کن اضافه شود (حدود ۱ درصد)، حجم بالای مرکب که با کاهش میزان مرکب‌دهی یا تصحیح حجم مرکب در پیش از چاپ بر طرف می‌شود) زمینه آوردن (شل بودن مرکب که با تعویض مرکب بر طرف می‌شود)/پودر شدن مرکب (خشک کن بیش از حد) ریزش مرکب (فلو مرکب بیش از حد است) پرش مرکب (روان بودن مرکب که با تعویض مرکب بر طرف می‌شود) را می‌توان نام برد.

کاربرگ ارزشیابی مستمر جلسه چهاردهم

خود ارزشیابی توسط هنرجو			مؤلفه‌های خود ارزشیابی
خیر	بلی		
			مشکلات مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می‌شناسم.
			مهارت تشخیص ویسکوزیته مناسب برای مرکب را دارم.
			مهارت انتقال مرکب با کاردک را دارم.
			مواد مورد نیاز برای رفع اشکالات مرکب را می‌دانم.
			مشکلات انتقال مرکب را می‌دانم.
			مشکلات مشترک سطح چاپی و انتقال را می‌شناسم.
			عوامل چسبیدن کاغذ را می‌دانم.
			مواردی را که نیاز به تعویض مرکب است، می‌دانم.

ارزشیابی توسط هنرآموز

			مؤلفه‌های ارزشیابی
خیر	بلی		
			مشکلات مرکب بر روی سطح چاپ شونده را می‌شناسد.
			پایین بودن مقاومت سایشی را می‌داند.
			پشت زدن مرکب را می‌داند.
			مشکلات انتقال مرکب را می‌داند.
			عقب ماندن مرکب را در مرکبیدان می‌داند.
			مشکلات مشترک سطح چاپی و انتقال را می‌شناسد.
			عوامل چسبیدن کاغذ را می‌داند.
			اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
			در کار گروهی مؤثر عمل می‌کند.

چک لیست ارزشیابی شایستگی				
واحد یادگیری: رطوبت دهی و مرکب رسانی				
چگونگی انجام		شاخص عملکرد	نام مراحل	ردیف
*	✓	کنترل و تشخیص میزان الکل محلول رطوبت دهی	آمده سازی مکانیزم رطوبت دهی	۱
		تشخیص مؤلفه های شیمیایی محلول رطوبت دهی	آمده سازی محلول رطوبت دهی	۲
		آمده سازی محلول رطوبت دهی		
		انواع مکانیزم های رطوبت رسانی		
		جنس نوردهای آب و مرکب		
		نوردهای مکانیزم مرکب رسانی	فیلر کردن و تنظیم نوردهای مرکبدی	۳
		تعداد نوردهای دستگاه چاپ		
		فیلر کردن نور داکت مرکب		
		تنظیم کردن شیرهای مرکبدان	آمده سازی و تنظیم مرکبدان	۴
		نصب نور دشور در واحد مرکب رسانی		
		شستشوی دستی نوردهای مرکب		
		تنظیم و شستشوی اتوماتیک نوردهای مرکب	کالیبراسیون ابزار کار	۵
		ابزارهای اندازه گیری دارای کالیبراسیون		
		زمان مورد نیاز برای کالیبراسیون		
		کالیبراسیون دستگاه pH سنج		

چک لیست ارزشیابی شایستگی				
واحد یادگیری: ترکیب کردن مرکب چاپ افست				
ردیف	نام مراحل	شاخص عملکرد	چگونگی انجام	
۱	دریافت دستور کار	تشخیص رنگ پروسس و اسپات	✗	✓
		مهارت تشخیص اطلاعات رنگ از اطلس	✗	
		مهارت تشخیص رنگ در محیط با نور استاندارد	✗	
		محاسبه میزان مصرف رنگ بر حسب سطح چاپی	✗	
۲	تعیین مرکب‌های مورد نیاز برای ساخت رنگ	مهارت تشخیص چشمی ترکیبات رنگ	✗	
		مهارت تشخیص رنگ‌های پروسس	✗	
		مهارت تشخیص رنگ‌های اسپات	✗	
		مهارت تشخیص مرکب فلوروئنت بر روی سطح چاپی	✗	
۳	ساخت مرکب ترکیبی	آماده‌سازی و تشخیص رنگ‌ها از نظر پوشش	✗	
		آماده‌سازی قوطی مرکب	✗	
		ترکیب یک نمونه رنگ	✗	
۴	اضافه کردن افزودنی‌های مرکب (اصلاح) مرکب	مهارت در تشخیص زمان استفاده از خشک کن	✗	
		مهارت در تشخیص زمان استفاده از شل کن	✗	
		مهارت در تشخیص زمان استفاده از ضد چسب	✗	
۵	برطرف کردن خطاهای مرکب	تشخیص مشکل مرکب بر روی سطح چاپ شده	✗	
		تشخیص مشکل مرکب در انتقال	✗	

جدول ارزشیابی نهایی فصل (پومن) دوم

درس: توکید به روش چاپ
نام خانوادگی:
کد دانش آموزی:

رشته تحصیلی: چاپ
نام و نام خانوادگی:

تعداد واحد یادگیری: ۲		تعداد مرحله کار: ۴	
واحد یادگیری ۴ ترکیب کدن مرکب چاپ افست		تعداد مرحله کار: ۳	
حداقل نمره	حداقل نمره	حداقل نمره	حداقل نمره
مرحله کار	مرحله کار	مرحله کار	مرحله کار
برآف دستور کار	امدادسازی مکانیزم رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی رطوبتدهی
تغیین مرکب های مرور تیز برای ساخت رنگ	فیلر کرن و تنظیم بودهای مرکب دهنی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی
ساخت مرکب ترکیبی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی
اضافه کردن افزودنی هایی مرکب (صلاح مرکب)	آماده سازی و تنظیم مرکدان	آماده سازی و تنظیم مرکدان	آماده سازی و تنظیم مرکدان
برطرف کردن خطاهاي مرکب	کالیر اسپریون افزار کار	کالیر اسپریون افزار کار	کالیر اسپریون افزار کار
ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی
میانگین مرحله	۰	۲	۲
نمره شناسیستگی از ۳	۰	۰	۰
نمره مستقر (از ۵)			
نمره واحد یادگیری از ۰	۰	۰	۰
نمره واحد یادگیری از ۰	۰	۰	۰

تعداد واحد یادگیری: ۴		تعداد مرحله کار: ۳	
واحد یادگیری ۴ ترکیب کدن مرکب چاپ افست		تعداد مرحله کار: ۳	
حداقل نمره	حداقل نمره	حداقل نمره	حداقل نمره
مرحله کار	مرحله کار	مرحله کار	مرحله کار
دریافت دستور کار	آماده سازی مکانیزم رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی رطوبتدهی
تغیین مرکب های مرور تیز برای ساخت رنگ	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی
ساخت مرکب ترکیبی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی	آماده سازی مخلوط رطوبتدهی
اضافه کردن افزودنی هایی مرکب (صلاح مرکب)	آماده سازی و تنظیم مرکدان	آماده سازی و تنظیم مرکدان	آماده سازی و تنظیم مرکدان
برطرف کردن خطاهاي مرکب	کالیر اسپریون افزار کار	کالیر اسپریون افزار کار	کالیر اسپریون افزار کار
ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی	ایمنی پهاش است / شناسی غیر فنی / اتوچهات زیست محیطی
میانگین مرحله	۰	۲	۲
نمره شناسیستگی از ۳	۰	۰	۰
نمره مستقر (از ۵)			
نمره واحد یادگیری از ۰	۰	۰	۰

نیماei هنر جو شناسیستگی را کسب می نماید که ۳ نمره از ۴ نمره واحد یادگیری را اخذ نماید شرط قبولی هر پومن حداقل ۱۲ است.

نمره کمی درس اینلاین نمرات پومن (ها) را مانی لحاظ می شود که هرچند در گلبه کارهای شناسیستگی را کسب نماید.